

obeyikandali.com

المرجع في  
**خرائطة المعادن**

obekandl.com

سلسلة المواد الفنية والهندسية

المرجع في

# خرائطة المعادن

الطبعة الرابعة  
طبعة مزيدة ومنقحة

تأليف

**د. أحمد زكي حلمي**

دكتوراه جامعة وست مور . لوس أنجلوس . أمريكا

الكتاب : المرجع في خراطة المعادن

المؤلف : د. أحمد زكى حلمي

المقاس : 17 X 24

الطبعة : الرابعة

عدد الصفحات :

الناشر : الدار المصرية للعلوم (نشر - توزيع)

رقم الايداع :

© حقوق النشر والطبع والتوزيع محفوظة للدار المصرية للعلوم - ٢٠٠٨

لا يجوز نشر جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه أو اختصاره بقصد الطباعة أو اختزان مادته العلمية أو نقله بأى طريقة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك دون موافقة خطيه من الناشر مقدماً .



**الدار المصرية للعلوم**

١٣ شارع اسماعيل أبو جبل خلف مستشفى الجمهورية  
عابدين - القاهرة

٢393647 تليفاكس ٢3936079 ☎





إهداء

إلى أحفادي

إنجي وجنة علاء الدين خلف

أحمد وسيف هشام فتحي

نور عمرو فوزي

.. أهدي هذا الكتاب

## هذا الكتاب

يعتبر هذا الكتاب هو أول مرجع باللغة العربية، وهو يحتوى على عشر أبواب يعرض العديد من الموضوعات الهامة المترابطة بتسلسل يساعد الطالب على الفهم والتدرج في تحصيل المعلومات، حيث يتناول الشرح التفصيلي لأجزاء المخرطة (الأجزاء الأساسية والمساعدة)، والآلات القاطعة المستخدمة في عمليات الخراطة، وطرق تثبيت وتشغيل وقياس المشغولات المختلفة الأحجام والأشكال، كما يتناول الشرح التفصيلي للمستدق (المسلوب) والطرق المختلفة لإنتاجه ومعادلاته، والشاقات بأنواعها واستخداماتها.

يولي عناية خاصة وشرح تفصيلي لأسس عمليات قطع المعادن، واللواب (القلاووظات) بأنواعها بالنظام الدولي SI بمواصفات ISO واستخداماتها والطرق المختلفة لتشغيلها وإنتاجها ومعايرتها. ولمزيد من الإيضاح فقد زود الكتاب بالعديد من الأشكال التوضيحية والجداول والأمثلة المحولة ذات العلاقة التي عرضت بأسلوب تربوي لتساعد الطالب على سهولة الاستيعاب وسرعة التنفيذ.

ويتناول مخارط الأغراض الخاصة مثل مخارط الأوجه . مخارط العجلات . مخارط المواسير . المخارط الدقيقة والناسخة واللامركزية . مخارط البرج الخماسي والسداسي والأوتوماتي ومميزات وعيوب هذه الماكينات.

أعد هذا الكتاب ليناسب طلاب كليات الهندسة وطلاب المعاهد العليا الصناعية، وأيضا المهندسين والفنيين العاملين بقطاع الإنتاج ، وهو لا غنى عنه لكل من يعمل في مجال الهندسة الميكانيكية.

والله ولي التوفيق ،،

الناشر

## مُتَلَمَّةٌ

الحمد لله على ما وفقني إليه في إعداد وتأليف هذا الكتاب (المرجع في خراطة المعادن)، الذي يعتبر ثمرة معايشة فعلية في هذا المجال على مدى ثلاثين عاماً أو يزيد، حيث أصبح من المتفق عليه أن الصناعة هي المدخل الحقيقي والرئيسي للنهضة وتقدم البلاد.

يتناول هذا الكتاب عدة أبواب تحتوي على العديد من الموضوعات الهامة المترابطة بتسلسل يساعد الطالب على الفهم والتدرج في تحصيل المعلومات، حيث يعرض الشرح التفصيلي لجميع أجزاء المخرطة الأفقية (الأجزاء الأساسية والمساعدة)، والآلات القاطعة المستخدمة بورش الخراطة، وأسس عمليات قطع وتشغيل المعادن، واللواكب بأنواعها وطرق تشغيلها، والمخروط (المستدق أو المسلوب) والطرق المختلفة لإنتاجه ومعادلاته، وأيضاً الشاقات بأنواعها واستخداماتها.

ويتعرض إلى شرح الأنواع المختلفة للمخارط ذات الأغراض الخاصة مثل مخارط البرج السداسي والأسطواني . مخارط الأوجه . مخارط العجلات . مخارط المواسير . مخارط الأعمدة المرفقية (المخارط اللامركزية) . المخارط الرأسية التقليدية . المخارط الرأسية ذات البرج . المخارط الدقيقة . المخارط الخافضة . المخارط الناسخة . المخارط الأوتوماتية.

ولمزيد من الإيضاح فقد زود الكتاب بالعديد من الأمثلة المحلولة والأشكال التوضيحية، وقد تم شرح المعادلات النظرية بطريقة منهجية مع التطبيق عليها، بحيث تيسر على الطالب تحصيلها وفهمها، أما المشغولات المختلفة فقد عرضت على هيئة

**المرجع في خراطة المعادن**

تمرينات متدرجة في المستوى، مع عرض خطوات العمل النموذجية كل منها على حدة بأسلوب سهل الاستيعاب والتففيذ.

وقد روعي التنوع في عرض العمليات الصناعية مع تكرار بعضها والتي تسمى بفترات إستراحة، حيث أن المعلومات لا ترسخ في الأذهان إلا بكثرة التطبيق عليها.

من هنا جاء دور هذا الكتاب وأهميته الذي يهدف إلى الإرشاد التربوي .. إحساساً منى بحاجة المهندسين المتخصصين وطلاب كليات الهندسة وطلاب المعاهد العليا الصناعية إلى هذا النوع من الدراسة، وأيضاً الفنيين الراغبين في رفع مستواهم العلمي والعملية في هذا المجال.

يسعدني أن أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى كل من أعانني على إنجاز هذا المرجع، كما أشكر مئات الدارسين الذين ساعدتني أسئلتهم واستفساراتهم في إضافة بعض الموضوعات أثناء إعداد هذا العمل، وسأكون شاكراً لكل من يتوجه لي بالنصح أو النقد، وأعتذر عن أي خطأ لم أفطن إليه .

أمل أن يكون هذا الكتاب عوناً وسنداً للطلاب .. وأن يحقق ما نصبو إليه من رفع المستوى العلمي والعملية، وأن يكون دعامة علي طريق التقدم والتطور في عصر سمته العلم والتكنولوجيا ، كما أرجو أن أكون وفقت في إضافة جديد إلى المكتبة العربية .  
والله ولي التوفيق ،،

المؤلف

القاهرة في ١٨ . ٩ . ٢٠٠٨

# الباب الأول

1

المخرطة الأفقية

Horizontal Lathe

## الفصل الأول المخرطة الأفقية

### مَهْيَدٌ

عرفت الخراطة من قديم الزمان وازدهرت في عهد قدماء المصريين، وقد دل على ذلك وجود الكتابة والرسوم على جدران المعابد وبين أنقاض ومخلفات الفراعنة. يناقش هذا الباب تاريخ المخرطة علي مر العصور، وتطورها مع ظهور الآلة البخارية، واستخدام أعمدة التوصيل والبكرات المدرجة (الطارات المدرجة) وسيور لنقل الحركة إليها، بحيث تصل إليها القوى المحركة من الآلة البخارية بدلاً من استخدام قدم الفني في إدارتها.

يتناول هذا الباب المخرطة الأفقية الحديثة .. (مخرطة الذنبة)، ومكوناتها الأساسية الهامة التي تكون الشكل أو الهيكل العام لها، وأجزائها المساعدة الأخرى المكملة للأجزاء الرئيسية التي لا غنى عنها، بحيث تقوم المخارط بوظيفتها على أكمل وجه.


ويتعرض للشرح التفصيلي للأجزاء الأساسية والمساعدة للمخرطة الأفقية، مع شرح كل جزء علي حدة وعلاقته بالأجزاء الأخرى، ولزيادة الإيضاح فقد عرض الجزء المراد شرحه مظللاً باللون الأسود لمعرفة شكله، وتحديد موقعه بالنسبة للمخرطة.

## تاريخ وتطور المخرطة

تعتبر المخرطة من الآلات الأولى التي ابتكرها الإنسان منذ فجر التاريخ، حيث كانت المجتمعات البدائية بحاجة إلى بعض الآلات والمواد الخام لتنفيذ كثير من الأعمال، ومن ثم فقد اخترع الإنسان مخرطة بسيطة تدار باليد أو بقدم الفني، وتطرت هذه المخرطة مع مر الزمن إلى أن صارت ما عليه الآن .. فيما يلي عرض لتطور المخرطة.

### نبذة تاريخية :

لقد عرفت الخراطة منذ أكثر من 2000 سنة قبل الميلاد .. في عهد قدماء المصريين، وقد دل على ذلك وجود الكتابة والرسوم على جدران المعابد وبين أنقاض ومخلفات الفراعنة، ويوضح شكل ١ - ١ عامل فرعوني يستعمل مخرطة بدائية صغيرة.. وهي مازالت تستعمل حتى الآن في بعض الصناعات التقليدية البسيطة.

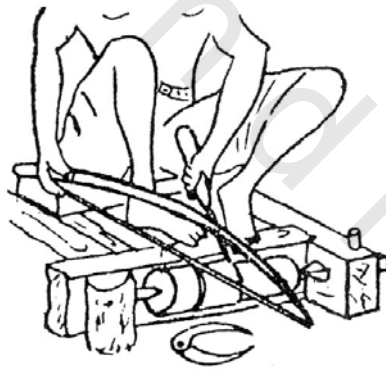

شكل ١ - ١

عامل فرعوني يستعمل مخرطة بدائية بسيطة

كما يوضح شكل ١ - ٢ عاملاً مصرياً في القرن التاسع عشر قبل الميلاد يستعمل القوس والثاقب في صنع بعض الأثاث.

### المرجع في خراطة المعادن





شكل ١ - ٢

عامل مصري يستعمل القوس والثقب

وتشير المراجع إلى أن أحد الميكانيكيين الأوائل قد صمم أول مخرطة لتشغيل القطع الخشبية الكبيرة شكل ١ - ٣ ، حيث اختار شجرتين بينهما مسافة مناسبة (مسافة تكفي للوفاء بأغراض عمليات الخراطة اللازمة)، ثم ثبت ذنبة في كلٍ من الشجرتين، وعين مركزين لقطعة الخشبية المراد خرطها لتثبيتها بين الذنبتين.



شكل ١ - ٣

تصميم أول مخرطة لتشغيل القطع الخشبية الكبيرة

ثم ثبت طرف حبل بأحد الفروع القوية بإحدى الشجرتين ولف الطرف الآخر حول

**المرجع في خراطة المعادن**

الشغلة المراد خرطها، وجعل في نهاية الحبل عروة لتوضع فيها قدم العامل الذي يستخدمها، وكان يلزم لتشغيل هذه المخرطة رجلان .. إحداهما لإدارتها بقدمه، والآخر لاستخدام أدوات القطع التي تشبه الأزميل، حيث يتطلب مسكه بالأيدي لتشغيل عمليات الخرط المطلوبة. ولم يكن العمل بهذه الطريقة إنتاجياً بقدر ما كان متعباً وغير دقيق.

### تطور المخرطة :


تطورت المخرطة مع ظهور الآلة البخارية، حيث استخدم لنقل الحركة إليها أعمدة توصيل وبكرات مدرجة (طارات) وسيور لتصل إليها القوى المحركة من الآلة البخارية بدلاً من استخدام القدم في إدارتها.

أضيف إلى هذا التطور اختراع الراسمة الميكانيكية التي قام بتصميمها وتنفيذها الميكانيكي الروسي نارتوف الذي كان يعمل في خدمة القيصر بطرس الأول في الأعوام 1712-1725 ميلادية، واستخدم لأول مرة في التاريخ قلم المخرطة في عمليات القطع. حرر هذا الاختراع أيدي فنيي المخارط من ضرورة مسك الأزميل أثناء عمليات القطع، وبذلك أصبح هذا الاختراع بداية لعصر جديد لا في تطور ماكينات الخراطة فحسب .. بل في ماكينات قطع المعادن الأخرى أيضاً.

ومع الحاجة المتزايدة إلى الصناعات المختلفة الأخرى، فقط ظهرت بفرنسا في حوالي عام 1740 ميلادية أول مخرطة لقطع القلاووظ (علماً بأن مخترعها غير معلوم) وكانت مخرطة صغيرة (مجال انزلاق العربة على الفرش 100 - 125 ملليمتر) استخدمت هذه المخرطة في صنع الأجهزة الصغيرة.

ثم ظهرت في بريطانيا عام 1797 ميلادية مخرطة قطع القلاووظ شكل ١ - ٤ التي قام بتصميمها وبنائها هنري ماودسلي، التي كانت تحتوي على بكرات مدرجة (طارة مدرجة) بالرأس الثابت، بحيث تسمح هذه البكرات بتغيير السرعة حسب عمليات القطع المطلوبة وذلك عن طريق سير.

### المرجع في خراطة المعادن

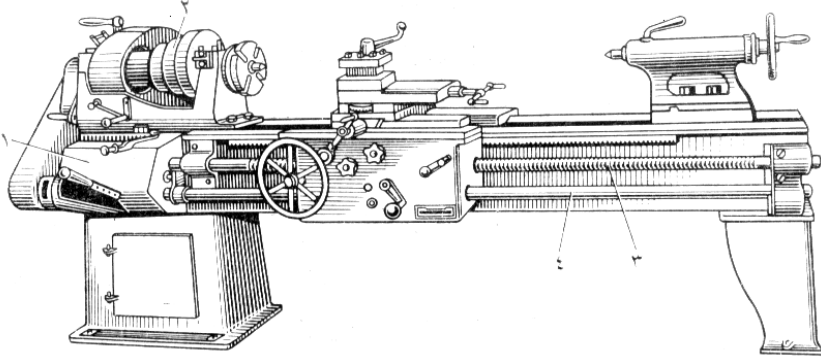

شكل ٤.١

### مخرطة قطع القلاووظ ذات البكرات المدرجة

صممت هذه المخرطة بعمود تغذية (عمود جر) لاستخدامه في عمليات الخراطة الطولية والعرضية الآلية، بالإضافة إلى عمود مرشد (عمود قلاووظ) لاستخدامه في عمليات قطع القلاووظ (اللولب) بالخطوات المختلفة، كانت تنتقل الحركة الدائرية إلى إحدى هذه الأعمدة عن طريق مجموعة تروس التغيير، واعتبرت هذه المخرطة هي حجر الأساس الذي بني عليه تطور المخرطة، حيث أعطى هنري مادوسلي بتصميمه لهذه المخرطة، القواعد الأساسية لتصميم مخارط قطع القلاووظ التي ما تزال متبعة حتى الآن وتطورت صناعة المخارط بمقتضاها.

## المخرطة الأفقية

### Horizontal Lathe

تطورت المخرطة تطور هائل إبتدأ من منتصف القرن التاسع عشر، بحيث أصبحت صناعة الخراطة من الصناعات الميكانيكية الهامة التي تمثل أهمية كبرى للصناعات الميكانيكية الأخرى.

تعتبر المخرطة الأفقية هي الماكينة الأولى في المصانع من ناحية الأهمية التي تتضح فيما ينتج منها من قطع غيار .. وعلى سبيل المثال لا الحصر يتم على المخرطة


إنتاج جميع المشغولات الأسطوانية، والمستدقة ( المخروطية )، والكروية وتشكيل الأقواس، وعمل الثقوب بجميع قياساتها، وقطع أسنان القلاووظ بأشكاله وأنواعه، وأيضاً عمل النوايض اللولبية ( اليايات ) بأنواعها ..... وغيرها، لذلك تسمى بالمخرطة العامة لكثرة ما ينتج منها.

توجد للمخارط أنواع وأشكال عديدة، تختلف عن بعضها البعض باختلاف المنتج منها، إلا أنها تتفق جميعها من حيث أساسياتها.

تتكون المخرطة الأفقية .. (مخرطة الذنبة) CENTRE LATHE الموضحة بشكل ١ .

٥ من الأجزاء الآتية :-

١. المفتاح الكهربائي الرئيسي.
٢. مفتاح تشغيل طلمبة سائل التبريد.
٣. مقابض مجموعة تروس التغذية والقلاووظ.
٤. المحرك الكهربائي.
٥. مقبض لتغيير اتجاه العربة والراسمة العرضية أثناء التشغيل الآلي.
٦. الغراب الثابت يحتوي علي صندوق تروس السرعات، ومجموعة تروس التغذية وتغيير الحركة.
٧. مقبضان لتغيير السرعة.
٨. الراسمة العرضية .. تسمى أيضاً بالراسمة الكبرى.
٩. حامل القلم.
١٠. الراسمة الطولية .. تسمى أيضاً الراسمة الصغرى.
١١. الرأس المتحرك .. يسمى أيضاً بالغراب المتحرك.
١٢. ميكرومتر الراسمة العرضية.
١٣. الفرش.
١٤. عمود التغذية .. يسمى أيضاً بعمود الجر، أو عمود السحب.

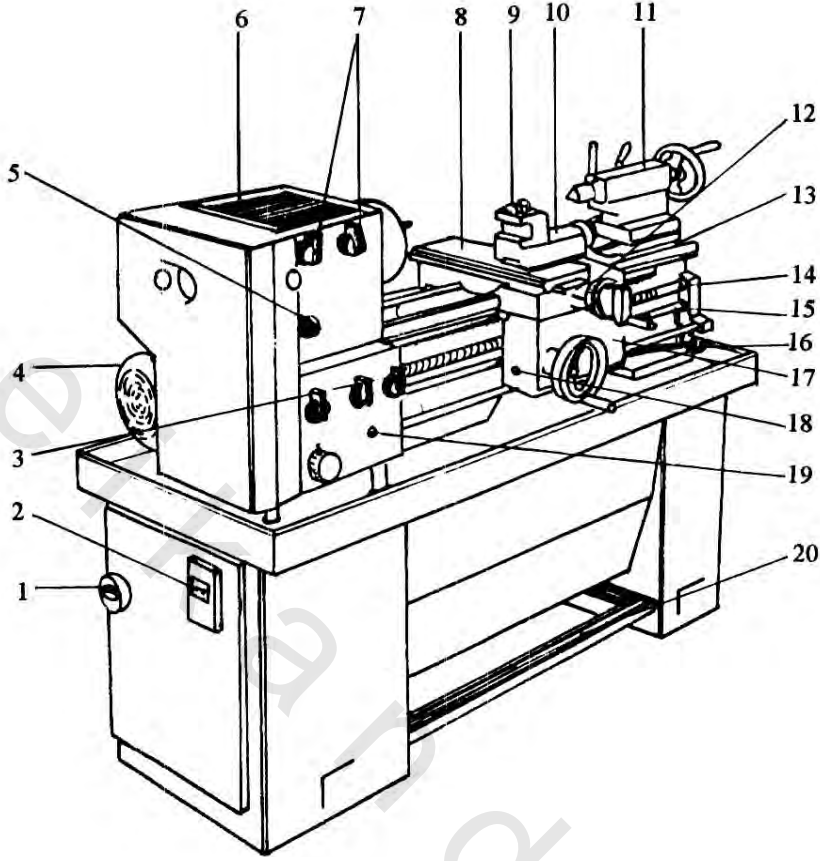

شكل ١ - ٥

المخرطة الأفقية

١٥. مقبض تشغيل وإيقاف دوران ظرف المخرطة.

١٦. العربة.

١٧. مبيّن منسوب زيت صندوق تروس العربة.

١٨. مبيّن منسوب زيت صندوق تروس التغذية.

١٩. فرملة.

مبيّن منسوب الزيت بصندوق تروس السرعات غير واضح بالشكل السابق .. وذلك

لوجوده أسفل الظرف.

## Part's Of Lathe

## أجزاء المخرطة:

تتكون المخارط الأفقية .. (مخارط الذنب) بصفة عامة باختلاف أشكالها وأحجامها من أجزاء رئيسية هامة لتكون الشكل أو الهيكل العام لها، كما توجد أجزاء مساعدة أخرى مكملة للأجزاء الرئيسية لا غنى عنها لكي تقوم المخارط بوظيفتها على أكمل وجه.

يتعرض هذا الباب للأجزاء الرئيسية والمساعدة للمخرطة .. وذلك لتوضيح الآتي:-

١. المعدن والمواد المستخدمة في الصنع.

٢. الغرض من الجزء وأهميته بالنسبة للأجزاء الأخرى.

٣. كيفية نقل الحركة منه أو إليه.

٤. مميزاته.

ولزيادة الإيضاح فقد عرض الجزء المراد شرحه مظللاً باللون الأسود لمعرفة شكله،

وتحديد موقعه بالنسبة للمخرطة.

## Bed

## الفرش:


الفرش الموضح بشكل ١ - ٦ هو العمود الفقري والهيكل الرئيسي للمخرطة،

ويعتبر من العوامل الهامة لدقتها، وهو عبارة عن جسم معدني مسطح طويل، سطحه


العلوي يحتوي علي بروز بأشكال منشوريه بمثابة دلائل انزلاق وإرشاد للعربة والرأس

المتحرك، وقد روعي عند تصميم الفرش إمكان حمل جميع أجزاء المخرطة، وأيضاً

أقصى وزن للمشغولات التي يتم إنتاجها وذلك دون أي تأثير عليه .

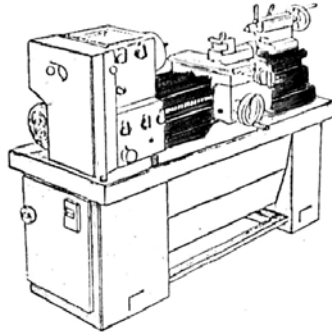

## المرجع في خراطة المعادن

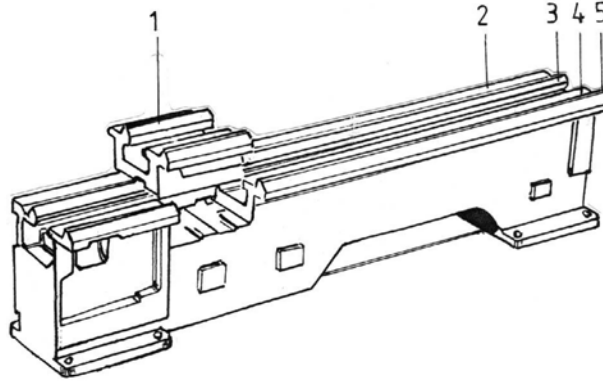


شكل ١ - ٦  
فرش المخرطة

- ١- القنطرة.
- ٢- سطح انزلاق مسطح .
- ٣- سطح انزلاق هرمي .
- ٤- سطح انزلاق مسطح .
- ٥- سطح انزلاق هرمي .

يصنع فرش المخرطة من حديد الزهر بحيث يكون جسيماً يقاوم الإجهادات المختلفة، يتم تشغيل وتجليخ أسطح الانزلاق والدلائل بعناية فائقة وذلك لسهولة انزلاق العربة والرأس المتحرك. يرتفع الفرش عن الأرض بارتفاع بمستوي يناسب الفني الذي يقوم بإدارة المخرطة بحيث يستطيع أداء مهمته بأقل مجهود.

فرش المخرطة الموضح بشكل ١ - ٦ عبارة عن قضيبين متوازيين، يحتوي كل منهما علي دلائل انزلاق وإرشاد بارزة بارتفاع حوالي ٣٠ - ٤٠ مم، إحداهما مسطح والآخر هرمي. تستخدم أسطح الانزلاق كدلائل انزلاق للعربة والرأس المتحرك . يرتكز الفرش علي قائمين أو قاعدتين علي هيئة قواعد معدنية تثبت بالأرض، وتختلف أشكال هذه القواعد من مخرطة إلى أخرى حسب نوع وحجم المخرطة، وعموماً فان معظم المخارط الحديثة بل جميعها صممت علي أن يكون الفرش والقواعد المعدنية

علي هيئة قطعة واحدة بشكل انسيابي يعطيها صفة المتانة والجمال. ولتقوية وجساءة الفرش فقد زود بدعائم مستعرضة مصبوبة (أعصاب لتقويته) بين القضيبين المتوازيين كما هو موضح بشكل ٧ . ١ وعادة تكون من قطعة واحدة، وقد روعي أثناء تصميم الفرش تنسيق هذه الدعائم بحيث يتاح سقوط الريش (الجزء أو النحاتة) وأيضاً سائل التبريد إلى القاع من خلال الفراغات الموجودة بين هذه الدعائم.

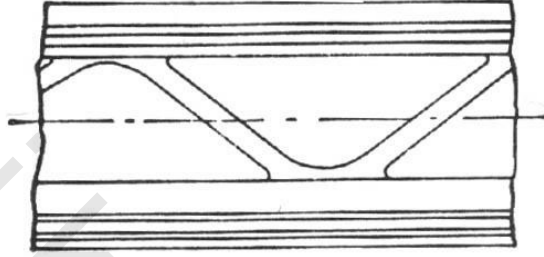

شكل ٧ - ١

#### أعصاب فرش المخرطة


للناية والنعمومة والدقة الفائقة التي تم بها تصنيع أدلة انزلاق الفرش وللمحافظة عليه، فانه يجب تنظيفه من الريش وسائل التبريد وتزيتته بعد الانتهاء من العمل اليومي.

#### Bridge

#### القنطرة:

روعي عند تصميم أي مخرطة إمكانية خراطة المشغولات ذات الأقطار الكبيرة، لذلك فقد زود الفرش بجزء يسمى بالقنطرة ، شكل ١ - ٨ كما هو موضح بالشكل السابق ١ - ٦ بالجزء رقم ١ ، تثبت القنطرة بأسفل الظروف مباشرة ، ويمكن فصلها عن الفرش من خلال مسامير قلاووظ ، لكي تعطي مساحة وعمق وارتفاع إضافي يتناسب مع حجم المخرطة لإمكان خراطة الأقطار الكبيرة بسهولة ، ومن الطبيعي إعادة تثبيتها بعد الانتهاء من خراطة الجزء المطلوب تشغيله.



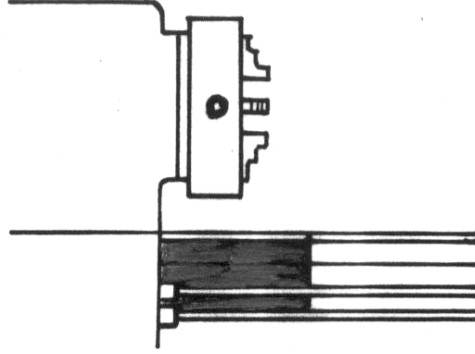

شكل ١ - ٨

القنطرة

Head Stock

الرأس الثابت :

الرأس الثابت الموضح بشكل ١ - ٩ يسمى بالوسط الفني بالغراب الثابت، يصنع من حديد الزهر، ويوجد بالجانب الأيسر لفرش المخرطة، وهو عبارة عن صندوق box يحتوي علي عمود الدوران الرئيسي Spindle المركب علي كراسي تحميل Bearings ومجموعة تروس السرعات Speed Change Gears والأجزاء اللازمة لإدارته والمحرك الكهربائي.


ولإمكان تشغيل الأجزاء ذات الأقطار الصغيرة والطويلة من خلال ربطها في ظرف المخرطة واختراقها لعمود الدوران، فقد صممت المخارط بحيث يكون عمود الدوران مثقوب بثقب مناسب لحجم المخرطة.

تنتقل الحركة إلى عمود الدوران عن طريق مجموعة تروس السرعات التي تأخذ حركتها من المحرك الكهربائي من خلال بكرات (طارات متدرجة) ومجموعة سيور. يوجد زيت بصندوق تروس السرعات والتغذية بالرأس الثابت لتزليق التروس والمحامل (كراسي التحميل) وجميع الأجزاء المتحركة، ومن الطبيعي وجود مبيّن زجاجي يوضح مستوى الزيت داخل الصندوق.

صممت مجموعات تروس بداخل الرأس الثابت لاستخدامها في دوران ظرف

**المرجع في خراطة المعادن**

المخرطة بالسرعة المطلوبة، وفي حركة التغذية .. وغيرها مثل مجموعات تروس عكس الحركة، ومجموعات التروس المتغيرة، لإمكان التحكم عن طريقها في اختيار حركة التشغيل المناسبة لعمليات القطع المختلفة.

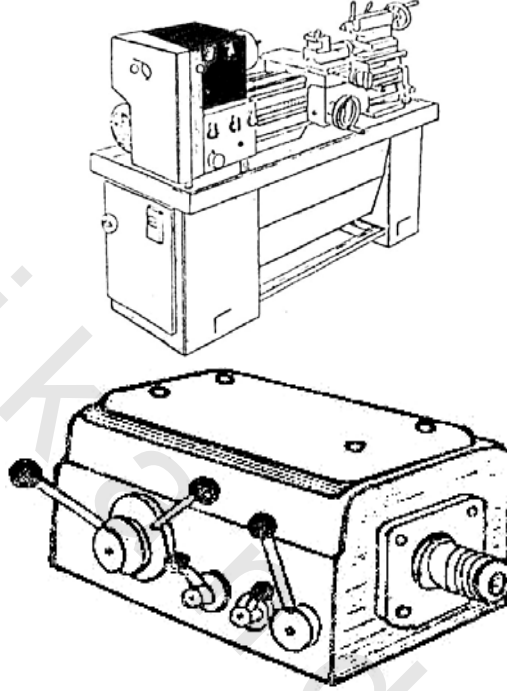

شكل ١ - ٩

الرأس الثابت

## Spindle

## عمود الدوران:


يعتبر عمود الدوران هو أهم الأجزاء المثبتة بالرأس الثابت، حيث انه يحمل ظرف المخرطة. تنتقل الحركة الدورانية من المحرك الكهربائي إلى عمود الدوران عن طريق مجموعة تروس السرعات .

يصنع عمود الدوران الموضح بشكل ١ - ١٠ من أجود أنواع الصلب بشكل مجوف بحيث يمكن تركيب القضبان المعدنية الطويلة به وثبيتها بظرف المخرطة .  
يجلخ مواضع تحميله علي كراسي المحاور بدرجة عالية من النعومة. يثبت عمود

**المرجع في خراطة المعادن**

الدوران علي كراسي محاور وذلك لإمكان إعادة ضبطه عند تآكل لقم الكراسي (عند وجود خلوص) عن طريق التحكم في صواميل الربط، وبالتالي منع الاهتزازات التي تنعكس علي المشغولات المصنعة فتزداد جودتها.

صمم عمود الدوران مجوف (بثقب طولي) مناسب لقطره الخارجي، وذلك لإمكان تثبيت المشغولات الطولية ذات الأقطار الصغيرة . يوجد مخروط داخلي (سلبة أو مستدق) تسمى بسلبة مورس في بداية تجويف عمود الدوران ، الغرض منها هو تثبيت الذنبة الثابتة عند الحاجة لتشغيل الأجزاء بين ذنبتين.

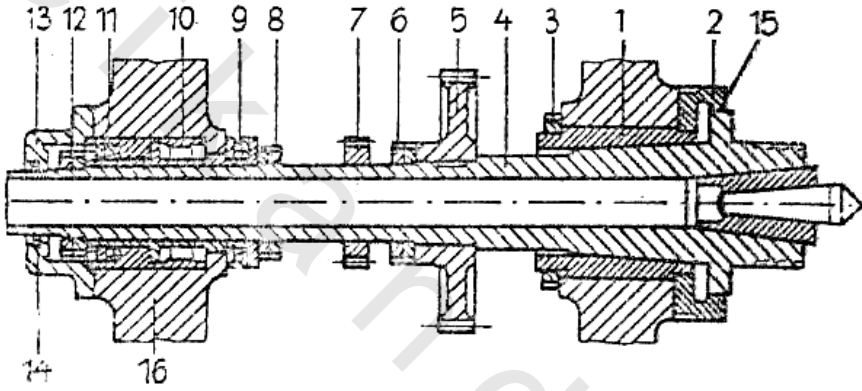

شكل ١ - ١٠

عمود الدوران

- ١ . محمل أساسي رئيسي.
- ٢ . صامولة أمامية لتثبيت محمل المحور الرئيسي.
- ٣ . صامولة خلفية لتثبيت محمل المحور الرئيسي.
- ٤ . عمود الدوران.
- ٥ . ترس إدارة عمود الدوران.
- ٦ . صامولة تثبيت ترس الإدارة.
- ٧ . ترس إدارة التغذية.
- ٨ . صامولة أمامية لتثبيت محمل المحور الخلفي.

٩. محمل محور أمامي ذو كريات.
١٠. محمل محور أمامي ذو درافيل أسطوانية.
١١. محمل محور خلفي ذو كريات.
١٢. صامولة تثبيت محمل المحور الخلفي.
١٣. غطاء واقئ لمحمل المحور الخلفي.
١٤. حلقة لمنع تسرب الأتربة.
١٥. حوزر تعشيق.
١٦. علبة التروس.


### وحدات تروس السرعات :

### Unites Of Speeds Gears

المحركات الكهربائية Electric Motors لها نطاقات قياسية من السرعات، لا تتناسب أي دورة لأي آلة إنتاج . لذلك فقد زودت الماكينات المختلفة بصندوق تروس، بحيث يمكن تغيير سرعات المحرك الكهربائي بالسرعة المناسبة المطلوبة بسهولة ويسر . فيما يلي عرض لأكثر وحدات التروس انتشاراً.

### أولاً : مجموعة التروس ذات الإسفين المنزلق

يستعمل إسفين (خابور) منزلق لتثبيت أحد التروس الحرة على العمود المنقاد، وذلك لنقل الحركة من التروس المثبتة على العمود القائد كما هو موضح بشكل ١ - ١١

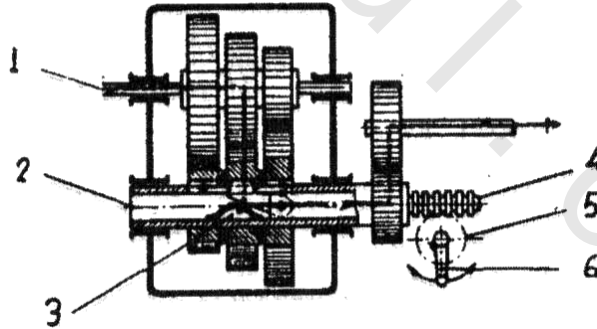

شكل ١ - ١١

### مجموعة التروس ذات الإسفين المنزلق

١. العمود القائد مثبت عليه مجموعة تروس قائمة بتدرج بصورة مستديمة.


## المرجع في خراطة المعادن

٢. العمود المنقاد مركب عليه مجموعة تروس منقادة حرة.
٣. الإسفين المنزلق .. ( الخابور المنزلق ) .
٤. جريدة مسننة مستديرة.
٥. ترس.
٦. مقبض للتحكم في حركة الإسفين المنزلق.

### Sliding Gearbox

### ثانياً : مجموعة التروس المنزقة

تتلخص فكرة مجموعة التروس المنزقة الموضحة بالرسم التخطيطي بشكل ١ - ١٢ ( أ ، ب ، ج ، د ) في تجميع عدة تروس في مجموعة واحدة ٣ ، التي يمكن انزلاقها على العمود القائد ١ عن طريق مقبض متصل بالذراع أو بالرافعة ٢ ، لتعشيقها مع أحد التروس المقابلة لها ٥ على العمود المنقاد ٤ ، بذلك يمكن الحصول على أربعة سرعات مختلفة.

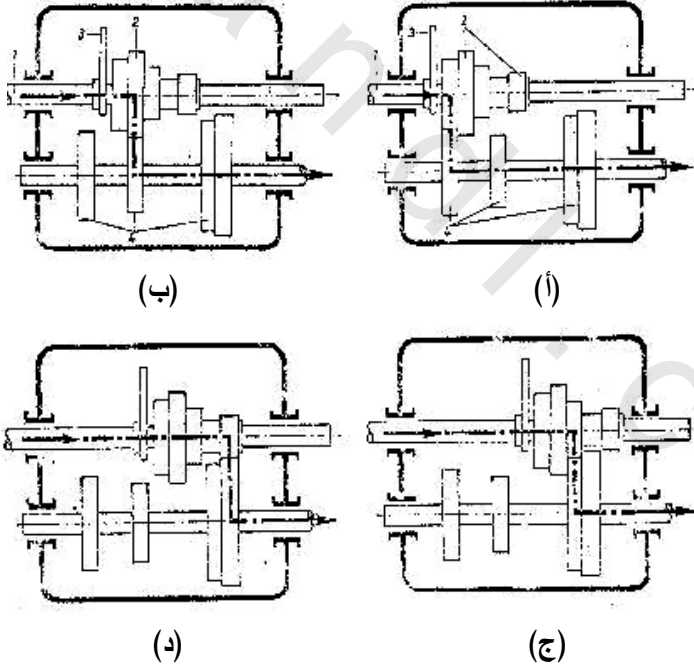

## شكل ١ - ١٢

مجموعة تروس منزلة بأربعة سرعات


- ١- العمود القائد.
- ٢- ذراع أو رافعة.
- ٣- مجموعة تروس منزلة.
- ٤- العمود المنقاد.
- ٥- مجموعة تروس مثبتة على العمود المنقاد.

Gearbox Of Sliding Clutches

ثالثاً : مجموعة التروس ذات القوابض المنزلقة

تتلخص فكرة مجموعة التروس ذات القوابض المنزلقة الموضحة بالرسم التخطيطي

بشكل ١ - ١٣ ( أ ، ب ، ج ) في تثبيت التروس الحرة علي أحد العمودين القائد ١ أو المنقاد ٢ عن طريق تعشيق القوابض المنزلقة ٣ ، حيث تنتقل الحركة من العمود القائد إلى العمود المنقاد، وبذلك يمكن الحصول علي مجموعة مختلفة من السرعات .

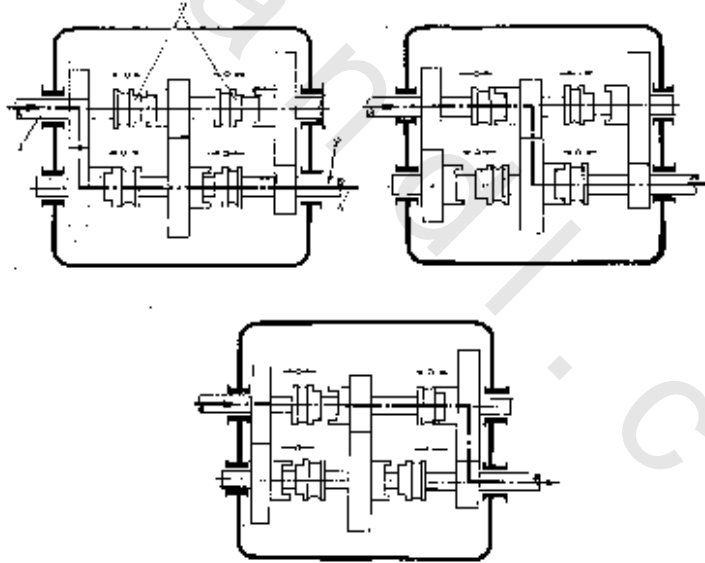

## شكل ١ - ١٣

مجموعة تروس ذات القوابض المنزلقة

- ١- العمود القائد ، يوجد عليه مجموعة تروس حرة.


المرجع في خراطة المعادن

- ٢- العمود المنقاد ، يوجد عليه مجموعة تروس حرة.  
 ٣- القوايض المنزلقة.  
 ٤- سلسلة من السرعات المختلفة التي تتوقف علي أوضاع تعشيق القوايض المنزلقة مع التروس الحرة.

#### رابعا : مجموعة التروس المنزلقة والتروس ذات القوايض

#### Gearbox Of Clutches & Sliding Gears

تتلخص فكرة مجموعة التروس المنزلقة ومجموعة التروس ذات القوايض في الجمع بين المجموعتين كما هو موضح بالرسم التخطيطي بشكل ١ - ١٤ ، وذلك للحصول علي مجموعة مختلفة من السرعات .  
 تتميز هذه المجموعة بكفاءتها العالية ، حيث سهولة إنزلاق التروس والقابض مع ضمان إرتكازهما ، كما يمكن نقل عزم دوران أكبر .

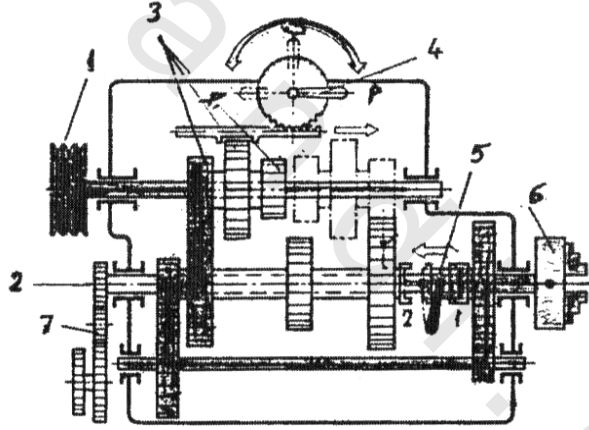

شكل ١ - ١٤

#### مجموعة التروس المنزلقة والتروس ذات القوايض

١. بكرة .. ( طارة تنقل الحركة إليها من المحرك الكهربائي مباشرة عن طريق سيور على شكل حرف V لتشغيل عمود الإدارة .
٢. عمود الدوان الرئيسي الذي يحمل ظرف المخرطة .
٣. مجموعة التروس المتدرجة المنزلقة .

٤. مقبض للتحكم في إنزلاق مجموعة التروس المتدرجة المنزلقة لتعشيقيها بالتروس المقابلة بالأوضاع (أ) ، (ب) ، (ج) عن طريق ترس وجريدة مسننة .
٥. قابض يثبت مع عمود الدوران ويدور معه وينزلق في إتجاه محوري ليعسق مع أحد التروس المجاورة ١ أو ٢ .
٦. ظرف المخرطة الذي ينقل إليه عزم الدوران عن طريق تعشيق مجموعة تروس .
٧. مجموعة التروس المتغيرة .

### Feed Gearbox

### صندوق تروس التغذية:

يوجد صندوق تروس التغذية بأسفل صندوق تروس السرعات. تصمم مجموعة تروس التغذية بالمخارط الحديثة داخل صناديق مغلقة منفصلة، ومن الطبيعي وجود زيت لتزليق مجموعة التروس والأجزاء المتحركة، وأيضاً مابين زجاجي لتوضيح مستوي الزيت. يمكن التحكم في عمود القلاووظ بتعشيق بعض تروس التغذية وذلك بتغيير وضع الروافع بصندوق التغذية حسب الجداول المعدة علي كل مخرطة ليتم قطع القلاووظ علي قطعة التشغيل بالخطوة المطلوبة ، كما يمكن التحكم في سرعة عمود التغذية (عمود الجر) حسب التغذية المطلوبة ليتحرك قلم المخرطة في الاتجاهين الطولي والعرضي بمسافة معينة لكل لفة من لفات عمود الدوران ليقطع الحد القاطع لقلم المخرطة علي سطح الشغلة بدرجة النعومة المطلوبة.

ويمكن تغيير إتجاه التغذية عن طريق مجموعة تروس بسيطة لعكس الحركة الموجودة بصندوق تروس السرعات، كما توجد مجموعة أخرى لعكس الحركة بصندوق تروس العربة في بعض المخارط الحديثة. يحتوي صندوق تروس التغذية علي إحدى مجموعات التروس التالية:-

١. مجموعة التروس ذات الخابور المنزلق.

٢. مجموعة التروس المنزلقة.

٣. مجموعة تروس نورتن.


صندوق مجموعة تروس نورتن :

### المرجع في خراطة المعادن



يمكن التعرف علي مجموعة تروس التغذية نورتن Norten Type Gear Box من خلال شكل صندوق التروس الخارجي الموضح بشكل ١ - ١٥، حيث وجود مجموعة ثقوب متتالية في اتجاه مائل، كما توجد رافعة تتحرك بالمجرى وهي بشكل مائل أيضاً، لكي يرتكز بنز الرافعة في إحدى الثقوب .

يمكن التحكم في سرعة عمود التغذية (عمود الجر) وسرعة عمود القلاووظ (العمود المرشد) من خلال حركة الرافعة وتثبيتها بإحدى الثقوب المتتالية المائلة، وضبط مواضع بعض المقابض الموجودة بصندوق تروس التغذية، بالاستعانة بالجدول المثبتة علي كل مخرطة، وذلك للحصول علي درجة النعومة أو الخشونة المطلوب تشغيلها أو خطوة القلاووظ المراد قطعه.

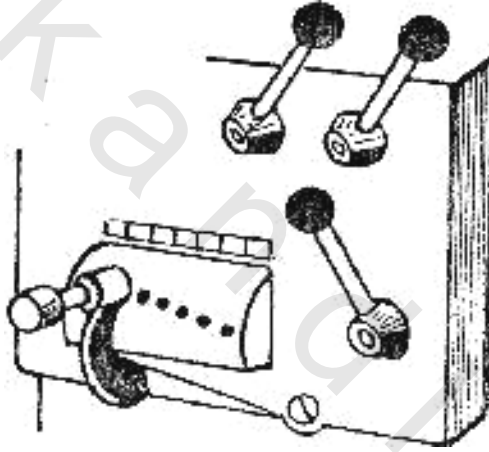

شكل ١ - ١٥

صندوق تروس التغذية نورتن

Group Of Norten Gear

مجموعة تروس نورتن :


تتلخص فكرة مجموعة تروس نورتن الموضحة بالرسم التخطيطي بشكل ١ - ١٦ في تثبيت مجموعة مدرجة من التروس ٥ علي عمود ، حيث يعشق الترس ٦ علي إحدى مجموعة التروس المدرجة ٥ ، وبذلك يمكن الحصول علي مجموعة مختلفة من السرعات تتناسب مع عدد التروس المدرجة.

المرجع في خراطة المعادن

تنتقل الحركة من المحرك الكهربائي Electric Motor إلى عمود الإدارة Spindle إلى مجموعة تغيير السرعات Speed Change Gears بالرأس الثابت Head Stock إلى الترس ١١ إلى مجموعة التروس المتغير ١ - ٢ - ٣ - ٤ إلى مجموعة التروس المدرجة ٥ .

الترس ٦ مثبت على رافعة متأرجحة لإمكان تعشيقه على إحدى مجموعة التروس المدرجة ٥ والمكونة من ١٣ ترس ، لتنتقل الحركة إلى العمود ١٢ إلى مجموعة التروس ٧ ، لتنتقل الحركة إلى عمود التغذية (عمود الجر) Shaft Feed ١٠ بالسرعة أو التغذية المطلوبة. ويمكن تشغيل عمود القلاووظ Thread Shaft ٩ لإمكان قطع القلاووظ (اللولب) حسب الخطوة المطلوبة بدقة فائقة .

من خلال هذه المجموعة يمكن الحصول على ٥٢ سرعة تغذية ، أو ٥٢ خطوة قلاووظ .

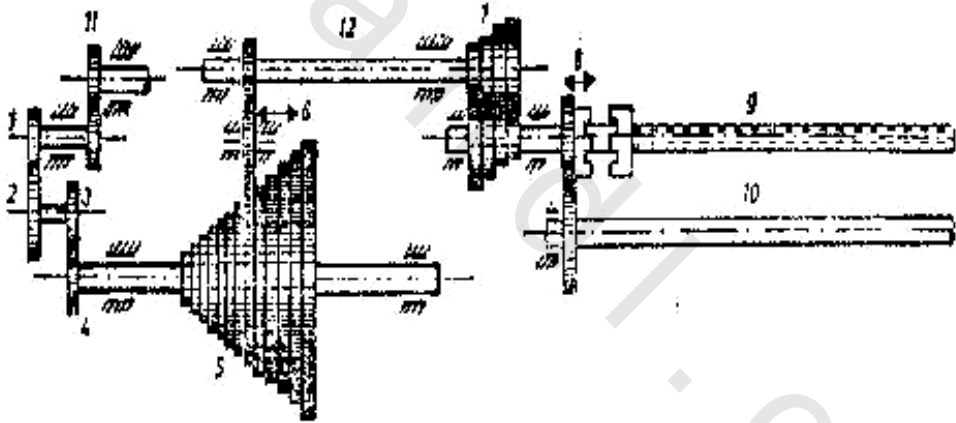

شكل ١ - ١٦

رسم تخطيطي لمجموعة تروس نورتن  
توضح نقل الحركة إلى عمود التغذية


Gear Group Of Changeable

مجموعة التروس المتغيرة:

المرجع في خراطة المعادن

تتكون مجموعة التروس المتغيرة من أربعة تروس شكل ١ - ١٧ وتسمى بالتروس المتغيرة وذلك لتبديلها بالتروس المطلوبة، حسب الجداول المعدة علي كل مخرطة وحسب الحاجة إليها.

تستخدم مجموعة التروس المتغيرة في أكثر أنواع آلات التشغيل والإنتاج. تحمل التروس القائدة أرقاماً فردية، كما تحمل التروس المنقادة أرقاماً زوجية.

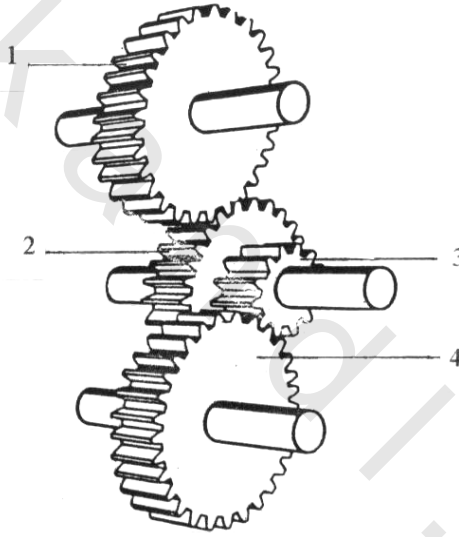

شكل ١ - ١٧  
مجموعة التروس المتغيرة

١. ترس قائد أول .
٢. ترس منقاد أول .
٣. ترس قائد ثاني .
٤. ترس منقاد ثاني .


## مجموعات تروس نقل وعكس الحركة:

## Groups Of Transmission &amp; Movement Reverse Gears

يحتاج كثير من الأعمال الإنتاجية بالماكينات المختلفة إلى عكس اتجاه الحركة، فمثلاً عند قطع القلاووظات بأنواعها على المخرطة، فإنه يلزم إعادة آلة القطع (قلم المخرطة) إلى وضعه الابتدائي (وضع بدء التشغيل) بعد كل عملية قطع، الأمر الذي يلزم ضرورة عكس الحركة الدورانية للمخرطة، وكثيراً من مكينات التفريز والتجليخ وغيرها .. يحتاج استخدام كل منها إلى تشغيلها في كلا الإتجاهين الأيمن والأيسر معا  
توجد عدة مجموعات لنقل وعكس الحركة بالتروس. فيما يلي عرض لأكثر هذه المجموعات إنتشاراً .. كل منها على حدة .

## مجموعة نقل وعكس الحركة بواسطة تروس ذات أسنان مستقيمة :

تتكون مجموعة نقل وعكس الحركة بواسطة تروس ذات أسنان مستقيمة (عدلة) الموضحة بشكل ١ - ١٨ من عمود الإدارة ١ الذي يثبت عليه الترسين ٣ ، ٥ وعمود الدوران الذي يركب عليه ترسين آخرين هما ٤ ، ٦ اللذان يدوران دوراناً حراً ، كما توجد القارئة ٨ المثبتة على عمود الدوران وتدور معه .

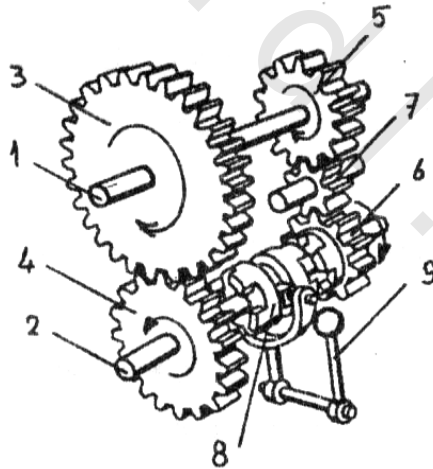


شكل ١ - ١٨

مجموعة نقل وعكس الحركة بواسطة تروس ذات أسنان مستقيمة

المرجع في خراطة المعادن

١. عمود الإدارة .
  ٢. عمود الدوران .
  ٣. ترس مثبت علي عمود الإدارة .
  ٤. ترس مركب على عمود الدوران يدور حرّاً عليه .
  ٥. ترس مثبت علي عمود الإدارة .
  ٦. ترس مركب على عمود الدوران يدور حرّاً عليه .
  ٧. ترس وسيط .
  ٨. قارنة مثبتة على عمود الدوران وتدور معه .
  ٩. مقبض للتحكم في حركة القارنة لتعشيقها مع أحد التروس ٤ أو ٦ .
- عند تعشيق القارنة ٨ بالترس الحر ٦ ينتج عن ذلك نقل الحركة من الترس ٥ إلى الترس ٦ عن طريق الترس الوسيط ٧ ليتحرك عمود الدوران ٢ حركة دائرية في إتجاه عقارب الساعة كما هو موضح بشكل ١ - ١٩ (أ) .
- وعند تعشيق القارنة ٨ بالترس الحر ٤ ينتج عن ذلك نقل الحركة من الترس ٣ إلى الترس ٤ لتنعكس الحركة الدائرية لعمود الدوران ٢ وذلك في الإتجاه المضاد لإتجاه عقارب الساعة كما هو موضح بشكل ١ - ١٩ (ب) .
- هذا يعني أن الترسين ٤ ، ٦ المركبان على عمود الدوران يدوران في إتجاهين متضادين .

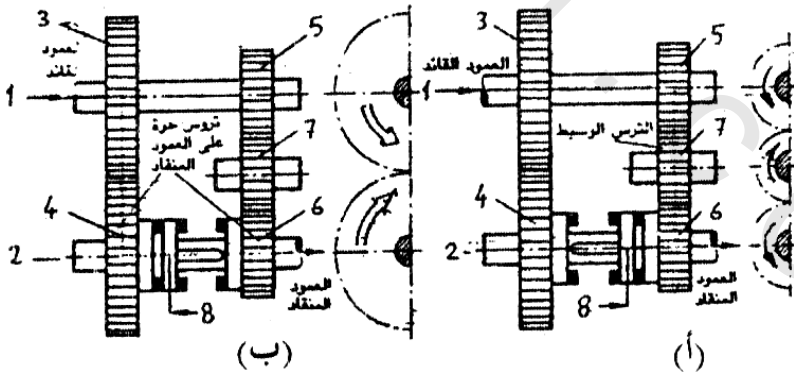

شكل ١ - ١٩

إتجاه حركة الدوران بمجموعة نقل وعكس الحركة

بواسطة التروس ذات الأسنان المستقيمة

مجموعة نقل وعكس الحركة بواسطة التروس القلابية :

### Group Of Revers & Transmission By Swinged Gears

مجموعة نقل وعكس الحركة بواسطة التروس القلابية تسمى أيضاً بمجموعة

التروس المثلثة المتأرجحة ، حيث أن شكل مجموعة التروس المتحركة على شكل مثلث

متأرجح . تتشابه هذه المجموعة إلى حد كبير بمجموعة نقل الحركة بواسطة التروس ذات

الأسنان المستقيمة بإختلاف وضع التروس التي في مستوى واحد .

تتكون هذه المجموعة من ترس قائد مثبت على عمود الإدارة ، وترس منقاد مثبت

على عمود الدوران ، وترسين وسيطين .

تنتقل الحركة من الترس القائد ١ إلى الترس المنقاد ٢ عن طريق الترس الوسيط ٣

ليتحرك الترس المنقاد الحركة الدائرية في إتجاه عقارب الساعة كما هو موضح بشكل ١


- ٢٠ (أ) . وعند تغيير وضع المقبض ٦ تنتقل الحركة من الترس القائد ١ إلى الترس

المنقاد ٢ عن طريق الترسين الوسيطين ٣ ، ٤ لتنعكس الحركة الدائرية للترس المنقاد ٢


وذلك في الإتجاه المضاد لإتجاه عقارب الساعة كما هو موضح بشكل ١ - ٢٠ (ب) .

يمكن توقف حركة الترس المنقاد ٢ عن الحركة ، وذلك من خلال التحكم في

المقبض ٦ بعد تعشيق الترسين الوسيطين ٣ ، ٤ مع الترس القائد ١ .

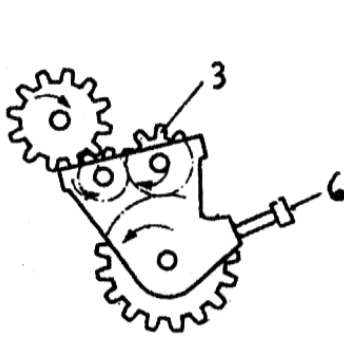

(ب)

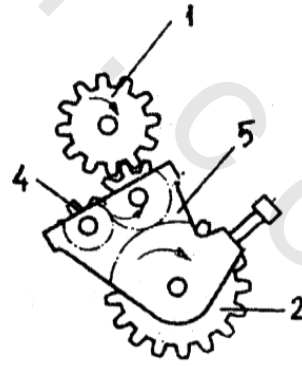

(أ)

المرجع في خراطة المعادن

شكل ١ - ٢٠


مجموعة نقل وعكس الحركة بواسطة التروس القلابية

١. ترس قائد.
  ٢. ترس منقاد.
  ٣. ترس وسيط.
  ٤. ترس وسيط.
  ٥. مثلث متأرجح.
  ٦. مقبض للتحكم في حركة المثلث المتأرجح الذي يحمل التروس القلابية.
- تستخدم هذه المجموعة في نقل وعكس اتجاه الدوران للآلات ذات الأحمال الكبيرة، لذلك فهي تستعمل بنطاق واسع في صناديق تروس التغذية بالمخارط لنقل وعكس اتجاه دوران عمود التغذية (عمود السحب) والعمود المرشد (عمود القلاووظ)
- مجموعة نقل وعكس الحركة بواسطة التروس المخروطية :**

Group Of Revers & Transmission By Bevel Gears

تتكون مجموعة نقل وعكس الحركة بواسطة التروس المخروطية الموضحة بشكل ١ - ٢١ من ثلاث تروس مخروطية . الترس ١ مثبت على العمود القائد ومعشق مع الترسين المنقادين ٢ ، ٣ المركبان على العود المنقاد واللذان يدوران دوراناً حرّاً عليه وفي اتجاهين متضادين .. (محور الترسين المنقادين بشكل عمودي على محور الترس القائد).

توجد وصلة تقارن مثبتة على العمود المنقاد وتدور معه لتعشيقها مع أحد الترسين المنقادين ٢ أو ٣ (من جهة اليمين أو من جهة اليسار).

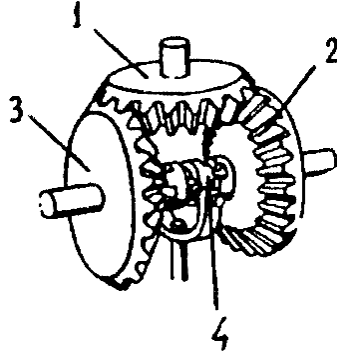

شكل ١ - ٢١

مجموعة نقل وعكس الحركة بواسطة التروس المخروطية


١. الترس القائد مثبت مع العمود القائد .
٢. الترس المنقاد مركب على العمود المنقاد ويدور حراً عليه .. ( محوره بشكل عمودي على محور الترس النقاد ) .
٣. الترس المنقاد مركب على العمود المنقاد ويدور حراً عليه .. ( محوره بشكل عمودي على محور الترس النقاد ) .
٤. وصلة تقارن مثبتة مع العمود المنقاد وتدور معه لتعشيقها مع أحد الترسين المجاورين ٢ ، ٣ .

تنتقل الحركة من الترس القائد ١ إلى الترس المنقاد الحر ٣ عن طريق القارنة ٤ لتحرك الترس ٣ والعمود المنقاد حركة دورانية في اتجاه عقارب الساعة كما هو موضح بشكل ٢٢ - ١ (أ) .

وعند تغيير وضع المقبض ٥ تنتقل القارنة ٤ لتتعشق مع الترس المنقاد الحر ٢ لتعكس الحركة الدورانية للترس ٢ والعمود المنقاد ، وذلك في الإتجاه العكسي لحركة عقارب الساعة كما هو موضح بشكل ٢٢ - ١ (ب) .

وعند تثبيت وضع القارنة ٤ في المنتصف تماماً ( وضع عدم التعشيق ) كما هو موضح بشكل ٢٢ - ١ (ج) ، ينتج عن ذلك عدم إنتقال الحركة من الترس القائد إلى أحد التروس المنقادة ٢ أو ٣ ، حيث يتوقف العمود المنقاد عن الحركة الدورانية .



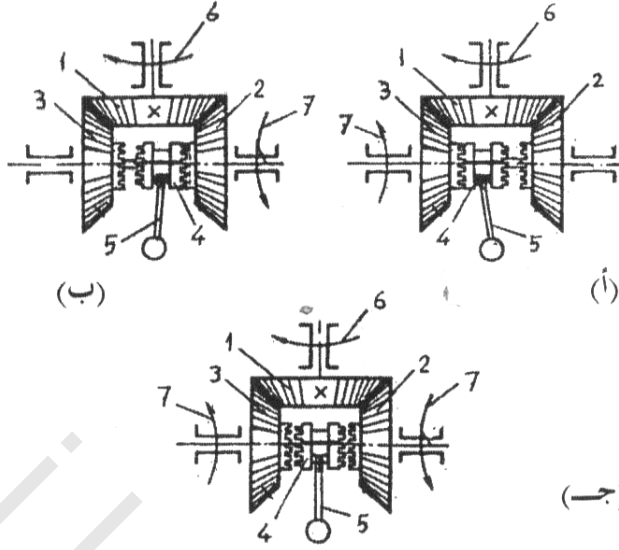

شكل ١ - ٢٢

طريقة نقل الحركة بواسطة التروس المخروطية

١. ترس القائد.
٢. ترس المنقاد.
٣. ترس المنقاد.
٤. وصلة تقارن.
٥. مقبض وصلة تقارن.
٦. الحركة الدورانية للعمود القائد.
٧. الحركة الدورانية للعمود المنقاد.

## TAIL STOCK



## الرأس المتحرك:

الرأس المتحرك الموضح بشكل ١ - ٢٢ هو الجزء المقابل للرأس الثابت، يسمى بالوسط الفني بالخراب المتحرك وذلك لسهولة تحركه (انزلاقه) على أدلة الفرش. يستخدم في تثبيت الذنبة الدوارة، ولتثبيت وحركة التغذية للثقابات (البنط).

يعتبر الرأس المتحرك من الأجزاء الرئيسية في المخرطة، لأنه يحمل الذنبة الدوارة

## المرجع في خراطة المعادن

الساندة للمشغولات الطويلة التي يتم تشغيلها علي المخرطة.  
يحمل الغراب المتحرك الذنبة التي تقع على محور عمود الدوران تماماً لاستخدامها  
لحمل المشغولات الطويلة، كما يستخدم لتثبيت ظرف المثقاب أو لتثبيت البنط ذات  
الأقطار الكبيرة مباشرة بالنقب المخروطي أثناء ثقب المشغولات بالأقطار المختلفة.  
يحتوي الرأس المتحرك علي تركيبية لضبط محور الذنبة الدوارة في وضع منحرف  
(وضع مائل علي محور الدوران)، وذلك لاستخدامه عند تشغيل الأسطح المخروطية آلياً.

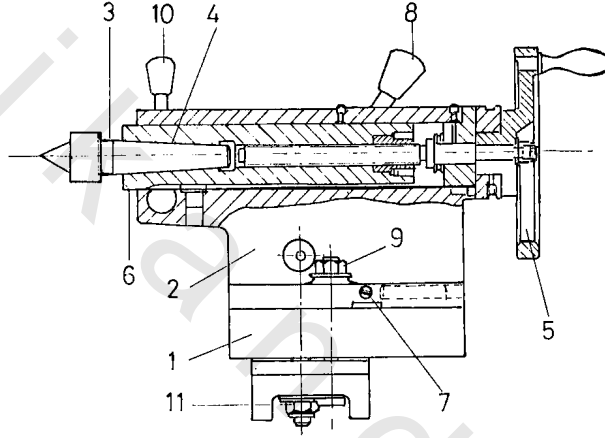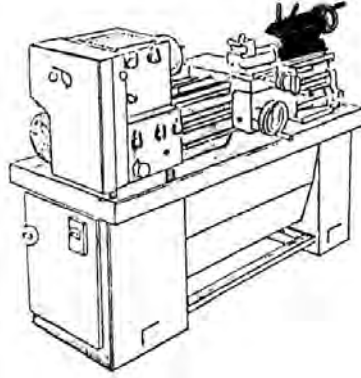

شكل ١ - ٢٢

الرأس المتحرك

- ١- القاعدة: هي الجزء الأسفل للرأس المتحرك، والذي ينزلق علي أدلة الفرش. تصنع القاعدة من حديد الزهر، ويراعى عند تصنيعها عدم تأكلها نتيجة لاحتكاكها علي امتداد أدلة الفرش، ويتم تشغيلها وتجليخها بدقة فائقة .
- ٢- الجسم: هو الجزء العلوي المثبت علي القاعدة ١ والذي يحمل الذنبة الدوارة ٣ التي تثبت بالمخروط الداخلي ٤ .
- ٣- الذنبة الدوارة: تحتوي علي محامل مقاومة للاحتكاك .. (رولمان بلي).
- ٤- مخروط مجوف داخلي: (مخروط مورس) بالعمود الأسطواني المتحرك.
- ٥- عجلة : مثبت بها مقبض لاستخدامه عند حركة الذنبة في الاتجاه المحوري (إلى

**المرجع في خراطة المعادن**

الأمم والمي الخلف.

- ٦- عمود أسطواني: ، يحمل الذنبة الدوارة، قابل للحركة إلى الأمام والمي الخلف علي مستوي محور عمود الدوران.
- ٧- مسمار قلاووظ لضبط محور الذنبة، أو لضبط انحراف محور الذنبة عن المحور الأساسي.
- ٨- مقبض: لتثبيت الرأس المتحرك.
- ٩- صامولة: لتثبيت الرأس المتحرك.
- ١٠- مقبض: لتثبيت العمود الأسطواني الحامل للذنبة الدوارة .
- ١١- صامولة: لتثبيت الرأس المتحرك.

تذكر أن :


تتعرض جودة المشغولات المصنعة علي دقة محورية ذنبة الرأس المتحرك.

Employment Of Tail Stock

استخدام الرأس المتحرك:

يمكن تلخيص استخدام الرأس المتحرك في الآتي:-

١. ضبط ارتفاع الحد القاطع للقلم أثناء تثبيته، بحيث يكون على محور الذنبتين تماماً كما هو موضح بشكل ١ - ٢٣ .

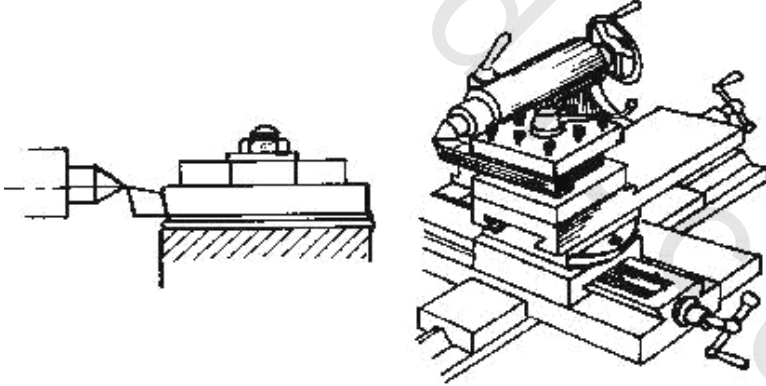

شكل ١ - ٢٣

٢. ضبط ارتفاع الحد القاطع للقلم بحيث يكون على محور الذنبتين تماماً

٢. سند المشغولات الطويلة.

**المرجع في خراطة المعادن**

٣. تثبيت ظرف المثقاب أو الثقابيات (البنط) أو البراغل.. لتشغيل الثقوب أو توسيعها وصقلها.

٤. تشغيل الأسطح المخروطية للأقطار الخارجية من خلال ترحيل محور الذنبة عن محور عمود الدوران بالمسافة المطلوب انحرافها .. تستخدم هذه الطريقة بالمشغولات التي يزيد طولها عن طول مشوار الراسمة الطولية، أو عند التشغيل الكمي .. (إنتاج السلعة الواحدة إنتاجاً متماثلاً متكرراً بالجملة). كما تستخدم هذه الطريقة عند قطع القلاووظ الخارجي المخروطي .. ( القلاووظ الخارجي المسلوب ) .

### العربة: Carriage

العربة هي إحدى الأجزاء الأساسية بالمخرطة، حيث تنزلق طولياً على دلائل الفرش ومجاري إنزلاقية ما بين الرأس الثابت (الغراب الثابت) Head Stock والرأس المتحرك (الغراب المتحرك) Tail Stock ، حيث يكون الانزلاق في اتجاه موازي لمحور الذنبتين .. أي موازي لمحور عمود الدوران تماماً.

تحمل العربة الراسمة العرضية التي تحمل الراسمة الطولية التي تحمل البرج (حامل القلم) وأداة القطع.


تحتوي العربة الموضحة بشكل ١ - ٢٤ على صندوق تروس العربة، الذي ينقل من خلاله الحركة الآلية إلى عمود الجر أو عمود القلاووظ.

تتحرك العربة يدوياً عن طريق جريدة مسننة مثبتة بأسفل الفرش من خلال ترس متصل بعجلة الإدارة اليدوية، كما يمكن تحريكها آلياً بإحدى طريقتين هما:-

١. عن طريق عمود التغذية.

٢. عن طريق عمود القلاووظ.

يوجد بواجهة العربة مبين ذو قرص زجاجي يوضح منسوب الزيت بالصندوق وذلك لزيادة الزيت عند انخفاض مستواه.

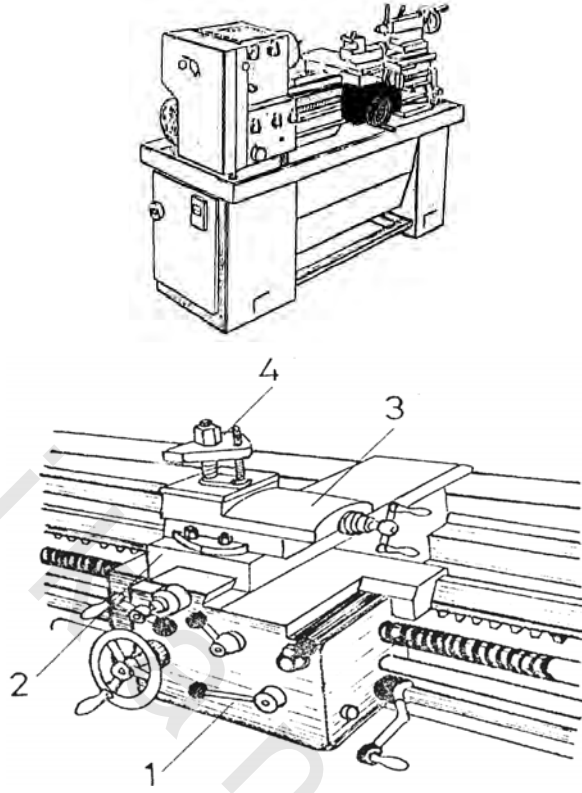

شكل ١ - ٢٤

## العربة

- ١- صندوق تروس العربة.
- ٢- الراسمة العرضية.
- ٣- الراسمة الطولية.
- ٤- حامل القلم.

تستخدم العربة أثناء حمل عدد القطع (أقلام الخراطة) لقطع المشغولات المختلفة أثناء حركة العربة الموازية لمحور الذنبتين، أو حركة الراسمة العرضية المتعامدة علي محور الذنبتين.


## المرجع في خراطة المعادن

## Carriage Gear Box

## صندوق تروس العربة:

يحتوي صندوق تروس العربة علي مجموعة تروس ، الغرض منها هو نقل الحركة الدائرية من مجموعة تروس التغذية وتحويلها إلى حركة مستقيمة متوازية أو متعامدة علي محور الذنبتين، كما يحتوي علي مجموعة مقابض الغرض منها هو تشغيل العربة آلياً عن طريق الحركة الدائرية لعمود التغذية (عمود الجر) أو حركة عمود القلاووظ، وذلك حسب مقدار التغذية أو الخطوة المطلوبة .

يتكون صندوق تروس العربة الموضح بشكل ١ - ٢٥ من الأجزاء الآتية :-

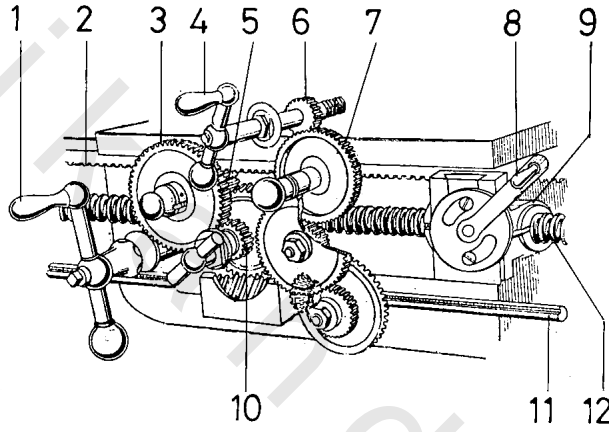

شكل ١ - ٢٥

### صندوق تروس العربة

- ١ . عجلة الإدارة اليدوية .
- ٢ . جريدة مسننة .
- ٣ . ترس وسيط لتشغيل العربة آلياً .
- ٤ . عجلة إدارة يدوية لتشغيل الراسمة العرضية يدوياً .
- ٥ . ترس رئيسي لتشغيل العربة يدوياً أو آلياً .
- ٦ . ترس عمود الراسمة العرضية .
- ٧ . ترس تشغيل عمود الراسمة آلياً .
- ٨ . مقبض تشغيل العربة أو الراسمة العرضية آلياً .


٩. الصامولة المشقوقة .
١٠. ترس تشغيل العربة أو الراسمة العرضية آلياً .
١١. عمود التغذية ( عمود الجر ) .
١٢. عمود القلاووظ ( العمود المرشد ) .

## Cross Slide

## الراسمة العرضية:

تسمى أيضا بالراسمة الكبرى. مثبتة بالجزء العلوي للعربة من خلال تعاشيق منشوريه (غنفاري) ، يمكن تحريكها الحركة العرضية في اتجاه متعامد علي محور الذنبتين يدوياً باستخدام مقبض يدوي عن طريق عمود قلاووظ وصامولة، أو آلياً عن طريق عمود التغذية (عمود الجر) ومجموعة تروس التغذية .

الراسمة العرضية تحمل الراسمة الطولية كما هو موضح بشكل ١ - ٢٦ ، التي تحمل حامل القلم . يستخدم ميكرومتر الراسمة العرضية في ضبط حركة قلم المخرطة بعمق القطع المطلوب بدقة عالية .

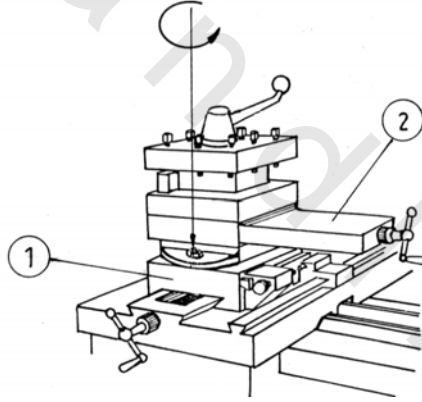

شكل ١ - ٢٦

## الراسمة العرضية والطولية

١. الراسمة العرضية.
٢. الراسمة الطولية.


## المرجع في خراطة المعادن



TOP SLIDE

الراسمة الطولية:

الراسمة الطولية الموضحة بالشكل السابق رقم ١ - 26 تسمى أيضاً بالراسمة الصغرى (نسبة إلى صغر حجمها بالنسبة إلى حجم الراسمة العرضية). تثبت بأعلى الراسمة العرضية بواسطة مسمارين قلاووظ وصواميل ، وتحمل البرج حامل أقلام القطع. قاعدة الراسمة الطولية الموضحة بالرسم التخطيطي بشكل ١ - ٢٧ علي شكل قرص مستدير مدرج ومقسم إلى درجات بزاوية قدرها  $360^{\circ}$  . تتحرك الراسمة الطولية القابلة قاعدتها للدوران حول محور أسطواني حركة طولية، حيث تثبت الراسمة علي الدرجة المطلوبة من خلال صواميل الربط لتشغيل الأسطح المخروطية (المسلوبة) بالزاوية المراد تشغيلها.

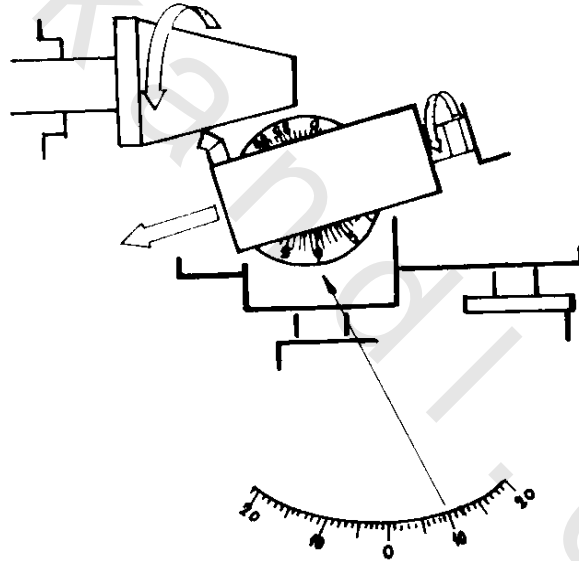

شكل ١ - ٢٧

رسم تخطيطي للراسمة الطولية


تتحرك الراسمة الطولية يدويا على دلائل إنزلاق منشوريه، ليتحرك الحد القاطع لقلم المخرطة بوضع منحرف (بزاوية) على محور الذنبتين بالدرجة المطلوبة كما هو موضح

المرجع في خراطة المعادن

بشكل ١ - ٢٨.

يعاد تثبيت الراسمة الطولية إلى وضعها الأساسي بعد تشغيل المخروط المطلوب. يستخدم مقبض يدوي لحركة الراسمة الطولية أثناء تشغيل الأسطح المخروطية (المسلوبة)، حيث لا توجد حركة آلية للراسمة الطولية .. إلا في بعض المخارط الخاصة

توجد حوصه إسفينية علي شكل مسطرة دليليه قابلة للضبط ، تثبت بإحدى جانبي الراسمة الطولية، الغرض منها هو الحصول علي حركة منحرفة (بزواية) علي محور الذنبتين بدون خلوص جانبي، الأمر الذي يؤدي إلى جودة الأسطح المشغلة.

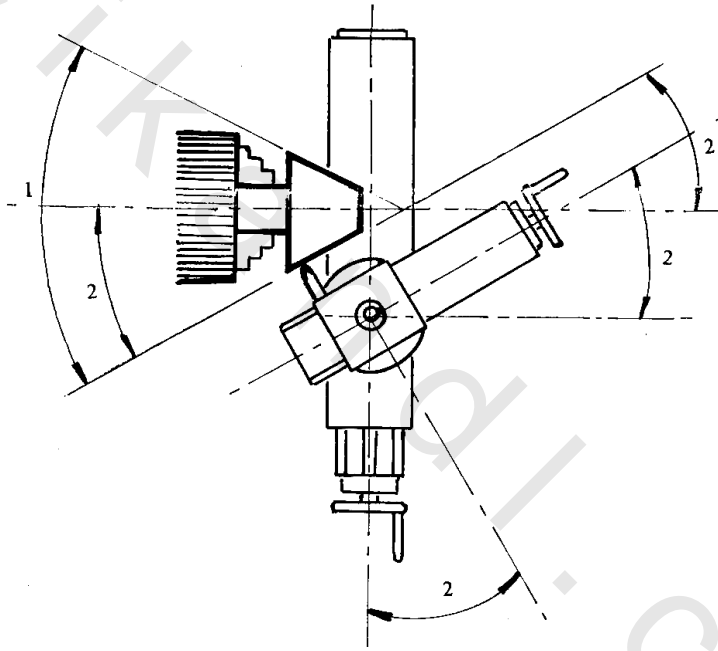

شكل ١ - ٢٨

حركة الراسمة الطولية أثناء تشغيل الأسطح المخروطية  
بالزواية المراد تشغيلها


١ - زاوية المخروط .. (زاوية السلبية) .

٢ - زاوية التشغيل .. (زاوية ميل الراسمة الطولية).

**المرجع في خراطة المعادن**

## نظرية حركة الراسمتين العرضية والطولية:

عند دوران عمود قلاووظ إحدى الراسمتين (العرضية أو الطولية) عن طريق المقبض اليدوي، أو عن طريق مجموعة تروس الحركة الآلية للراسمة العرضية، ينتج عنه تحرك الصامولة المثبتة علي دلائل انزلاق حركة مستقيمة إلى الأمام أو إلى الخلف حسب اتجاه دوران عمود القلاووظ شكل ١ - ٢٩ ، حيث تتحول الحركة الدائرية إلى حركة مستقيمة .

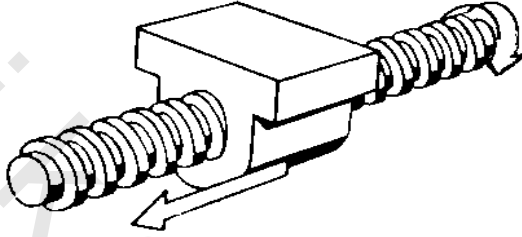


شكل ١ - ٢٩

تحويل الحركة الدائرية إلى حركة مستقيمة

وشكل ١ - ٣٠ يوضح رسم للراسمتين العرضية والطولية . يوجد بالراسمة العرضية عمود قلاووظ والصامولة ، عند تحرك عمود القلاووظ الحركة الآلية عن طريق مجموعة تروس التغذية أو عن طريق الحركة اليدوية بالمقبض ، ينتج عنه حركة مستقيمة للصامولة الحاملة للراسمة العرضية لتتحرك إلى الأمام أو الخلف بحركة مستقيمة حسب اتجاه دوران عمود القلاووظ .

ومع طول فترة تشغيل المخرطة، فقد يحدث خلوص ما بين عمود قلاووظ الراسمة العرضية والصامولة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم دقة عمق القطع، لذلك فقد صممت صامولة عمود قلاووظ الراسمة بجزأين، لإمكان ضبط أي خلوص بين العمود والصامولة، كما توجد خوصه إسفينية علي شكل مسطرة دليليه (قابلة للضبط)، مركبة علي إحدى جانبي كل من الراسمة العرضية والطولية ، الغرض منها هو الحصول علي حركة مستقيمة بدون خلوص جانبي.

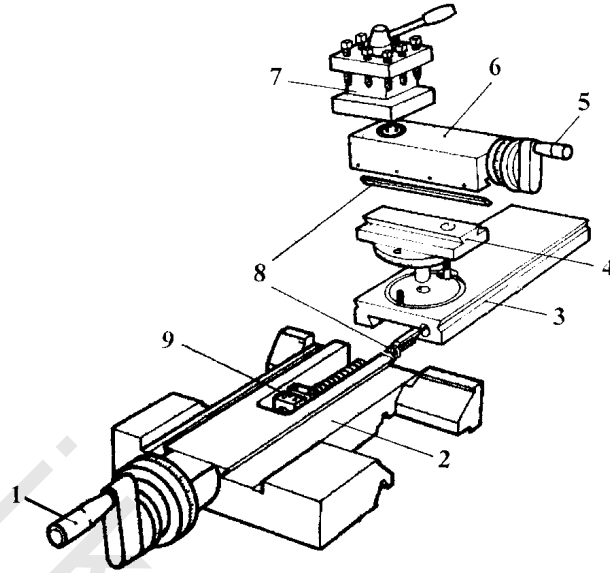

شكل ١ - ٣٠

رسم تخطيطي يوضح حركتي الراسمتين العرضية والطولية

١. مقبض الراسمة العرضية .
  ٢. قاعدة الراسمة العرضية .. الجزء الأسفل الثابت .
  ٣. الجزء العلوي بالراسمة العرضية .. ( الجزء المتحرك ) .
  ٤. قاعدة الراسمة الطولية .
  ٥. مقبض الراسمة الطولية .
  ٦. الراسمة الطولية .
  ٧. حامل القلم .
  ٨. خوصة إسفينية أو مسطرة دليلية إنزلاقية .
  ٩. صامولة بجزأين لإمكان ضبط أي خلوص .
- تستخدم الراسمة الصغرى في ثلاث أغراض هي :-
١. الخراط الطولي .. Longitudinal Turning


**المرجع في خراطة المعادن**

٢. الخرت الجانبي .. Side Turning

٣. الخرت المخروطي .. Conical Turning

قاعدة الراسمة الطولية مقسمة بتقسيم دائري على ٥٣٦٠.

تثبت الراسمة الطولية الموضحة بشكل ١ - ٣١ بالوضع العادي على الصفر لاستخدامها للتغذية أثناء الخرت الجانبي، ويمكن تثبيت الراسمة بزوايا معينة تميل على محور الذنبتين لاستخدامها للخرت المخروطي ( المستدق أو المسلوب) بدرجة الميل المطلوبة.

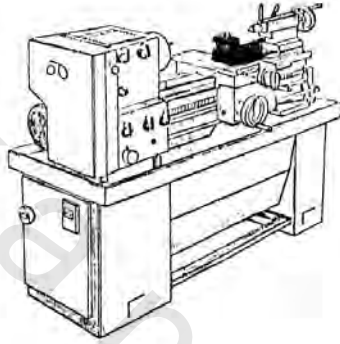


شكل ١ - ٣١

الراسمة الطولية

Holder Of Tool

حامل القلم:


هو الجزء العلوي المثبت علي الراسمة الطولية، ويستخدم في ربط وتثبيت أداة القطع (قلم المخرطة)، وذلك لإمكان قطع مشغولة والشكل ١ - ٣٢ (أ ، ب ، ج) يوضح نماذج مختلفة لحامل القلم المخصص لتثبيت أداة قطع واحدة فقط، ويسمى بحامل القلم البسيط .

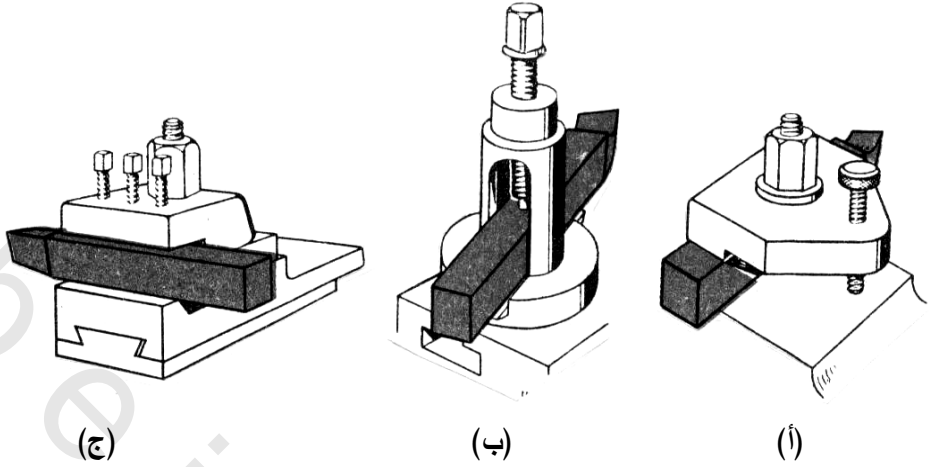

شكل ١ - ٣٢

حامل قلم مخصص لتثبيت قلم واحد

من عيوب حامل القلم البسيط هو عدم إمكان تثبيت سوى أداة قطع واحدة (قلم واحد فقط)، كما يلزم تغيير أداة القطع بأخرى بعد الانتهاء من كل عملية، وتغيير أداة القطع من حين لآخر يزيد في الجهد ويضيع في الوقت، لذلك فإن جميع المخارط الحديثة صممت بحامل يحتوي على أربعة أوجه كما هو موضح بشكل ١ - ٣٣ بحيث يمكن تثبيت أربعة أقلام في آن واحد.

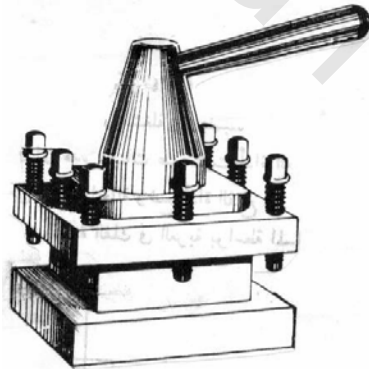

شكل ١ - ٣٣

حامل القلم بأربعة أوجه

**المرجع في خراطة المعادن**

عند تغيير أداة القطع بأخرى، يقوم فني المخرطة بإدارة حامل القلم حول محور ارتكازه بزواوية قدرها  $90^{\circ}$ ، (أي ربع دوره) في كل مره، وبذلك يمكن قطع المشغولات المتعددة العمليات في زمن أقل.

## Dogs

## المصدات :


في حالة الإنتاج الكمي للقطع الأسطوانية المدرجة .. يستغرق قياس أطوال وأقطار كل قطعة وقتاً طويلاً بالإضافة إلي الفروق التي قد تنشأ في بعض القطع ، لذلك فقد زودت المخارط الحديثة بمصدات طولية وعرضية لاستخدامها أثناء التشغيل الكمي للقطع المتشابهة لإنتاج أطوال وأقطار بقياسات موحدة.

الغرض من المصدات هو توقف حركة التغذية الطولية أو العرضية عند الوصول إلي القياس السابق تحديده وذلك أثناء التشغيل الآلي أو اليدوي.

## Linear Dog

## المصد الطولي:

يثبت المصد الطولي الموضح بشكل ١ - ٣٤ بربطه بمسامير قلاووظ علي فرش المخرطة ، أما مكان التثبيت فيتعلق بأطوال الأجزاء المتشابهة المعرضة للتشغيل.

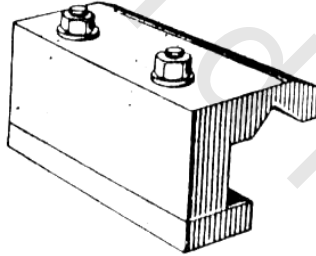


شكل ١ - ٣٤

## المصد الطولي

يتم ضبط الطول المطلوب تشغيله بدقة علي القطعة الأولى فقط بعد اصطدام العربة بالمصد الطولي عن طريق ميكرومتر الراسمة الطولية.

كما يوجد مصد طولي مزود بجهاز ميكرومتر موضح بشكل ١ - ٣٥ لاستخدامه لضبط الأطوال المطلوب تشغيلها بدقة فائقة.

## المرجع في خراطة المعادن

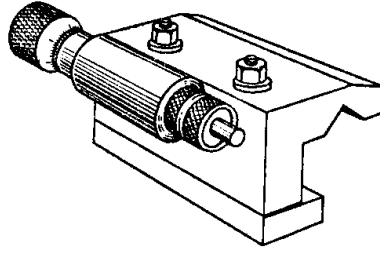


شكل ١ - ٣٥

المصد الطولي المزود بجهاز ميكرومتر

المصد الطولي المتعدد الأوضاع: LINEAR DOG OF NUMEROUS PLACES

يثبت المصد الطولي المتعدد الأوضاع الموضح بشكل ١ - ٣٦ بربطه بمسامير قلاووظ علي فرش المخرطة. تساعد هذه المصدات علي خراطة المشغولات المدرجة التي يكون أطوالها قصيرة .

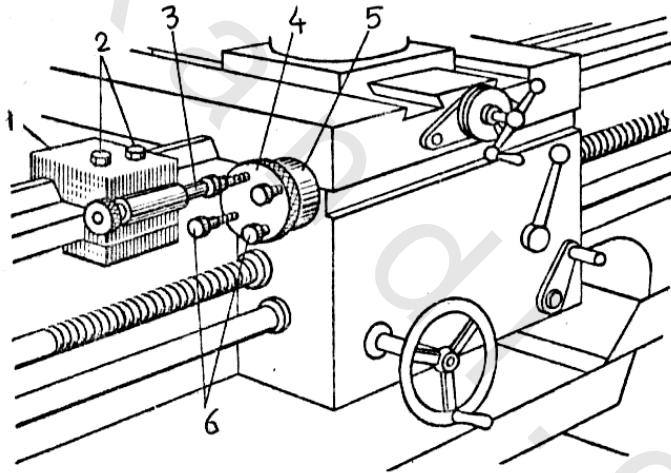

شكل ١ - ٣٦

المصد الطولي المتعدد الأوضاع

١. المصد الطولي .
٢. مسامير قلاووظ لربط المصد بفرش المخرطة .
٣. محدد الضبط .
٤. قرص قابل للدوران حول محوره .. (بكرة) .

**المرجع في خراطة المعادن**




٥. قاعدة القرص المثبتة بالعربة .
٦. مسامير يمكن تثبيتها بالأطوال المطلوب تشغيلها .

### Transverse Dog

### المصد العرضي :

يوجد المصد العرضي بماكينات الإنتاج بأشكال مختلفة، وبصفة عامة فإنه يتكون من جزأين أساسيين هما:-

١. جزء ثابت .. (يثبت بالآلة).
  ٢. جزء متحرك .. (يحدد مكان تثبيته حسب القطر المراد تشغيله).
- يوضح شكل ١ - ٣٧ مصد عرضي بمخرطة أفقية.

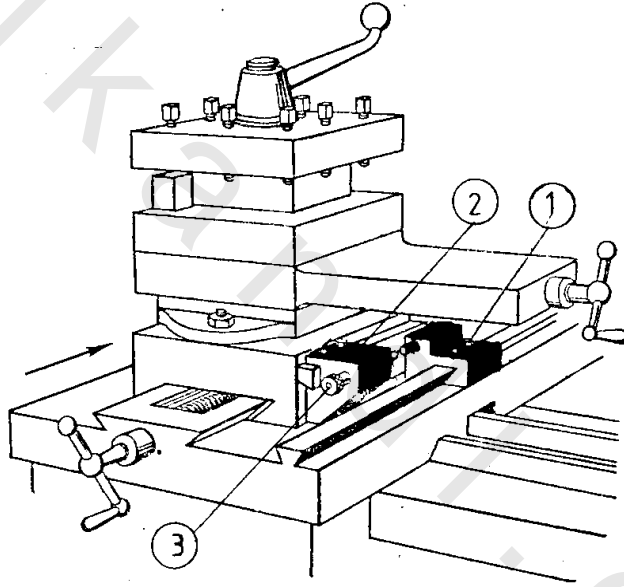

شكل ١ - ٣٧


المصد العرضي

١. المصد الثابت .
٢. المصد المتحرك .
٣. مسمار الضبط الدقيق .

يتم ضبط قياس القطر بدقة علي القطعة الأولى فقط عن طريق التحكم في حركة

**المرجع في خراطة المعادن**

دوران المسمار القلاووظ ٣ (مسمار الضبط الدقيق) بعد اصطدامه بالجزء الثابت.  
كما يوضح شكل ١ - ٣٨ مصدر عرضي بتصميم آخر بنفس أجزاء الشكل السابق.

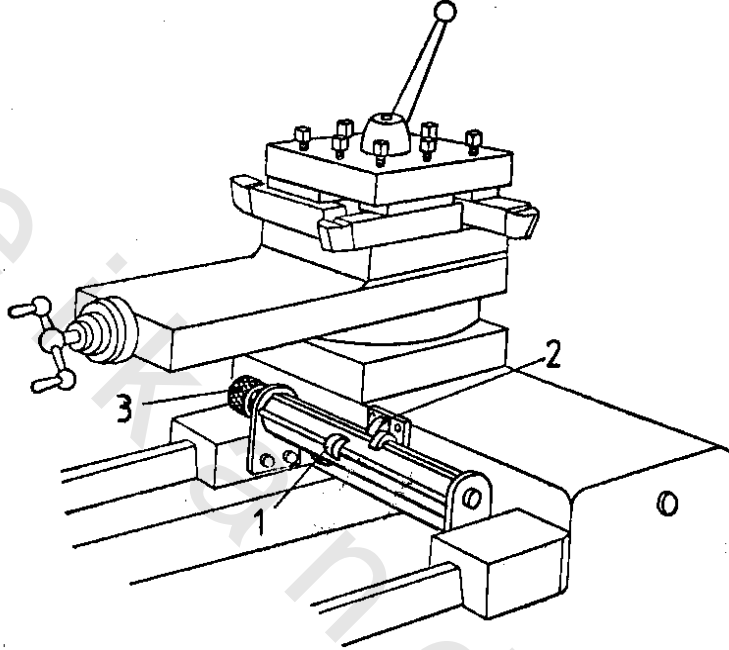

شكل ١ - ٣٨

المصدر العرضي

### ملاحظة :

يجب مراجعة قياس الجزء المعرض للتشغيل (الطول و القطر) من آن لأخر،  
لاحتمال وجود تغيير طفيف في القياس نتيجة لتآكل الحد القاطع للقلم.


Feed Gear Box

### صندوق تروس التغذية :

يثبت صندوق تروس التغذية الموضح بشكل ١ - ٣٩ بأسفل صندوق تروس  
السرعات. يوجد بداخله مجموعة تروس التغذية التي تستخدم للتحكم في سرعة دوران  
عمود القلاووظ وذلك لقطع أسنان اللوالب المختلفة حسب الخطوات المطلوبة، كما يمكن

الرجع في خراطة المعادن

التحكم في سرعة دوران عمود التغذية (عمود الجر) أثناء الخراطة الطولية أو الخراطة العرضية، لتنعكس سرعته على درجة الخشونة أو النعومة المطلوبة على أسطح المشغولات.

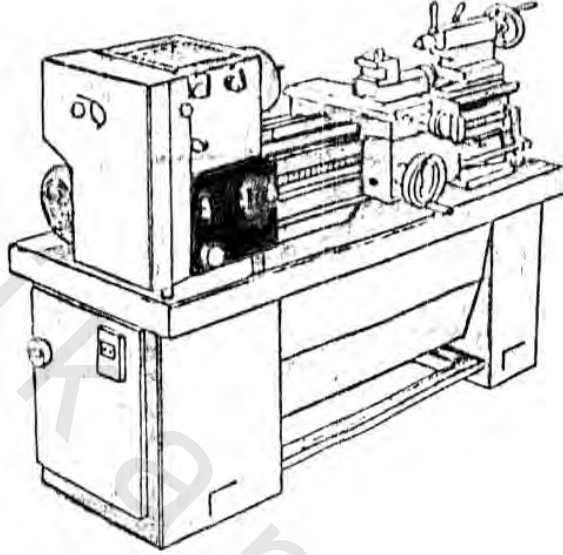

شكل ١ - ٣٩

صندوق تروس التغذية

Lead Thread


**عمود القلاووظ:**

عمود القلاووظ الموضح بشكل ١ - ٤٠ يسمى أيضاً بالعمود المرشد . يوجد بأسفل الفرش مباشرة وبوازيه، يخترق العربة ويمتد من الجانب المخرطة الأيمن إلى الجانب الأيسر.

يستمد عمود القلاووظ حركته الدائرية حول محوره عن طريق مجموعة تروس التغذية،

وعادة يكون نوع القلاووظ المستخدم للعمود المرشد هو قلاووظ شبه منحرف ، وهو إحدى أنواع قلاووظات نقل الحركة .


**المرجع في خراطة المعادن**

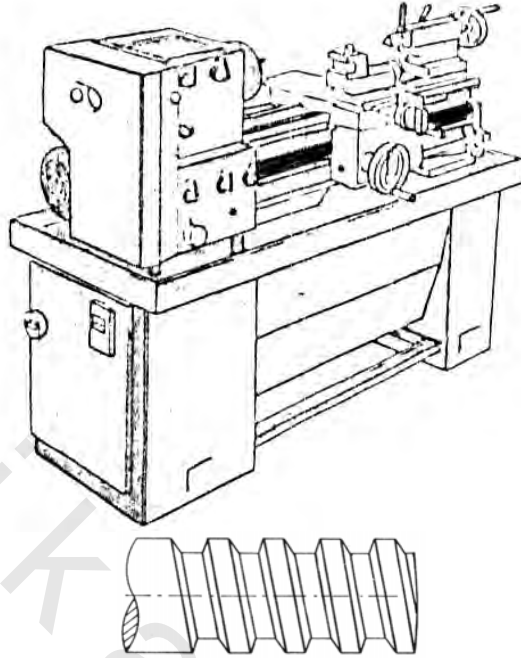

شكل ١ - ٤٠

## عمود القلاووظ

في دور الصناعة المنتجة للمخارط ، يراعي بها عند تصنيع أعمدة القلاووظ الدقة الفائقة في التشغيل لتفادي الأخطاء في خطوات القلاووظات المراد تصنيعها .  
تصل الدقة في أعمدة القلاووظ إلى  $0.0003$  ملليمتر في كل  $100$  ملليمتر ، ومن الطبيعي انعكاس أي خطأ في أعمدة القلاووظ علي دقة القلاووظ المراد قطعها .  
عند بدء قطع القلاووظ علي قطعة التشغيل المراد تصنيعها تعشق الصامولة المشقوقة ١ الموضحة بشكل ١ - ٤١ بعمود القلاووظ ٢ عن طريق المقبض ٣ ، حيث تتحرك العربة وقلم القلاووظ حركة منتظمة بدقة عالية مع كل لفة من لفات العمود المرشد ، ليشكل الحد القاطع للقلم علي قطعة التشغيل أسنان القلاووظ بالشكل والخطوة المطلوبة .

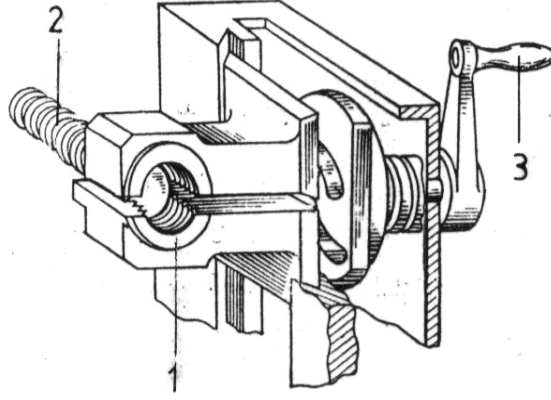

شكل ١ - ٤١

### الصامولة المشقوقة

١. الصامولة المشقوقة .
٢. عمود القلاووظ .. (العمود المرشد) .
٣. مقبض يدوي .

### ملاحظة :

يجب تنظيف عمود القلاووظ بصفة مستمرة بإزالة الرايش والأوساخ لعدم وصولها إلى الصامولة المشقوقة لسهولة تعشيقها.

### Feed Shaft


### عمود التغذية:

عمود التغذية الموضح بشكل ١ - ٤٢ يسمى أيضاً بعمود السحب أو بعمود الجر، وهو كما يدل عليه اسمه فإنه يستخدم في جر العربة أثناء التشغيل الآلي للخرط الطولي، كما يستخدم في جر الراسمة العرضية أثناء التشغيل الآلي للخرط العرضي، ولا يستخدم عند قطع القلاووظ، وهو عمود أسطواني أملس به مجرى طولي.

يستخدم عمود التغذية في نقل الحركة إلى العربة أو الراسمة العرضية آلياً.

يوجد عمود التغذية بأسفل عمود القلاووظ حيث يخترق المخرطة، ويمتد من الجانب المخرطة الأيمن إلى الجانب الأيسر، ويستمد حركته الدائرية حول محوره عن

طريق مجموعة تروس التغذية. تنتقل الحركة الدائرية إلى عمود التغذية من مجموعة تروس التغذية، ويمكن التحكم في سرعة دوران عمود التغذية عن طريق تغيير مواضع مقابض صندوق التغذية، وذلك حسب التغذية المطلوبة .. أي حسب درجة الخشونة أو النعومة المطلوبة.

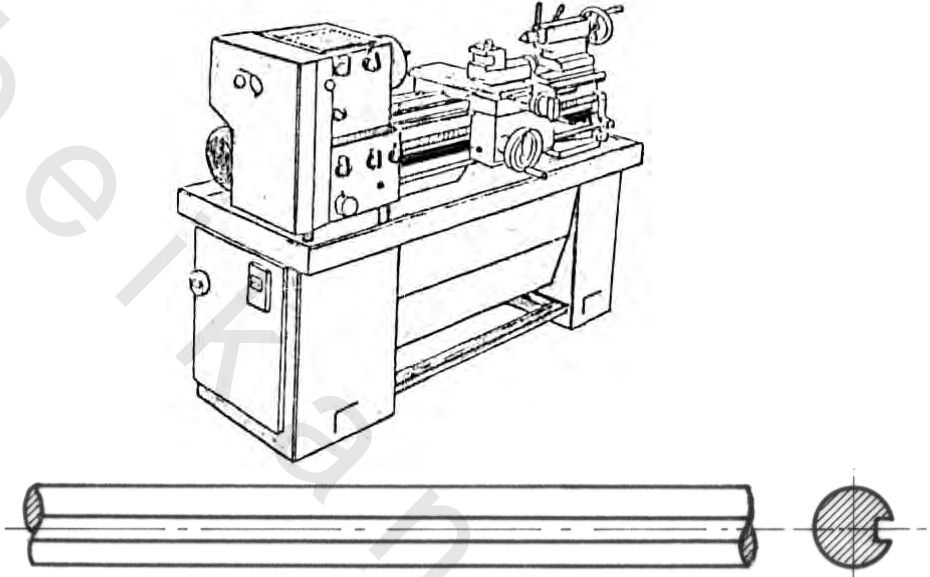

شكل ١ - ٤٢


عمود التغذية

Metal Bases ... ( Saddles )

القواعد المعدنية :

تصنع القواعد المعدنية من حديد الزهر، وهي عبارة عن أرجل على هيئة قواعد شكل ١ - ٤٣ ، تصمم القواعد لإمكان حمل الفرش وجميع أجزاء المخرطة وأقصى وزن لقطعة تشغيل .. تثبت القاعدتين المعدنيتين بالأرض لعدم اهتزاز المخرطة أثناء التشغيل.

المرجع في خراطة المعادن

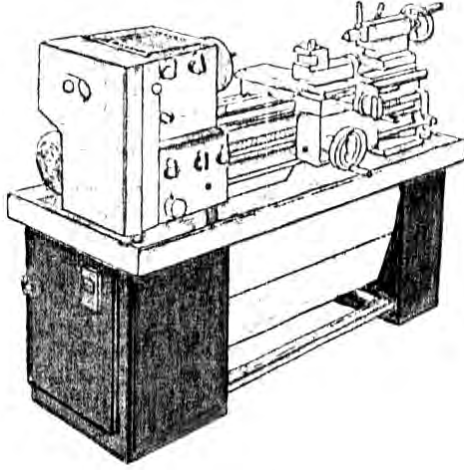


شكل ١ - ٤٣  
القواعد المعدنية

Chip Container

وعاء تجميع الرايش :

شكل ١ - ٤٤ يثبت بأعلى وعاء تجميع الرايش .. يسمى أيضاً بالحوض وذلك لتجميع سائل التبريد المتساقط القاعدتين المعدنيتين، الغرض منه هو استقبال تساقط سائل التبريد والرايش ومنع سقوطهما على الأرض أو على المحرك الكهربائي.

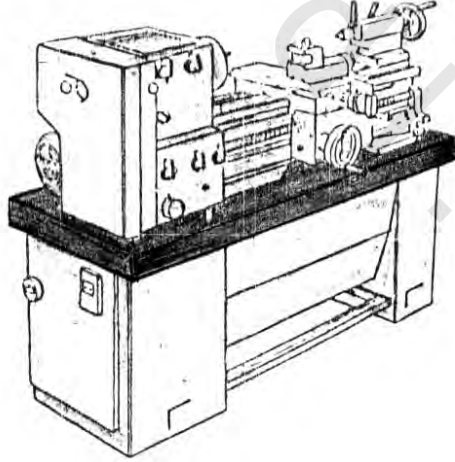

شكل ١ - ٤٤  
وعاء تجميع الرايش


المرجع في خراطة المعادن

## Box Equipment Keep

## صندوق حفظ المعدات :

تصمم المخارط الحديثة بحيث يستفاد بالفراغات الموجودة ما بين أجزائها المختلفة، فعلي سبيل المثال فقد صمم في هذا النوع من المخارط ما بين القاعدتين المعدنيتين صندوق لحفظ المعدات الميكانيكية شكل ١ - ٤٥ ، وذلك لحفظ المعدات المساعدة مثل الطرف ذو الأربعة فكوك الحرة ، الصينية الدوارة ، ذنبة عمود الدوران ، المخنقة الثابتة ، المخنقة المتحركة .... وغيرها.

كما يوجد بمخارط أخرى صندوقين لهذا الغرض داخل القاعدتين المعدنيتين.

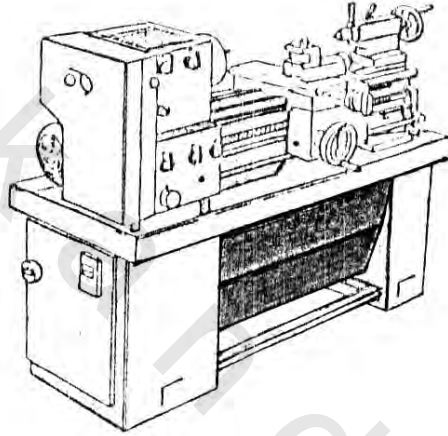

شكل ١ - ٤٥

صندوق حفظ المعدات


## Electric Equipment Box

## صندوق المعدات الكهربائية

كما سبق ذكره عن المخارط الحديثة وتصميمها الذي يستفاد بأقل الفراغات الموجودة لاستغلالها لأغراض مكملة لها . فقد صمم في هذا النوع من المخارط وضع صندوق المعدات الكهربائية شكل ١ - ٤٦ داخل القاعدة المعدنية التي أسفل الرأس الثابت (الغراب الثابت)، وذلك لتثبيت لوحة المفاتيح الكهربائية وجميع التوصيلات الخاصة بها.

المرجع في خراطة المعادن



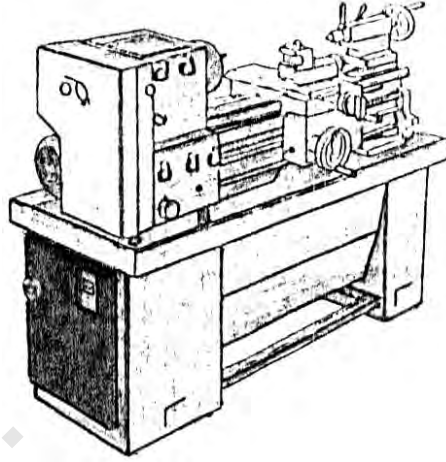


شكل ١ - ٤٦

صندوق المعدات الكهربائية

Emergency Brake

فرملة طوارئ :

توجد بأسفل صندوق حفظ المعدات ما بين القاعدتين المعدنيتين، وهي عبارة عن ذراع أفقي طويل متصل بذراع التشغيل، مخصص للإيقاف الفوري لظرف المخرطة (فرملة) شكل ١ - ٤٧ ، وذلك عن طريق قدم الفني الذي يعمل علي المخرطة، لإمكان إيقاف دورانها من أي نقطة بطول المخرطة.

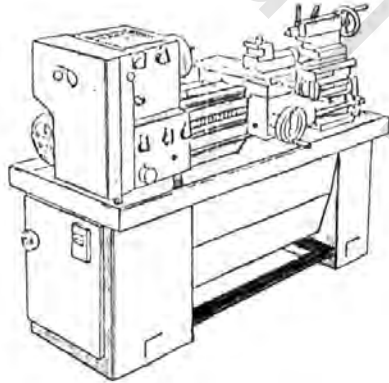

شكل ١ - ٤٧

فرملة طوارئ

المرجع في خراطة المعادن

## الفصل الثاني معدات الربط والقمت والتثبيت

### مَهَيِّدٌ

يناقش هذا الفصل المعدات المختلفة للربط مثل .. الطرف ذو الثلاثة فكوك . الطرف ذو الأربعة فكوك المركز ذاتيا . الطرف ذو الأربعة فكوك الحرة . الصينية والأدوات المساعدة لها . أطرف الحركة الذاتية مثل الطرف النيوماتي . الطرف الهيدروليكي . الطرف الكهربائي .

ويتناول إلى معدات التثبيت مثل .. صينية دوارة . مفتاح دوارة . و طرق إنتقال الحركة الدورانية للمشغولة أثناء التشغيل بين الذنبتين . ذنب المخرطة الثبته والدوارة ، وذنبة المواسير ، والذنبة ذات الصامولة ، والذنبة الثابة المشطوفة ، الذنبة الثابتة العكسية ، و الذنبة ذات الطرف الأمامي الكروي ، والذنبة المسننة الدوارة .

ويتعرض إلى معدات القمت المرنة مثل .. عمود الدفع . الجلبة المخروطية (الجلبة المسلوقة) . الطرف القابض (الطرف الزانق) الأسطواني والمدرج . وطريقة تثبيت الطرف القامط بعمود الدوران . ومميزات هذه المعدات ، والمخائق المتحركة والثابتة ، والأسباب التي تؤدي إلى دقة المخرطة .

كما يتعرض إلى اختبار دقة المخرطة من حيث اختبار دقة محورية عمود الدوران . اختبار عمود القلاووظ (العمود المرشد) . اختبار أفقية الفرش . اختبار توازي الأعمدة الدليلية للفرش .

## معدات الربط والقمت والتثبيت

### Instruments of Clamping Fixation

قبل البدء في إجراء أي عملية قطع بالأجزاء المراد تشغيلها علي المخرطة، فإنه يجب تحديد الأدوات والمعدات المناسبة للربط أو القمت ، والتي يختلف بعضها عن بعض باختلاف شكل الجزء المراد قطعه.

لذلك يجب التعرف علي معدات الربط والقمت والتثبيت المختلفة ، لتحديد المناسب منها لاستخدامها عند التشغيل.

ويمكن تقسيم هذه المعدات إلي الآتي:-

١. معدات ربط.
٢. معدات تثبيت.
٣. معدات قمت مرنة.

## معدات الربط

### Binding Equipment

تتكرر عملية ربط الأجزاء المراد تشغيلها على المخرطة، ولكي تتم عملية القطع على أكمل وجه ، يشترط أن تكون قطعة التشغيل مثبتة في ظرف المخرطة بشكل آمن وبدون أي انحراف.

توجد ضمن ملحقات أي مخرطة ، معدات أساسية للربط وأخرى مساعدة لهذا الغرض، ويعتبر ظرف المخرطة من أكثر معدات الربط استخداماً.

فيما يلي عرض جميع معدات الربط المستخدمة على المخرطة :-


#### Three Jaw Chuck

#### الظرف ذو الثلاثة فكوك:

الظرف ذو الثلاثة فكوك الموضح بشكل ١ - ٤٨ يسمى أيضا بظرف التمرکز الذاتي، وهو الظرف الشائع الاستخدام في المخارط . يتميز بحركة فكوكه الثلاثة مع

#### المرجع في خراطة المعادن

بعضها البعض التي تتماثل نحو مركز عمود الدوران عند ربط المشغولات الأسطوانية المختلفة الأقطار، لينطبق محور قطعة التشغيل مع محور عمود الدوران تماما .. لذلك فقد سمي بظرف التمرکز الذاتي.

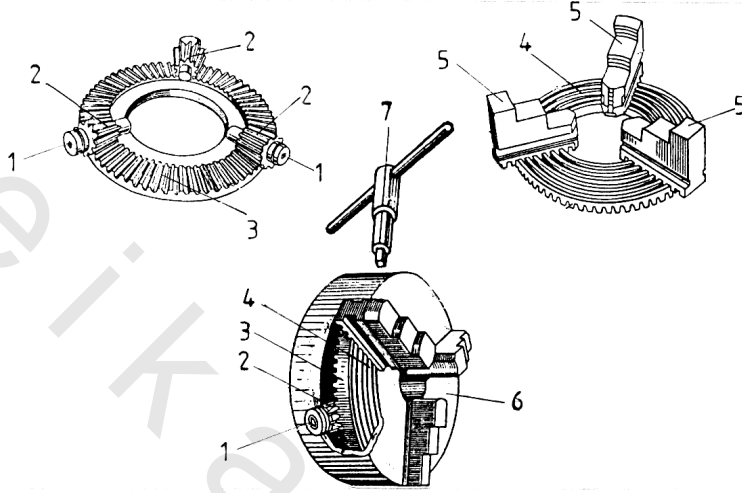

شكل ١ - ٤٨


## الظرف ذو الثلاثة فكوك

١. ثقب مربع يستخدم لتثبيت مفتاح الظرف أثناء عملية الربط أو الفك.
٢. تروس مخروطية.
٣. قرص علي شكل عجلة مسننة مخروطية.
٤. قنوات حلزونية تستخدم لحركة الفكوك الثلاثة.
٥. الفكوك الثلاثة بوضعها المعكوس.
٦. الهيكل العام ويحتوي على الأجزاء السابق ذكرها، يوجد بالجزء الخلفي للظرف تجهيزة لتربيه بعمود الدوران، تختلف هذه التجهيزة من ظرف إلى آخر باختلاف التصميم.
٧. مفتاح الظرف.

## مميزات الظرف ذو الثلاثة فكوك:

## المرجع في خراطة المعادن

يتميز الظرف ذو الثلاثة فكوك .. (ظرف التمرکز الذاتي) بإمكانية ربط المشغولات المختلفة الأقطار (المشغولات ذات الأقطار الصغيرة والأقطار الكبيرة)، وذلك عن طريق استبدال الفكوك الثلاثة الموضحة بشكل ١ - ٤٩ (أ) بفكوك أخرى عكسية مخصصة لربط المشغولات ذات الأقطار الكبيرة شكل ١ - ٤٩ (ب).

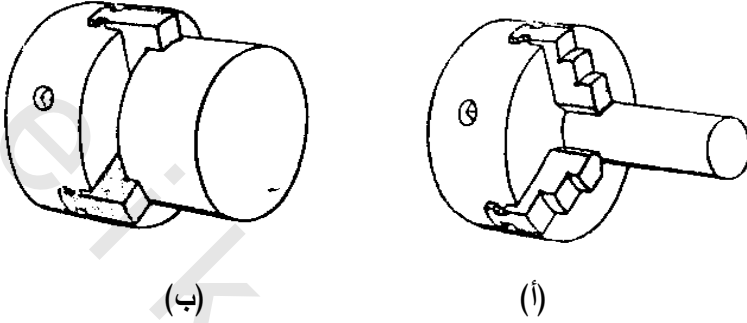

شكل ١ - ٤٩

إمكانية ربط المشغولات ذات الأقطار المختلفة

(أ) ربط المشغولات ذات الأقطار الصغيرة بفكوك بالوضع العادي.

(ب) ربط المشغولات ذات الأقطار الكبيرة بفكوك بالوضع العكسي.

### الظرف ذو الأربعة فكوك المتمركز ذاتياً: Self Centralization Four Chuck

ينتشابه الظرف ذو الأربعة فكوك المتمركز ذاتياً مع الظرف ذو الثلاثة فكوك، في حركة فكوك كل منهما التي تتماثل وتنطبق مع محور عمود الدوران عند ربط المشغولات الأسطوانية المختلفة الأقطار أو المشغولات المربعة، ومن هنا فقد سمي بالظرف الرباعي المتمركز ذاتياً.


يستخدم الظرف ذو الأربعة فكوك المتمركز ذاتياً في ربط المشغولات ذات المقاطع المستديرة أو المربعة أو الثمينة، وأيضاً المشغولات الأسطوانية ذات الأقطار والأحجام الكبيرة.

Independent Four Jaw Chuck

الظرف ذو الأربعة فكوك الحرة:

المرجع في خراطة المعادن

يتكون الظرف ذو الأربعة فكوك الحرة الموضح بشكل ١ - ٥٠ من قرص أسطواني مستدير، مصنوع من حديد الزهر بحجم وسمك كبير، زود بأعصاب لإمكانية تحمله للمشغولات ذات الأحجام الكبيرة والثقيلة دون أي تأثير، ومن الطبيعي أن يكون ذو قطر ووزن أكبر من قطر ووزن ظرف التمرکز الذاتي (الظرف ذو الثلاث فكوك).

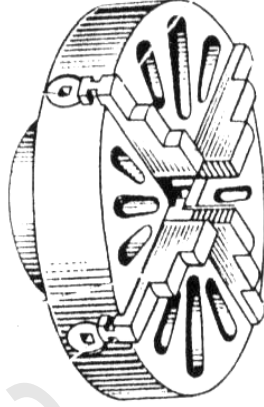

شكل ١ - ٥٠

ظرف ذو أربع فكوك حرة

١. قرص أسطواني ذو قطر وحجم كبير.
  ٢. مفتاح الظرف.
  ٣. أحد الفكوك الأربعة، يتحرك كل فك حركة مستقلة على حدة.
  ٤. مجرى (مشقبيية) على شكل حرف T.
- يوجد بقرص الظرف مجموعة مجارى (مشقبيات) على شكل حرف T، لتثبيت المسامير التي تستخدم لربط المشغولات الغير منتظمة، كما يوجد أربع مجارى انزلاق يتحرك بداخلها أربعة فكوك في الاتجاه العمودي لمحور الذنبتين.
- الفكوك الأربعة كل منها مستقل بذاته، أي يتحرك كل فك من الفكوك الأربعة على حدة، لإمكانية التحكم في ربط المشغولات وخاصة الغير منتظمة.
- يثبت الظرف ذو الأربعة فكوك الحرة على عمود الدوران بنفس طريقة تثبيت ظرف التمرکز الذاتي. وتتم عملية ربط قطعة التشغيل داخل الفكوك الأربعة المثبتة بالوضع

العادي، كما يمكن عكس اتجاه الفكوك الأربعة أو بعضها وذلك لربط المشغولات الكبيرة أو الغير منتظمة.


يستخدم الطرف ذو الأربعة فكوك الحرة في حالة عدم قدرة ظرف التمرکز الذاتي على ربط المشغولات المطلوب قطعها، كالمشغولات ذات الأحجام الكبيرة والأوزان المرتفعة والقطع المربعة والغير منتظمة والمسبوكات..... وغيرها.

Face - Plate

**الصينية:**

تعتبر الصينية الموضحة بشكل ١ - ٥١ من المعدات المساعدة، وهي عبارة عن قرص معدني مستدير ، مصنوع من حديد الزهر بقطر أكبر من قطر الطرف ذو الأربعة فكوك الحرة، وغالبا يكون نصف قطر الصينية أكبر من الارتفاع ما بين محور عمود الدوران وفرش المخرطة. لذلك تنزع القنطرة المثبتة بالفرش أسفل الطرف مباشرة عند استخدام الصينية.

توجد بالصينية مجموعة مجارى (مشقبيات) على شكل حرف T ، لتثبيت رؤوس المسامير المربعة بها والتي تستخدم لربط وتثبيت المشغولات.

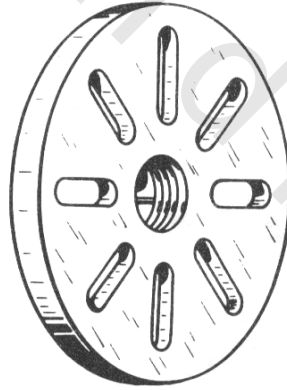

شكل ١ - ٥١

الصينية


Face Plate Aid Tools

**الأدوات المساعدة للصينية:**

لتثبيت قطع التشغيل ذو الأحجام الكبيرة والغير منتظمة على سطح الصينية في

**المرجع في خراطة المعادن**

- الأوضاع المناسبة لها، فإنه يجب استعمال الأدوات المساعدة كالموضحة بالشكل ١ - ٥٢  
٥٢ لإمكان تثبيتها بشكل جيد.

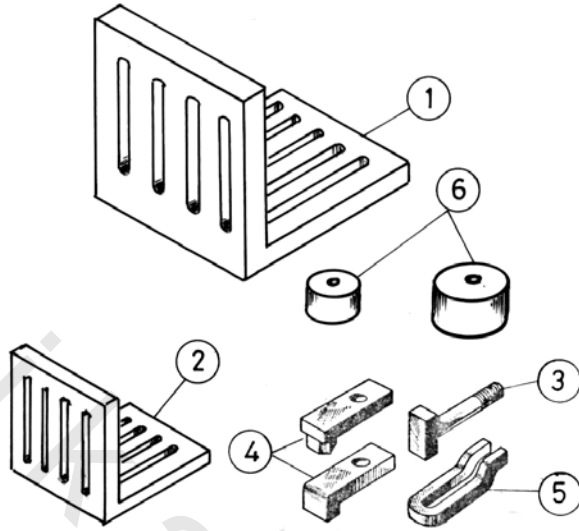

شكل ١ - ٥٢

## الأدوات المساعدة للصينية

١. زاوية تحميل المشغولات ذات الأحجام الكبيرة.
  ٢. زاوية تحميل المشغولات ذات الأحجام الصغيرة.
  ٣. مسامير برؤوس مربعة.
  ٤. قوائم ارتكاز .. (خوص).
  ٥. زرجينة حرف U .
  ٦. أثقال اتزان.
- تستخدم أثقال الاتزان عند تثبيت المشغولات الغير منتظمة وذلك لعدم اهتزازها، حيث يؤثر الاهتزاز على عدم التشغيل الجيد، بالإضافة بأنه يؤدي إلى تلف كراسي تحميل عمود الدوران.



## Self Motion Chucks

## أظرف الحركة الذاتية:

توجد أنواع وأشكال عديدة لأظرف المخارط ذات التمرکز الذاتي، لكل منهم مميزاتة الخاصة التي تتاسب نوع العمل الذي صمم من أجله. فعلى سبيل المثال مخارط الإنتاج (ذات الإنتاج الكمي) التي تنتج الأجزاء المتشابهة بكميات كبيرة، يعوقها عملية ربط وفك قطع التشغيل بالظرف من أن لآخر والتي تستغرق وقتاً كبيراً، بالإضافة إلى المجهود المبذول من فني المخرطة.


لذلك فقد صممت دور الصناعة أظرف ذات حركة ذاتية، لكي تقوم بعملية الربط والفك تلقائياً وبسهولة، من خلال الضغط على مفتاح أو من خلال حركة مقبض لتتم عملية الربط أو الفك آلياً.

توجد أنواع مختلفة من أظرف المخارط ذات الحركة الذاتية .. فيما يلي عرض موجز لأكثر هذه الأظرف انتشاراً.

## Pneumatic Chuck

## الظرف النيوماتي:

تزود مخارط الإنتاج التي تحتوي على أظرف نيوماتية .. أي الأظرف التي يتم تشغيلها بواسطة الهواء المضغوط كما هو موضح بشكل ١ - ٥٣ بمواسير خارجية لتصل إلى عمود الدوران، الذي صمم بفراغات داخلية لنقل الهواء المضغوط إلى داخل الظرف من خلال تجهيزة خاصة، حيث تتم حركة الفكوك الثلاثة لربط المشغولات عن طريق التحكم في دخول الهواء المضغوط أو خروجه من خلال مقبض صمام يدار يدويا أو آلياً بمجرد الانتهاء من تشغيل كل قطعة.

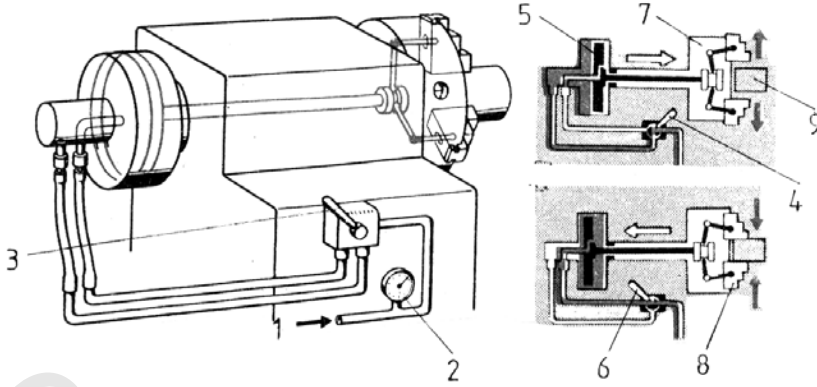

شكل ١ - ٥٣

### وصول الهواء المضغوط بالظرف وحركة الفكوك الثلاثة

١. دخول الهواء المضغوط.
٢. مبین لتوضیح ضغط الهواء.
٣. مقبض متصل بصمام خانق للتحكم في دخول وخروج الهواء، وبالتالي حركة الفكوك الثلاثة إلى الداخل أو إلى الخارج .. أي الحركة عند الربط أو الفك.
٤. مقبض متصل بصمام ليسمح باتجاه دخول الهواء المضغوط، والتحكم في حركة المكبس ٥.
٥. مكبس للتحكم في الحركة الميكانيكية، لربط وفتح فكوك الظرف، علما بأن حركة ربط الفكوك عن طريق مجموعة نوابض (يايات) قوية.
٦. حركة المقبض لمنع دخول الهواء المضغوط، وعودة الفكوك الثلاثة إلى وضع الربط عن طريق مجموعة اليايات.
٧. الظرف الذي يعمل بالهواء المضغوط، أثناء انطلاق الفكوك.
٨. فكوك الظرف وهي في وضع الربط.
٩. قطعة التشغيل.

### Hydraulic Chuck

### الظرف الهيدروليكي:

توجد عدة تجهيزات لعمليات ضغط الزيت Hydraulic في الماكينات أو المعدات أو الأجهزة المختلفة، وأقرب مثال لذلك المكابس أو رافعات السيارات.

### المرجع في خراطة المعادن

الغرض من استخدام السوائل المضغوطة في الأجهزة والمعدات المختلفة هو سرعة ودقة التحكم في التشغيل، لذلك فقد صممت دور الصناعة ظرف مخرطة يعمل بضغط الزيت، وهو عبارة عن ظرف يمر من خلاله كمية من الزيت المضغوط عن طريق مضخة، ويتم التحكم في حركة دخول وخروج الزيت من خلال صمامات وذلك لربط وفك المشغولات المراد تثبيتها بالظرف عند الحاجة إلى ذلك.


ينقل الزيت المضغوط إلى داخل الظرف من خلال عمود الدوران المصمم بفراغات لهذا الغرض، لتتم حركة الفكوك الثلاثة لربط القطعة المراد تشغيلها أو تطلق، عن طريق التحكم في دخول أو خروجه الزيت المضغوط من خلال مقبض صمام يدار يدوياً أو آلياً بمجرد الانتهاء من تشغيل كل قطعة.

يستخدم هذا النوع من الأظرف في مخارط الإنتاج الكمي المصمم بالإدارة الهيدروليكية.

Electric Chuck

## الظرف الكهربائي:

الظرف الكهربائي الموضح بالرسم التخطيطي بشكل ١ - ٥٤ عبارة عن ظرف ذو ثلاثة فكوك، زود بمجموعة حدبات CAMS ونوابض (يايات) ومحرك كهربائي. تنتقل الحركة من المحرك الكهربائي الذي يتحرك حركة دائرية مع الظرف وعمود الدوران عن طريق مجموعة يايات، التي تأخذ حركتها بواسطة تجهيزة خاصة، لتتم حركة الفكوك (للربط أو الفك) من خلال الحدبات، التي يتم ضبطها قبل البدء في تشغيل الإنتاج الكمي، وذلك حسب قياس قطر المشغولة.

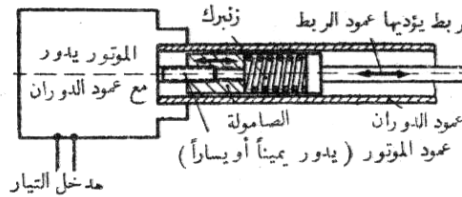

شكل ١ - ٥٤

الظرف الكهربائي

١. المحرك الكهربائي.. متصل بعمود الدوران مباشرة.
٢. مصدر التيار الكهربائي.
٣. صامولة تتحرك يدويا في الاتجاهين (يمين ويسار).
٤. نوابض .. (يايات).
٥. عمود الدوران المتصل بعمود المحرك الكهربائي.
٦. حركة الربط يؤديها عمود الربط.

## معدات التثبيت

### Fixing Equipment

إن أكثر طرق التشغيل انتشاراً على المخرطة هي طريقة التشغيل بين ذنبتين، حيث تتميز المشغولات المصنعة بهذه الطريقة بدقة محورية جميع أقطارها، التي تنعكس على جودة الإنتاج.

قبل البدء في خراط المشغولات بين ذنبتين، يجب عمل ثقب مركزية مناسبة للقطعة المراد تصنيعها من كلا السطحين الجانبيين، كما يجب الاستعانة بأدوات التثبيت اللازمة لهذا الغرض وهي كالاتي:-

١. صينية دوارة.
٢. مفتاح دوارة.
٣. ذنبة الرأس الثابت .. ( الذنبة الثابتة ).
٤. ذنبة الرأس المتحرك .. ( الذنبة الدوارة التي تحتوي على محامل مقاومة للاحتكاك ).


## Rotating Face Plate

## الصينية الدوارة :

سبق عرض طريقة تثبيت المشغولات القصيرة في ظرف المخرطة ذو التمرکز الذاتي، والظرف ذو الأربعة فكوك الحرة، والصينية، أما عند تشغيل القطع الطويلة نسبياً .. فإنه يصعب تشغيلها بالطرق السابق ذكرها وذلك لاهتزازها، الذي ينتج عنه تلف السطح المراد تشغيله أو تلف القطعة كلها، بالإضافة إلى تلف الحد القاطع لقلم المخرطة.

لذلك يتطلب الأمر تثبيت القطع الطويلة نسبياً بحملها من خلال الثقوب المركزية التي سبق إعدادها من كلا جانبيها بين الذنبة الثابتة (ذنبة عمود الدوران) والذنبة الدوارة (ذنبة الرأس المتحرك)، ويتم نقل الحركة للمشغولة من خلال الاستعانة بصينية دوارة ومفتاح دوار.

توجد عدة أشكال للصينية الدوارة والمفاتيح الدوارة كما هو موضح بشكل ١ - ٥٥ لاستخدام المناسب منهما حسب شكل المشغولة المراد قطعها، أو حسب تصميم تجهيزة ظرف المخرطة.

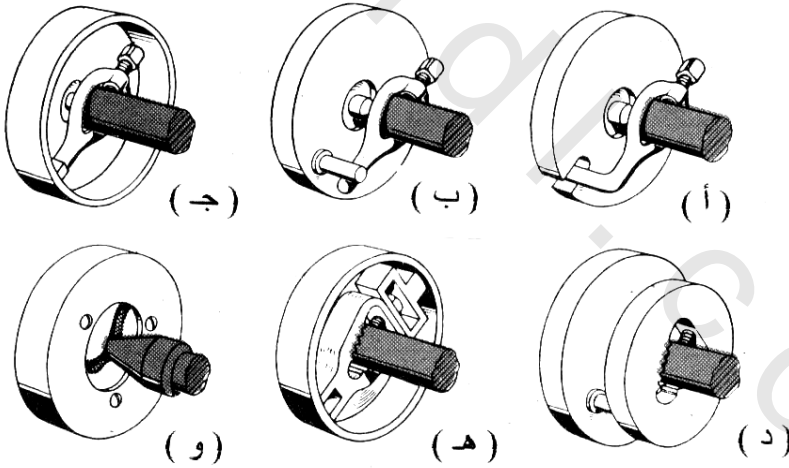

شكل ١ - ٥٥


نماذج مختلفة للصينية الدوارة والمفتاح الدوار

- (أ) صينية دوارة ومفتاح دوارة ذو مؤخرة منحنية.  
 (ب) صينية دوارة بمسمار مستقيم ومفتاح دوارة مستقيم.  
 (ج) صينية دوارة بجدار واقي ومفتاح دوارة مستقيم.  
 (د) صينية دوارة ذات تثبيت آمن.  
 (هـ) صينية دوارة بمفتاح تثبيت ثابت.  
 (و) صينية دوارة ذات تثبيت آلي .. (إمكان تثبيت القطع الغير كاملة الاستدارة بأمان).

### مفتاح الدوارة :

Driving Dog

يصنع مفتاح الدوارة من الصلب المتوسط الصلادة، وهو الأداة الناقلة للحركة الدائرية من الصينية الدوارة إلى قطعة التشغيل المثبتة بين الذنبتين. يثبت مفتاح الدوارة على أقصى الجانب اليساري لقطعة التشغيل. يوجد مفتاح الدوارة بأشكال مختلفة كما هو موضح بشكل ١ - ٥٦ وبقياسات متدرجة، ليتناسب مع المشغولات المراد تصنيعها وشكل الصينية الدوارة.

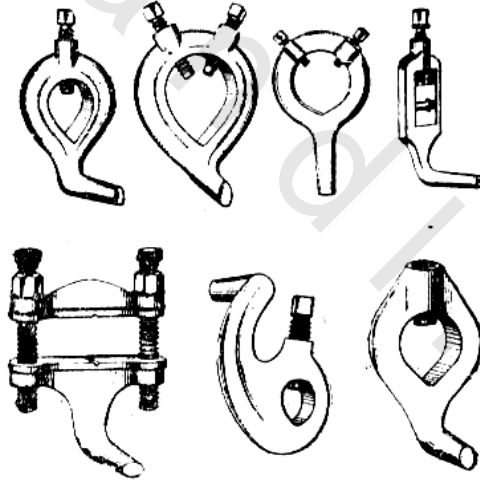


شكل ١ - ٥٦

أشكال مختلفة لمفاتيح الدوارة

### انتقال الحركة الدورانية للمشغولة أثناء التشغيل بين الذنبتين :

قبل البدء في التشغيل بين الذنبتين ، يجب وضع مفتاح الدوارة ٢ بأقصى الجانب اليساري لقطعة التشغيل ٥ مع ربطة جيداً ، وتثبيت المشغولة بين الذنبة الثابتة ٣ وعمود الدوران والذنبة الدوارة ٤ بالرأس المتحرك.

تنتقل الحركة الدورانية من الصينية الدوارة ١ المثبتة علي عمود الدوران إلي مفتاح الدوارة ٢ المثبت بربطه بإحكام علي المشغولة ٥ كما هو موضح بشكل ١ - ٥٧ ، ليتم دوران قطعة التشغيل . ومن خلال تغلغل الحد القاطع لقم المخرطة ٦ بالمشغولة مع تغذية طولية .. تتم حركة التشغيل . وبهذه الطريقة يمكن إنتاج مشغولات متعددة الأقطار علي محور واحد .. أى مشغولات ذات دقة وجودة عالية في التشغيل.

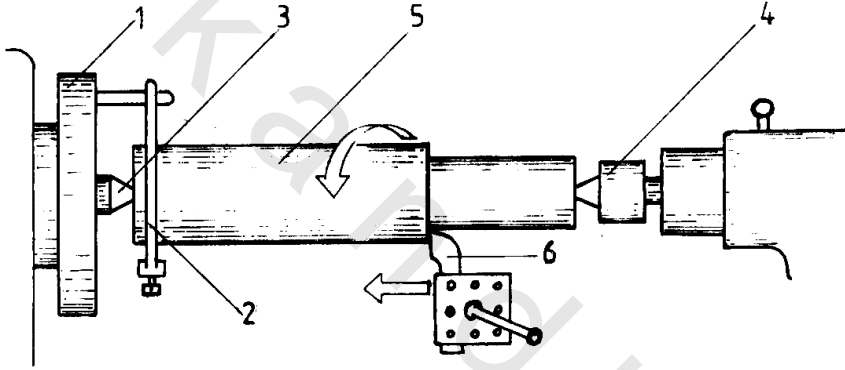

شكل ١ - ٥٧

انتقال الحركة الدورانية للمشغولة أثناء التشغيل بين الذنبتين

- ١ . الصينية الدوارة.
- ٢ . مفتاح الدوارة.
- ٣ . الذنبة الثابتة .. ( ذنبة الرأس الثابت ) .
- ٤ . الذنبة الدوارة .. ( ذنبة الرأس المتحرك ) .
- ٥ . المشغولة.
- ٦ . أداة القاطع .. قلم المخرطة.

Lathe Centres

ذنب المخرطة :

المرجع في خراطة المعادن

هي الأدوات التي تستند عليها المشغولات بعد ثقبها بثقوب مركزية لإمكان حملها وتصنيعها بالشكل المطلوب.

توجد ذنب المخارط بأنواع وأشكال مختلفة تتناسب لحمل جميع المشغولات المطلوب تصنيعها وهي كالتالي :-

Firm Centre

### الذنب الثابتة :

تصنع من صلب السرعات العالية ثم تجلخ، وهي الأداة التي تحمل قطعة التشغيل من جهة الرأس الثابت من خلال الثقب المركزي الموجود بالسطح الجانبي للشغلة. الذنب الثابتة الموضحة بشكل ١ - ٥٨ عبارة عن مخروطين أحدهما مخروط ناقص (سلبية مورش) وهو يطابق المخروط الداخلي لعمود الدوران، والمخروط الآخر هو مخروط كامل مقداره  $60^{\circ}$  وهو بالجانب الذي يتركز الثقب المركزي بقطعة التشغيل.



شكل ١ - ٥٨

### الذنب الثابتة


تنزع الذنب من عمود الدوران بواسطة دفعها بساق معدني بطول مناسب الذي ينتهي بقطعة من النحاس. الغرض من وجود القطعة النحاسية هو عدم تشوه مؤخرة الذنب عند دفعها .

Roundness Centre

### الذنب الدوارة :

تصنع الذنب الدوارة الموضحة بشكل ١ - ٥٩ من الصلب المقسى، وهي ذنب مقاومة للاحتكاك، وهي عبارة عن مخروطين أحدهما مخروط ناقص ٥ (سلبية مورش) .. المخروط الذي يثبت بمخروط عمود الرأس المتحرك، والمخروط الآخر هو مخروط الرأس (مخروط كامل) بزاوية قدرها  $60^{\circ}$ .



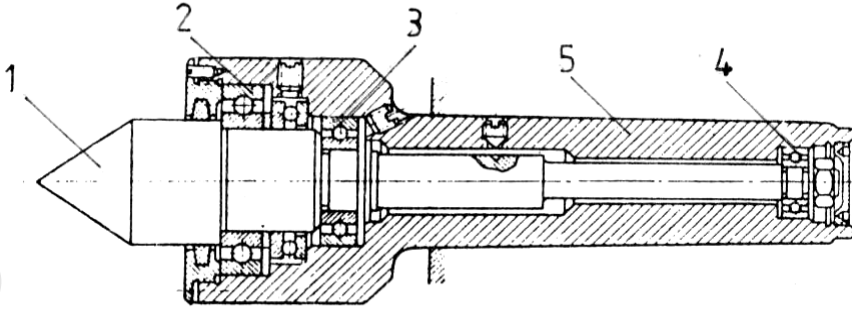


شكل ١ - ٥٩

الذنبية الدوارة

تصنع رأس الذنبية الدوارة من صلب السرعات العالية، وهو جزء دوار لكونه يركب على كريات مقاومة للاحتكاك (رولمان بلي) الموضحة بالشكل بالأرقام ٢ ، ٣ ، ٤ وتحمل علي كراسي محاور وهي عبارة عن ثلاث أطرف، الغرض منها هو دوران المخروط الكامل للذنبية ١ عند حمل قطعة التشغيل الطويلة من مركزها لمنع الاحتكاك الناتج بينهما.

من مميزات الذنبية الدوارة هي مقاومتها للاحتكاك الناتج عن التشغيل بسرعات قطع عالية .

يوضح الشكل ١ - ٦٠ الذنبية الدوارة أثناء تثبيتها بالمخروط الداخلي لعمود الرأس المتحرك.

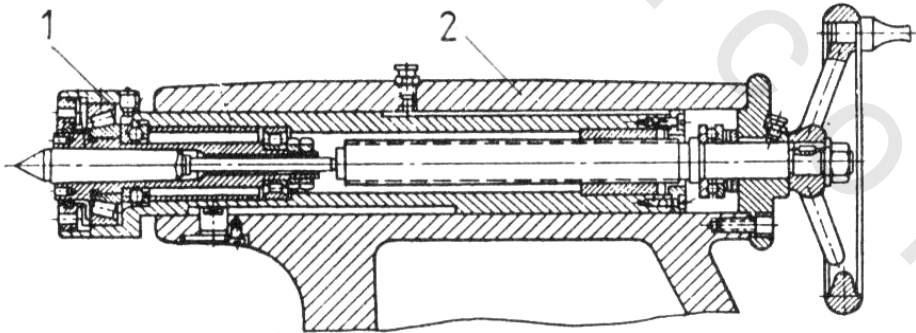

شكل ١ - ٦٠

الذنبية الدوارة أثناء تثبيتها بمخروط الرأس المتحرك

١. الذنبية الدوارة


٢. جسم الرأس المتحرك

Pipes Centre

ذنبية المواسير :

تتشابه ذنبية المواسير الموضحة بشكل ١ - ٦١ مع الذنبية الدوارة باختلاف الرأس

نو الحجم الكبير الذي على شكل مخروط ناقص.

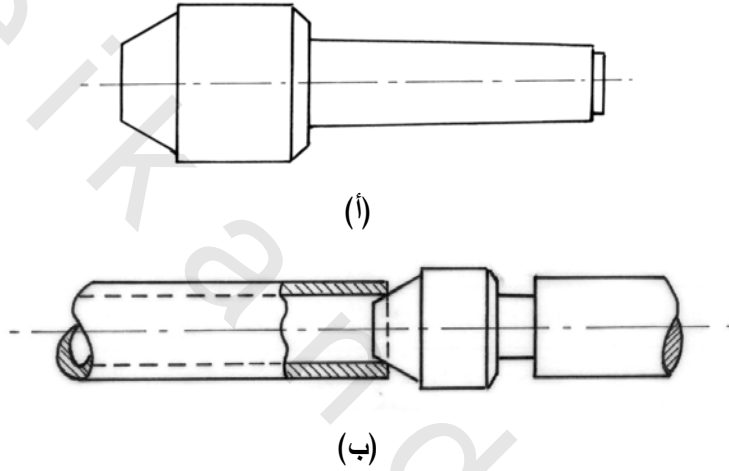

شكل ١ - ٦١

ذنبية المواسير

(أ) ذنبية المواسير.

(ب) استخدام ذنبية المواسير كساند للمشغولات الأسطوانية المجوفة ذات الأقطار الداخلية

الكبيرة.

كما تتشابه ذنبية المواسير مع الذنبية الدوارة في مقاومتها للاحتكاك، وذلك لتثبيت

الرأس (الجزء الدوار) على كريات مقامة للاحتكاك (رولمان بلي) وكراسي محاور للسماح

لها بالدوران عند تثبيتها بالمشغولات.

تستخدم ذنبية المواسير كساند للمشغولات الأسطوانية المجوفة ذات الأقطار


**المرجع في خراطة المعادن**

الداخلية الكبيرة .

Centre With Nut

**الذنب ذات الصامولة :**

تصنع من صلب السرعات العالية وهي عبارة عن مخروطين أحدهما مخروط ناقص (سلبية مورس) وهو يطابق المخروط الداخلي لعمود الدوران، والمخروط الآخر هو مخروط كامل مقداره  $60^{\circ}$  وهو الجانب الذي يتركز بالثقب المركزي لقطعة التشغيل. يقطع لولب ربط وتثبيت .. قلاووظ مثلث (لولب متري أو إنجليزي) على السطح الخارجي للذنب ، يثبت عليه صامولة كما هو موضح بشكل ١ - ٦٢ الغرض منها هو نزع الذنب عن طريق دوران الصامولة .. حيث تعمل الصامولة لنزع الذنب من مبيتها بسهولة.

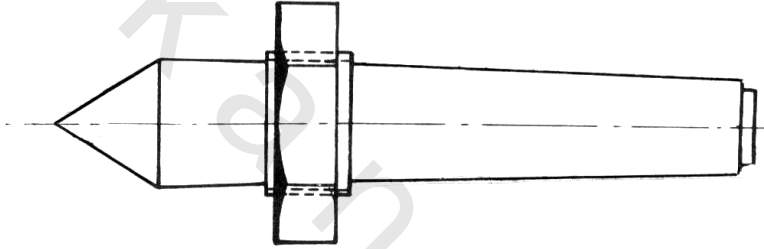


شكل ١ - ٦٢

الذنب ذات الصامولة

**الذنب الكريبيدية ذات الصامولة:**

تتمثل الذنب الكريبيدية ذات الصامولة مع الذنب العادية ذات الصامولة . تصنع من الصلب الكربوني ويزود طرفها الأمامي عند تصنيعها بجزء من الكريبيد ثم يجري علي الرأس عملية تجليخ بزواوية مقدارها  $60^{\circ}$  كما هو موضح بشكل ١ - ٦٣ . تتميز الذنب ذات الصامولة الكريبيدية بقوة تحملها والتخفيض من تأكلها عند استخدامها .

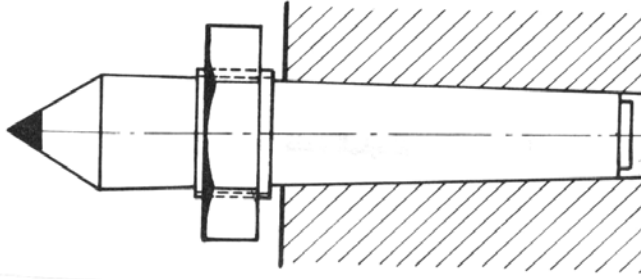

شكل ١ - ٦٣


الذنب الكريديّة ذات الصامولة

**ملاحظة :**

تستخدم الذنب الكريديّة ذات الصامولة في تثبيتها بمخروط عمود الدوران عند التشغيل بين ذنبتين ، ولا يوصي باستخدامها بعمود الرأس المتحرك

**الذنب الثابتة المشطوفة :**

الذنب الثابتة المشطوفة الموضحة بشكل ١ - ٦٤ تسمى أيضاً بالذنب النصفية. تصنع من صلب السرعات العالية ، وتشابه مع الذنب الثابتة العادية باختلاف الجزء المشطوف بالمخروط الكامل (الرأس) والموازي لمحور الذنبتين بمسافة مناسبة وذلك للسماح للحد القاطع لقلم بالتشغيل بالأطراف الجانبية للمشغولات المختلفة.

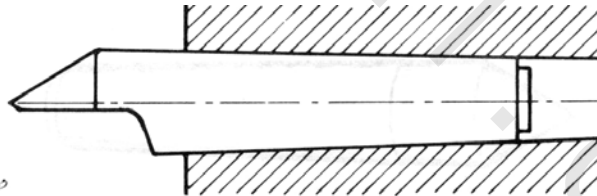


شكل ١ - ٦٤

الذنب الثابتة المشطوفة

تستخدم الذنب الثابتة المشطوفة كساند للمشغولات ذات الأقطار الكبيرة عند خراطة الأسطح الجانبية لها والتي يتم ثقبها بثاقب مركزي قبل تثبيتها على المخرطة.

## الذنب الثابتة العكسية :


الذنب الثابتة العكسية الموضحة بشكل ٦٥ - ١ تسمى أيضاً بالذنب ذات الثقب المركزي ، تصنع من صلب السرعات العالية ، تتشابه مع الذنب الثابتة العادية باختلاف وجود ثقب مركزي بالمخروط الناقص .

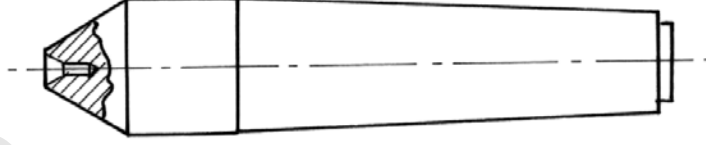

شكل ٦٥ - ١

### الذنب الثابتة العكسية

تستخدم الذنب الثابتة العكسية كساند للمشغولات ذات الأقطار الصغيرة كما هو موضح بشكل ٦٦ - ١ ، أو كساند للمشغولات التي يصعب تشغيل ثقوب مركزية بأسطحها الجانبية.

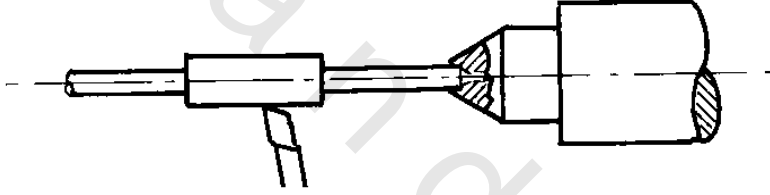


شكل ٦٦ - ١

استخدام الذنب الثابتة العكسية كساند للمشغولات ذات الأقطار الصغيرة

## الذنب ذات الطرف الأمامي الكروي :


من عيوب عمليات تشغيل الأسطح المخروطية بين ذنبتين بطريقة انحراف الرأس المتحرك، هو عدم تحميل الذنب بالثقب المركزي لذلك تتآكل الثقوب المركزية للمشغولة لاحتكاكها على محيط الذنبتين كما هو موضح بشكل ٦٧ - ١ .

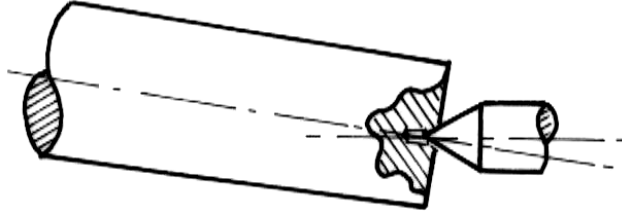

شكل ١ - ٦٧

تآكل الثقوب المركزية بسبب انحراف محور الذببتين

لذلك فقد صممت دور الصناعة الذنبة ذات الطرف الأمامي الكروي الموضحة بشكل ١ - ٦٨ وهي تتشابه مع الذنبة الثابتة العادية باختلاف جزء كروي بالمخروط الكامل (الرأس).

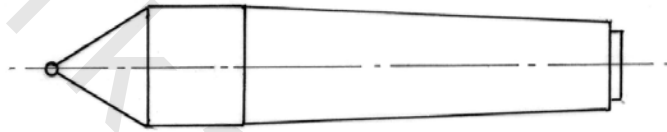


شكل ١ - ٦٨

الذنبة ذات الطرف الأمامي الكروي

تستخدم الذنبة ذات الطرف الأمامي الكروي كساند للمشغولات عند تشغيل الأسطح المخروطية بين ذنبتين بطريقة انحراف الرأس المتحرك.

### الذنبة المسننة الدوارة :

الذنبة المسننة الدوارة الموضحة بشكل ١ - ٦٩ تتشابه مع الذنبة الدوارة باختلاف وجود الأسنان المخروطية بالرأس بدلاً من المخروط الكامل بزواوية  $60^\circ$ . تستخدم الذنبة المسننة الدوارة كساند للمشغولات ذات الأقطار الداخلية المفرغة الثقيلة.

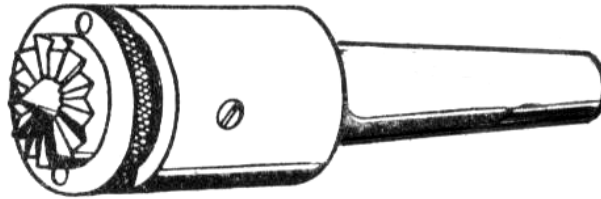


### المرجع في خراطة المعادن

شكل ١ - ٦٩

### الذنبية المسننة الدوارة

كما توجد ذنبية مسننة ثابتة، تستخدم عند تشغيل الأسطح الخارجية للقطع المفرغة الطويلة نسبياً والتي تتشابه مع المواسير، وذلك بثنيتها بين الذنبية الدوارة المثبتة بالرأس المتحرك والذنبية المسننة الثابتة التي تثبت بالمخروط الداخلي بعمود الدوران كما هو موضح بالشكل ١ - ٧٠، حيث تعمل الذنبية المسننة الثابتة كأداة للدوران المباشر.

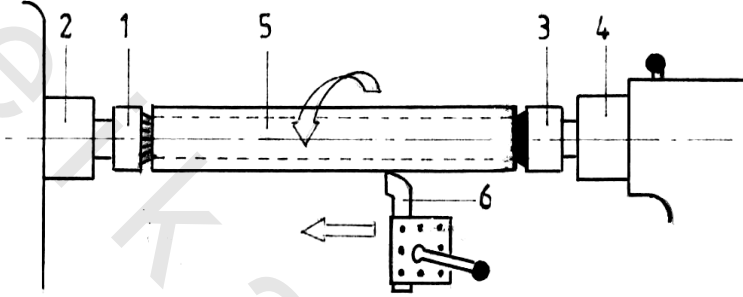

شكل ١ - ٧٠

تشغيل الأجزاء الطويلة نسبياً والمفرغة من الداخل بين الذنبية المسننة الثابتة بعمود الدوران والذنبية الدوارة بالرأس المتحرك

١. ذنبية مسننة ثابتة.

٢. عمود الدوران.

٣. ذنبية دوارة.

٤. الرأس المتحرك.

٥. قطعة تشغيل مفرغة.

٦. أداة القطع .. ( قلم مخرطة ).

من مميزات التشغيل بين الذنبية المسننة الثابتة والذنبية الدوارة هي خراطة المشغولة كلها مره واحدة، دون الحاجة إلي عكس وضعها.

## معدات القمط المرنة

### Elastic Clamping Equipment

المرجع في خراطة المعادن


تستخدم معدات القمط المرنة في تشغيل القطع الأسطوانية التي يتطلب عند تصنيعها الدقة العالية في محورية جميع أقطارها.  
تتكون معدات القمط المرنة من الأجزاء الآتية :-

١. عمود الدفع.
٢. جلبة مخروطية .. (جلبة مسلوقة أو مستدقة).
٣. ظرف قامط .. (ظرف قابض أو زانق).

### Pushing Bar

### عمود الدفع:

عمود الدفع الموضح بشكل ١ - ٧١ ، هو عبارة عن عمود أسطواني مجوف ، يصنع من الصلب المقسى . يوجد بأحد جانبيه لولب مثلث داخلي ليثبت به الظرف القامط (القابض) كما يوجد بالجانب الآخر قرص مستدير (عجلة) غالباً تكون من مصنوعة من الخشب أو الألمونيوم.

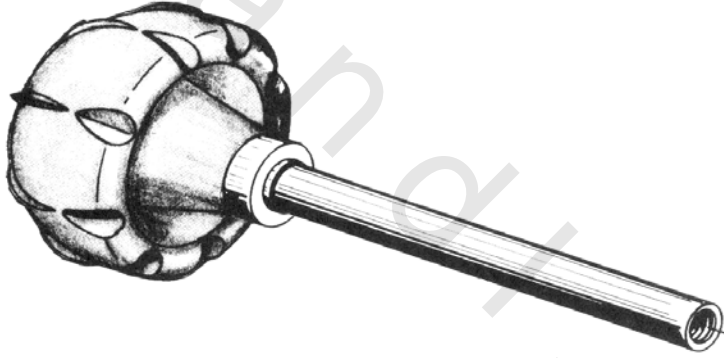

شكل ١ - ٧١

عمود الدفع

### Conic Sleeve

### الجلبة المخروطية:

الجلبة المخروطية (الجلبة المسلوقة) عبارة عن جلبة مفرغة ، تصنع من الصلب المقسى المعامل حرارياً. مجلخة من الداخل والخارج.  
يوجد بالجزء الأسطواني الداخلي مجرى خابور يناسب مجرى خابور الظرف

### المرجع في خراطة المعادن



القابض . درجة ميل المخروط الخارجي للجلبة يطابق درجة ميل المخروط الداخلي لعمود الدوران بالمخرطة .. (مخروط مورس) .

تستخدم الجلبة المخروطية كوسيط بين الظرف القابض وعمود الدوران .

Collate Chuck


**الظرف القامط :**

الظرف القابض يسمى أيضاً بالظرف الزانق، يعتبر من أهم أجزاء معدات القمط المرنة. يتكون الظرف القابض الموضح بشكل ١ - ٧٢ من جلبة أسطوانية رأسها أو مقدمتها على شكل مخروط ناقص، وينتهيها قلاووظ مثلث خارجي يطابق سن القلاووظ الداخلي لعمود الدفع.

صمم الظرف القامط (القابض) لإمكان قبض (زلق) المشغولات الاسطوانة بسرعة ودقة عالية. يوضع الظرف القابض الذي يحتوي على مخروط خارجي في التجويف المخروطي لجلبة الظرف، ويتم سحبه إلى الداخل لإتمام عملية الزنق على المشغولة من خلال القلاووظ الخارجي للظرف القابض والقلاووظ الداخلي لعمود الدفع، حيث يعمل المخروط الخارجي للظرف القابض والمخروط الداخلي للجلبة المخروطية الوسيطة على زنق المشغولة.

نطاق حركة الظرف القابض إلى الداخل والخارج ضيق للغاية، ولا يجوز استخدامه إلا للمشغولات المستديرة الثقيلة أو المشغولات الدقيقة.

يوجد بالسطح الأسطواني للظرف مجرى طولي يتناسب مع خابور الجلبة المخروطية الوسيطة ، وذلك لإحكام تثبيت الظرف وحركته الحركة الطولية إلى الأمام والخلف داخل الجلبة، كما يوجد بالرأس ثلاثة شقوق لإعطاء الظرف صفة المرونة النابضة أثناء قمط أو فك المشغولات.

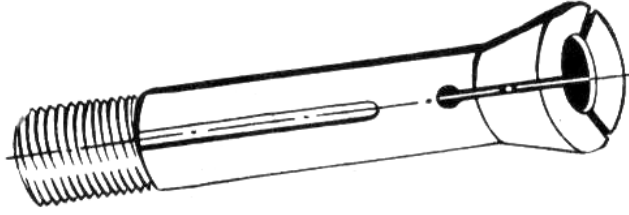

شكل ١ - ٧٢

## الظرف القابض (الزانق)


يستخدم الظرف القابض النابضي (اليابي) بالمخارط الأفقية في قمت المشغولات الأسطوانية المطلوب تشغيلها بدقة ، نظراً للدقة العالية لمركزيته بالإضافة إلى قوة إحكامه عند تثبيت المشغولات.

## ترتيبة معدات القامط المرنة:

## Arrangement Of Elastic Clamping Equipment

تستخدم معدات القبض المرنة الموضحة بشكل ١ - ٧٣ عند تشغيل القطع الأسطوانية التي يتطلب بها الدقة العالية لمحورية جميع أقطارها، وذلك باتباع الخطوات التالية:-

يثبت الظرف القامط (القابض) ٢ بالمخروط الداخلي لعمود الدوران ١ . يوضع عمود الدفع الذي على شكل جلبة طويلة ٤ في ثقب عمود الدوران من الجهة الخلفية، وتثبيت القطعة المراد تشغيلها ٣ بالظرف القابض ٢ ويدوران القرص أو العجلة ٥ ، يتم ربط القلاووظ الداخلي بجلبة عمود الدفع ٤ على القلاووظ الخارجي بالظرف القابض ليسحب الظرف القابض إلى داخل عمود الدوران، ليضغط المخروط الداخلي للجلبة المخروطية على المخروط الخارج للظرف القابض، لتتم عملية قمت الجزء المراد تشغيله بقوة وبمحورية تامة.

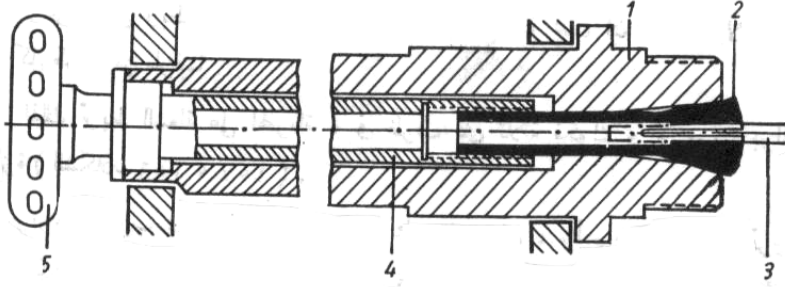

شكل ١ - ٧٣


معدات القمط المرنة

١. عمود دوران المخرطة.
٢. الظرف القامط (الزائق).
٣. الجزء المراد تشغيله.
٤. عمود الدفع على شكل عمود أسطواني طويل بنهايته قرص أو عجلة للتثبيت ..  
(عمود الدفع يحتوي على ثقب طويل لإمكان ربط القطع الطويلة).

تثبيت الظرف القامط بعمود الدوران:

Fixation Of Clapping Chuck With Driven Shaft


١. يثبت الظرف القامط بالمخروط الداخلي لعمود الدوران مباشرة كما هو موضح  
بشكل ١ - ٧٤ ، في حالة تناسب قطره الخارجي مع القطر الداخلي لعمود  
الدوران.

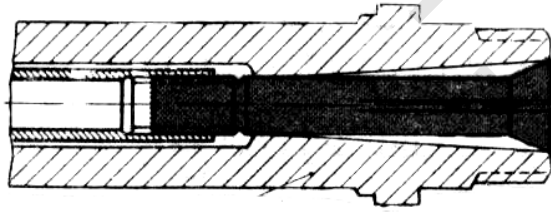

شكل ١ - ٧٤

تثبيت الظرف القامط بعمود الدوران مباشرة

٢. تستخدم الجلبة المخروطية (المسلوبة) الموضحة بشكل ١ - ٧٥ كجلبة  
وسيلة، وهي إحدى أجزاء معدات القمط المرنة.

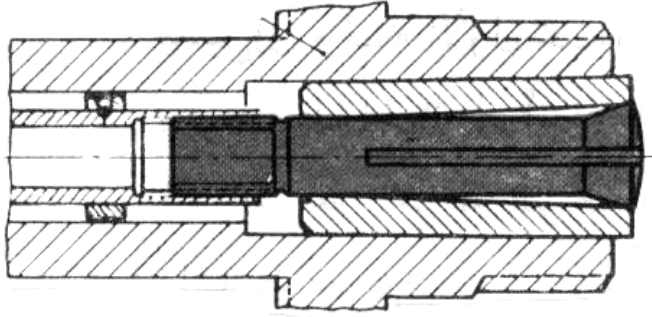


شكل ١ - ٧٥

تثبيت الظرف القامط بعمود الدوران عن طريق الجلبة المخروطية

### الظرف القامط المدرج: Graduated Clamping Chuck

توجد الأظرف القابضة (الزانقة) على هيئة مجموعات متدرجة في القياس بالنظام المتري بالمليمتر أو بالنظام الإنجليزي بالبوصة، لتتناسب مع المشغولات المختلفة الأقطار، وعلى الرغم من ذلك فقد أنتجت دور الصناعة أظرف قابضة (زانقة) متدرجة وذلك لإمكان وسهولة تشغيل مجموعة من القطع المختلفة الأقطار دون استبدال الظرف القابض وهي كالتالي:-


١. الظرف القامط المدرج من الداخل الموضح بشكل ١ - ٧٦ ، يستخدم في تثبيت قطع التشغيل المختلفة الأقطار من الداخل.

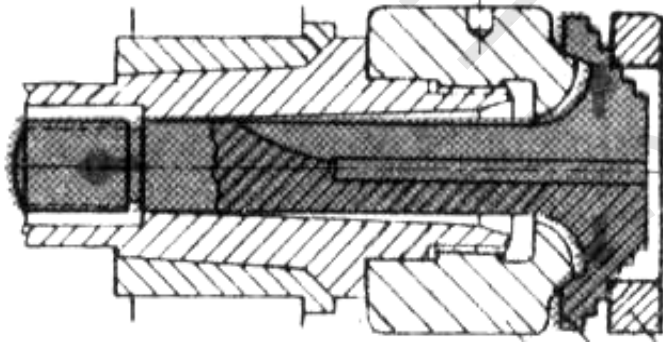

شكل ١ - ٧٦

تثبيت المشغولات بالظرف القامط المدرج من الداخل

٢. الظرف القامط المدرج من الخارج الموضح بشكل ١ - ٧٧ ، يستخدم في تثبيت قطع التشغيل المختلفة الأقطار من الخارج.

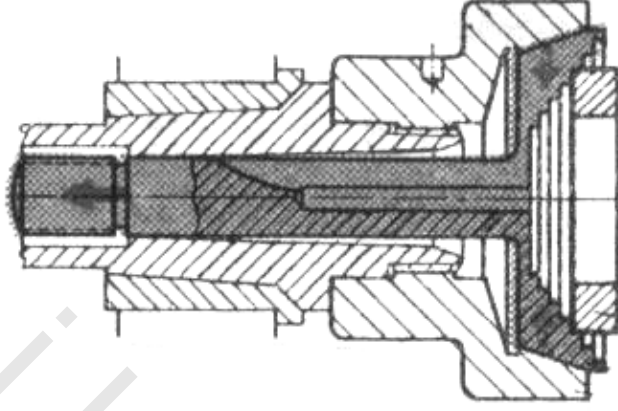

شكل ١ - ٧٧

تثبيت المشغولات بالظرف القامط المدرج من الخارج

### مميزات معدات القمط المرنة: Advantages Of Elastic Clamping


يفضل استخدام معدات القمط المرنة عند تشغيل الأجزاء الهامة الدقيقة، والتي يتطلب محورية جميع أقطارها وذلك للمميزات التالية:-

١. قوة القمط (الزلق) المحكم .. القبض بقوة على قطعة التشغيل.
٢. قوة القمط (الزلق) بدرجة كبيرة، التي لا تؤثر على المشغولة أو تغير من شكلها، حيث أن الضغط يكون على السطح الدائري المحيط للمشغلة كلها.
٣. الدقة العالية لمركزية جميع أقطار الأجزاء المصنعة.

## المخاق

### Stadies

عند خراط قطعة أسطوانية طويلة وقياس قطرها .. يلاحظ اختلاف واضح بالقطر من مكان لآخر بطول المشغولة بزيادة القطر بالجزء الأوسط وانخفاضه تدريجياً من كلا الطرفين الجانبيين كما هو موضح بشكل ١ - ٧٨.

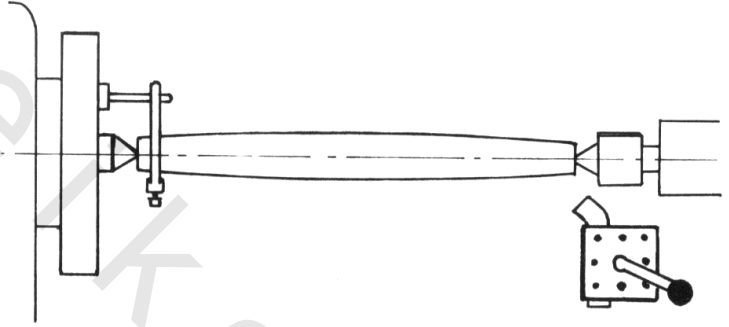

شكل ١ - ٧٨

اختلاف قطر الأجزاء الأسطوانية الطويلة من مكان إلى آخر

تتعرض القطع الأسطوانية الطويلة عند تشغيلها على المخرطة لقوى القطع أثناء تغلغل الحد القاطع لقم المخرطة لنزع جزء من السطح الخارجي للمشغولة وذلك لاهتزازها ، لينعكس على اختلاف القطر بطول قطعة التشغيل ورداءة السطح، كما يمكن حدوث انحناء للمشغولة .. الأمر الذي يؤدي إلى تلفها، وللحفاظ على المشغولات الطويلة من التلف ولإنتاج أسطح جيدة .. يستخدم لذلك معدات مساعدة إضافية كالمخاق المختلفة كساند للقطع الطويلة لمنع اهتزازها وانحنائها.


### Moving Steady

### المخنقة المتحركة :

تنشيت المخنقة المتحركة بمسارين قلاووظ بالسطح الجانبي العلوي للعربة يربطهما جيداً أثناء تشغيل القطع الأسطوانية الطويلة.

المخنقة المتحركة الموضحة بشكل ١ - ٧٩ تتحرك مع العربة أثناء التشغيل، وتعتبر كساند فقط للقطع الطويلة لعدم اهتزازها والحفاظ عليها من الانحناء.

### المرجع في خراطة المعادن

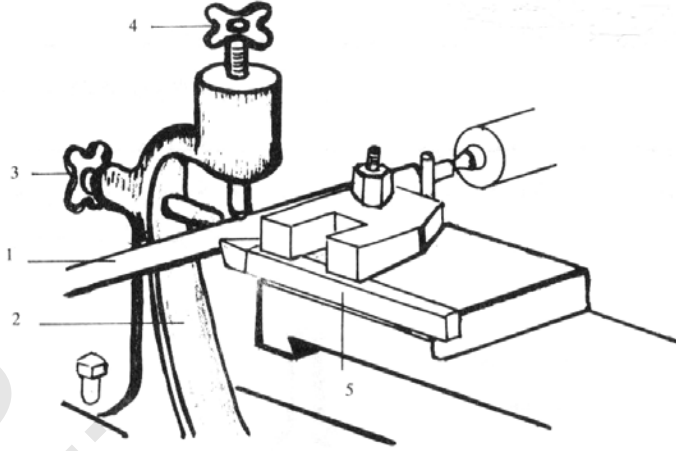

شكل ١ - ٧٩

المخنقة المتحركة

١. قطعة التشغيل.

٢. المخنقة المتحركة.

٣. مقبض لضبط الساند الأفقي.

٤. مقبض لضبط الساند الرأسي.

٥. قلم المخرطة.


بدوران المقبضين ٣ ، ٤ تتحرك نقط الارتكاز حركة عمودية على محور الذنبتين، وذلك لضبط الساند الأفقي والرأسي على سطح المشغولة. يعدل وضع قلم المخرطة عن طريق الراسمة الطولية بحيث تكون منطقة القطع مقابلة لنقط ارتكاز المخنقة المتحركة، وذلك للحفاظ على قطعة التشغيل من الانحناء بالإضافة إلى إنتاج مشغولة ذات قطر واحد وتشطيب جيد.

Fixed Steady

المخنقة الثابتة :

تثبيت المخنقة الثابتة على فرش المخرطة بربطها جيداً بمسمار قلاووظ خاص بها عند تشغيل إحدى أطراف المشغولات الأسطوانية الطويلة.

تتكون المخنقة الثابتة الموضحة بشكل ١ - ٨٠ من القاعدة ١ المشكلة بحيث تناظر سطح فرش المخرطة تماماً. الجزء العلوي المفصلي ٢ يمكن التحكم فيه من خلال تثبيت المشغولة بين الفكوك الثلاثة ثم يعاد إحكام ربط المسمار ٦ ، كما تحتوى المخنقة الثابتة على ثلاثة فكوك لتكون بمثابة نقط ارتكاز تسمح بدوران قطعة التشغيل داخل هذا المجال بدون اهتزازات أو ذبذبات.

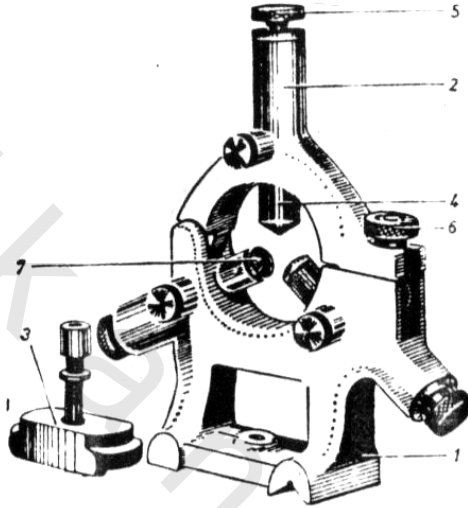

شكل ١ - ٨٠

## المخنقة الثابتة


١. الجزء الأسفل يناظر سطح فرش المخرطة تماماً.
  ٢. جزء مفصلي.
  ٣. قاعدة تثبيت المخنقة من أسفل الفرش.
  ٤. إحدى الفكوك الثلاثة.
  ٥. مقبض تحكم في ارتفاع وانخفاض الفك.
  ٦. مسمار تثبيت الجزء المفصلي.
  ٧. سطح الفك .. يصنع عادة من النحاس الأصفر.
- يمكن التحكم في الفكوك الثلاثة كل منهم على حدة ، بدوران المقابض لتلامس أسطح الفكوك مع السطح الخارجي للمشغولة لضبط محورها.

## المرجع في خراطة المعادن



عادة تستخدم المخنقة الثابتة في سند المشغولات الطويلة كما هو موضح بشكل ١


٨١ -

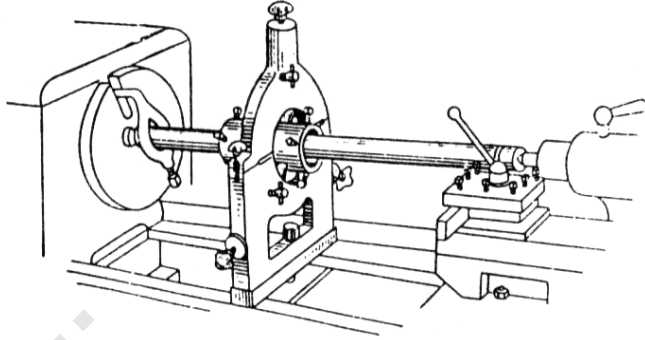

شكل ١ - ٨١

استخدام المخنقة الثابتة في سند المشغولات الطويلة

وتستخدم المخنقة الثابتة أيضاً في تشغيل أحد أطراف الأجزاء الأسطوانية الطويلة ، الذي يكون القطر الخارجي للمشغولة أكبر من القطر الداخلي لعمود الدوران كما هو موضح بشكل ١ - ٨٢.

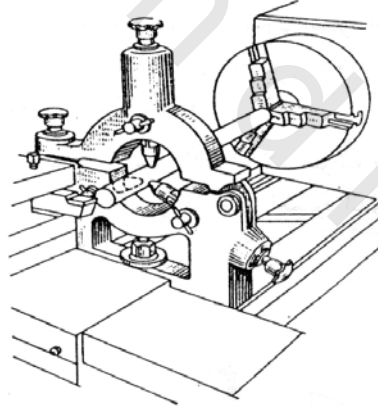


شكل ١ - ٨٢

تشغيل أحد أطراف المشغولات الطويلة باستخدام المخنقة الثابتة

كما تستخدم المخنقة الثابتة في سند المشغولات الطويلة وذلك لتقرب أحد طرفيها

كما هو موضح بشكل ١ - ٨٣.

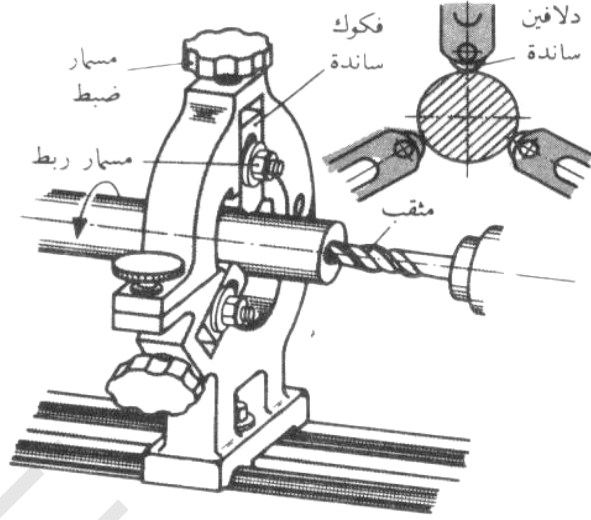

شكل ١ - ٨٣

ثقب أحد أطراف المشغولات الطويلة باستخدام المخرطة الثابتة

### الأسباب التي تؤدي إلى دقة المخرطة:

هناك عدة أسباب تؤدي إلى دقة وحساسية المخرطة .. أهمها الآتي :-

١. تثبيت المخرطة بالأرض جيداً بحيث يمنع إهتزازها.
٢. عدم إهتزاز الأجزاء الدليلية بالمخرطة.
٣. عدم اهتزاز ظرف المخرطة وذلك عن طريق ضبط خلوص كراسي تحميل عمود الدوران.
٤. تنظيف ظرف المخرطة جيداً من الرايش قبل ربطه في عمود الدوران.
٥. ضبط محور الرأس المتحرك (الغراب المتحرك) علي محور ذنبة المخرطة.
٦. تنظيف المخرطة بصفة مستمرة مع تزييتها وتشحيمها.

## الفصل الثالث

### اختبار دقة المخرطة

## مُهَيِّدٌ

يتناول هذا الفصل إختبار دقة المخرطة من خلال عدة إختارات أهمها .. إختبار دقة محورية عمود الدوران ومحورية دوران الذنبة الثابتة باستخدام المبيئات ذات المؤشر . إختبار عمود القلاووظ ( العمود المرشد ) . إختبار أفقية الفرش . إختبار توازي الأعمدة الدليلية للفرش .

ويتعرض إلى طرق صيانة ونظافة المخرطة ، من خلال شرح طريقة الصيانة التي يجب عملها يومياً وإسبوعياً وشهرياً وسنوياً .


## اختبار دقة المخرطة

### Test Of Lathe Accuracy

تعتبر المخرطة هي الماكينة الأولى المستخدمة في أي مصنع وتوضح أهميتها فيما تنتجه من مشغولات مختلفة. لذلك يجب التأكد من دقتها وحساسيتها من حين لآخر بإجراء الاختبارات المختلفة التالية :-

#### اختبار دقة محورية عمود الدوران :


تثبت الذنبة الثابتة بالمخروط الداخلي بعمود الدوران ، ويختبر دقة محوريته من خلال استخدام مبين الساعة INDICATOR ، عندما يتلقى عمود الدوران الحركة الدائرية ، بوضع المبين علي عدة مواضع مختلفة بالذنبة كما هو موضح بشكل ١ - ٨٤ .

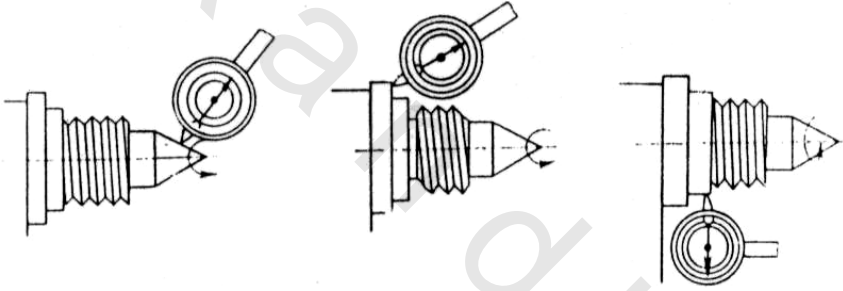

شكل ١ - ٨٤

#### إختبار محورية عمود الدوران باستخدام الذنبة الثابتة


كما تستخدم شاقة مخروطية برقم مخروط مورس عمود الدوران ، بحيث تنتهي بجزء أسطواني طويل ، يثبت الجزء المخروطي بالنقب المخروطي بعمود الدوران لاختبار محوريته من خلال استخدام مبين الساعة INDICATOR بوضعه علي عدة مواضع مختلفة بطول الشاقة المثبتة كما هو موضح بشكل ١ - ٨٥ ، وذلك أثناء تلقي عمود الدوران الحركة الدائرية.

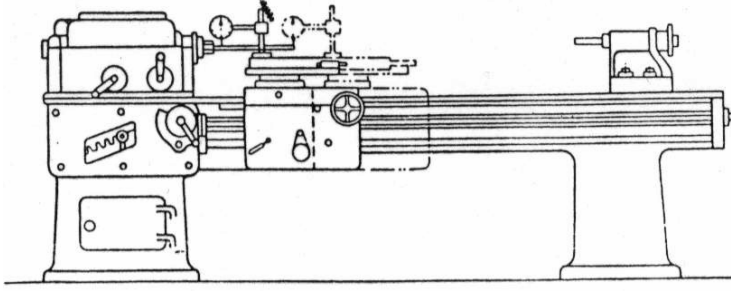

شكل ١ - ٨٥

### اختبار دقة محورية عمود الدوران

كما يتم اختبار دقة محورية عمود الدوران أثناء تشغيله من خلال وضع مبيّن الساعة Indicator بمواقع مختلفة جانبية كما هو موضح بشكل ١ - ٨٦.

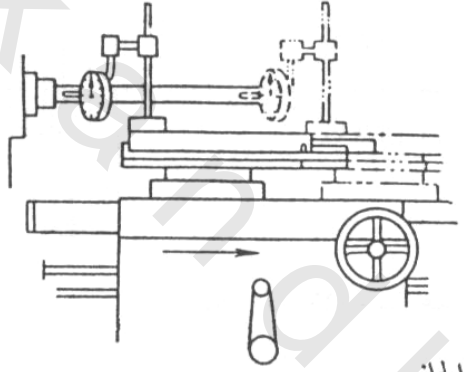


شكل ١ - ٨٦

### تورية عمود الدوران من الوضع الجانبي

### اختبار عمود القلاووظ ( العمود المرشد ) :

يثبت عمود القلاووظ بين الذنبتين كما هو موضح بالشكل ١ - ٨٧ ويتم اختبار انحرافه بتركيب صامولة بنفس خطوة عمود القلاووظ. يثبت مبيّن الساعة علي أن يلامس السطح الجانبي للصامولة. ويلاحظ أي انحراف لمؤشر مبيّن الساعة عند تشغيل المخرطة، بحيث لا يزيد الانحراف عن ٠.٠٣ ملليمتر لكل ١٠٠ ملليمتر طولي.

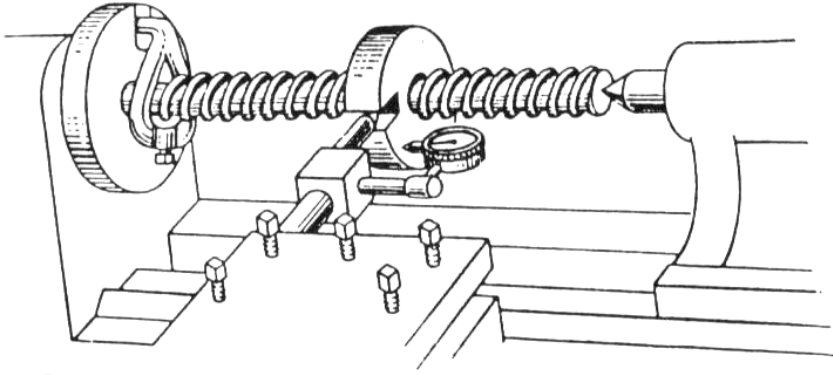

شكل ١ - ٨٧


اختبار عمود القلاووظ

### اختبار أفقية الفرش :

تتعرض دقة وحساسية المخرطة على جودة المشغولات المصنعة عليها، وأي انحراف موجود بأفقية الفرش يؤثر بالتالي على انحراف قطع التشغيل، وينتج عنه إنتاج القطع الأسطوانية على شكل مخروط (مسلوب)، وتختلف نسبة السلبية بها حسب انحراف أفقية الفرش.

لذلك من الضروري أن يكون الفرش على المستوى الأفقي ضماناً لجودة المشغولات المصنعة.

ويختبر أفقية الفرش باستخدام ميزان الماء الذي يثبت على مسطرة صلب بعرض الفرش كما هو موضح بشكل ١ - ٨٨ ، وبتحركه بحركة بطيئة بطول الفرش لاختبار أي انحراف ومعالجته الانحراف إن وجد.

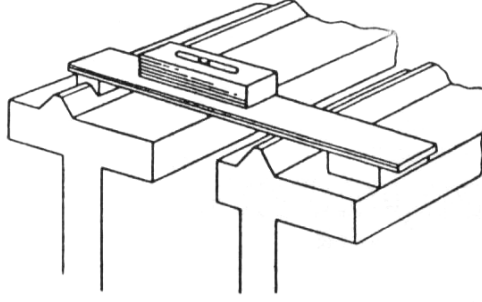


شكل ١ - ٨٨  
اختبار أفقية الفرش

### ملاحظة :

يراعي اختبار أفقية الفرش بوضع ميزان الماء علي الفرش في عدة أوضاع طولية وعرضية.

### اختبار توازي الأعمدة الدليلية للفرش :

يختبر توازي الفرش وذلك ببتثبيت مبين الساعة INDICATOR بحامل القلم وبحركة طولية علي الفرش علي كلا القضيبين المتوازيين كما هو موضح بشكل ١ - ٨٩.

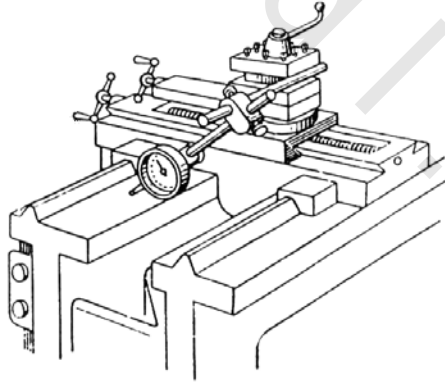

شكل ١ - ٨٩  
اختبار توازي الفرش

## صيانة المخرطة

### Lathe Conservation

تصنع أسطح الانزلاق وجميع الأجزاء المتحركة بالماكينات كالمخارط وغيرها بدقة فائقة، ولتخفيض قوة الاحتكاك الناتجة من حركة هذه الأجزاء مع بعضها البعض، وللحفاظ عليها وعدم تأكلها فإنه يجب تزييتها بصفة مستمرة وبانتظام وإتباع الإرشادات التالية :-

#### صيانة يومية :

بعد الانتهاء من التشغيل اليومي على المخرطة، فإنه يجب تنظيفها من الرايش وسائل التبريد المتعلق بها وتزييت جميع أسطح الانزلاق مثل الفرش والراسمات، مع تحريكها لتوزيع الزيت على جميع الأسطح.

#### صيانة أسبوعية :

ما يتم عمله يومياً ويضاف إليه تنظيف صندوق الرايش وتشحيم بعض الأجزاء المتحركة الداخلية باستخدام المشحمة الضاغطة.

#### صيانة شهرية :

ما يتم عمله يومياً وأسبوعياً ويضاف إليه تنظيف حوض طلمبة سائل التبريد، ومراجعة منسوب الزيت من خلال المبيانات الزجاجية بصندوق تروس السرعات والتغذية، وأيضاً مراجعة منسوب الزيت بصندوق تروس العربة بزيادة الزيت للحفاظ على منسوبه . يشترط أن يكون الزيت المستخدم بنفس درجة الزيت المشار إليه من الشركة المنتجة والموضح على كل مخرطة.

#### صيانة سنوية :

غسيل كامل للمخرطة بالكيروسين وتنظيف حوض طلمبة سائل التبريد وتغيير الزيت بصندوق تروس السرعات والتغذية.

**المرجع في خراطة المعادن**



## تذكر أن :

الصيانة الدورية لأي ماكينة من خلال تزييت وتشحيم أسطح إنزلاقها وأجزائها المتحركة، حماية لها من التآكل وحفظاً على دقتها وحساسيتها بالإضافة إلى امتداد لزمن تشغيلها لمدة أطول.

# الباب الثاني

2

## التزيق و التبريد

Cooling & Lubrication

## مُهَيِّدٌ

يناقش هذا الباب شرح وظائف التزليق لأجزاء الماكينات بصفة عامة والمخرطة بصفة خاصة، واختبار مواد التزليق بدرجة اللزوجة المناسبة والشروط الواجب توافرها في هذه المواد.

ويتناول الطرق المختلفة لتزليق صناديق التروس مع عرض العديد من الأشكال التوضيحية ذلت العلاقة .

## الفصل الأول

# التزييق

## Lubrication

### لمحة تاريخية عن التزييق :

عثر في إحدى مقابر قدماء المصريين على نقوش (هيروغليفية) تمثل رجل يسكب زيت زيتون على ألواح لسهولة سير وانزلاق عربته محملة بالأحجار ، وهذا يعني أن استخدام الزيوت كمادة للتزييق كان من آلاف السنين .. وما زالت الزيوت الطبيعية والصناعية تستعمل الزيوت المختلفة كمادة للتزييق إلى يومنا هذا.

عرف التزييب والتشحيم في العصر الحديث .. عند ظهور الآلة البخارية (بدائية الطريق نحو انتشار الآلات) ، الذي أعقبه ظهور القوى المحركة الأخرى مثل الكهرباء والبتروال للذان كانا لهما عظيم الأثر في تطور الآلات والماكينات وما وصل إليه عالمانا المعاصر من صناعات حديثة متقدمة.

الماكينات المختلفة التي تشتمل على أصغرها صنعاً مثل ساعة اليد الصغيرة وأضخمها حجماً مثل التربينات وغيرها ، جميعها لا يمكن أن تؤدي وظيفتها على أكمل وجه دون مادة تزييق ، حيث إنه مادة ضرورية ولا غنى عنها لكل مجموعة ميكانيكية وظيفتها توليد الحركة أو نقلها.

## التزييب والتشحيم

### Greasing

عندما يتحرك جزء من أجزاء أي ماكينة على جزء آخر. تتولد بينهما مقاومة تسمى الاحتكاك ، وكلما ازدادت هذه الحركة كلما إرتفع مقدار قوة الاحتكاك بينهما ، كما تطلب ذلك زيادة القوة لإمكان حركة أجزاء الماكينة لمقاومة الاحتكاك ، الذي يؤدي إلى تولد ارتفاع في درجات الحرارة الناشئة وما يتبع ذلك من سرعة تآكل هذه الأجزاء.

**المرجع في خراطة المعادن**

لذلك فإن الأسطح المتلامسة بأجزاء الماكينات تصنع بحيث تصلد وتصلق بأقصى درجة وبأعلى جودة ممكنة لتخفيض قوة الإحتكاك ، كما يمكن بواسطة التزييت والتشحيم تخفيض قوة الاحتكاك إلى حد بعيد، باعتبار التزييت والتشحيم مادة تستعمل لتخفيض الاحتكاك والتآكل الناتج عن تحرك أي سطحين، كما يساعد على عدم تلامس الأجزاء مع بعضها البعض تلامساً مباشراً.

هذا يعني أن عمليات التزييت والتشحيم لأجزاء المتحركة بالماكينات المختلفة من العمليات الأساسية الهامة التي يتوقف عليها صلاحية الماكينة ، والذي تنعكس على سهولة حركة أجزائها وسرعة تشغيلها وجودة إنتاجها ، بالإضافة إلى امتداد تشغيلها لمدة أطول.


#### الاحتكاك : Friction

عند مراقبة أسطح كراسي المحامل والأعمدة من خلال عدسة مكبرة يلاحظ أنها على الرغم من التشطيب الجيد ، فإن أسطحها لا تزال خشنة وغير مستوية ، وعند إنزلاق هذه الأسطح على بعضها البعض فإنها تشكل مقاومة للإنزلاق ، وتسمى هذه المقاومة بالاحتكاك .

ويمكن تقسيم الإحتكاك إلى الأنواع التالية :-

#### ١. الإحتكاك الجاف : Dry Friction

تتولد درجة حرارة كبيرة ناتجة عن تلامس نتوءات الأسطح على بعضها البعض كما هو موضح بشكل ٢ - ١ ، وخاصة إذا كان الجزءان من معدنين غير متلائمين ، وتلتحم هذه المواضع مع بعضها البعض ثم تنفصل بصورة متكررة ، الذي يؤدي إلى نحر شديد للسطحين حيث يلتحم الجزءان معاً بصورة نهائية .. وهذا يسمى بلحام الإحتكاك ، لذلك لا يجوز السماح بحدوث إحتكاك جاف في المحامل ، بل يجب تأمين التزييت الكافي بصورة مستمرة .

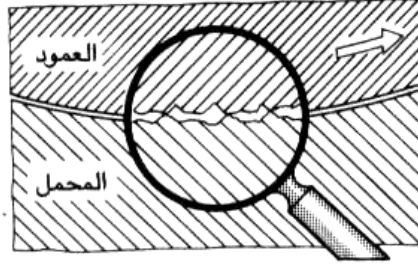


شكل ٢ - ١  
الإحتكاك الجاف

### Friction Fluid

### ٢. الإحتكاك المائع :

يسمى أيضاً بالإحتكاك المختلط . ينشأ هذا النوع من الإحتكاك نتيجة عدم وجود تزييق كافي كما هو موضح بشكل ٢ - ٢ ، أي عدم تكون غشاء تزييقي متكامل برغم تزييق الأسطح ، ويحدث ذلك عند بدء تشغيل الماكينة ، حيث يحدث تلامس معدني بين نتوءات الأسطح المنزلقة مع بعضها البعض .

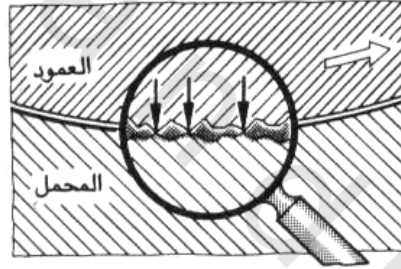

شكل ٢ - ٢  
الإحتكاك المائع


### Liquid Friction

### ٣. الإحتكاك السائل :

الإحتكاك السائل الموضح بشكل ٢ - ٣ يعتبر من أفضل أنواع الإحتكاك حيث طبقة المادة المنزلقة الملتصقة على سطح المحمل تنزلق على طبقة المادة المنزلقة الملتصقة على سطح العمود ، فلا ينقطع الغشاء التزييقي في أي موضع ، مما يمنع حدوث تلامس معدني مباشر بين السطحين المنزلقين .  
يمتص الغشاء التزييقي القوة الموجودة بينهما ، حيث الإحتكاك في هذه الحالة ضئيل

**المرجع في خراطة المعادن**

جداً مما يخفض من التآكل الاحتكاكي وبالتالي حصر الحرارة المتولدة في حدود محتملة ، لذلك يمكن إعتباره عنصراً حاملاً في المجموعة.

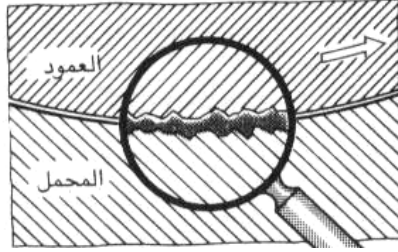

شكل ٢ - ٣

الإحتكاك السائل

### Lubrication Materials

### مواد التزليق :

تعتبر مواد التزليق هي وسائط فعالة للتزيت والتبريد بقدر كبير ، بحيث تكون سائلة ونقية وخالية من الماء والأحماض ، وتسم الزيوت التي تتحمل الظروف التشغيلية المتغيرة بالزيوت المتعددة الدرجات .

ويمكن تقسيم مواد التزليق إلى الأنواع التالية :-

### Mineral Oils

### أولاً : الزيوت المعدنية

تستخرج الزيوت المعدنية من تقطير البترول الخام والفحم الحجري ، حيث توجد على أنواع كثيرة منها على سبيل المثال ما هو قوامه سائل جداً ، ومنها ما هو قوامه أقل سيولة ..... إلى غير ذلك .

من أهم خواص الزيوت المعدنية الآتي :-

١. لا تتجمد ولا تتحول إلى مادة راتنجية .
٢. خالية من الأحماض .
٣. لا تحترق إلا في درجات الحرارة العالية .
٤. رخيصة الثمن .

من أهم عيوب الزيوت المعدنية ، إنها لا تقاوم درجات الحرارة العالية ، حيث تنخفض تماسكها تبعاً لإرتفاع درجة الحرارة .

### Vegetable Oils

### ثانياً :الزيوت النباتية

تستخلص الزيوت النباتية من بزور النباتات مثل الزيتون والخروع . تتميز هذه الزيوت عن الزيوت الأخرى بخواصها الجيدة مثل شدة تماسكها ومقاومتها للحرارة . تستخدم الزيوت النباتية بصورة كبيرة كوسيط تزييق وتبريد أثناء عمليات تشغيل المعادن بالقطع .

### Animal Oils

### ثالثاً : الزيوت الحيوانية

تستخلص من شحوم الحيوانات البرية والبحرية ، لها نفس خواص الزيوت النباتية . تستخدم في تزييق الآلات الدقيقة والساعات والعدادات والآلات المكتبية وماكينات الخياطة .

### الخلاصة :

تعتبر الزيوت المعدنية هي أنسب أنواع الزيوت المستخدمة في عمليات التزييق . تصنف الزيوت تبعاً لدرجة لزوجتها إلى الأنواع التالية :-

١. زيوت منخفضة اللزوجة :  
Low Viscosity Oil  
تستخدم في تزييق الأعمدة والمحاور المعرضة للأحمال الخفيفة ، وأيضاً المحور سريعة الدوران .

٢. زيوت متوسطة اللزوجة :  
Medium Viscosity Oil  
تستخدم في تزييق الأعمدة والمحاور المعرضة للأحمال المتوسطة .

٣. زيوت عالية اللزوجة :  
High Viscosity Oil  
تستخدم في تزييق ضواغط الهواء وصناديق التروس .

### Animal Oils And Fats

### رابعاً : الزيوت والشحوم الحيوانية

تستخلص من شحوم الحيوانات بالصهر أو الغلي ولها نفس خواص الزيوت النباتية.

## المرجع في خراطة المعادن



## Consistent Greases

## خامسا : الشحوم المتماسكة

تسمى بالشحوم المتماسكة أو الجسيئة مثل شحم المحامل التدريجية (الرولمان بلى) وهو شحم مقاوم للإحتكاك ، وهو عبارة عن محاليل الصابون في الزيوت المعدنية . تستخدم في المحامل الإنزلاقية والتدريجية ، وأهم خاصية تحدد إستخدامها هي نقطة التسيل .. ( نقطة إنصهار الشحم ) .

## Graphite Lubricants

## سادسا : وسائط التزليق الجرافيتية

هي أيضاً مواد تزليق صلبة . تجهز بإضافة كميات ضئيلة من الجرافيت الناعم جداً إلى زيوت التزليق . من أهم مميزات التزليق الجرافيتي هو تغلغل الجرافيت إلى الفراغات الدقيقة للأسطح مما يؤدي إلى تسويته وتنعيمه ، كما تتميز بصمودها في درجات الحرارة العالية وبطردھا للغبار .

تستخدم وسائط التزليق الجرافيتية في ترويض التروس والمحامل المعرضة لضغوط عالية للغاية .

## Heavy Duty Lubricants

## سابعا : وسائط التزليق للخدمة الشاقة

تتكون هذه المواد من مزيج ثاني كبريتيد الموليبدنم (موكب MoS2) مع الزيوت والشحوم ، وتستعمل في المحامل المعرضة للضغوط العالية ودرجات الحرارة المرتفعة كما تستعمل في السحب العميق لتقليل الاحتكاك . وتتألف بلورات ثاني كبريتيد الموليبدنم من صفائح رقيقة وصغيرة جداً تلتصق بشدة على السطح المعدني وتملأ فراغاته الدقيقة ولكنها في نفس الوقت تنزلق بسهولة على بعضها البعض حتى تحت الضغوط العالية .

## الشروط الواجب توافرها في مواد التزليق :

## Specifications Of Lubrication

يجب أن تتوفر في مواد التزليق الشروط التالية :-

1. السيولة : يجب أن تتدفق مواد التزليق بحبث تكون كافية لتحقيق الإنتشار بين الأجزاء المتحركة أو المنزلة بالماكينة.

٢. اللزوجة : يجب ألا تتأثر مواد التزييق بإختلاف درجات الحرارة .. أي لا تكون سميكة في درجات الحرارة المنخفضة، ولا تكون خفيفة في درجات الحرارة المرتفعة. كما يجب ألا تتأثر عند زيادة التحميل، أو عند إنخفاض سرعة إنزلاق الأسطح مع بعضها البعض.
٣. مقاومة الإحتراق : لا تحترق عند درجات الحرارة المرتفعة، بحيث لا تتأثر خواصها التزييقية بإرتفاع درجات الحرارة، أو تحترق مكونة حبيبان من الكربون التي تساعد على سرعة تآكل الأجزاء المتحركة.
٤. مقاومة التآكسد : عند ارتفاع درجات الحرارة تكون الظروف مهيئة للتآكسد، لذلك يجب أن تكون مواد التزييق ذات خواص مقاومة للتآكسد.
٥. مقاومة الصدأ : أن تكون ذات خواص مقاومة للصدأ.
٦. مقاومة الماء والأحماض : أن تكون ذات خواص مقاومة للتفاعلات الكيميائية، كما يجب مقاومتها للماء حتى لا تتغير لزوجتها.
٧. الإحتفاظ بصفاتها : الإحتفاظ بصفاتها وعدم تجمدها أو تحليلها مع طول فترة التخزين.
٨. لا تؤثر بالصحة : لا تؤثر على صحة العمال والفنيين عند تلامسها أو إستنشاقها، ولا تكون لها رائحة كريهة.

### إستعمال مواد التزييق : Using Of Lubrication Materials

توضع سوائل التزييق (التزييب) على الأسطح المحتكة لأجزاء الماكينات المختلفة، لتكون بمثابة أغشية سائلة مزلقة تخفض من مساحة التلامس المعدني المباشر للأسطح المحتكة أو تمنع هذا التلامس نهائياً، حيث أن التزييق يخفض معامل الإحتكاك مما ينشأ عنه فقدان بقدرة الماكينة، بالإضافة إلى أنه يحسن توصيل الحرارة بين الأسطح المحتكة، ويخلق مناخاً مناسباً للعمل الطبيعي للأجزاء المحتكة .

علماً بأن معامل الإحتكاك للأسطح الغير مزينة يساوي ٠.١ - ٠.٥ تقريباً، في حين

**المرجع في خراطة المعادن**

أنه لا يزيد هذا المعامل عن ٠.٠٠١ - ٠.٠٠٢ عندما تفصل هذه الأسطح طبقة تزييت متصلة .

مما سبق عرضه فإنه يلاحظ في حالة التزليق يكون فقدان الطاقة بالماكينه بسبب الإحتكاك أقل ٥٠ مرة في حالة عدم التزييت.

## Methods Of Lubrication

### طرق التزليق :


توجد طرق متعددة للتزليق لكي يصل الزيت أو الشحم إلى الأجزاء المتحركة أو الدائرية بالماكينات المختلفة المطلوب تزييقها، والغرض من التزليق هو المحافظة على انخفاض درجة حرارة المحامل (كراسي المحاور) والتروس وغيرها أثناء التشغيل، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بوجود تزييت أو تشحيم كاف بالإضافة إلى دقة تثبيت مرتكزات الأعمدة في محاملها.

تختلف حركات الأجزاء المختلفة بالماكينات فمنها الأجزاء التي تتحرك حركة دائرية أو حركة ترددية، كما تختلف وسائل التزليق المستخدمة بكل منها باختلاف شكل الحركة .. ويمكن تلخيص طرق التزليق في الآتي :-

### Liquid Friction Lubrication

#### ١. التزليق الاحتكاكي المائع :

هو عبارة عن تزليق المحامل (كراسي المحاور) ومرتكزاتها بتغيير أوضاع ارتكاز العمود كما هو موضح بشكل ٢ - ٤ حيث تزداد كمية الزيت المضغوط والمندفع إلى خلوص كراسي المحامل ، مع زيادة سرعة الدوران إلى القدر الذي ينعدم فيه التلامس المباشر بين الأعمدة والمحامل.

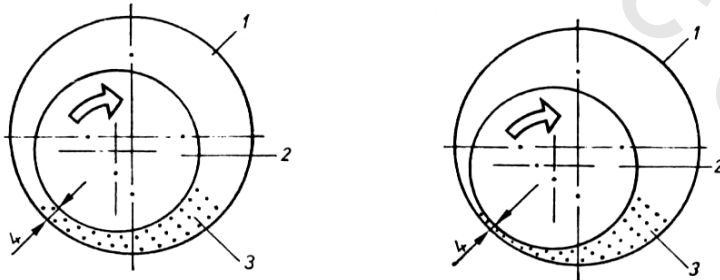

(ب)

(أ)

شكل ٢ - ٤

التزييق الاحتكاكي المائع

(أ) وضع ارتكاز العمود عند السرعة المنخفضة.


(ب) وضع ارتكاز العمود عند السرعة المرتفعة.

1. المحمل .. كرسي المحور.
2. العمود.
3. طبقة الزيت.
4. أرق منطقة في طبقة الزيت.

Felt Lubrication

٢. التزييق بالفنتيل :

التزييق بالفنتيل الموضح بشكل ٢ - ٥ عبارة عن مجموعة خطوط من اللباد على شكل فتيل تغمس إحدى أطرافها في وعاء الزيت ١ ، ويثبت الطرف الآخر في الماسورة ٤ المثبتة بالثقوب ٥ لتوصيل الزيت إلى الأماكن المطلوب تزييقها.

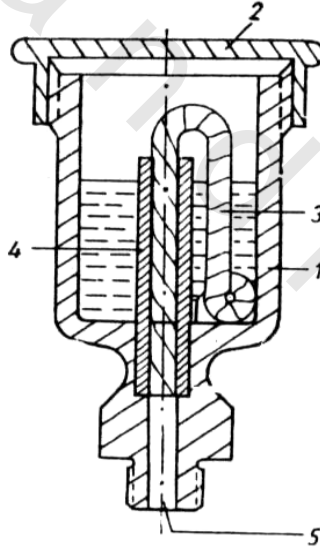

شكل ٢ - ٥

التزييق بالفنتيل

1. وعاء الزيت.

المرجع في خراطة المعادن

2. الغطاء.

3. فتيل من اللباد.

4. ماسورة.

5. ثقب توصيل الزيت.


يثبت الغطاء ٢ على الوعاء بربطه جيداً لعدم دخول الأتربة والأوساخ إلى داخل وعاء الزيت.

يحافظ على مستوى الزيت بالوعاء ، بحيث يزود عند إنخفاضه عن العلامة الموضحة على المبين الزجاجي.

### Ring Lubrication

### ٣. التزليق بالحلقة :

التزليق بالحلقة الموضح بشكل ٢ - ٦ يسمى أيضاً التزليق بالحلقة السائبة ، وهو عبارة عن تركيب حلقة على العمود المثبت بالمحمل ( كرسي المحور ) بحيث تتحرك الحلقة الحركة الدائرية بحرية تامة ، الجزء الأسفل من الحلقة مغموز في الزيت. عند دوران العمود تتحرك الحلقة السائبة حركة دائرية بطيئة لتنتقل الزيت من أسفل ( من الوعاء ) إلى أعلى ليتم تزليق العمود ومواقع التحميل.

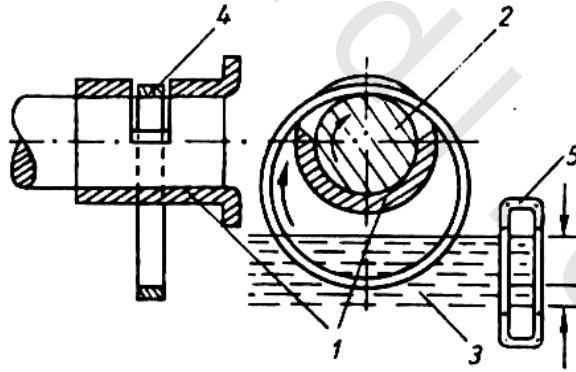

شكل ٢ - ٦

### التزليق بالحلقة

1. الجزء الأسفل لكرسي المحور.


2. العمود.
3. مجمع الزيت.
4. حلقة سائبة على العمود.
5. ميين زجاجي لرؤية مستوى الزيت.

يجب المحافظة على مستوى الزيت الموجود بزيادته إلى المستوى المطلوب والموضح من خلال ميين الزيت الزجاجي.

#### Spraying Lubrication

#### ٤. التزييق بالرش :

تتلخص طريقة التزييق بالرش لمجموعة تروس بصندوق مغلق، من خلال الترس الأسفل المغمور الجزء الأسفل منه بالزيت كما هو موضح بشكل ٢ - ٧.

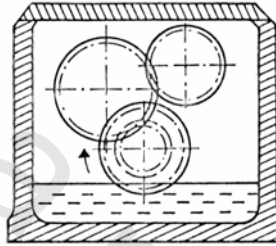

شكل ٢ - ٧

#### التزييق بالرش


عند التشغيل يتحرك الترس الأسفل حركة دائرية لينقل الزيت من أسفل إلى أعلى، ليتم تزييق جميع التروس وتسمى هذه الطريقة بالتزييق بالرش .. أقرب مثال لذلك هو صندوق تروس عربة المخرطة.

#### Forced Lubrication

#### ٥. التزييق بالدفع :

التزييق بالدفع الموضح بشكل ٢ - ٨ يسمى أيضاً بدورة التزييب الثابتة ، تتبع هذه الطريقة في تزييق مجموعة تروس السرعات والتغذية بالمخرطة آلياً ، عن طريق مضخة الزيت التي تأخذ حركتها من المحرك الكهربائي مباشرة ، لتسحب الزيت من الخزان وتدفعه إلى أعلى من خلال مواسير بأقطار مناسبة لتنتساقط إلى أسفل لتزييق كراسي المحاور والأعمدة وجميع التروس.

### المرجع في خراطة المعادن

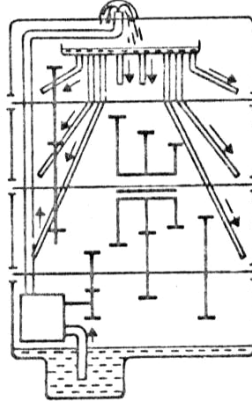

شكل ٢ - ٨

### التزليق بالدفع

يتم جمع الزيت المتساقط من صندوق تروس السرعات والتغذية إلى أسفل بوعاء الزيت ليسحب مرة أخرى عن طريق المضخة لدفعه إلى أعلى وهكذا. تعتبر طريقة التزليق بالدفع من أكثر الطرق إنتشاراً في آلات الإنتاج وجميع الماكينات التي تحمل مجموعات تروس سرعات وتغذية.

### Lubrication With Pump

### التزليق باستخدام المضخات :

تقوم هذه المضخات بسحب الزيت وضخه بضغط من خلال توصيلات . توجد مضخات الزيت بأنواع وأشكال مختلفة ، تعرف كل منها من خلال عنصر الضخ .. فيما يلي عرض أكثر أنواع مضخات الزيوت إنتشاراً .


### Cam pump

### ١. المضخة ذات الحدبة :

يتم دخول الزيت وخروجه بالمضخة ذات الحدبة الموضحة بالرسم التخطيطي بشكل ٢ - ٩ من خلال تأثير إختلاف الضغط داخل الأسطوانة ، ونتيجة لحركة الكبس ٨ الترددية إلى أعلى وإلى أسفل بتأثير الحركة الدائرية للحدبة ١ والنابض اللولبي ٥ ، فعند إنطلاق النابض ٥ وإندفاع المكبس إلى أسفل في إتجاه السهم ٧ يتخلخل الضغط داخل الأسطوانة ٦ ، حيث يفتح صمام الدخول ٣ ويغلق صمام الخروج ٤ وتمتلئ الأسطوانة بالزيت .

### المرجع في خراطة المعادن

وعند إرتفاع المكبس ٨ إلى أعلى في إتجاه السهم ٢ بتأثير الحركة الدائرية للحدبة ١ ، يزداد الضغط داخل الأسطوانة ٦ حيث يغلق صمام دخول الزيت ٣ ويفتح صمام الخروج ٤ ويندفع الزيت إلى قنوات التوزيع لتزييت أسطح الإنزلاق المختلفة .  
وعلى الرغم من أن هذه المضخة تتيح الحصول على ضغط عالي ، وبالتالي إمكان توصيل الزيت إلى نقاط التزييت بفاعلية ، إلا أن وجود الصمامات يعرضها للعطب ، نتيجة لصعوبة حركة الصمامات عند وجود شوائب بالزيت .

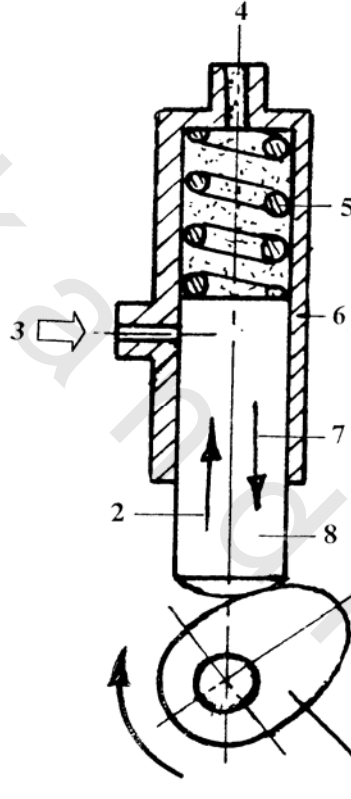

شكل ٢ - ٩

المضخة ذات الحدبة

1- حدبة .

2- حركة المكبس إلى أعلى .

المرجع في خراطة المعادن



- 3- صمام دخول الزيت .
- 4- صمام خروج الزيت .
- 5- نابض لولبي .. ( ياي ضغط ) .
- 6- أسطوانة .
- 7- حركة المكبس إلى أسفل .
- 8- المكبس .


## Gear Pump

## ٢ . المضخة الترسية :

تعتبر المضخة الترسية من أكثر أنواع مضخات الزيوت إنتشاراً. تتكون المضخة الترسية الموضحة بشكل ٢ - ١٠ من جسم مصنوع من حديد الزهر وغطاءين مثبتين بالجسم بمسامير قلاووظ، يتم إحكام أسطح الجسم والغطاءين بإستخدام موانع تسرب الزيت .

يحتوي جسم المضخة على ترسين متشابهين على عمودين مركبين بمحامل مقاومة للإحتكاك (رولمان بلي) في كراس محاور .

يوجد خلوص بين جوانب وقمم الترسين المعشقين وجدار المضخة وهو خلوص صغير جداً .. ( حددت الشركات المنتجة قيمة هذا الخلوص ما بين ٠.٠٠٤ . ٠.٠٠٨ ملليمتر ) .. ويعتبر هذا الخلوص هو الشرط الأساسي لإنتاج الجيد للمضخة .

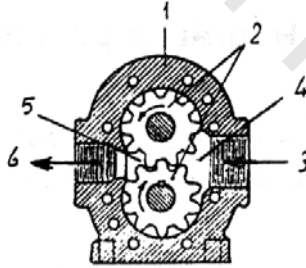

شكل ٢ - ١٠

### المضخة الترسية

- ١ . جسم المضخة .
- ٢ . ترسين متشابهين إحداهما قائد والآخر منقاد .

٣. دخول الزيت المسحوب .
٤. جانب السحب .
٥. جانب الضغط .
٦. خروج الزيت المضغوط .

يسحب الزيت من الخزان عند تشغيل المضخة ، ويضغط من خلال الفجوات التي بين أسنان الترسين بإمتداد الجدار الداخلي لجسم المضخة .

المضخة الترسية أما أن تكون مضخة منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة الضغط . تصنع تروس المضخة من الصلب الكربوني المعالج حرارياً وتجلخ أسنان التروس على آلات تجليخ خاصة .

تستخدم المضخات ذات الضغوط المنخفضة والتي تبلغ عدد أسنانها ١٠ . ٢٠ سنة في مجموعات الإدارة الهيدروليكية لآلات التجليخ والتفريز والنقب والقشط والخراطة ..... وغيرها من آلات الإنتاج . يمكن بهذا النوع من المضخات تغيير إتجاه تغذية السائل بتغيير إتجاه دوران محرك الإدارة ، أو باستخدام جهاز عاكس .

#### Gear Pump Features

#### مميزات المضخة الترسية :

١. صغر حجمها
٢. سهولة التشغيل .
٣. سهولة تغيير السرعة .
٤. سهولة عكس الحركة .

#### Gear Pump Defects

#### عيوب المضخة الترسية :

١. صغر كفاءتها بسبب الفقد الكبير للطاقة للتغلب على الاحتكاك بين الأسنان .
٢. صغر ضخمها .
٣. الاستهلاك الشديد للأجزاء العاملة .

#### Disciplined Flow Pump


#### مضخة الريش الانضباطية:

تتكون مضخة الريش الانضباطية الموضحة بشكل ٢ - ١١ (أ) من جسم مصنوع من حديد الزهر ١ وعضو دوار أسطواني ٢ به مجرى طولية متجهة إلى المركز لتتزلق

#### المرجع في خراطة المعادن

بها الريش ٣ ، يمكن ضبط العضو الدوار الذي يدور داخل المبيت الأسطوانى للخروج عن مركزه بواسطة عمود ضبط ملولب ٤ لينتج عن ذلك دوران الريش دوراناً مركزياً. توجد لقمة إنزلاقية بنهاية كل ريشة مركبة في مجرى دائرية بغطاء المبيت الأسطوانى ، الغرض منها هو إنخفاض ضبط الريش على سطح المبيت الدائري نتيجة لقوى الطاردة المركزية.

يضخ الزيت من جانب السحب، حيث ينقل بضغط (ضغط القوى الطاردة المركزية للريش) من خلال الخلايا المحصورة بين كل ريشتين وجدار المضخة إلى جانب الضغط، كما يمكن توقف عملية سحب الزيت وتوقف ضغطه كما هو موضح بشكل ٢ - ١١ (ب) من خلال التحكم في ضبط محور العضو الدوار، حيث تكون ريش المضخة بالمركز تماماً.

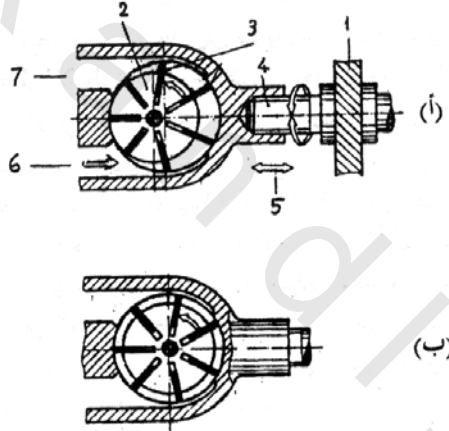

شكل ٢ - ١١

#### مضخة الريش الانضباطية

(أ) الوضع عند الحد الأقصى لضخ الزيت .

(ب) وضع عدم ضخ الزيت .

١ . جسم المضخة .

٢ . عضو دوار أسطوانى .

٣ . ريش قابلة للحركة .

- ٤ . عمود الضبط .
- ٥ . حركة الضبط .
- ٦ . جانب السحب .
- ٧ . جاني الضغط .

تنتج المضخة ذات الريش معدل تصريف كبير عند ضغط منخفض ، لذلك تستخدم في آلات الثقب والبرغلة والخراطة والتفريز ... وغيرها من آلات الإنتاج .

### تزييق المخرطة : Lathe Lubrication

يعتبر التزييق بماكينات التشغيل بصفة عامة من الشروط الأساسية لاستمرار هذه الآلات في الإنتاج بالإضافة إلى تخفيض استهلاك الأجزاء المتحركة والدائرية ، كما يجب اختيار مواد التزييق بدرجة اللزوجة المناسبة وذلك حسب تعليمات دور الصناعة المنتجة لهذه الماكينات.

شكل ٢ - ١٢ يوضح أماكن التزييق ( التزييت والتشحيم ) بمخرطة أفقية .



تملاً أماكن التشحيم الموضحة بالشكل السابق بالشحم بواسطة مشحمة يدوية .. المشحمة مصممة بحيث يضغط عليها بتردد ليندفع الشحم من خلال الثقب الداخلي الموجود بمقدمة المشحمة إلى الأماكن المتحركة أو الدائرية المطلوب تزييقها.

### Lubrication Features

### مميزات التزييق:

يقوم زيت التزييق بالعديد من الوظائف في جميع آلات التشغيل والإنتاج والمركبات المختلفة وغيرها ليعطي المميزات الآتية:-

١. يخفض من القدرة المفقودة نتيجة الاحتكاك الناشئ بين الأسطح المتحركة كما يخفض من التآكل إلى أقصى حد ممكن.

٢. التخلص من الحرارة الناتجة عن قوة الاحتكاك وخاصة في صناديق التروس وبذلك يقوم بعمله كمبرد.

٣. يمتص الصدمات وخاصة أثناء دوران التروس بعدم تلامس أسنانها بعضها البعض تلامساً مباشراً .. كما يعمل على امتصاص أحمال الصدمات الناشئة عن التغيرات المفاجئة أثناء فترات التحميل المختلفة.

٤. له قدرة على التنظيف كما يحافظ على أسطح الانزلاق من التآكل والصدأ.

٥. يخفض من الضجيج .

٦. يعمل على زيادة الجودة الميكانيكية.

٧. يطيل عمر الآلة أو الماكينة .. (حيث يتوقف دقة التزييق على معدل استهلاك الأجزاء المتحركة واستبدالها).

### تذكر أن 🙌:

للمحافظة على الماكينات المختلفة يجب تزييب وتشحيم أجزائها من آخر على فترات منتظمة وخاصة الأجزاء الدائرية وأسطح الانزلاق، لكي تقوم الماكينة بوظيفتها على أكمل وجه بكفاءة عالية بالإضافة إلى امتداد الزمن التشغيل لمدة أطول.

### المرجع في خراطة المعادن



## الفصل الثاني

### التبريد

#### COOLING

## مَهَيِّدٌ

تستخدم سوائل التبريد لتخفيض درجة حرارة عدد القطع الناتجة عن قوة الإحتكاك نتيجة لتغلغل الحد القاطع للقلم المشغولة، مما يؤدي إلى زيادة فترة تشغيله وارتفاع الإنتاج، حيث إن أهم وظائف سائل التبريد هو نقل الحرارة المتولدة نتيجة عملية القطع، التي تؤدي إلى رفع درجة حرارة، وكلما كانت كمية تدفق السائل كبيرة .. كانت الحرارة التي ينقلها السائل كبيرة أيضاً، مع بقاءه عند درجة حرارة منخفضة.

يتناول هذا الفصل عرض لأنواع سوائل التبريد والتزييت، وأهميته في عمليات القطع المختلفة ، والصفات التي يجب أن تتوفر بهما. ويتعرض لطرق تجهيز سائل التبريد، وأفضل الطرق عند استخدامه من خلال توجيهه إلى منطقة القطع . كما يتعرض إلى وسائل رفع سائل التبريد بالمخرطة، ومميزات سائل التبريد والتزييت.

**العوامل التي تؤثر بالحد القاطع لقلم المخرطة أثناء التشغيل :**

**المرجع في خراطة المعادن**



أثناء عملية القطع يتعرض الحد القاطع لقلم المخرطة لإجهادات كبيرة، نتيجة لتغلغله بالمعدن المراد قطعه الذي ينتج عنه نزع جزء من سطح معدن التشغيل على هيئة رايش، وارتفاع شديد في ارتفاع في درجة الحرارة بمنطقة القطع والحد القاطع تصل إلى ٨٠٠ °م ، وتغيير لون الرايش نتيجة لقوة وشدة الاحتكاك وسرعة القطع من اللون الأبيض المعدني إلى الأصفر إلى الأزرق، ومع الاستمرار بالتشغيل بهذه الطريقة يتغير لون قطعة التشغيل أيضاً. يكون نتيجة ذلك رداءة سطح قطعة التشغيل وتلف الحد القاطع .. في هذه الحالة يجب فك القلم وإعادة سنه (تجليخه) ثم تثبيته بالوضع الصحيح أو فكه وتثبيت قلم آخر .. وهذا يسبب الجهد وضياح الوقت.

يستخلص من ذلك أن التشغيل الذي ينتج منه ارتفاع كبير في درجة الحرارة يؤثر تأثيراً كبيراً على خواص معدن آلة القطع (قلم المخرطة أو البنطة) وعلى معدن قطعة التشغيل.

لذلك وللمحافظة على الحد القاطع لقلم المخرطة وعدم استهلاكه وللحصول على أسطح تشغيل جيدة .. فإنه يجب استخدام سائل التبريد أثناء التشغيل أو عند الحاجة إلى ذلك.

وقد تبين بالبحث أن هناك درجات حرارة ثابتة يرتفع إليها الحد القاطع لقلم المخرطة لكل سرعة قطع في المعدن الواحد .. علماً بأن ارتفاع درجات الحرارة بالحد القاطع يتناسب تناسباً طردياً مع سرعة القطع.

وهكذا ثبت أن ارتفاع درجات حرارة الحد القاطع ، وفي منطقة القطع نتيجة للأسباب

التالية :-

١. سرعة القطع .. (وهي أهم العوامل تأثيراً).
٢. مقدار التغذية.
٣. مساحة مقطع الرايش الذي يحتك بالحد القاطع.
٤. مقدار قوة مقاومة القطع في المعدن.
٥. شكل زوايا الحد القاطع.

٦. ارتفاع الحد القاطع عن محور الذنبتين.

## سوائل التبريد والتزييت

### LUBRICATION AND COOLING LIQUID

استخدام سائل التبريد يخفض من ارتفاع حرارة الحد القاطع الناتجة عن قوة احتكاكه وتغلغله بسطح الشغلة لنزع جزء منها على هيئة رايش أثناء عملية القطع، حيث تنتقل الحرارة المتولدة من عملية القطع وقوة الاحتكاك إلى سائل التبريد المستخدم ليعطي المزايا التالية :-

١. المحافظة على الحد القاطع لأداة القطع وامتداد الزمن تشغيله مدة أطول.
٢. تحافظ على أداة القطع ومعدن قطعة التشغيل في درجة حرارة منخفضة.
٣. تمنع تلويين قطعة التشغيل الناتجة من ارتفاع درجات الحرارة المتولدة من قوة القطع.
٤. تمنع الأدخنة والضباب التي تتصاعد من عملية القطع.
٥. يساعد على إزالة الرايش بصفة عامة ، وفي عمليات الثقب بصفة خاصة.
٦. تمنع التحام الرايش بالحد القاطع لأداة القطع.
٧. سوائل التبريد المستخدمة بها زيوت تساعد على المحافظة على قطعة التشغيل والماكينة من الصدأ.
٨. يمكن زيادة عمق وسرعة القطع مما ينتج عنه انخفاض في زمن التشغيل.
٩. نعومة وجودة أسطح التشغيل.
١٠. استخدام سائل التبريد أثناء القطع يخفض من ارتفاع درجات حرارة قطعة التشغيل ويمنع تمددها لتعطي قياسات أدق.

### ملاحظة :

يراعى عدم استخدام سائل التبريد الموجود بالمخرطة لفترة طويلة، حيث ينبعث منه رائحة كريهة التي قد تؤثر على صحة الفنيين والعمال.

### CUTTING OFF PROCESS

### أهمية التبريد في عمليات القطع :

### المرجع في خراطة المعادن

يصاحب عملية القطع ارتفاع كبير في درجة الحرارة الناشئة من مصدرين أساسيين هما الآتي :-

### أولاً :

الحرارة المتولدة والناجمة من احتكاك الرايش بسطح الحد القاطع الأمامي والخلفي لعدة القطع .

### ثانياً :

الحرارة المتولدة من عملية القطع التي تحدث علي سطح الشغلة، وهذا الارتفاع في درجة الحرارة يصيب العناصر الثلاثة المشتركة في عملية القطع وهي .. قطعة التشغيل . عدة القطع . الرايش الناتج . شكل ٢ - ١٣ يوضح توزيع الحرارة المتولدة أثناء عملية القطع .


إن مقدار فقدان في القدرة نتيجة الحرارة المتولدة أو نتيجة الاحتكاك بين سطح عدة القطع وقطعة التشغيل يكون كبيراً جداً، وقد وجد أن الخسارة في القدرة نتيجة هذه الحرارة المتولدة تقدر ما بين ٢٠ . ٣٠ % ، وعلي هذا الأساس تستعمل سوائل التبريد والتزييت لتحقيق هدفين هما :-

١. تخفيض معامل الاحتكاك بين العدة وقطعة التشغيل من جهة وبين عدة القطع والرايش من جهة أخرى، وهذا يؤدي إلى تخفيض مقدار الحرارة المتولدة بالإضافة إلى تخفيض القدرة اللازمة للقطع .

٢. تصريف ونقل الحرارة المتولدة في عملية القطع وتبريدها مباشرة .

الحرارة المتجمعة في عدة القطع ١٠ %

**المرجع في خراطة المعادن**

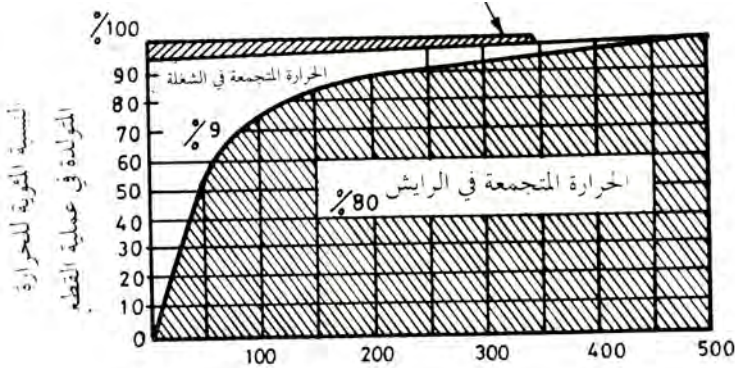

سرعة القطع .. متر / دقيقة

شكل ٢ - ١٣

التوزيع البياني للحرارة المتولدة في عمليات القطع عند تغيير سرعة القطع

**المعادن التي يمنع استخدام سوائل التبريد عند تشغيلها :**

يمنع استخدام سوائل التبريد المختلفة عند تشغيل المعادن الهشة بصفة عامة وحديد الزهر والبرونز بصفة خاصة .. وذلك لعدم التصاق الرايش المتفتت الناعم الممتزج بسائل التبريد بأسطح الماكينة وخاصة أسطح الانزلاق كالفرش والراسمتين العرضية والطولية الذي يؤدي إلى التآكل السريع لهذه الأجزاء.

**أنواع سوائل وزيت التبريد :**

Types Of Lubrication And Cooling Liquid

تختلف أنواع سوائل وزيت التبريد المستخدمة بآلات الإنتاج والتشغيل باختلاف أنواع هذه الماكينات ، وطبيعة العمليات الصناعية التي يجرى تنفيذها، ونوع معدن المشغولة، ونوع الآلة القاطعة والشكل الهندسي لزوايا القطع، وأيضاً تصميم الماكينة .. وهي كالاتي:-

١. الزيت .. (معدني . حيواني . نباتي).
٢. خليط من نوعين أو أكثر من الزيوت والشحومات.
٣. خليط من الزيت والماء.

**أهم أنواع سوائل التبريد :**

**المرجع في خراطة المعادن**

تستخدم سوائل التبريد للمحافظة علي عدد القطع والمشغولات المصنعة من خلال تسرب الحرارة الناتجة من عمليات القطع إليها، ويعتبر أهم سائل تبريد مستخدمة لهذا الغرض هو الخليط المكون من الماء ومحلول الصوديوم والصابون والزيوت المعدنية ، حيث يؤدي إلي التبريد السريع لأن الماء هو أهم مكوناته الأساسية .

### الصفات الواجب توافرها في سوائل وزيوت التبريد :

يجب أن تتوفر في سوائل وزيوت التبريد الصفات التالية :-

١. (أ) أن تكون صالحة كيميائيًا ، بحيث لا يتفاعل مع معدن قطع التشغيل أو معدن عدة القطع أو أجزاء من الماكينة .. أي لا تتلف المشغولة وآلة القطع ولا تتسبب في تآكل أجزاء الماكينة.
- (ب) لا تساعد على تكوين الصدأ.
٢. يجب أن تكون ذات خواص تبريد عالية .. أي تكون جيدة الحمل للحرارة مع قابلية التصاقها بسطح المشغولة بصورة جيدة.
٣. لها خواص تزييت عالية، كما يجب أن تكون درجة لزوجتها مناسبة بحيث تناسب عملية التشغيل وتسهل انزلاق الرايش.
٤. غير ضارة بصحة الإنسان من خلال ملامستها أو استنشاق رائحتها.
٥. لا تتغير صفاتها وخواصها إذا خزنت أو حفظت لفترة مناسبة .. أي دون أن تتأكسد أو تتجمد أو تفقد خواصها الأساسية، كما يمكن إعادة استخدامها عدة مرات بعد ترشيحها لكي تكن اقتصادية.
٦. رخيصة الثمن.
٧. تزيد من جودة أسطح التشغيل.
٨. تناسب عمليات التشغيل وطبيعة القطع.

## سائل التبريد

### COOLING LIQUID

يتكون سائل التبريد من ماء مضاف إليه زيت بمواصفات خاصة بنسب معينة. الزيت المستخدم لعمل سائل التبريد هو زيت معدني مضاف إليه نسبة ٥ % صودا كاوية، وهي المادة الأساسية التي يصنع منها الصابون .. لذلك عندما يخلط الزيت بالماء فإنه يعطي سائل أبيض صابوني الملمس.

يوجد الزيت المستخدم لسوائل التبريد بالأسواق التجارية بعبوات مختلفة قدرها ١ لتر، ٥ لتر، ١٠ لتر، ٢٠ لتر، وذلك لاختيار المناسب منها عند تجهيز الكمية المطلوبة من سائل التبريد.

#### Cooling Liquid Devices

#### تجهيز سائل التبريد:

يراعى عند تجهيز سائل التبريد تحضيره بالطرق الصحيحة بإتباع الخطوات التالية

-:

١. نسبة الزيت المستخدم لسوائل التبريد اللازم لخلطه بالماء للتشغيل على الماكينات المختلفة مثل المخارط أو المثاقب هي من ١ : ١٥ إلى ١ : ٢٠ وتبلغ ١ : ٥ لماكينات التجليخ.

٢. يوضع كمية من الماء حوالي ١/٢ الوعاء، ثم يضاف إليه الزيت المستخدم لسوائل التبريد ببطء مع التقليب المستمر .. (لا يفرغ الزيت دفعة واحدة بالماء).

٣. أضف كمية الماء الباقية بالوعاء مع التقليب المستمر حتى يمتزج الزيت تمامه بالماء.

٤. في حالة ظهور بقع من الصدأ على أجزاء الماكينة فهذا يعني أن كمية الزيت قليلة، ويجب إضافة كمية أخرى مناسبة.

#### أثر التبريد في عمليات القطع :

يتوقف اختيار سائل التبريد أو التزييب على نوع مادة قطعة التشغيل وطريقة

القطع. لذلك تستخدم سائل التبريد عند قطع المشغولات التي ترتفع فيها درجات الحرارة.

#### المرجع في خراطة المعادن

حيث تنتقل الحرارة الناتجة عن عمليات القطع إلى الماء الموجود بسائل التبريد فتتخفض درجات حرارة منطقة القطع والحد القاطع لقلم المخرطة.

تستخدم زيوت التبريد عند قطع المشغولات التي تحتاج إلى سرعات قطع منخفضة مثل قطع أسنان القلاووظ المختلفة والبرغلة، كما تستخدم في مخارط الإنتاج الآلية والرقمية.

يجب دفع سوائل التبريد أو التزييت وتوجيهها إلى منطقة القطع تحت ضغط مناسب على أن يبدأ التبريد قبل بدء عملية القطع وذلك للحصول على التبريد الجيد للمشغولة والحد القاطع بالإضافة إلى تزييت قطعة التشغيل لتجعلها أكثر نعومة وأيضاً للحفاظ عليها من الصدأ.

مع الخبرة والتجارب فإنه يمكن الوصول إلى مادة التبريد أو التزييت المناسبة، وأيضاً طريقة توجيه رسائل التبريد إلى منطقة القطع.

حديد الزهر والنحاس الأصفر والبرونز والألمونيوم هي المعادن التي يتم تشغيلها جافاً .. أي بدون استخدام سوائل تبريد وتزييت.

### طرق توجيه سائل التبريد :


تستخدم سوائل التبريد للمحافظة على عدد القطع والمشغولات المصنعة وذلك للتخفيض من ارتفاع درجة حرارة الحد القاطع لقلم المخرطة .. مما يعطي إمتداد فترة صلاحيته للقطع ، بالإضافة إلى جودة الأسطح المشغلة ، وزيادة إنتاجية عملية القطع .

ومن الضروري توجيه سائل التبريد إلى منطقة القطع في نفس الوقت الذي يبدأ فيه التشغيل وبدون تأخير ، حيث أن التبريد المفاجئ للقلم الساخن جداً .. قد يؤدي إلى ظهور تشققات في عدة القطع والشغلة نتيجة التبادل الفجائي في درجة الحرارة .

ولكي يعطي المستحلب المائي نتائج جيدة في عملية التبريد ، فإنه يجب أن يكون تدفقه ما بين ١٠ . ١٥ لتر / دقيقة .

وينبغي توجيه سائل التبريد إلى منطقة القطع .. أى بالمكان الذي ينفصل فيه الرايش عن القطعة المعرضة للتشغيل كما هو موضح بشكل ٢ - ١٤ (أ) ، حيث يتولد في تلك المنطقة أكبر كمية من الحرارة .

ولقد بدأ في الآونة الأخيرة استخدام طريقة حديثة للتبريد ذات فائدة أكبر من خلال توجيه تيار خفيف من المستحلب المائي بضغط لا يزيد عن ٣٠ كجم / سم<sup>٢</sup> عبر شق الصنبور الضيق من جهة السطح الخلفي للقلم كما هو موضح بشكل ٢ - ١٤ (ب) ، وينصح بإستعمال هذه الطريقة في حالة خراطة المعادن التي يصعب تشغيلها وذلك باستخدام الأقلام سريعة القطع .

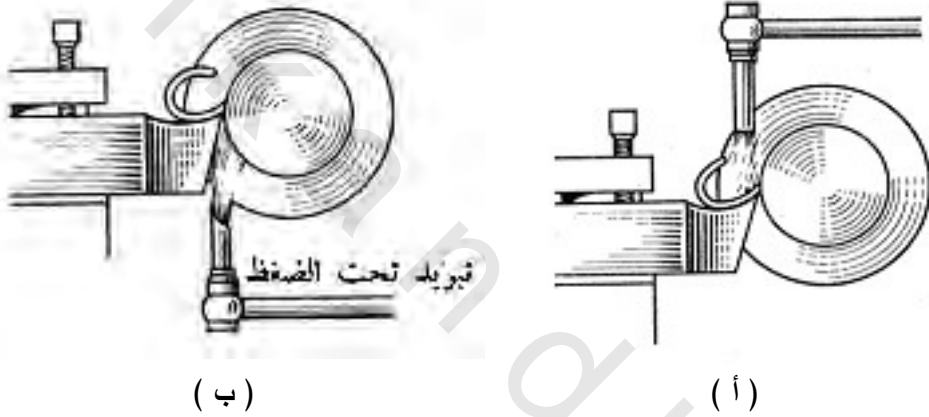

شكل ٢ - ١٤

## طرق تبريد قلم المخرطة

- (أ) توجيه تيار من سائل التبريد إلى منطقة القطع من أعلى .. أي بالجزء الذي ينفصل فيه الرايش مع السطح المعرض للتشغيل.
- (ب) توجيه تيار من سائل التبريد تحت ضغط من صنبور من أسفل القلم من جهة السطح الخلفي للقلم ، أثناء خراطة المعادن التي يصعب تشغيلها.




## وسائل توصيل ورفع سائل التبريد بالمخرطة

توجد مضخات في جميع المخارط كما توجد في جميع ماكينات التشغيل ، الغرض منها هو رفع وتوصيل سائل التبريد وتدفعه بضغط مناسب وبشكل منتظم أثناء التشغيل لتبريد الحد القاطع للقلم وأيضاً منطقة القطع.

تثبيت المضخة الكهربائية بخزان سائل التبريد الذي يوجد عادةً بقاعدة المخرطة، حيث توصل بها أنابيب مطاطية ومواسير تصل إلى أعلى العربة تنتهي بمحبس للتحكم في كمية سائل التبريد .

شكل ٢ - ١٥ يوضح رسم تخطيطي لدورة سائل التبريد وكيفية رفعه وتوصيله إلى منطقة القطع ، وإعادة مرة أخرى إلى الخزان.

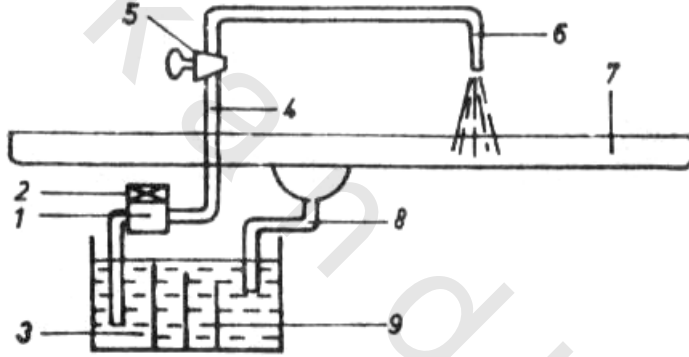

شكل ٢ - ١٥

دورة سائل التبريد بمخرطة

١. المحرك الكهربائي.
٢. مضخة ترسية صغيرة.
٣. خزان سائل التبريد.
٤. ماسورة توصيل.
٥. محبس لتنظيم ضخ سائل التبريد.
٦. تدفق سائل التبريد.
٧. وعاء استقبال سائل التبريد.

٨. مصفاة.

٩. ألواح احتجاز.

عند بدء التشغيل يدار المفتاح الكهربائي الخاص بالمضخة ليقوم بسحب سائل التبريد من الخزان إلى أعلى ، ليندفع إلى منطقة القطع عن طريق المواسير ويمكن التحكم في كمية تدفقه من خلال المحبس.

يتساقط سائل التبريد إلى أسفل ليصل إلى الوعاء عن طريق مصفاة ، حيث توجد المضخة لسحب سائل التبريد إلى أعلى . الغرض من المصفاة هو تنقية السائل من الرأيش لعدم انسداد المواسير.

توصى دور الصناعة المنتجة للمخارط بتنظيف خزان سائل التبريد شهرياً.

## زيت التبريد

### COOLING OIL

زيت التبريد أو زيت القطع من الزيوت النقية التي لا يضاف إليها ماء. يمتاز زيت التبريد بخواص تزييت عالية ولكن مقدرته على التبريد أقل على عكس سائل التبريد. لذلك يستخدم زيت التبريد في العمليات الصناعية التي يتطلب لها سرعات قطع منخفضة مثل قطع القلاووظ والثقوب ذات الأقطار الصغيرة ، وأيضاً في برغلة الثقوب . يستخدم عادة في مخارط الإنتاج الكمي.

يتكون زيت التبريد ( زيت القطع ) من الأنواع الآتية :-

١. زيت معدني : Mineral Oil

يستخلص بعد عملية تكرير زيت البترول الخام وينتج بدرجات متعددة.

٢. زيت حيواني : Animal Oil

يستخلص من الحيوانات والأسماك ويعتبر من أجود أنواع زيوت القطع ولكن ثمنه مرتفع.

### Vegetable Oil

### ٣. زيت نباتي :

يستخلص من زيت الزيتون وزيت بذرة القطن وزيت بذرة الكتان.

### Mineral Oil And Animal

### ٤. زيت معدني وحيواني :

هي الزيوت الأكثر انتشاراً واستعمالاً ، وهي عبارة عن خليط مكون من ٧٠ % زيوت معدنية ، ٣٠ % زيوت حيوانية مضافاً إليها عنصر الكبريت لتحسين صفات الزيت ، والغرض من إضافة الكبريت إلى الزيوت هو إكتسابه خاصية الالتصاق بالأسطح المعدنية.

يتميز الزيت المعدني الحيواني بأنه يعطي نتائج أفضل من الزيوت السابقة بالإضافة بأنه أرخص ثمنًا.

### مميزات سوائل التبريد والتزييت :

### Advantages Of Lubrication And Cooling Liquid

أهم مميزات سوائل التبريد والتزييت هي الآتي :-

١. ترفع كفاءة القطع من خلال تسهيل تشغيل المعادن مما يسمح بزيادة سرعة القطع .. وبالتالي إنتاج أسطح ذات جودة عالية مع الارتفاع في الإنتاج.
٢. تخفض القوى اللازمة للقطع بنسبة تتراوح ما بين ١٠ . ١٥ %.
٣. تحفظ على أداة القطع والشغلة في درجة حرارة منخفضة ، الذي يؤدي إلى تحسين دقة القياس.
٤. تمنع تلون الشغلة التي تحدث نتيجة لارتفاع درجات الحرارة احتكاك القطع.
٥. تمنع تكون الأدخنة والضباب الذي قد يتصاعد من عمليات القطع.
٦. تعمل على التخلص من الرايش وإبعاده من منطقة القطع وخاصة في عمليات التقب.
٧. يمنع صدأ وتآكل أداة القطع والشغلة.
٨. تمنع التحام الرايش بالحد القاطع لعدة القطع.
٩. المحافظة على جودة أداة القطع وامتداد الزمن تشغيلها.
١٠. الجودة العالية لأسطح التشغيل.

## الباب الثالث

3

### الألات القاطعة

Cutting Tools

## متهيد

يناقش هذا الباب الآلات القاطعة المستخدمة في ورش الخراطة، والتي تعتبر من العناصر الأساسية لعمليات التشغيل.

توجد أنواع متعددة للعدد القاطعة التي تستخدم في ورشة الخراطة مثل قلم المخرطة . الثاقب (البنطة) . البرغل . ذكور ولقم القلاووظ ..... وغيرها.

ومن الطبيعي أن تكون هذه العدد مصنوعة بمواد أصلد وأمتن من المعادن المطلوب تشغيلها، وذلك لإمكان التغلغل بها وقطعها بالشكل المطلوب.

يتناول هذا الباب شرح تفصيلي لأنواع وأشكال الآلات القاطعة (عدد القطع) المستخدمة في ورشة الخراطة ويتعرض إلى المواد المختلفة المستخدمة في صنع أقلام الخراطة والعدد الأخرى، ومميزات وعيوب هذه المواد، وزوايا الحدود القاطعة لهذه العدد وأهمية هذه الزوايا ، وطرق تجهيزها.

## الفصل الأول

### المرجع في خراطة المعادن

## أقلام الخراطة

### Tungsten Carbide Tips

#### قلم المخرطة

#### Turning Chisel

القلم العادي يستخدمه العامة لتشكيل الحروف والكلمات علي الورق، أما أداة القطع علي المخرطة فيستخدمها الفنيون لقطع وتشكيل المعادن حسب المواصفات المطلوبة. لذلك فقد سميت هذه الآلة القاطعة بقلم المخرطة .

تعتبر أقلام الخراطة من الأدوات القاطعة الرئيسية المستخدمة لأي مخرطة، أما أشكالها وأحجامها فهي متعددة، ويختلف إستخدام كل منها عن الآخر باختلاف عمليات القطع المطلوبة .

تصنع أقلام الخراطة من مواد مختلفة وبطرق تجعلها قادرة علي التغلغل في المعادن المطلوب تشغيلها. تصنع بعضها من قطعة واحدة من صلب العدة Tool Steel والبعض الآخر يكون له لقم من الصلب العالي السرعات High Speed Steel Tips ملحومة علي قضبان من الصلب الكربوني Carbon Steel Shanks وبعضها يكون لها لقم من كربيد التتجستين Tungsten Carbide Tips ملحومة بالنحاس علي قضبان من الصلب، وقد يستخدم حامل (ماسك) للقلم Tool Holder بلقم قابلة للتبديل Inter Changeable .

فيما يلي عرض للمواد المستخدمة في صنع أقلام الخراطة وعدد القطع الأخرى

#### المواد المستخدمة في صنع الآلات القاطعة :

#### Materials Used In Manufacturing Cutting Tools

يتأثر الحد القاطع بقلم المخرطة أثناء عمليات القطع المختلفة إلي ضغوط عالية تصل إلي ٤٠٠ كم / مم<sup>٢</sup> وإلي درجات حرارة مرتفعة تصل إلي ٨٠٠ م<sup>٠</sup>، ويؤدي الاحتكاك الناتج من ضغط القلم بسطح قطعة التشغيل إلي تغيير شكل الحد القاطع نتيجة

#### المرجع في خراطة المعادن

للتآكل Corrosion ، ويصبح القلم بعد فترة غير قادر علي الاستمرار في عمليات القطع ويلزم لذلك نزعهِ وإعادة تجليخه ، وهذا يضيع في الوقت ويؤثر علي الاستهلاك السريع لعدد القطع.

ولكي يعمل القلم بكفاءة لمدة طويلة دون اللجوء إلي تجليخه من أن لآخر، يجب أن يكون القلم صامداً لا يتأثر من درجات الحرارة المرتفعة ن وتكون متانته كافية لتحمل الضغط العالية ، لذلك يجب أن تصنع أقلام الخراطة وجميع العدد المستخدمة في عمليات القطع المختلفة من مواد ذات صفات أساسية تجعلها ذات صلادة وسمود ومتانة.

ويعتمد اختيار عدد القطع علي معادن قطع التشغيل المراد قطعها ، وتعتبر الصلادة عند درجات الحرارة المرتفعة من أهم خواص عدد القطع بصفة عامة .. أي عند أعلي درجة حرارة يسمح بها لمادة القطع مواصلة التشغيل في الأجزاء المراد قطعها .. عند تجاوز درجة الحرارة الفعلية هذا الحد، فقدت أداة القطع صلابتها وفقدت بالتالي مقدرتها علي القطع.

تصنع عدد القطع من مواد مختلفة، تتفاوت جودة العناصر المستخدمة في بعضها البعض تبعاً لنسب الخلط وطريقة الصنع، الذي ينعكس علي تداولها بالأسواق التجارية بأسعار معتدلة.

ويمكن تلخيص المواد المستخدمة في صنع أقلام الخراطة وعدد القطع الأخرى فيما يلي :-

#### Carbon Steel

#### أولاً : الصلب الكربوني :

يسمى أيضاً بالصلب الغير مخلوط، حيث إنه لا يحتوي علي مواد الخلط المختلفة التي تجعله صلباً وذو متانة عالية، بل يحتوي علي نسبة ٠.٩ إلي ١.٤ % من وزنه كربون، ويعتبر من أرخص أنواع صلب العدة.

من عيوب الصلب الكربوني إنه لا يتحمل درجات الحرارة العالية الناتجة عن سرعة القطع ، حيث إنه يفقد صلابته وتهبط بشكل كبير عند درجة حرارة ما بين ٢٠٠ . ٢٥٠ م°.

يستخدم الصلب الكربوني في بعض أقلام الخراطة المستخدمة في خراطة الأسطح

#### المرجع في خراطة المعادن

الجانبية ، وأقلام خراطة التشكيل، كما يستخدم في صناعة العدد المستخدمة في قطع المعادن الخفيفة مثل البراغل وذكور ولقم القلاووظ والمبارد وأسلحة المنشار اليدوي.

**ثانياً : الصلب المخلوط بنسبة منخفضة :** Low Alloy Steel

يحتوى المخلوط علي عناصر أساسية مكونة من الكربون - السيلكون - المنجنيز - التنجسين - الكروم - الكوبلت .. بنسب منخفضة، كما يحتوى المخلوط علي بعض النسب الأخرى التي تجعله قادر علي تحمل درجات الحرارة في منطقة القطع التي تصل إلي ٤٠٠ م<sup>0</sup>. وبذلك فهو يسمح بسرعة قطع أعلى من سرعة القطع المستخدمة في الصلب الكربوني (الغير مخلوط)، وبالتالي فإن ثمنه يزيد عن ثمن الصلب الكربوني.

**ثالثاً : الصلب المخلوط بنسبة عالية :** High Alloy Steel

يسمى أيضاً بالصلب السريع القطع أو صلب السرعات العالية High Speed Steel . يحتوى علي نسب كبيرة من العناصر الأساسية للخليط وهي ٠.٦ - ٠.٧ % كربون، ١٢ - ١٨ % تنجستين، ٣ - ٤ % كروم ، كما يحتوى علي بعض الإضافات الأخرى مثل الكوبالت والفانديوم.

يقسي هذا النوع من الصلب من خلال المعاملات الحرارية (بتسخينه) إلي درجة حرارة ١٣٠٠ م<sup>0</sup> ، ثم يبرد في الهواء ، وتجري عملية مراجعته حرارياً مرتين أو ثلاث مرات ، وبذلك يكتسب هذا النوع من الصلب صلادة عالية .

يتميز الصلب المخلوط بنسبة عالية (صلب السرعات العالية) بمقاومته المرتفعة للتآكل ، وتحمله لدرجات الحرارة في منطقة القطع تصل إلي ٦٠٠ م<sup>0</sup>. وبذلك فهو يسمح بسرعات قطع أعلى من سرعات القطع المستخدمة في الصلب الكربوني والصلب المخلوط بنسبة منخفضة، وبالتالي فهو أكثر ثمناً من النوعين السابقين.

**ملاحظة :**

توصي دور الصناعة المنتجة لأقلام الخراطة المصنوعة من صلب السرعات العالية بعدم إستخدامها عند تشغيل حديد الزهر.

**رابعاً : الكريبيدات القاسية:** Solid Carbides

تسمى أيضاً باللقم الكريبيدية Carbide Tippeds وبالكريبيدات المسمنتية

**المرجع في خراطة المعادن**



Cementite Carbides ، وهي مادة قوية ( صلبة وهشة ) ، تختلف طرق صنعها وتشغيلها عن طرق صنع وتشغيل أنواع الصلب المختلفة السابق ذكرها .  
تحول عناصر التنجستين أو التيتانيوم أو الموليبدنم أو التانتالوم أو الفاناديوم إلي كبريداتها (كبريدات التنجستين Tungsten Carbides) كبريدات التيتانيوم ..... إلخ بطرق خاصة، حيث يضاف إليها الكوبلت كمادة رابطة ، ثم تطحن إلي مسحوق، ثم تلبد مبدئياً عند درجة حرارة ١٥٠٠<sup>0</sup> م، وذلك بعد عجنها وضغطها إلي ألواح صغيرة، وتكون الكبريدات في هذه الحالة قابلة للتشكيل، ثم إلي لقم في صورتها النهائية بأشكال مختلفة لكي تقوم بعمليات القطع المطلوبة. يتم تجميد اللقم نهائياً عند درجة حرارة ٣٠٠<sup>0</sup> م.

### اللقم الكريبيدية : Carbide Bits

اللقم الكريبيدية الموضحة بشكل ٣ - ١ هي عبارة عن قطع صغيرة نسبياً، تستخدم كحدود قاطعة Cutting Edges تلتصق بأطراف أقلام الخراطة.  
تتميز اللقم الكريبيدية بصلادتها العالية وقدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 900<sup>0</sup> م .. وبالتالي قدرتها على القطع تفوق أنواع الصلب المختلفة .



شكل ٣ - ١

اللقم الكريبيدية

### طرق تصنيع الكبريدات القاسية :

تختلف طرق تصنيع اللقم الكريبيدية (الكبريدات القاسية Solid Carbides) وتركيبها عن ما هو متبع في أنواع الصلب المختلفة السابقة ، حيث تحول عناصر التنجستين . التيتانيوم . التانتالوم . الفانادوم . الموليبديوم . الكروم وبعض المواد الأخرى بتليدها إلي كبريد التنجستين .. (التليد هو معالجة حرارية للمنتجات نصف المصنعة)، لذلك فهي تسمى بالكبريدات المسمنة، يضاف إليها الكوبلت كمادة رابطة.

- تحضر القطع المصنعة بالتليد وفقاً للخواص المطلوبة على المراحل التالية :-  
١. إنتاج المسحوق عن طريق الطحن.

٢. عجن المسحوق ووضعه في قوالب.
٣. التلييد المبدئي عند درجة حرارة  $1500^{\circ}$  م والضغط إلى ألواح ثم إلى أجزاء صغيرة ، حيث تكون الكرييدات في هذه الحالة قابلة للتشكيل إلى الصورة النهائية لها ، ثم تجمد عند درجة حرارة  $3000^{\circ}$  م تقريباً.
٤. معالجات اللاحقة مثل التصليد الكلي ، أو التصليد الغلافي .. وما شابه ذلك.


### تثبيت اللقم الكريديّة :

هناك عدة طرق لتثبيت اللقم الكريديّة في السيفان المصنوعة من الصلب الكربوني، وأكثر هذه الطرق إنتشاراً هي لصقها، حيث يجوف نصاب القلم (الساق) بتجويف مناسب كما هو موضح بشكل ٣-٢ (أ)، يتحتم أن يكون تفريز القلم بشكل مستوى بحيث يضمن توفير تلامس جيد بين نصاب القلم واللقمة الكريديّة .

تلتصق الكرييدات التي علي هيئة لقم صغيرة بواسطة اللحام بالنحاس في أطراف أقلام الخراطة كما هو موضح بشكل ٣-٢ (ب).

تستخدم أقلام الخراطة المصنوعة من الصلب الكربوني كأنصبة تثبت عليها اللقم الكريديّة.

يتم تحديد الشكل الهندسي لحد القطع Geometry Of The Cutting Edge عن طريق تجليخه علي أقراص تجليخ خاصة.

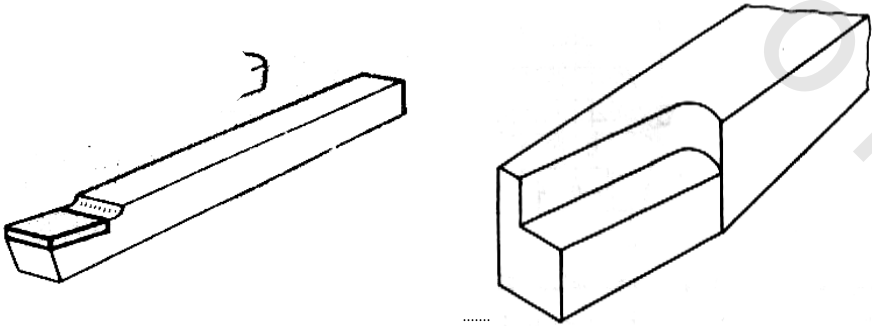

(ب)

(أ)

شكل ٣ - ٢


إعداد تجويف بنصاب القلم لتثبيت اللقمة الكربيدية

(أ) تفريز تجويف مناسب في نصاب قلم المخرطة.

(ب) لصق اللقمة الكربيدية في نصاب القلم بواسطة لحام النحاس.

### الطرق الميكانيكية لتثبيت اللقمة الكربيدية :

توجد طرق ميكانيكية لتثبيت اللقمة الكربيدية علي سيقان مصممة علي حمل هذه اللقمة ، وذلك عن طريق تجهيزات بالأقلام، وهي عبارة عن رابطات ذات مسامير قلاووظ ونوابض لولبية ( يايات) بكيفية تسمح بنزعها وإستبدالها بسهولة كما هو موضح بالرسم التخطيطي بشكل ٣ - ٣.

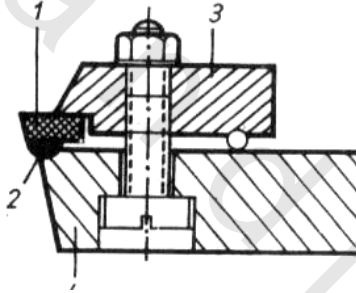

شكل ٣ - ٣

تثبيت اللقمة الكربيدية بنصاب القلم بالطرق الميكانيكية

تثبيت لقم القطع في ساق قلم ميكانيكياً

١. اللقمة الكربيدية.

٢. ساند أمامي.


٣. تجهيزة الربط الميكانيكية عن طريق مسمار ملولب وصامول .

٤. نصاب القلم.

تستخدم الأقلام ذات اللقمة الكربيدية الموضحة بشكل ٣ - ٤ في قطع المشغولات


**المرجع في خراطة المعادن**

المختلفة، وخاصة التي يصعب على أقلام الصلب القيام بها مثل الزهر والصلب القاسي والمسبوكات التي تحتوي على رمل أو جليخ.

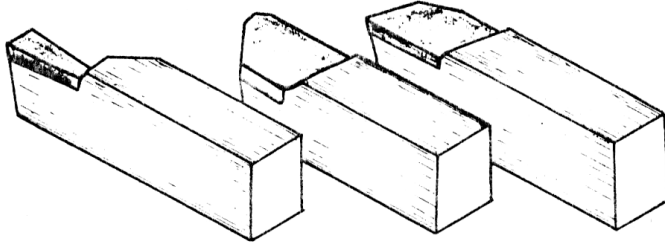

شكل ٣ - ٤

بعض أقلام الخراط الخارجية ذات اللقم الكريبيدية  
يوضح شكل ٣ - ٥ مجموعة من الأقلام الخارجية ذات اللقم الكريبيدية أثناء تشغيل العمليات الصناعية المختلفة.

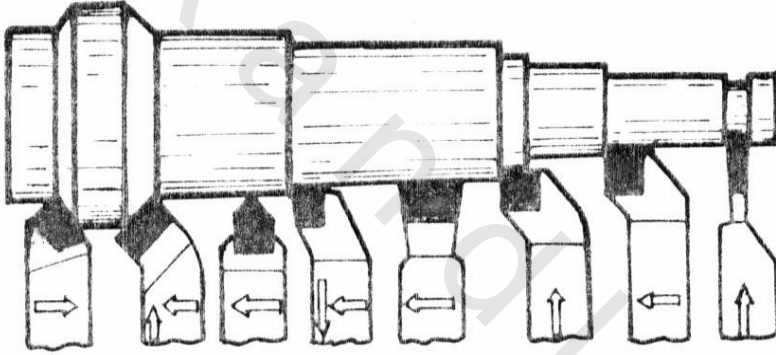

شكل ٣ - ٥

بعض أقلام الخراط الداخلية ذات اللقم الكريبيدية  
أثناء تشغيل العمليات الصناعية المختلفة

Solid Carbides Grinding

شحن الكريبيدات القاسية :

يستخدم لشحن (تجليخ) الأقلام أو الثقابات ذات اللقم الكريبيدية أقراص تجليخ من الكورندم .. (أكسيد الألومنيوم) بطرق خاصة وهي كالآتي :-

المرجع في خراطة المعادن

١. الشحذ (التجليخ) الأولي للقم الكريبيدية بإستخدام قرص تجليخ كربيد السيليكون ذو الحبيبات الخشنة.
٢. التتعيم بإستخدام قرص تجليخ كربيد السيليكون ذو الحبيبات ناعمة.
٣. التشطيب النهائي .. وهو الشحذ (التجليخ) الناعم جداً بإستخدام قرص تجليخ كربيد السيليكون ذو الحبيبات ناعمة جداً.
٤. الشحذ (التجليخ) الدقيق جداً (تحضين أوجه القطع) يستعمل له أقراص تحضين ذات حبيبات ماسية، أو حبيبات من كربيد البورون، وإذا لم يكن التحضين لازماً ، فإنه يفضل إستعمال حجر مسن ناعم يدوي من كربيد السيليكون بحيث يجرى التجليخ في إتجاه حركة القطع.
٥. يبدأ شحذ (تجليخ) الحدود القاطعة من الأوجه الجانبية .. وفي النهاية يجلخ الجرف الأمامي.
٦. إن لم يكن التبريد أثناء الشحذ بغزارة وإنتظام ، فإنه يفضل عدم التبريد نهائياً، علماً إن غمر الآلة القاطعة التي تحتوي علي لقمة كريبيدية بسائل التبريد فجائي وهي في درجة حرارة عالية، قد ينشأ شروخ في الحد القاطع.
٧. توجد ماكينات شحذ (تجليخ) خاصة للقم الكريبيدية ، تحتوي علي قرص تجليخ أو أكثر لتسهيل العمليات السابق ذكرها، وخاصة عند التحضين والشطف، وتجليخ دليل تشكيل الرايش.

### ملاحظة :

ينخفض مقدار زاوية الجرف بالأقلام ذات اللقم الكريبيدية عن مثيلاتها بأقلام صلب السرعات العالية.

### مميزات الأقلام ذات اللقم الكريبيدية :

تتميز الأقلام ذات اللقم الكريبيدية عن أقلام صلب السرعات العالية بالصفات

التالية:-

١. الصلادة العالية والصلمود وقوة الاحتمال الكبيرة .. تعتبر صلابتها وسط بين الكورنديم ( أكسيد الألومنيوم ) والماس .
٢. تتحمل درجات الحرارة العالية في منطقة القطع والتي تصل إلى ما بين ٩٠٠ . ١٠٠٠<sup>0</sup>م، وبالتالي فإنها تعتبر من المواد الصلدة القاسية التي تتحمل أعلي سرعات قطع .. (تتحمل سرعات قطع أكثر من ضعف سرعة القطع المستخدمة لصلب السرعات العالية) H.S.S.
٣. طول عمر تشغيلها بمقارنتها بأجود أنواع صلب السرعات العالية H.S.S والذي تفوقه عدة مرات.
٤. إمكانية قطع المعادن والمواد المختلفة التي يصعب إستعمال صلب السرعات العالية لقطعها ، مثل الصلب المسبوك والذي يحتوى علي نسبة عالية من المنجنيز، والمسبوكات المحتوية علي رمل أو جليخ ، والزجاج والصيني ، واللدائن الصلبة، وكذلك المواد التي تتسبب في تآكل شديد للعدد القاطعة.
٥. إمكانية الحصول علي أسطح علي درجة عالية من الجودة من خلال إستعمال سرعات قطع عالية مع تغذية صغيرة.

### عيوب الأقسام ذات اللقم الكريديية :

١. قابلية الحد القاطع للقصف في حالة التشغيل الغير منتظم (القطع الغير مستمر) الذي يكثر فيه الصدمات، أو في حالة الاهتزاز الشديد للمشغولة.
  ٢. عدم تحملها توقف دوران المشغولة المفاجئ أثناء التشغيل.
  ٣. عدم تحملها للتبريد المفاجئ .. الذي يؤدي إلي تشققها.
- بصفة عامة تعتبر اللقم الكريديية ، واللقم السيراميكية أصلد عدد القطع ، كما أنها تصنع بدرجات صلادة متعددة، وتعرف صلادة كل منها بالحروف والأرقام، الألوان (الرموز) التي تطبع على كل منها. فيما يلي جدول ٣ - ١ الذي يوضح مواصفات اللقم الكريديية وإستعمالاتها.

### المرجع في خراطة المعادن

جدول ٣ - ١

مواصفات اللقم الكريبيدية وإستعمالاتها


الاستعمال	المواصفات	
	رمز الاستعمال	الرمز الأساسي واللون
القطع الدقيق لصلب المصبوبات والحديد المطروق في الخرط والثقب القطع الدقيق والناعم لصلب المصبوبات والحديد المطروق في الخراطة العادية والغير منتظمة.	P01 P10	P لمعادن الرايش الشريطي
القطع الخشن والناعم لصلب المصبوبات والحديد المطروق.	P20	
القطع الخشن لصلب المصبوبات والزهر الرمادي والحديد المطروق والصلب الغير قابل للصدأ.	P30	(اللون أزرق)
القطع الخشن لصلب المصبوبات في القطع الغير منتظم.	P50	
القطع الناعم لصلب المصبوبات والزهر الرمادي والحديد المطروق.	M10	M لمعدن الرايش الشريطي المتقطع (اللون أصفر)
القطع الخشن والناعم لصلب المصبوبات والزهر الرمادي والحديد المطروق والمنجنيز والزهر.	M20	
قطع الصلب الطري والصلب ذو المقاومة البسيطة.	M40	
القطع الدقيق والناعم للزهر الرمادي والصلب المصلد والمعادن الغير حديدية.	K 01	K لمعادن الرايش المتقطع (اللون أحمر)
القطع الخشن والناعم للزهر الرمادي والمعادن الغير حديدية والصخور المصلد	K 10	
القطع الخشن للزهر الرمادي والمعادن الغير حديدية والصخور الصلدة القطع الخشن للمعادن الغير حديدية والمواد الغير معدنية.	K 20 K 40	

تشغيل القطع الغير منتظمة بإستخدام الأقلام ذات اللقم الكريبيدية :

تتعرض الحدود القاطعة للأقلام الخراطة ذات اللقم الكريبيدية لصددمات فجائية  
عنيفة أثناء تشغيل الأسطح الغير منتظمة، أو الغير مستديرة، أو القطع التي يوجد بها  
فراغات أو مشقبيات.

وشكل ٣ - ٦ يوضح خراطة غير منتظمة لقطعة تشغيل أسطوانية تحتوي على

مجرى طولي.

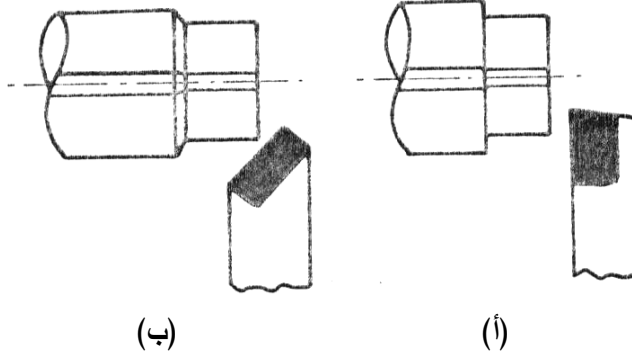

شكل ٣ - ٦

خراطة سطح غير مستمر

(أ) استخدام قلم ذات لكمة كربيدية (زاوية المقابلة مقطوعها صغير). لذلك تتعرض اللقمة الكربيدية لصددمات فجائية عنيفة.

(ب) استخدام قلم ذات لكمة كربيدية (زاوية المقابلة مقطوعها كبير). لذلك تتعرض اللقمة الكربيدية لأقل ما يمكن من صدمات لمقابلة الحد القاطع للمشغولة شيئاً فشيئاً.

مما سبق فإنه يفضل استخدام الأقلام ذات اللقم الكربيدية التي تكون زاوية المقابلة بها مقطوعها كبير ، وخاصة عند تشغيل القطع الغير منتظمة.

### Ceramic Cutting Materials

### خامساً : مواد القطع الخزفية

يعتبر خزف القطع من إحدى منتجات السيراميك، لذلك فإنه يسمى بمواد السيراميك Ceramic Materials، بدأ ابتكاره في حوالي عام ١٩٣٠م. ولم يستخدم علي نطاق واسع إلا بعد عام ١٩٥٠م.

تحضر مواد القطع الخزفية على شكل أقراص بيضاء اللون شبيه بالمرمر. تصنع هذه الأقراص من الألومينا (أكسيد الألومنيوم) في صورة مسحوق، وهو موجود في الطبيعة بكثرة.

يشكل بطريقة مشابهة لطريقة تصنيع اللقم الكربيدية السابق ذكرها، حيث تثبت الأطراف الخزفية في أغلب الأحيان بالأساليب الميكانيكية في جسم أداة القطع، ويندر لحمها بالمونة لصعوبة ذلك.

### مميزات مواد القطع الخزفية :

### المرجع في خراطة المعادن



- تتميز مواد القطع الخزفية بعدة مميزات أهمها الآتي :-
١. الصلادة العالية والصلمود وقوة الاحتمال والمقاومة الكبيرة للتآكل الاحتكاكي في درجات حرارة تصل إلى  $1700^{\circ}\text{C}$ .
  ٢. إمكانية قطع المعادن بسرعات قطع عالية ، حيث زيادة سرعة القطع بما يوازي ما بين ضعف وثلاثة أضعاف أمثال سرعات القطع المستخدمة لصلب السرعات العالية H.S.S.
  ٣. طول عمر زمن التشغيل بالمقارنة بأجود أنواع صلب السرعات العالية.
  ٤. إمكانية قطع المعادن والمواد التي يصعب استعمال الكرييدات القاسية في قطعها مثل حديد الزهر ، والصلب المصبوب، والصلب المصلد ، وتشغيل المواد اللاحديدية مثل اللدائن والفحم.
  ٥. تحقق استخدام لقم القطع المتعددة الحواف مزايا عديدة أهمها الوفر الكبير في تكاليف العدد إلي جانب اختصار زمن التشغيل، وبالتالي اقتصاد في الأجور.
  ٦. إمكانية الحصول علي أسطح علي درجة عالية من الجودة تصل إلي  $0.3$  ميكرون.

### عيوب مواد القطع الخزفية :

- من أهم عيوب المواد القطع الخزفية ( السيراميكية ) هي الآتي :-
١. خواصها الأقل جودة ، حيث إنها هشه إلى درجة كبيرة، وذات مقاومة رديئة للأحمال المعرضة لها.
  ٢. شديدة الحساسية لإجهادات الصدم والانحناء وقوى القطع الترددية، التي تؤدي إلي عدم تحملها للقطع الغير منتظم.
  ٣. تتطلب وجود ماكينات تشغيل تعمل دون إهتزازات ، كما تستخدم مرابط عدة جسيئة.
  ٤. لا تصلح لتشغيل الألومنيوم أو سبائك الألومنيوم بسبب شراها اتحادها بالأكسوجين الموجود في الطرف الخزفي (أكسيد الألومنيوم) واكتساب سطح قطعة التشغيل صلادة عالية تؤدي إلي تآكل الطرف الخزفي.

٥. صعوبة إعادة شحذها (تجليخها) بالتجليخ العادي لصلادتها المرتفعة، حيث يستخدم لشحذها أقراص تجليخ ماسية خاصة.

### إرشادات عند استخدام الكرييدات ومواد القطع الخزفية :

علي الرغم من قوة وصلادة الكرييدات القاسية ومواد القطع السيراميكية (الخزفية) .. إلا أن من أهم عيوبها هو خواصها الميكانيكية الأقل جودة التي تجعلها شديدة الحساسية، حيث أنها هشّة إلي درجة كبيرة، بالإضافة إلي مقاومتها الرديئة للأحمال والصدمات، وبالتالي قابلية حدودها القاطعة للقص.

### المحافظة علي الكرييدات ومواد القطع الخزفية :

للمحافظة علي الكرييدات ومواد القطع الخزفية فإنه يجب إتباع الإرشادات

التالية:-

١. إختيار النوع المناسب من الكرييدات أو مواد القطع الخزفية ، حيث توجد الحروف أو الألوان كرموز للدلالة عن أنواعها.
٢. ربط القلم ربطاً محكماً ، بحيث يبرز أقل ما يمكن، كما يجب أن يرتكز جيداً علي قاعدته.
٣. ينزع الرايش من سطح قطعة التشغيل عند الوصول إلي سرعة القطع الكاملة، أما إذا كان من الممكن تغيير السرعات تغييراً لا تدريجياً، فيفضل عند استعمال المخارط أو المثاقب البدء بسرعة قطع صغيرة، وذلك للحصول علي قطع هادئ منتظم.
٤. عدم إيقاف الماكينة أثناء القطع .. حيث يؤدي ذلك إلي كسر الحد القاطع بسهولة.
٥. يجب المحافظة علي زوايا القطع الصحيحة.
٦. يجب أن تكون التغذية مناسبة إلي سرعة القطع.
٧. إختيار أقل سرعة قطع ممكنة والتي يتلثم أسفلها حد القطع الكرييدي أو الخزفي.
٨. يجب تجليخ جارف للجذاز (كسارة للرايش) بحد القطع، عند الانسياب الجيد للرايش (في حالة خامات التشغيل ذات الرايش الشريطي)، لتفادي أى خطر ينشأ من شريط الرايش الطويل.

**المرجع في خراطة المعادن**

٩. يجب أن يتدفق سائل التبريد بغزارة وبانتظام ، أما التبريد الغير منتظم فيؤدي إلي تلف أو تشقق بحد القطع.

### ملاحظة :

١. التشغيل بدون تبريد يكون أفضل من التشغيل مع التبريد السيئ.
٢. يفضل استخدام مواد القطع الخزفية ( السيراميكية ) في التشغيل النصف نهائي والتشطيب النهائي، وفي المشغولات الخالية من الصدمات.

### Diamond Edges

### سادساً : الأطراف الماسية :

يعرف الماس بأنه من أصلد المواد المعروفة حتى الآن بمقارنته بمواد القطع الأخرى من ناحية خواصه الميكانيكية ومجال سرعات القطع نسبياً، ويتميز على كافة المواد المستخدمة في صناعة العدد بأنه يتألف من عنصر كيميائي واحد هو الكربون. يتكون الماس من بلورات الكربون النقية ، وتعرف درجاته بالقيراط وهذه الدرجات تعطي دليلاً علي نقاوته وأسلوب تركيب البنية البلورية له. وبالرغم من إرتفاع صلادة الماس عن أي مادة أخرى، إلا أنه لا يستخدم في تشغيل حديد الزهر والصلب ، وذلك لارتفاع قوى القطع بها والإجهادات الحرارية والتي تكون مقاومته لها منخفضة. وتتصف الأطراف الماسية بصلادتها وهشاشيتها المفرطة .. وبالتالي إرتفاع درجة حساسيتها للكسر.

### إستعمال الأطراف الماسية :

تستعمل الأطراف الماسية في أعمال الخراطة بالماكينات ذات التحكم الرقمي في التشطيب النهائي للمشغولات الدقيقة للمعادن الخفيفة مثل الألومنيوم - المغنيسيوم - التيتانيوم، كما تستخدم في تشغيل السبائك الصلدة والمعادن غير الحديدية مثل البرنزات والمواد التي يصعب قطعها مثل الدائن والمطاط والزجاج، ويستعمل مسحوق الماس في صنع أقراص التجليخ.

### تثبيت الأطراف الماسية :

### المرجع في خراطة المعادن

تثبت الأطراف الماسية عادة عن طريق لحام المونة أو بالسبك حولها في فجوة بطرف أداة القطع. يعاد تجليخ الماس باستخدام أحجار تجليخ ماسية ومساحيق الماس. تبلغ زاوية الجرف المستخدمة عادة في خراطة الأسطح الخارجية صفر، بينما تصل في خراطة الأسطح الداخلية ما بين ٨ . ١٥<sup>0</sup>، وعند استخدامها في القطع بالسرعات العالية، تستخدم سوائل تبريد بمعامل توصيل حراري مرتفعة مثل البترول والكحول.

أفضل استخدام للأطراف الماسية هي تشغيلها في عمليات التشطيب النهائي للحصول على أسطح ذات جودة عالية (كالمرآة)، إذا استخدمت بمقادير منخفضة في عمق القطع والتغذية، وكذلك استخدام سوائل التبريد المناسبة.

### مقارنة بين الأطراف الماسية والأطراف الكريديية :

١. عمر تشغيل الأطراف الماسية في عمليات القطع يفوق الأطراف الكريديية بنحو ٤٠ إلى ٥٠ ضعفاً.
٢. تتطلب الحدود الكريديية إعادة تجليخها نحو عشرة أضعاف مرات إعادة تجليخ الماس.
٣. يمكن استخدام الأطراف الماسية في سرعات القطع العالية التي ينتج عنها إرتفاع في درجات الحرارة تصل إلى ١٨٠٠<sup>0</sup> م.
٤. تكاليف الأطراف الماسية باهظة والحصول عليها صعب.

### مميزات الأطراف الماسية :

تتميز الأطراف الماسية بالصفات التالية :-

١. أكثر المواد صلادة.
٢. مقاومته العالية للحرارة.
٣. صموده القوي جدا للتآكل.

### عيوب الأطراف الماسية :

من أهم عيوب الأطراف الماسية الآتي :-

١. شديد الحساسية لهشاشيتها.

### المرجع في خراطة المعادن

٢. الارتفاع الكبير في ثمنها.

### عمر أداة القطع :

يعرف عمر أداة القطع أو الزمن التشغيلي ، بأنه الزمن المنقضي من لحظة بدء استخدام قلم المخرطة أو أداة القطع في عملية التشغيل حتى لحظة توقفه عن عملية القطع، بسبب انخفاض جودة أداء الحد القاطع .. إي عندما يصل إلي مرحلة يعجز عن القيام بواجبه، حيث يتغير الشكل الهندسي لزوايا القطع (أي يكون زوايا الحد القاطع غير منتظمة .. وبالتالي غير حادة)، الأمر الذي يؤدي إلى نزعه من مريطه وإعادة تجليخه مرة أخرى.

جدول ٣ - ٢ يوضح العمر الافتراضي لأداة قطع من صلب السرعات العالية H.S.S أثناء عمليات القطع المختلفة بقطعة تشغيل مصنوعة من الصلب الطري، عند عمق قطع ٥ ملليمتر وتغذية مقدارها ٠.١٦ ملليمتر / دورة، وذلك عند سرعات القطع المناسبة النموذجية.

### جدول ٣ - ٢

#### العمر الافتراضي لأداة قطع من صلب السرعات العالية H.S.S

طريقة القطع	العمر الاقتصادي لأداة القطع بالدقيقة	سرعة القطع الخطية المناظرة متر / دقيقة
خراطة عادية	٦٠	٤٣
خراطة على مخرطة برج نصف آلية	٢٤٠	٣١
خراطة على مخرطة آلية	٤٨٠	٣٩

يتضح فيما سبق أن عمر أداة القطع ( الزمن التشغيلي لأداة القطع ) يتأثر بعدة عوامل أهمها سرعة القطع ، هذا بالإضافة إلي مادة أداة القطع ، ومادة وقطر المشغولة

وزوايا الحد القاطع ، واستخدام سائل التبريد من عدمه.

### Properties Of Cutting Tools

### خواص آلات القطع :

تصنع الآلات القاطعة بصفة عامة وأقلام الخراطة بصفة خاصة بمواصفات قياسية ، بحيث تتوفر بها خواص أساسية لكي تكون قادرة علي قطع المعادن المختلفة ، وإزالة أكبر كمية ممكنة من الرايش ( الجذاز أو النحاتة ) خلال عمر تشغيلها ، دون أن يتغير شكلها أو تفقد صلابتها وخواصها .. ولذلك فإنه يجب أن يتوفر في الآلات القاطعة الخواص الميكانيكية التالية :-

#### Hardness

#### ١. الصلادة :

القوة الكافية التي تمكن أداة القطع من التغلغل في المادة المراد قطعها ، ومقاومة الآلة القاطعة للخدش والتآكل بفعل المؤثرات الميكانيكية الخارجية .. أي قدرة آلة القطع علي التغلغل في المادة المراد تشغيلها.

#### Strength

#### ٢. المتانة :

هي قدرة آلة القطع علي تحمل الضغوط والصدمات والإجهادات العالية التي تتعرض لها دون أن يتعرض الحد القاطع للقص ( للكسر ).

#### Bearing

#### ٣. التحميل :

هي القدرة الآلة القاطعة لتحمل سرعات القطع العالية دون أن تتضاءل صلابتها وقدرتها علي القطع أثناء التشغيل ، نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة في منطقة القطع .. هذا يعني صلادة عالية أثناء تعرضها لدرجات الحرارة المرتفعة.

#### Corrosion Resistance

#### ٤. مقاومة التآكل :

هي قدرة الآلة القاطعة علي عدم انخفاض حجمها نتيجة لاحتكاك الحد القاطع وتغلغله بمعادن المشغولات أثناء عمليات القطع ، ويعرف بالتآكل الميكانيكي أو البلي.


### The Main Parts Of Lathe Tool

### الأجزاء الرئيسية لقلم الخراطة:

قلم المخرطة الموضح بشكل ٣ - ٧ باختلاف أشكاله وأحجامه يتكون من جزأين

أساسيين هما :-

### المرجع في خراطة المعادن

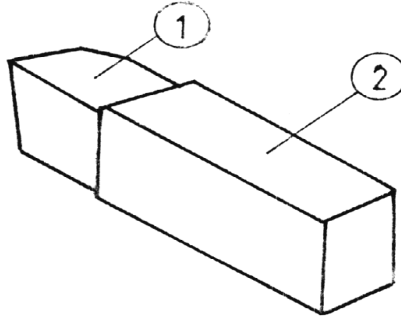

شكل ٣ - ٧

### الأجزاء الأساسية لقلم المخرطة

١. الرأس Head هو الجزء الأمامي (الجزء القاطع) وهو من أهم أجزاء القلم، حيث يوجد به زوايا القطع المختلفة التي توضح شكل القلم واتجاهه.
٢. النصاب Shank هو الجزء الخلفي للقلم ، مقطعه على شكل مربع أو مستطيل ، يستعمل للتثبيت في حامل القلم بالمخرطة.

### أشكال أقلام الخراطة : Shapes Of Lathe Tools

تختلف أشكال وأنواع أقلام الخراطة باختلاف أنواع الأعمال المطلوبة من أجلها ، واتجاه التغذية وأيضا نوع معدن القطع المطلوب تشغيلها .. فيما يلي عرض لأنواع وأشكال أقلام الخراطة .

### الأقلام الخارجية : External Tools

توجد أقلام مختلفة ومتعددة التي تستخدم للخراطة الخارجية، وذلك باختلاف العمليات الصناعية المطلوب تشغيلها.


شكل ٣ - ٨ يوضح بعض أقلام الخراطة التي تستخدم للخرط الخارجي.

خرط زاوية

خرط تنعيم

خرط تخشين

خرط طولي

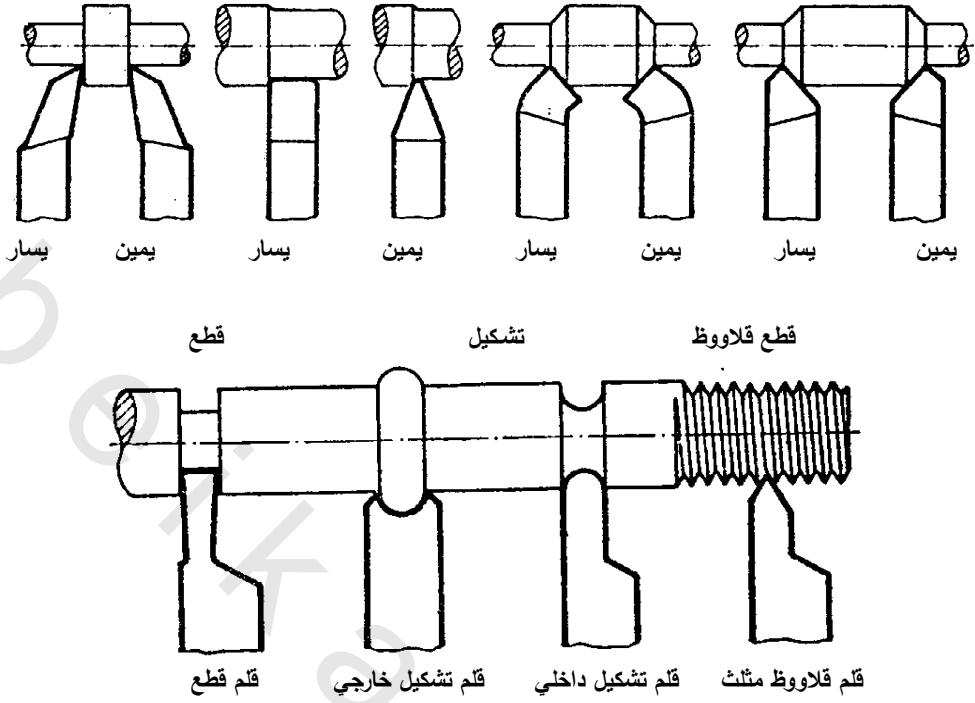

شكل ٣ - ٨

## بعض أقلام الخراطة الخارجية

وقد تم الاتفاق دولياً من خلال المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO على أشكال أهم تسعة أقلام خارجية وهي الموضحة بشكل ٣ - ٩، والتي تحتوي على لقم (أطراف كربيدية) Carbide Tips.



مقطع الساق	مربع q	مستطيل h	مستدير r
ISO 1	q 10 12 16 20 25 32	h 20 25 32 40 50	
ISO 2	q 10 12 16 20 25 32		
ISO 3		h 16 20 25 32 40 50	
ISO 4	q 10 12 16 20 25 32	h 20 25 32 40 50	
ISO 5	q 10 12 16 20 25 32		
ISO 6	q 10 12 16 20 25 32	h 20 25 32 40 50	
ISO 7		h 12 16 20 25 32 40 50	
ISO 8	q 8 10 12 16 20 25 32		r 8 10 12 16 20 25
ISO 9	q 8 10 12 16 20 25 32		r 8 10 12 16 20 25

مقطع الساق الموحد لقياس بوحدة (mm)

شكل ٣ - ٩

أقسام الخراطة طبقاً للمواصفات القياسية ISO في أوضاع التشغيل


### المواصفات القياسية لأقسام الخراطة :

وضعت المواصفات القياسية ISO لأقسام الخراطة المصنوعة من صلب السرعات


العالية H.S.S ، وحددت هذه المواصفات علي النحو الآتي:-

١. شكل قلم الخراطة.
  ٢. شكل ومقاسات مقطع الساق وطوله.
  ٣. مقدار بروز أدوات الخراطة المنحنية.
  ٤. مقادير زوايا الجرف والخلوص ، ووضع لقم (أطراف) القطع.
- ويمكن من ناحية أخرى تركيب لقمة القطع على أي ساق لتناسب المعدن المراد تشغيله، وتمثل أشكال الأدوات (ISO 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7) أقلام خراطة يمينية أو يسارية.

## مثال لتوصيف قلم خراطة:

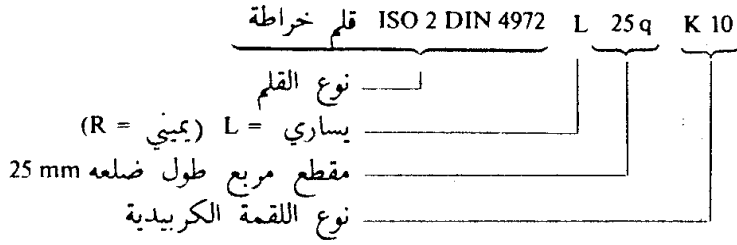

وقد تم تحديد مواصفات قلم القطع، حيث يكون له حد قاطع كما هو موضح بشكل ٣ - ١٠ (أ)، أما أقلام خراطة التشكيل PROFILE TURNING فقد حددت أشكالها كما هو موضح بشكل ٣ - ١٠ (ب)، بحيث لا تتغير شكلها عند إعادة شحذها (تجليخها)، ولذلك لا تكون لها زاوية جرف، ولا يسمح بتجليخها إلا على سطح الجرف فقط.

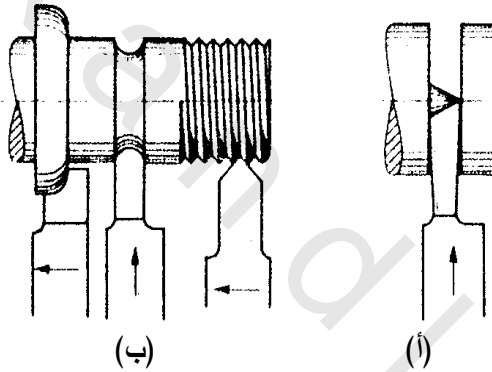

شكل ٣ - ١٠

أقلام خراطة القطع والتشكيل

(أ) قلم قطع.


(ب) أقلام خراطة تشكيل.

## Boring Tools

## الأقلام الداخلية:

توجد أقلام خراطة داخلية بأشكال مختلفة، يختلف شكل كل منها عن الآخر باختلاف العملية الصناعية المطلوب تشغيلها. شكل ٣ - ١١ يوضح أهم أشكال أقلام القطع الداخلية.

## المرجع في خراطة المعادن

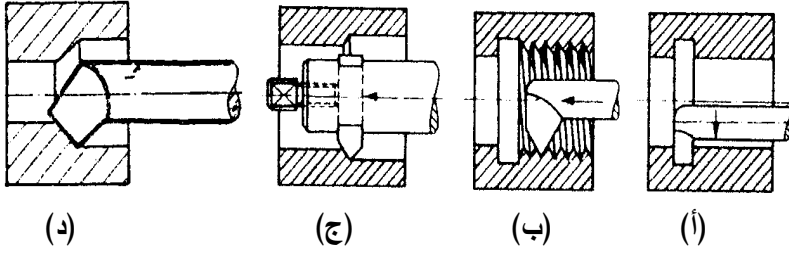

شكل ٣ - ١١  
الأقلام الداخلية

(أ) قلم فتح مجرى داخلي.

(ب) قلم قطع قلاووظ متري داخلي.

(ج) قلم داخلي للخراط الطولي الخشن.


(د) قلم داخلي للخراط الطولي الناعم.

lathe Tools Direction

اتجاه أقلام الخراطة

تختلف أقلام الخراطة عن بعضها البعض باختلاف التغذية (يمين أو يسار) كما

هو موضح بشكل ٣ - ١٢.

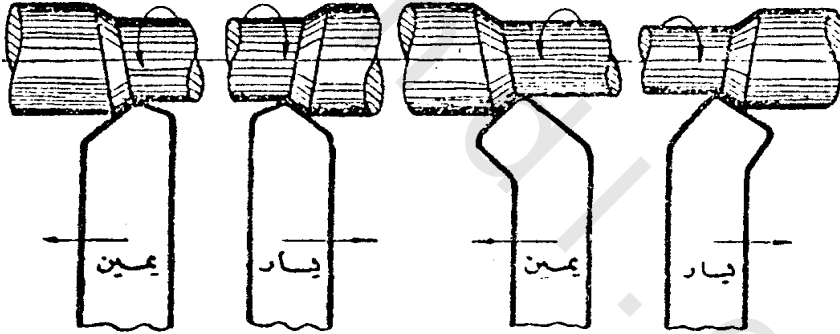

قلم تنعيم مستقيم

قلم تشكيل منحني ٤٥°

شكل ٣ - ١٢


اختلاف شكل الأقلام مع الاختلاف في اتجاه التغذية

لذلك فإن اتجاه التغذية من العوامل الهامة التي يجب مراعاتها عند اختيار القلم

الملائم للتشغيل (يمين أو يسار)، ويمكن التعرف على اتجاه الأقلام باتباع الطريقة

الموضحة بشكل ٣ - ١٣.

المرجع في خراطة المعادن

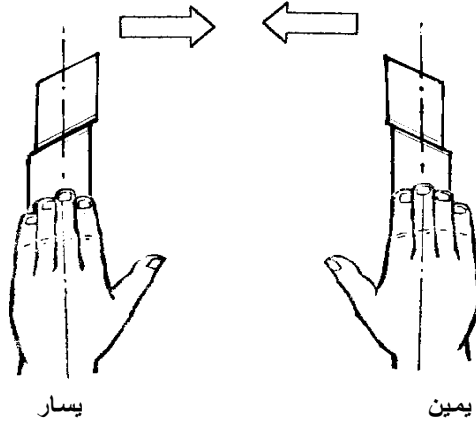

شكل ٣ - ١٣

### طرق التعرف على اتجاه الأرقام


يوضع كف اليد اليمنى على القلم ، بحيث تكون الأصابع في اتجاه قمة القلم، فإذا كان الحد القاطع في نفس اتجاه إصبع الإبهام، يكون القلم يميناً ( السهم يشير إلى اتجاه القلم ).

يوضع كف اليد اليسرى على القلم بحيث تكون الأصابع باتجاه قمة القلم، فإذا كان الحد القاطع في نفس اتجاه إصبع الإبهام ، يكون القلم يساراً (السهم يشير إلى اتجاه القلم).

### الزوايا الرئيسية للحد القاطع لقلم المخرطة

#### The Main Angles For The Cutting Blade Of Lathe Tool

تختلف أقلام الخراطة باختلاف أنواع الأعمال المطلوبة من أجلها ، ومهما كان الاختلاف في شكل الأرقام، فإنها تتحدد جميعها في تكوين الزوايا الرئيسية للحد القاطع لقلم المخرطة كما هو موضح بشكل ٣ - ١٤.

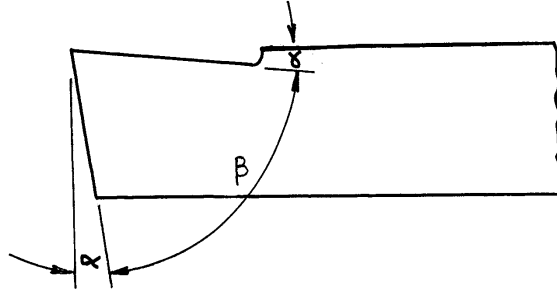

شكل ٣ - ١٤

الزوايا الرئيسية للحد القاطع لقطع المعادن

$\alpha$  ... زاوية الخنوص.

$\beta$  ... زاوية الآلة.

$\delta$  ... زاوية الجرف.

$$90^\circ = \beta + \delta + \alpha = \text{مجموع الزوايا الرئيسية للحد القاطع لقطع المعادن}$$

تختلف قيمة هذه الزوايا من قلم لآخر باختلاف نوع معدن قطعة التشغيل ، فعلى سبيل المثال .. الزهر - الصلب - النحاس الأحمر - النحاس الأصفر - الألمونيوم .. كلها معادن تختلف خصائص كل منها عن الأخرى ، وبصفة عامة تزيد زاوية الآلة  $\beta$  وتنخفض زاوية الجرف  $\delta$  كلما زادت صلادة معدن المشغولة.

فيما يلي جدول ٣ - ٣ يوضح مقادير زوايا الحد القاطع لأفلام صلب السرعات العالية :-

## جدول ٣ - ٣

## مقادير زوايا الحد القاطع لأقلام صلب السرعات العالية H.S.S

زاوية الجرف $\delta$	زاوية الآلة $\beta$	زاوية الخلوص $\alpha$	نوع المعدن المراد تشغيله
٤° - ٠	٨٧° - ٨٠	٦° - ٣	الزهر - الصلب القاسي - النحاس الأصفر
٧° - ٥	٨٠° - ٧٥	٨° - ٥	الصلب المتوسط الصلادة
١٢° - ١٠	٧٥° - ٧٠	٨° - ٥	الصلب الطري نوعا
١٥° - ١٤	٧٠° - ٦٥	١٠° - ٦	الصلب اللين
٢٠° - ١٤	٧٠° - ٦٠	١٠° - ٦	النحاس الأحمر - الألمونيوم

## أهمية زوايا الحد القاطع لقلم الخرطة:

## The Importance Of Cutting Edge For Lathe Tool

الغرض من زوايا الحد القاطع التي تحدد قيمتها أثناء تجليخ القلم، هو مساعدته على التغلغل بالسطح الخارجي أو الداخلي لقطعة التشغيل، ليقطع منها جزء على هيئة رايش، ولتشكيل المشغولة حسب الشكل المطلوب، ويتضح أهمية هذه الزوايا والغرض منها فيما يلي :-

## Clearance Angle

زاوية الخلوص  $\alpha$ 

الغرض منها هو تجنب الاحتكاك بين فخذ القلم وقطعة التشغيل.

## Tool Angle

زاوية الآلة  $\beta$ 

هي الزاوية المحصورة بين زاوية الخلوص  $\alpha$  وزاوية الجرف  $\delta$ ، وتحدد قيمتها حسب معدن المشغولة المراد قطعها، والمواد المصنوعة منها أداة القطع.

## Right Angle

زاوية الجرف  $\delta$ 

الغرض منها هو سهولة انسياب الرايش المنزوع من سطح قطعة التشغيل.


## ملاحظة:

## المرجع في خراطة المعادن

تعتمد جودة المشغولات المصنعة علي المخرطة، علي إستخدام أقلام ذات زوايا حادة، وتثبيتها بالبرج حامل القلم بوضع أفقي مستوي، وربطها جيداً بعد التأكد من مطابقتها لمحور الذنبتين تماماً.

### تحليل الجزء القاطع بقلم المخرطة :

قلم المخرطة له حد قاطع وهو الذي يعمل على إزالة أجزاء من معادن المشغولات على هيئة ريش، والحد القاطع للقلم عبارة عن مستقيمين متقاطعين كما هو موضح بشكل ٣ - ١٥ ، حيث يتقاطع (ج أ) مع (ب أ) في نقطة (أ) ليصنع زاوية (ج أ ب). يتلامس الحد القاطع أب مع سطح المشغولة في بداية التشغيل ليصنع الزاوية ق، وهي الزاوية المقابلة لإتجاه التغذية.

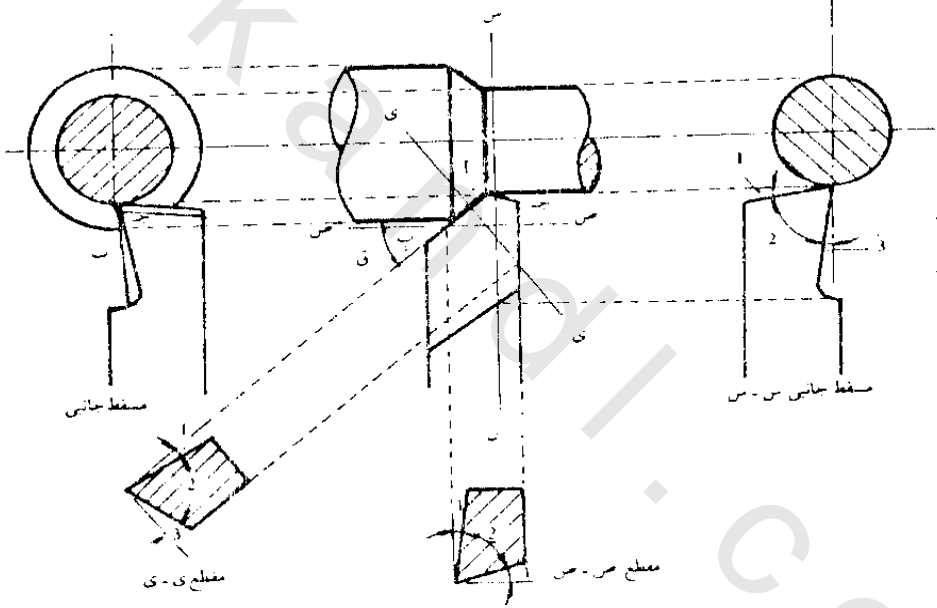

شكل ٣ - ١٥

### تحليل الجزء القاطع بقلم المخرطة

تختلف زوايا الحد القاطع لقلم المخرطة بصفة عامة، وزاوية التحميل والجرف بصفة خاصة بإختلاف صلادة المعدن المراد تشغيله، ويمكن التحكم في تحديد هذه

الزاوية أثناء شحذ (تجليخ) القلم.

ملاحظة :


في التشطيب النهائي للمشغولات ، يفضل أن تكون زاوية رأس القلم (ج أ ب) بشكل مستدير وذلك لإنتاج أسطح ذات جودة ونعومة.

## كسارة الرايش

### Chip Breaker

يعتبر الرايش المستمر الناتج من تشغيل القطع المعدنية علي المخرطة من المصادر الكبيرة للمتاعب، حيث أنه يلتف حول القلم وقد يتجمع كمية كبيرة منه في فترة زمنية قصيرة ليعوق عملية القطع، بالإضافة إلي خطورته علي الفني الذي يعمل علي المخرطة. لذلك فقد صممت بعض أقلام الخراطة مزودة بكسارة رايش الموضحة بشكل ٣ - ١٦ لاستخدامها عند تشغيل المعادن المستعصية مثل الصلب والألومنيوم وغيرها لتكسير وتفطيت الرايش الناتج عن عملية القطع.

يتميز الرايش المفتت عن الرايش المستمر بانعدام خطورته وسهولة إزالته.

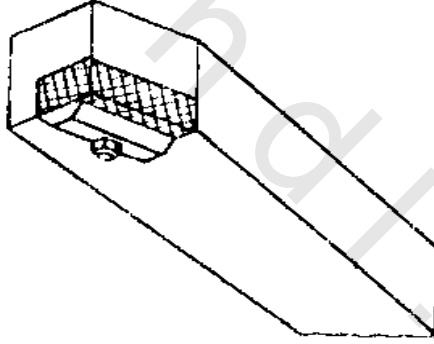


شكل ٣ - ١٦

### كسارة رايش قابلة للضبط

توجد كسارة الرايش بأشكال مختلفة وهي إما أن تكون مثبتة وقابلة للضبط كالشكل السابق، أو بمشقبه موازية للحد القاطع كما هو موضح بشكل ٣ - ١٧.

**المرجع في خراطة المعادن**



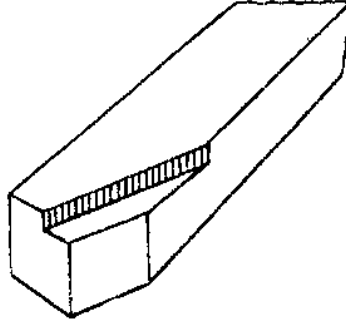

شكل ٣ - ١٧

كسارة رايش بمشقبية موازية للحد القاطع

كما توجد كسارة رايش علي شكل قوس بمقدمة الحد القاطع، أو بمجرى دائري كما

هو موضح بشكل ٣ - ١٨.



شكل ٣ - ١٨

كسارة رايش علي شكل قوس

(أ) كسارة رايش علي شكل قوس.

(ب) كسارة رايش ذات مجرى دائري.

في بعض الأحيان يقوم الفني بتشغيل المخرطة بشكل عكسي .. أي دوران ظرف المخرطة بشكل عكسي، حيث يعكس تثبيت القلم ليكون إتجاه الحد القاطع إلي أسفل، وذلك للتخلص من الرايش المستمر حيث يكون إتجاهه نحو الفرش.

بالإضافة إلي استعمال الأقلام المزودة بكسارة رايش للوقاية من تطايره. لذلك فإنه يجب استخدام أدوات الوقاية كالساتر الوقائي والنظارات وغيرها.

**مميزات أقلام الخراطة ذات كسارات الرايش :**

تتميز أقلام الخراطة ذات كسارات الرايش (جارفة النحاته) ذات المجاري الدائرية،

بأنها تعمل علي التفاف الرايش الناتج من عملية القطع، كما تقطعه في بعض الأحيان، تصمم كسارة الرايش للأقلام المصنوعة من صلب السرعات العالية H.S.S بعرض أصغر قليلاً أو يساوي مقدار التغذية نفسها.

## تجهيز أقلام الخراطة


### Preparation Of Turning Chisels

للحصول علي أسطح جيدة لقطع التشغيل المختلفة فإنه يجب أن يكون القلم بزوايا حادة، بحيث يتناسب مع معدن المشغولة المراد قطعها، كما يجب حفظ أقلام الخراطة بشكل لا يعرض الحدود القاطعة للأذى. علماً بأن تجليخ القلم يضيع كثيراً من الوقت، كما يفقد جزءاً منه .. ويؤدي كثرة إعادة تجليخه إلي سرعة استهلاكه. يتم تجليخ أقلام الخراطة علي آلات سن العدة أو علي آلات التجليخ اليدوي.

### Manual For Engine Grinding

### آلة التجليخ اليدوي :

تستخدم آلات التجليخ اليدوي الموضحة بشكل ٣ - ١٩ بالورش بصفة عامة وورشة الخراطة بصفة خاصة لشحذ (لسن) الأقلام والعدد الأخرى، ويعتبر إختيار قرص التجليخ الذي يلائم الغرض من استعماله أمراً بالغ الأهمية.

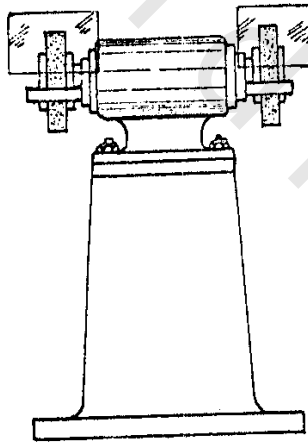

شكل ٣ - ١٩

آلة التجليخ اليدوي

**المرجع في خراطة المعادن**


تصنع أقراص التجليخ من أنواع مختلفة من المواد الحاكة، والمواد الرابطة التي تربط بين تلك الحبيبات. يوجد نوعان أساسيان لأقراص التجليخ المستعملة لشحذ (لسن) أقلام الخراطة هي :-

١. أقراص الكورندم :

تستعمل في تجليخ جميع أقلام الصلب والعدد الأخرى.

٢. أقراص كربيد السيليكون :

توجد أقراص التجليخ بأشكال مختلفة ، وتستعمل الأقراص المستوية والفتجانية الموضحة بشكل ٣ - ٢٠ لسن أقلام الخراطة ذات اللقم الكربيدي.

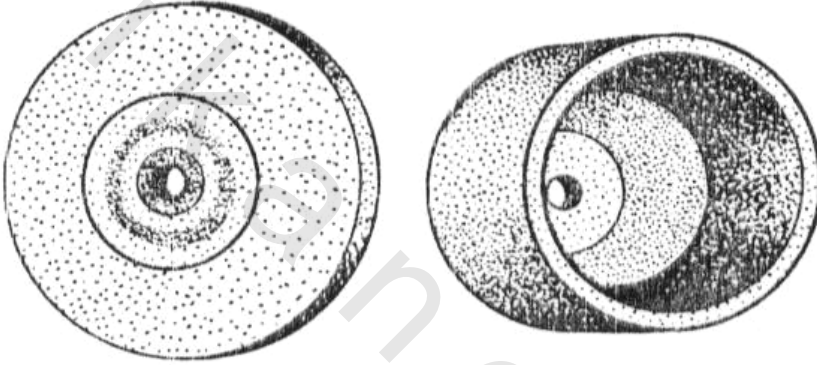


شكل ٣ - ٢٠

أقراص تجليخ مستوية وفتجانية

**ضبط إستدارة أقراص التجليخ :**

يجب أن تكون أقراص التجليخ المستخدمة في شحذ (سن) أقلام الخراطة مستديرة ومضبوطة بدقة. لذلك يجب ضبط إستدارة أقراص التجليخ قبل البدء في تشغيلها. تستخدم لهذا الغرض آلة ضبط ذات عجلات مسننة الموضحة بشكل ٣ - ٢١، أو إستخدام ماسة الضبط بارتكازها علي الساند ولامستها للقرص بضغط معتدل أثناء دورانه، مع الحركة يميناً ويساراً ليشمل عرض سطح القرص.

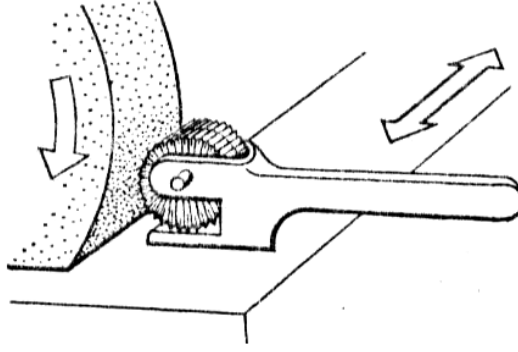


شكل ٣ - ٢١

## آلة الضبط ذات العجلات المسننة

تعرف عملية ضبط إستدارة أقراص التجليخ بأنها عملية تسوية وتنظيف وتجديد حبيباته الحاكة .. دون تغيير في شكله.

**تثبيت أقراص التجليخ :**

يثبت قرص التجليخ بعمود الدوران كما هو موضح بشكل ٣ - ٢٢ بربطه جيداً، كما يجب ضبط استدارته في حالة وجود أي ذبذبه.

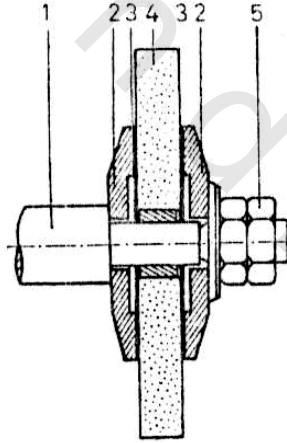

شكل ٣ - ٢٢

## طريقة تثبيت قرص التجليخ

١. عمود الدوران.

٢. شفة ربط.

**المرجع في خراطة المعادن**

٣. طبقة حشو.

٤. قرص التجليخ.

٥. صامولة ربط.

تستبدل أقراص التجليخ عند ظهور أي شقوق دقيقة بها أو عند صغر قطرها، وتثبت أقراص جديدة أخرى بعد إختبار صلاحيتها.

يوجد غالباً بالقطر الداخلي لقرص التجليخ طبقة من الرصاص، يراعي قبل ربط وتثبيت قرص التجليخ التحقيق من أن القطر الداخلي مساوي لقطر عمود دوران آلة التجليخ. كما يمكن ضبط القطر الداخلي لقرص التجليخ بخرط جزء بسيط من طبقة الرصاص.

### تذكر أن 📖:


١. يجب أن تكون شفاه الربط كبيرة بحيث لا يقل قطرها عن نصف قطر قرص التجليخ.
٢. يجب استخدام طبقة حشو من الكرتون أو الجلد أو من مواد أخرى مشابهة علي جانبي القرص.

### Grinding For Turning

### شحذ أقلام الخراطة :

عند شحذ ( تجليخ ) أقلام الخراطة يجب إتباع الإرشادات الآتية :-


١. ضرورة دوران قرص التجليخ في إتجاه مضاد للحد القاطع للقلم.
٢. يجب أن تكون أقراص التجليخ مستديرة ومضبوطة بدقة.
٣. ضبط بعد الساند بحيث لا يزيد عن ٢ ملليمتر من القرص كما هو موضح بشكل ٣ - ٢٣ وتثبيته علي الزاوية المطلوبة (إن وجدت).

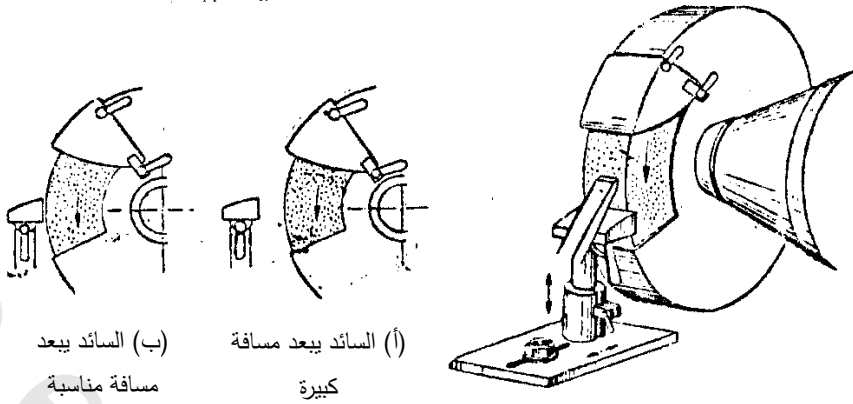

شكل ٣ - ٢٣

ضبط بعد الساند

٤. عدم تجليخ القلم بشكل عكسي كما هو موضح بشكل ٣ - ٢٤، حيث يؤدي ذلك إلى تلف الحد القاطع بالإضافة إلى احتمال وقوع أخطار.

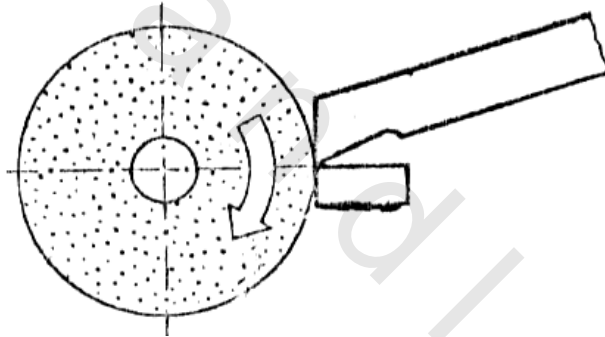


شكل ٣ - ٢٤

عدم تجليخ القلم بشكل عكسي

٥. تجنب إستدارة فخذ القلم وخاصة عند صغر قطر قرص التجليخ المستوي كما هو موضح بشكل ٣ - ٢٥ (أ)، حيث يزيد مقدار زاوية الخلوص لدرجة كبيرة، الذي يؤدي إلى ضعف مقاومة الحد القاطع. وهو الأمر الذي يفسر اللجوء إلى إستخدام الأقراص الفنجانية شكل ٣ - ٢٥ (ب) لتشطيب تجليخ أقلام الخراطة.

المرجع في خراطة المعادن

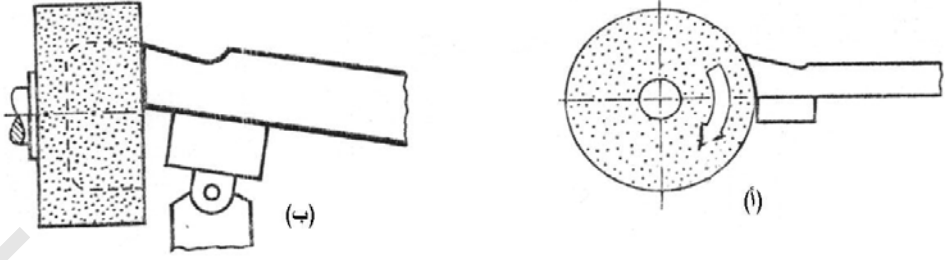

شكل ٣ - ٢٥

تجليخ أقلام الخراطة باستخدام الأقراص المستوية والفتجانجية


(أ) تجنب استدارة فخذ القلم.

(ب) تشطيب تجليخ الأقلام باستخدام الأقراص الفتجانجية.

٦. يجب تبريد القلم بصورة مستمرة أثناء تجليخه.

٧. يفضل تجليخ زاوية الرأس بشكل دائري لينعكس علي المشغولات المصنعة لإنتاج أسطح جيدة.

٨. يجب فحص زوايا القلم باستخدام محدد قياس زوايا الأقلام كما هو موضح بشكل ٣ - ٢٦ وذلك حسب جداول مقادير زوايا الأقلام المشار إليها.

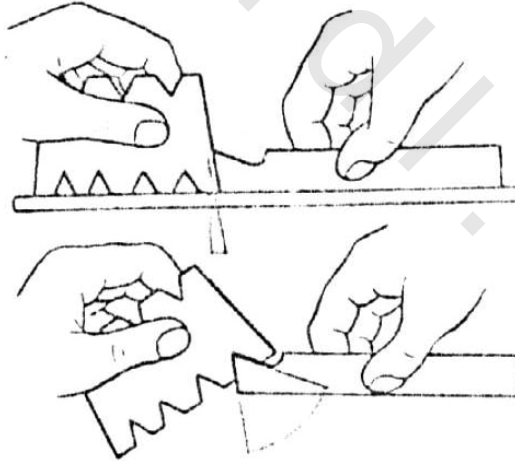

شكل ٣ - ٢٦

فحص زوايا الأقلام

## العوامل التي تؤثر بالحد القاطع لقلم المخرطة أثناء القطع :

أثناء عملية القطع يتعرض الحد القاطع لقلم المخرطة لإجهادات كبيرة، نتيجة لتغلغه بالمعدن المراد قطعه الذي ينتج عنه نزع جزء من سطح المعدن علي هيئة رايش، وإرتفاع شديد في درجة الحرارة بمنطقة القطع والحد القاطع، وتغيير لون الرايش نتيجة لقوة وشدة الإحتكاك وسرعة القطع، من اللون الأبيض المعدني إلي الأصفر ثم إلي اللون الأزرق، يكون نتيجة ذلك هو رداءة سطح قطعة التشغيل وتلف الحد القاطع . في هذه الحالة يجب فك القلم وإعادة شحذه (سنة أو تجليخه) ثم تثبيته بالوضع الصحيح أو فكه وتثبيت قلم آخر .. وهذا يسبب الجهد وضياح الوقت .

وللمحافظة علي الحد القاطع للقلم وعدم استهلاكه وللحصول علي أسطح ملساء .. فإنه يجب استخدام سرعات القطع المناسبة لمادة الحد القاطع ، ومادة وقطر قطعة التشغيل ، واستخدام سائل التبريد عند الحاجة إلي ذلك.

## العناية بالأقلام ذات اللقم الكريبيدية :

تعرف الأقلام ذات اللقم الكريبيدية بصلابتها وقوة تحملها ، وعلى الرغم من ذلك فإنه يجب الحرص عند إستخدامها لعدم تعضرها للقصف، لذلك يجب إتباع الإرشادات التالية :-

١. يجب شحذها (تجليخها) على أقراص كريبيد السيليكون.
٢. عدم تبريدها المفاجئ أثناء شحذها (تجليخها) عند إرتفاع درجة حرارتها.
٣. يراعى الحذر الشديد أثناء تشغيل القطع المسبوكة أو الغير منتظمة ، والمشغولات التي ينتج عنها إهتزازات وصدمات.
٤. لا تحاول توقف دوران المخرطة أثناء عملية القطع الآلي.
٥. تجنب سقوطها على الأرض.

## إحتياطات الأمان والسلامة :

للوفاية من الحوادث أثناء عمليات الخراط أو الشحذ (التجليخ) فإنه يراعى إتباع الإرشادات التالية :-

١. من الأشياء الهامة الضرورية وجود حواجز واقية على أقراص التجليخ.

## المرجع في خراطة المعادن



٢. إستعمال النظارة الواقية لوقاية العينين.
٣. يجب أن تركز العدد المراد شحذها (تجليخها) على مسند (حامل) مثبت جيداً، بحيث يقترب من قرص التجليخ بقدر الإمكان.
٤. يجب التأكد من صحة ضبط توازن قرص التجليخ ، كما يثبت وفق القواعد المشار إليها من الشركة المنتجة.
٥. يجب أن تكون أقراص التجليخ متركزة الدوران دائماً، علماً بأن سرعة القطع النموذجية لأقراص التجليخ هي ما بين ١٥ . ٢٠ متر / ثانية.
٦. يراعى تسوية وتنظيف أسطح أقراص التجليخ بصفة منتظمة، لتحافظ بدفته تركز دورانها وإستوائها وخشونتها دائماً.

## الفصل الثاني

### عدد الثقب

#### Drilling Tools

## مَهَيِّدٌ

يناقش هذا الفصل عدد الثقب المستخدمة في ورش الخراطة ، والتي تعتبر من العناصر الضرورية لعمليات التشغيل.

توجد عدد الثقب والتوسيع التي تستخدم في الورش الخراطة مثل الثقابات (البنط) والبرغل بأشكال وأنواع مختلفة، ومن الطبيعي أن تكون هذه العدد مصنوعة بمواد أصلد وأمتن من المعادن المطلوب تشغيلها، وذلك لإمكان التغلغل بها وقطعها بالشكل المطلوب.

يتناول هذا الباب شرح تفصيلي لأنواع وأشكال عدد الثقب والبرغلة، كما يتعرض إلى المواد المختلفة المستخدمة في صنعها وزوايا الحدود القاطعة لهذه العدد، وأهمية هذه الزوايا وطرق تجهيزها.

**المرجع في خراطة المعادن**

## عدد الثقب

### Drilling Tools


تعتبر عملية الثقب من أقدم أساليب التشغيل بالقطع، حيث تستخدم في ثقب المواد والمعادن المختلفة الصلادة مثل الخشب - اللدائن (البلاستيك) - الرخام - الزجاج - المعادن المختلفة الصلادة . تتم عمليات الثقب بواسطة عدد تشغيل قاطعة تسمى بالثقابات (البنط).

عادة تدور العدة أثناء عملية الثقب ، وتدفع بإتجاه محورها خلال المشغولة الثابتة .. هذا يعني أن العدة (البنطة) تتولى حركتي التغذية والقطع معاً.

تستعمل الثقابات (البنط) في تشغيل الثقوب المستديرة ولتوسيعها، ولتشطيب الثقوب بإستخدام البراغل ، ولقطع القلاووظات الداخلية.

تختلف أشكال وأنواع عدد الثقب عن بعضها البعض بإختلاف الغرض من إستخدامها، إلا أن الإسفين يمثل الشكل الأساسي فيها جميعاً .. أي أنها تتفق جميعها من حيث زوايا القطع.

يمكن تصور تشغيل الثقوب المستديرة ( الأسطوانية ) باستخدام أداة قطع ذات حد واحد كما هو موضح بشكل ٣ - ٢٧ ، حيث يتحرك الحد القاطع حركة دائرية حول محوره، كما يتحرك حركة أخرى ليبعد عن محور الدوران بمقدار نصف القطر المراد ثقبه.

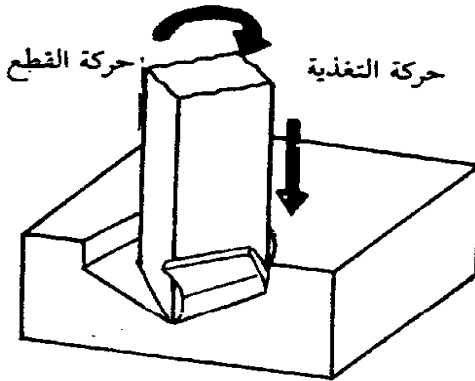


شكل ٣ - ٢٧

الثقب بحد واحد

## تطور عملية الثقب:

## Development Of Drilling

لصعوبة تحقيق عملية الثقب باستخدام أداة قطع ذات حد واحد، تستخدم أداة قطع ذات حدين كما هو موضح بشكل ٣ - ٢٨، حيث يتحرك الحدين القاطعين الحركة الدائرية حول محوريهما، بحيث يكون حديهما القاطعان على مستوى واحد بالنسبة لمحور الدوران، ويتحقق القطع من خلال اتزانهما في حركة الدوران.

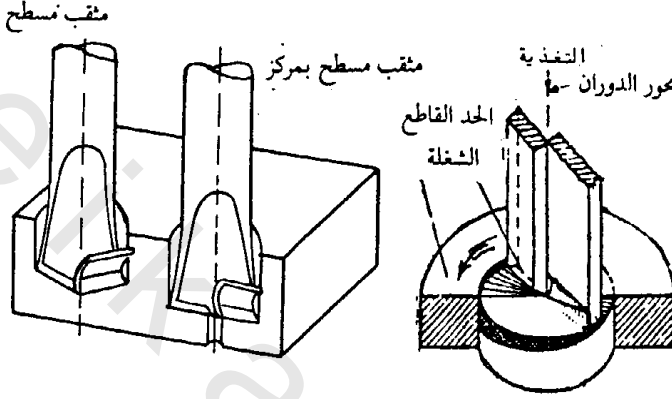


شكل ٣ - ٢٨

مبدأ الثقب بحدين والتطور إلى الثاقب المسطح

## أنواع الثقابات (البنط):

## Drilling Types

يمكن أن يكون الثاقب (البنطة) بنصاب أسطواني مستقيم شكل ٣ - ٢٩ (أ)، وهو النوع المستخدم في المثاقب اليدوية والماكينات التي تدار عن طريق اليد أو بالتيار الكهربائي، يمكن أن يكون الثاقب بنصاب مخروطي (مسلوب) كما هو موضح بشكل ٣ - ٢٩ (ب)، وهو النوع المستخدم في الماكينات المختلفة، يثبت الثاقب مباشرة في الماكينة أثناء الثقب أو باستخدام جلب (وصلات ذات مخروط مورس) كما هو موضح بشكل ٣ - ٢٩ (ج).

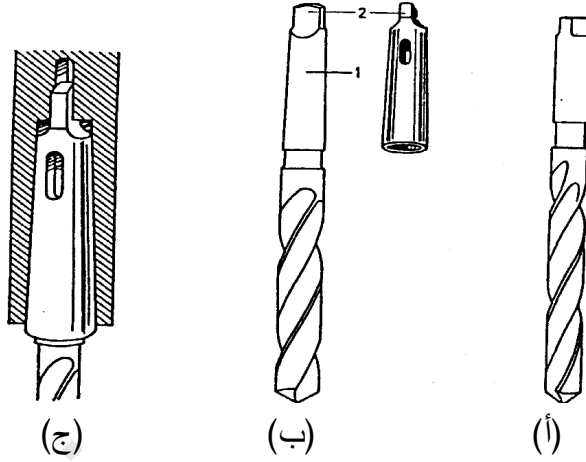

شكل ٢٩ - ٣

أشكال الثقافات (البنط)

(أ) ثاقب بنصب أسطواني مستقيم.

(ب) ثاقب بنصب مخروطي.

(ج) ثاقب بنصب مخروطي مزود بجلبة مخروطية.

Twist Drill


**الثاقب المتوي:**

تستخدم المثاقب المتوية في ثقب المعادن المختلفة، وأهم ما تتميز به هذه الثقافات

(البنط) هو قنواتها المتوية.

تصمم هذه القنوات بزوايا مختلفة بحيث يسهل خروج الرايش المزال من المشغولة

أثناء ثقبها. يتكون الثاقب المتوي الموضح بشكل ٣ - ٣٠ من الأجزاء التالية:-

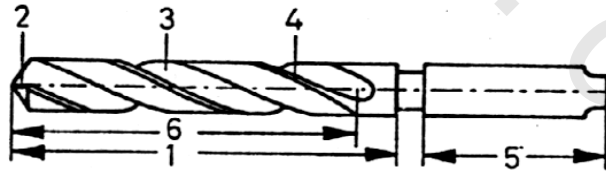

شكل ٣٠ - ٣

الثاقب المتوي

١. طول القناة المتوية.

٢. الحد القاطع.
٣. القناة الملتوية.
٤. الشريط الحلزوني للحد القاطع.
٥. النصاب.
٦. عمق الثقب الذي يمكن تشغيله.

### Drilling Tools Of Carbide

### الثقابات ذات اللقم الكريبيدية :

تصنع الثقابات ذات اللقم الكريبيدية شكل ٣ - ٣١ من صلب متوسط الصلادة، بزاوية جرف (خطوة حلزونية) أقل منها في الثقابات المصنوعة من الصلب الكربوني. يثبت بمقدمتها لقتين من الكريبيد وتشكل زاوية الحدين القاطعين الرئيسيين بزاوية الرأس.



شكل ٤ - ٣١

#### ثاقب بلقم كريبيدية

لصلادة اللقم الكريبيدية ولقدرتها على تحمل درجات الحرارة العالية فإنها تستخدم في ثقب المشغولات المصنوعة من الزهر والصلب الناشف ، كما تستخدم في ثقب المعادن الأخرى .

تختلف زوايا الحدود القاطعة بالثقابات ذات اللقم الكريبيدية عن الثقابات المصنوعة من الصلب الكربوني، كما تختلف أنواع أقراص التجليخ المستخدمة بكل منهما، حيث يتم تجليخ العدد المزودة بلقم كريبيدية علي الأقراص المصنوعة من كريبيد السيليكون.


#### ملاحظة :

تتميز الثقابات المزودة بلقم كريبيدية عن الثقابات المصنوعة من الصلب الكربوني بمقاومتها لارتفاع درجات الحرارة واستخدام سرعات قطع عالية.

### زوايا لوالب القنوات الملتوية بالثقابات:

#### المرجع في خراطة المعادن


تصنع الثقافات (البنط) الملتوية بزوايا لولب مختلفة، يختار الثاقب المستخدم طبقاً لنوع المعدن المراد ثقبه، ويوضح شكل ٣ - ٣٢ اتحاد زاوية الآلة وزاوية الجرف طبقاً لزاوية اللولب الإلتوائي للثاقب.

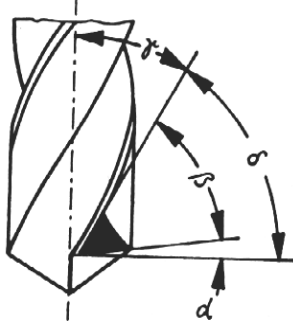

شكل ٣ - ٣٢

اتحاد زاويتي الآلة والجرف طبقاً لزاوية اللولب الإلتوائي للثاقب

يتطلب لقطع الخامات الطرية ثقافات (بنط) ذات زاوية جرف كبيرة، كما يتطلب لقطع الخامات الصلدة والقصفية زاوية جرف صغيرة، لذلك ينبغي اختبار الثاقب (البنطة) بزوايا الجرف أو زاوية لولب القناة الملتوية المناسبة لمعدن المشغولة. شكل ٣ - ٣٣ يوضح ثقافات (بنط) ذات زوايا جرف (زوايا لولب القنوات الملتوية) مختلفة.

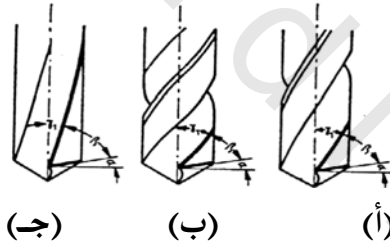

شكل ٣ - ٣٣

اختلاف زوايا الجرف (زوايا لولب القنوات الملتوية) بالثقافات

(أ) ثاقب نموذجي..... زاوية الخلوص ..  $\alpha$


(ب) ثاقب نموذجي للخامات الطرية ..... زاوية الآلة ..  $\beta$

(ج) ثاقب للخامات الصلدة ..... زاوية الجرف ..  $\delta$

## زوايا رؤوس الثقابات:

## Drilling Heads Angles

زاوية الرأس في الثاقب هي الحدين القاطعين ، ويجب أن يكون كل من هذين الحدين القاطعين بشكل مستقيم كما هو موضح بشكل ٣ - ٣٤ .

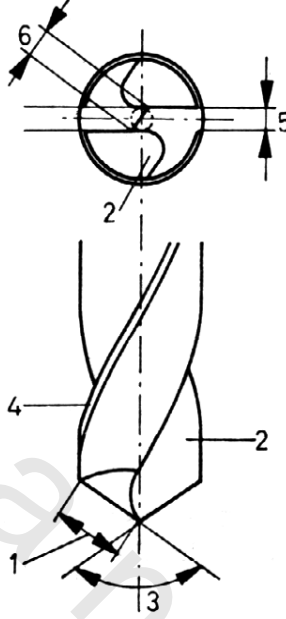

شكل ٣ - ٣٤

زوايا رأس الثاقب

- ١ . الحد القاطع .
- ٢ . القناة الملتوية .
- ٣ . زاوية الرأس .
- ٤ . الشريط الحلزوني للحد القاطع .
- ٥ . زاوية دليل المثقب =  $55^{\circ}$  على المحور
- ٦ . دليل الثقب .

## القيم المفضلة لزوايا رؤوس الثقابات:

## The Preferred Values For Drillings Heads Angles

من خلال التجارب العديدة فقد وضعت قيم مفضلة لزوايا رؤوس الثقابات (البنط)

**المرجع في خراطة المعادن**



لاستخدام المناسب منها عند ثقب المشغولات ذات المعادن المختلفة. جدول ٣ - ٤  
يوضح القيم المفضلة لزوايا رؤوس الثقاب (البنط).

### جدول ٣ - ٤

#### قيم زوايا رؤوس الثقاب

زواوية الرأس	نوع معدن المشغولة
$0^{\circ}118 - 0^{\circ}116$	حديد الصلب وحديد الزهر الرمادي
$0^{\circ}125 - 0^{\circ}120$	النحاس الأصغر والأحمر
$0^{\circ}140 - 0^{\circ}130$	سبائك الألمونيوم
$0^{\circ}80 - 0^{\circ}70$	الرخام

#### الشروط الواجب توافرها في الثقاب :

##### Conditions To Be Available At Drillings

يجب أن تتوفر في الثقاب الشروط التالية:-

١. الصلادة بحيث تفوق صلادة المادة ثقبها.
٢. وجود وجه للحد القاطع ينساب عليه الرايش المزال أثناء عملية الثقب بسهولة ، وبأقل ما يمكن من احتكاك، ويلزم لهذا الوجه أن يميل بزواوية تتناسب مع انحناء الرايش أثناء انفصاله من الجزء الجاري تشغيله، وتعرف هذه الزواوية بزواوية الجرف  $\delta$ .
٣. وجود سطح بأسفل الحد القاطع يخلصه من الاحتكاك الذي لا مبرر له، ويساعد على حركة دوران الحد القاطع والتغلغل في الجزء المراد ثقبه، ولا بد لهذا السطح أن ينحرف بزواوية تبعده عن السطح المراد قطعه، وتسمى هذه الزواوية بزواوية الخلوص  $\alpha$ .
٤. سطحي الحد القاطع المنحصر ما بين زاويتي الجرف والخلوص، تعرف بزواوية الآلة أو زواوية العدة  $\beta$ .

#### ملاحظة :


كلما صغرت زواوية الآلة (زواوية العدة) .. كلما ضعف الحد القاطع وتعرض

للكسر. لذلك يلاحظ عند تقدير زاويتي الجرف والخلوص اختيار الحد الأدنى لكل منهما الذي يحقق جودة الأداء ، ويهدف ترك زاوية العدة أكبر ما يمكن .

### Drilling Machine Operations

### عمليات الثقب :

تستخدم عمليات الثقب في تشغيل التجاويف الأسطوانية (الثقوب)، يمكن أن تكون هذه الثقوب نافذة أو غير نافذة كما هو موضح بشكل ٣ - ٣٥. وأهم ما تتميز بها الثقوب (البنط) هي قنواتها الملتوية، تصمم هذه القنوات بحيث يسهل خروج الرايش المزال من قطعة التشغيل.

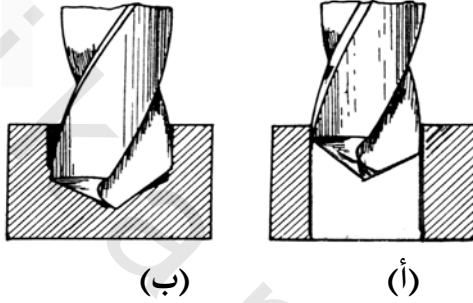

شكل ٣ - ٣٥  
عملية الثقب

(أ) ثقب نافذ.


(ب) ثقب غير نافذ.

### الحركات الأساسية للثاقب أثناء الثقب على المثقاب :

لكي يستطيع حد القطع التغلغل في قطعة التشغيل وتقبها بإزالة جزيئات منها على هيئة رايش كما هو موضح بشكل ٣ - ٣٦، ولإتمام عملية الثقب فإنه يجب أن يتحرك الثاقب (البنطة) حركتين أساسيتين هما :-

١. حركة دائرية حول محوره وتسمى بسرعة القطع.
٢. حركة خطية في إتجاه محوره وعمودية على قطعة التشغيل وتسمى بحركة التغذية.

### المرجع في خراطة المعادن

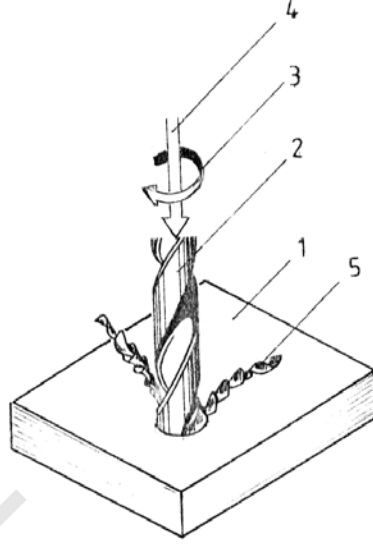

شكل ٣ - ٣٦


الحركات الأساسية للثاقب على آلة الثقب

١. قطعة التشغيل .
٢. الثاقب .. البنطة .
٣. الحركة الدورانية للثاقب .
٤. حركة التغذية للثاقب .
٥. الرايش المستخرج من عملية الثقب .

### الحركات الأساسية للثاقب أثناء الثقب على المخرطة :

لكي يستطيع حد القطع التغلغل في قطعة التشغيل وتقبها بإزالة جزيئات منها على هيئة رايش كما هو موضح بشكل ٣ - ٣٧، ولإتمام عملية الثقب فإنه يجب أن يتحرك الثاقب (البنطة) حركتين أساسيتين هما :-

١. حركة دائرية حول محوره وتسمى بسرعة القطع.
٢. حركة خطية في إتجاه محوره وعمودية على قطعة التشغيل وتسمى بحركة التغذية.

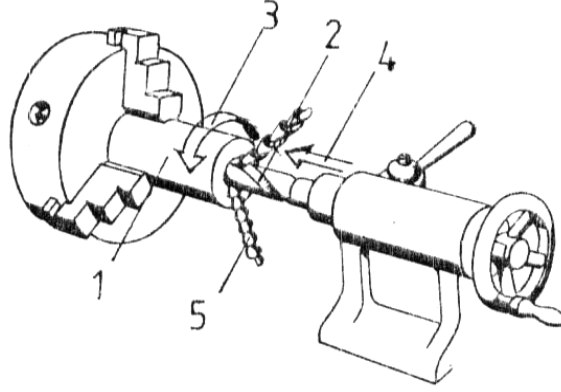

شكل ٣ - ٣٧


الحركات الأساسية للثاقب على المخراطة

١. قطعة التشغيل .
٢. الثاقب .. البنطة .
٣. الحركة الدورانية للشغلة .
٤. حركة التغذية للثاقب .
٥. الرايش المستخرج من عملية الثقب .

### Drill Chuck

### ظرف المثقاب:

يثبت ظرف المثقاب في عمود الدوران، ويشترط تطابق محوره مع المحور الطولي لعمود دوران المثقاب، كما يتيح سرعة وسهولة تغيير الثاقب (البنطة).  
صمم نصاب ظرف المثقاب بشكل مخروطي (بمخروط مورس) ١.٥ درجة تقريبا، وذلك لقوة تماسكه مع عمود الدوران، ونتيجة لقوة التماسك بين مخروط الظروف والمخروط الداخلي لعمود دوران، يؤدي إلى التمرکز الدقيق لحركة دوران الثاقب، والذي ينعكس على جودة التشغيل.  
عادة يستخدم ظرف المثقاب ذو الثلاثة فكوك الموضح بشكل ٣ - ٣٨ في ربط الثقافات (البنط) المختلفة أثناء عمليات التشغيل.

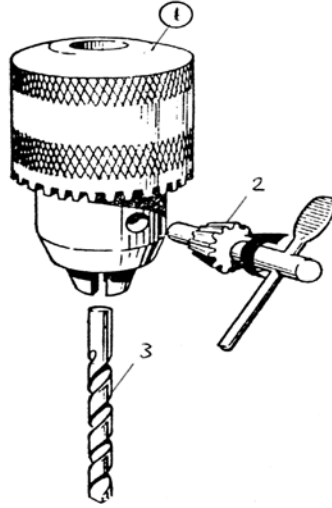

شكل ٣ - ٣٨

ظرف المثقاب

١. ظرف المثقاب.

٢. مفتاح الظرف.

٣. الثاقب .. ( البنطة ) .

## شحن الثقاب

### Drilling Tools Grinding


تباع الثقاب (البنط) بالأسواق التجارية مجلحة (مسنونة) أي حدودها القاطعة بزوايا حادة، ولكن بعد إنقضاء فترة علي إستعمالها تتلثم (تتآكل وتتلف الحدود القاطعة) ويعرف ذلك من إستدارة الأركان الخارجية للحدين القاطعين الرئيسيين، ويفقد الثاقب قدرته علي الإستمرار في عملية الثقب. وإذا إستمر إستعمال الثاقب المثلثم (المتآكل)، ترتفع درجة حرارة المشغولة والثاقب معاً نتيجة الإحتكاك الشديد بينها، ويتغير لون الثاقب إلي الأزرق الداكن المائل إلي السواد، ويفقد بذلك صلابته ويتوقف الحد القاطع نهائياً عن الثقب.

لذلك يجب شحن (تجليخ) الثقاب من حين لآخر وتبريدها أثناء التجليخ ، بحيث

لا يتغير لونها ولا ترتفع درجة حرارتها، ثم تخزينها تبعاً لتسلسل أقطارها في صناديقها الخاصة بحيث يمكن الحصول علي الثاقب المطلوب بسهولة.

### شحذ الثقبات علي الجهاز :

يمكن من خلال استخدام جهاز شحذ (تجليخ) الثقبات الموضح بشكل ٣ . ٣٩ الذي يسمى بترتيبه سن الثقبات .. التحكم في الحركة المتأرجحة والتوجيه الدقيق للثقبات المختلفة الأقطار أثناء تجليخها .

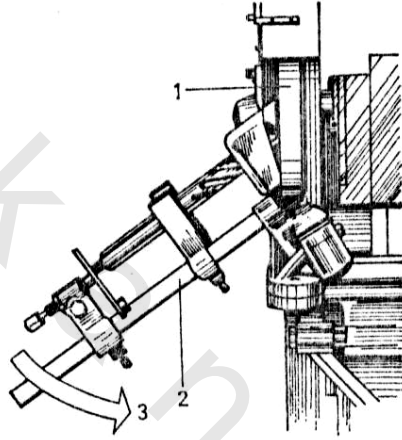

شكل ٣ - ٣٩

شحذ الثقبات باستخدام الجهاز

١ . قرص التجليخ.

٢ . حامل الثقبات.

٣ . الحركة المتأرجحة.


يثبت جهاز تجليخ الثقبات بهيكل آلة التجليخ اليدوي، وتتم حركته بطريقة ميكانيكية .. مع مراعاة التحقيق من تساوي طول الحدين القاطعين الرئيسيين بعد التجليخ.

### شحذ الثقبات علي آلة التجليخ اليدوي :

يضطر بعض الفنيين إلي شحذ (تجليخ) الثقبات (البنط) علي آلة التجليخ اليدوي وذلك لسرعة إنجاز أعمالهم، على الرغم من أن التجليخ اليدوي للثاقب الحلزوني يعتبر

**المرجع في خراطة المعادن**

من العمليات الصعبة .. فبالإضافة إلي ضرورة توفير الدقة التامة في حركة قرص التجليخ .. فإنه يجب توفر حركات منتظمة للثاقب أثناء تجليخه وذلك بقبضة نصاب الثقاب باليد اليمنى، بحيث تكون اليد اليسرى كساند للثاقب مع حركة اليد اليمنى بحركة متأرجحة كما هو موضح بشكل ٣ - ٤٠ (أ)، وتوجيه الثاقب إلي أعلي مع التكرار إلي أن يتم إنجاز تجليخ إحدى الحديد القاطعين الرئيسين بزاوية الرأس، ثم يشد (يجلخ) الحد القاطع الآخر بنفس الطريقة السابق ذكرها بشرط أن يكون كلا الحدين القاطعين شكل ٣ - ٤٠ (ب) متساويين في الطول ومركزهما مطابق لمحور الثاقب.

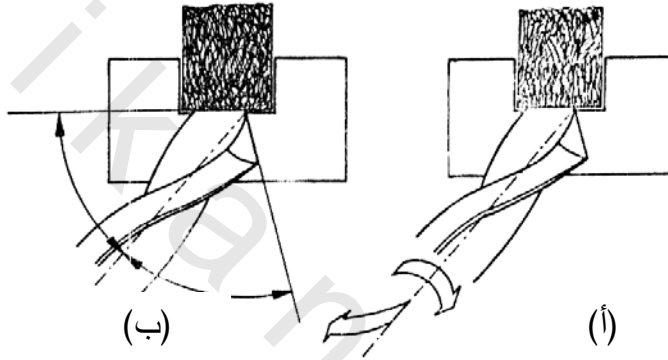


شكل ٣ - ٤٠

شحن الثقابات (البنط) علي آلة التجليخ اليدوي

Test Of Drilling Tools Angles

إختبار زوايا الثقابات :

بعد إتمام عملية شحن (تجليخ) الثقابات (البنط) سواء بجهاز تجليخ الثقابات أو علي آلة التجليخ اليدوي، فإنه يجب التحقيق من دقة الزوايا الهامة بها وذلك بإستخدام محدد قياس زوايا الثقابات (ضبعة قياس زوايا البنط) الموضحة بشكل ٣ - ٤١ لإختبار الزوايا التالية :-

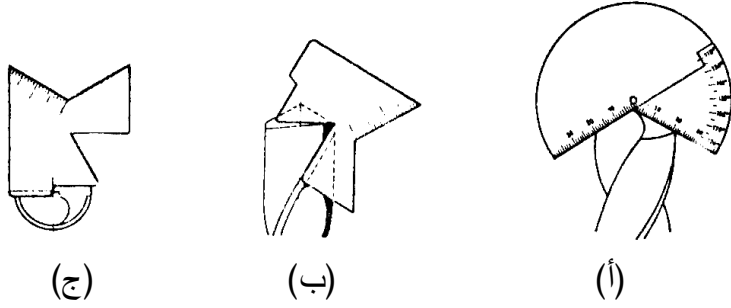


شكل ٣ - ٤١

التحقيق من دقة زوايا الثقافات

- (أ) زاوية الرأس بحيث يكون طول الحديد القاطعين الرئيسين متماثلين والزاوية مناسبة لنوع معدن قطعة التشغيل المراد ثقبها.
- (ب) زاوية الجرف ( زاوية ميل الخطوة الحلزونية ) وذلك لإختيار الثاقب المناسب لنوع معدن قطعة التشغيل المراد ثقبها.
- (ج) زاوية الحد القاطع العرضي : بحيث تكون بشكل مستقيم بزاوية مقدارها  $55^{\circ}$ .

### تأثير الشد الخاطئ للثقافات :

ينعكس الشد (التجليخ) الخاطئ للثاقب علي إنتاج ثقب رديئة كما هو موضح بشكل ٣ - ٤٢، والأخطاء الشائعة في تجليخ الثقافات التي يجب مراعاتها هي الآتي :

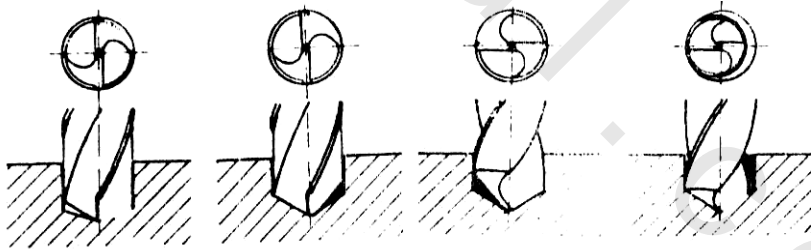

شكل ٣ - ٤٢

تأثير الشد الخاطئ للثقافات

- الحدان القاطعان الرئيسيان بزاوية الرأس غير متساويين في الطول وبمركز منحرف عن محور الثاقب .. مما يؤدي إلي القطع من جهة واحدة وزيادة في قطر الثقب.

### المرجع في خراطة المعادن



٢. الحدان القاطعان الرئيسيان بزاوية الرأس غير مستقيمين .. مما يؤدي إلى رداءة الثقب الجاري تشغيله.
٣. الحدان الرئيسيان بزاوية الرأس أكبر أو أصغر من الزاوية المنصوص عليها للمعدن المراد تشغيله.
٤. صغر زاوية الخلووص أصغر من اللازم .. الأمر الذي يؤدي إلي الإحتكاك الشديد وارتفاع في درجة الحرارة.

## البراغل

### Reamers

الثقوب الأسطوانية التي يجب أن تكون علي درجة عالية من الدقة من حيث المقاس والنعومة ، تجري برغلتها بعد ثقبها أو تجويفها بإستخدام أقلام الخراطة الداخلية . والبرغلة هي عملية ضبط للثقوب Reaming .. أي تشغيل دقيق من خلال قشط طبقة رقيقة من معدن السطح الداخلي للثقب بمقدار ٠.٢ ملليمتر وذلك حسب قطر الثقب المراد برغلته ، وذلك لغرض نعومة وتوسيع الثقب إلي مقاس الازدواج . يستخدم لهذا الغرض البراغل لإنتاج الثقوب ذات الدقة العالية في المقاسات مع الجودة المرتفعة في إنجاز الأسطح الداخلية ، وتجري هذه العملية عند إنتاج الثقوب الأسطوانية لغرض التوافق الخلوصي (الازدواجات ذات الخلووص الدقيقة) للمحاور والأعمدة والأجزاء المتزاوجة الدقيقة .

### Types Of Reamers

### أنواع البراغل :

صممت البراغل لفرض إنتاج ذات دقة عالية في القياس مع درجة نعومة مرتفعة للأسطح الداخلية.

تختلف أشكال وأحجام الأجزاء التي تحتوى علي الثقوب المراد برغلتها، كما تختلف طريقة التشغيل بكل منها .. لذلك فقد صممت البراغل بأنواع وأشكال مختلفة ليناسب كل منها الغرض المخصص من أجله وهي كالآتي :-

### Manual Reamer


### أولاً : البرغل اليدوي

يحتوي البرغل اليدوي الموضح بشكل ٣ - ٤٣ علي الحدود القاطعة (الأسنان)

### المرجع في خراطة المعادن

بشكل مستقيم أو بشكل حلزوني. الجزء الأمامي للحدود بشكل مستدق (مخروطي) طويل، وذلك لسهولة إيلاجه في الثقوب مع تحسين عملية التشغيل داخل الثقب المراد برغلته.

مقطع نهاية نصاب البرغل اليدوي علي شكل مربع ، لغرض تثبيته في المقبض اليدوي (البوجي) عند التشغيل .

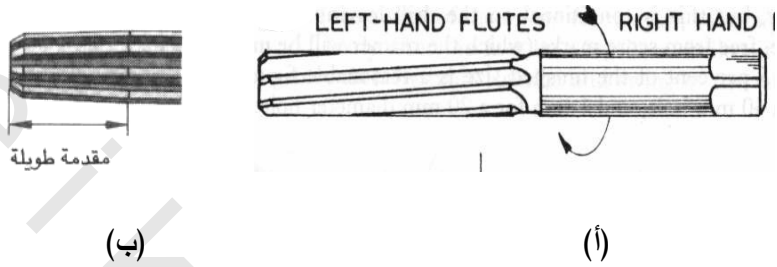

شكل 3 - ٤٣

البرغل اليدوي

المواد المستخدمة في صنع البراغل : Materials Used For Reamers

تصنع البراغل من الصلب الكربوني أو صلب السرعات العالية، كما توجد براغل أخرى مزودة بحدود قاطعة من الكريد التي تتميز بمقاومتها العالية للتآكل بالمقارنة بالبراغل المصنوعة من صلب السرعات العالية.

والبرغل هو عبارة عن أداة قطع يحتوي علي عدد من الحدود القاطعة التي تتراوح عددها إلى ما بين ٦ إلى ١٨ حد قاطع (سنة).


عادة تكون الحدود القاطعة بالبرغل بعدد زوجي . تقسم بشكل غير منتظم كما هو موضح بشكل ٣ - ٤٤ بحيث يكون كل إثنين متساويين متقابلين، والغرض من التوزيع الغير منتظم للحدود القاطعة علي المحيط، هو منع الاهتزاز .

تقوم الحدود القاطعة (أسنان البرغل) بقشط طبقة رقيقة من السطح الداخلي للثقب علي هيئة رايش (نحاته)، ويكسر الرايش نتيجة لتعدد الحدود القاطعة، تاركاً عمقاً ضعيفاً بالسطح ، ولو كانت خطوة أسنان البرغل متساوية لأصبح فرصة تكسير الرايش في نفس

المرجع في خراطة المعادن

المواقع قائمة، ولكن تؤدي إلي تشابك الأسنان في التعميقات الناشئة عند تكسير الرايش ، الأمر الذي يؤدي إلي ما يسمى بعلامات الاصطكاك التي تخفض من درجة جودة إنجاز الأسطح.

لهذا السبب تصنع البراغل ذات حدود قاطعة (أسنان) بأعداد زوجية ، والتي تكون مقسمة تقسيماً غير منتظم.

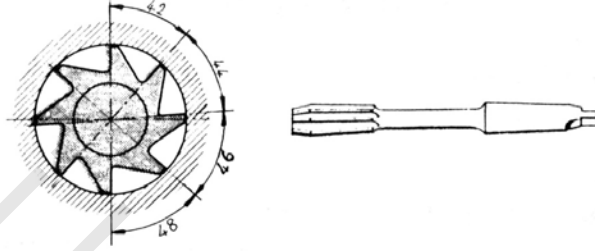

شكل ٣ - ٤٤


تقسيم الحدود القاطعة بالبرغل بشكل غير منتظم

### ثانياً : البرغل اليدوي الانضباطي Control Manual Reamer

تتلثم البراغل من كثرة الاستخدام، ويعاد تجليخ الحدود القاطعة ، حيث ينخفض قطر البرغل الأسمى نتيجة لذلك، ولهذا الغرض تستخدم البراغل اليدوية الانضباطية الموضحة بشكل ٣ - ٤٥ .. أي البراغل القابلة للضبط.

تنثبت الحدود القاطعة علي جسم البرغل المستدق بسلسلة صغيرة، فإذا أريد زيادة قطر الثقب يفك جلبة اللولب الخلفي ، وتربط جلبة اللولب الأمامي، فتتحرك الحدود القاطعة في إتجاه النصاب، كما تتحرك هذه الحدود بالتالي إلي الخارج نتيجة لإستدقاق الجسم ، وبذلك يزداد قطر البرغل.

يمكن حركة الحدود القاطعة بهذه الطريقة في مجال محدد للقطر مثلاً من ٦٠ ملليمتر إلي ٦٥ ملليمتر، وبذلك يمكن ضبط البرغل علي أي مقاس في حدود هذا المجال.

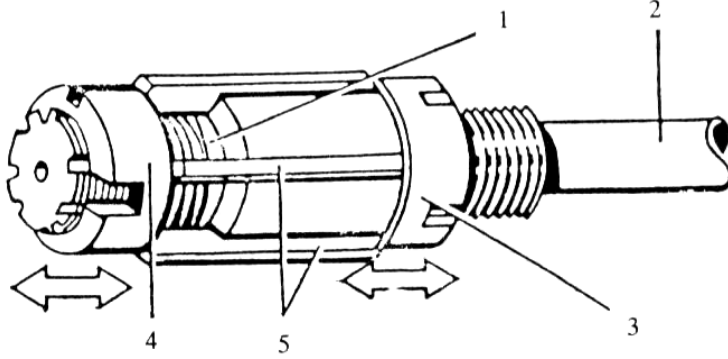

شكل ٣ - ٤٥

## البرغل اليدوي القابل للضبط

١. الجسم المستدق ( المسلوب ).
٢. النصاب.
٣. الجلبة الخلفية المثلوبة.
٤. الجلبة الأمامية المثلوبة.
٥. الحدود القاطعة.
٦. الزيادة في قطر البرغل.


## Machine Reamer

## ثالثاً : برغل الماكينة


يحتوى برغل الماكينة علي حدود قاطعة (أسنان) بشكل مستقيم أو حلزوني كما هو موضح بشكل ٣ - ٤٦. المقدمة المستدقة (المخروطية) لهذا البرغل قصيرة. يستخدم البرغل اليدوي في برغلة الثقوب النافذة الثقوب المسدودة ليصل إلي قاعها تقريباً.

يوجد نصاب البرغل بشكل أسطواني لقمطه بظرف المثقاب الذي يثبت في الرأس

لتقمت

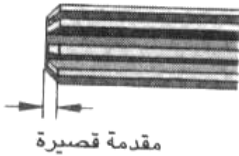

 المتحرك بالمخرطة، أو بشكل مستدق (بسلبه مورس) مباشرة في التجويف المستدق بعمود الرأس المتحرك مباشرة ، أو عن طريق جلب مستدقة.



شكل ٣ - ٤٦

برغل مكنة

(أ) برغل مكنة .

(ب) مقدمة قصيرة للحدود القاطعة .


Taper Reamer

رابعاً : البرغل المستدق

في كثير من الحالات تستخدم الأصابع المستدقة (المخروطية) للوصلات الميكانيكية، لضمان الحصول علي تركيب محكم وذلك في الحالات التي يتطلب فيها نزع هذه الأصابع وإعادة تثبيتها عدة مرات.

وعلي أي حال فإن عمل ثقب لإصبع مستدق أصعب منه للإصبع الأسطواني ، وعادة تكون نسبة الإستقاق بالإصبع المستدق ١ : ٥٠، أي أن قطر الإصبع ينخفض بمقدار ملليمتر واحد لكل ٥٠ ملليمتر في الطول. ولعمل الثقوب المستدقة تستخدم البراغل التي تتناسب مع مقاساتها.

يبرغل الثقب المخروطي بعد تشغيله تشغيلاً أولياً علي المخرطة، ويستخدم لهذا الغرض برغل مستدق بأسنان مستقيمة كما هو موضح بشكل ٣ - ٤٧.

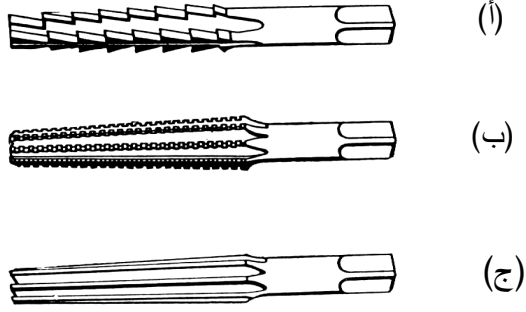


شكل ٣ - ٤٧

تشغيل البرغل المستدق باستخدام برغل ذات أسنان مستقيمة

- (أ) الثقب بثاقب ( بنطة ) بأصغر قطر للبرغل.
- (ب) البرغلة باستخدام برغل مستدق.
- (ج) تركيب الإصبع المستدق بالثقب.

### طريقة ثقب وبرغلة الثقوب المستدقة :

يتم تشغيل الثقب تشغيلاً أولياً بعمل ثلاثة ثقوب متدرجة كما هو موضح بشكل ٣ - ٤٨ (أ)، ويستخدم لعملية البرغلة طقم من البراغل المخروطية الموضح بشكل ٣ - ٤٨ (ب) الذي يتكون من ثلاثة براغل (برغل تخشين . برغل ذو خشونة متوسطة . برغل تشطيب).

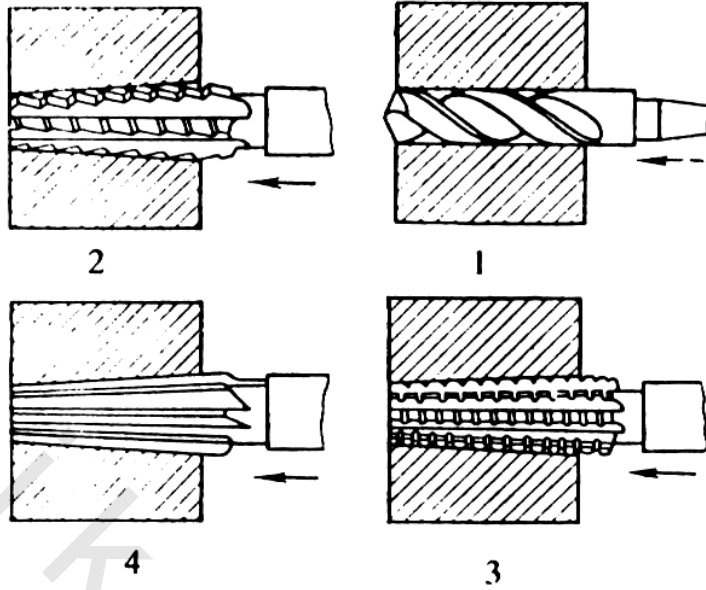

شكل ٣ - ٤٨


طريقة ثقب وبرغلة الثقوب المستدقة

### Floating Reamer

### خامساً : البرغل العائم

قد يزداد قطر الثقب بعد عملية البرغلة زيادة غير مقصودة .. في حالة تثبيت البرغل في الرأس المتحرك (الغراب المتحرك) بالمخرطة، أو في برج المخرطة البرجية تثبيتاً جسيماً ، ولتلافي ذلك تربط البراغل بشكل عائم، حيث يثبت نصاب البرغل في جلبه عائمة كما هو موضح بشكل ٣ - ٤٩، بحيث يسمح بترواحها، بينما يمنع الإصبع الأسطواني دورانها مع المشغولة.

بهذا التنسيق يمكن برغلة الثقوب ذات المحاور الغير منطبقة مع محور عمود دوران المخرطة، مما يتيح إيلاج البرغل في الثقب بصورة مستقيمة بحيث يكون للبرغل حرية الحركة في حدود ضيقة، مما يؤدي إلي تتابع البرغل بالثقب، وإلي تشغيل ثقوب مبرغلة دقيقة.

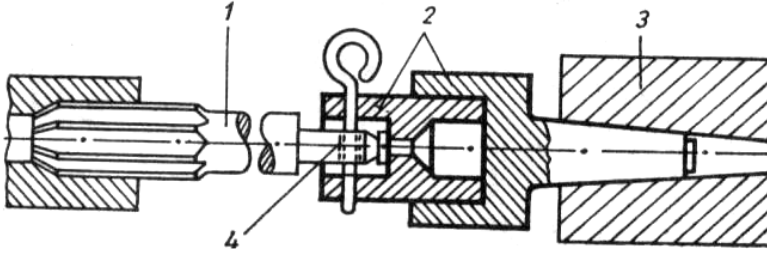

شكل ٣ - ٤٩

برغلة الثقوب ذات المحاور المنحرفة عن محور عمود الدوران باستخدام البرغل العائم

١. البرغل.
٢. الجلب العائمة.
٣. عمود الرأس المتحرك .. (الغراب المتحرك).
٤. تركيب البرغل في الجلبة العائمة عن طريق إصبع أسطواني.

### التشغيل النموذجي للبراغل :

للحصول على ثقوب ذات أسطح ملساء عن طريق إستخدام البراغل .. فإنه يجب تجهيز الثقوب بمقاس أقل من القياس المطلوب بمقدار محدد، ويتراوح هذا المقدار ما بين ٠.٣ - ٠.٥ ملليمتر بالنسبة للثقوب التي يتراوح قطرها ما بين ٢٠ . ٧٠ ملليمتر، وعلي سبيل المثال .. إذا أريد ثقب قطره الأسمى ٢٠ ملليمتر، فإنه يشغل أولاً بثقب قطره ١٩.٧ ملليمتر، حيث يصل القطر بعد عملية البرغلة إلى المقاس المطلوب.

أما سرعة القطع المستخدمة في برغلة ثقوب الصلب وحديد الزهر الرمادي ما بين ٢ - ٦ متر/دقيقة، وفي ثقوب النحاس الأصفر ما بين ٨ - ١٥ متر/دقيقة، وفي ثقوب سبائك الألومنيوم ما بين ٢٠ - ٣٠ متر/دقيقة . كما توجد جداول تعطي قيماً تجريبية لأنسب سرعات القطع المستخدمة في عمليات البرغلة.

ويتراوح معدل التغذية في عمليات برغلة ثقوب الصلب وحديد الزهر الرمادي إلى ٠.٣ - ٣ ملليمتر/دورة، وفي ثقوب النحاس الأصفر إلى ٠.٥ - ٤ ملليمتر/دورة، وفي ثقوب سبائك الألومنيوم إلى ٠.٢ - ١ ملليمتر/دورة.

أما مواد التبريد المستخدمة في عمليات البرغلة فإنه يفضل محلول الزيتي المخفف

### المرجع في خراطة المعادن



عند تشغيل الصلب، وينصح باستخدام محلول الكحول عند برغلة سبائك الألومنيوم، في حين يبرغل النحاس الأصفر وحديد الزهر الرمادي برغلة جافة.

## الباب الرابع

4

تشغيل الأسطح المخروطية


## مَهَيِّدٌ

يناقش هذا الباب الطرق المختلفة لتشغيل الأسطح المخروطية (بانحراف الراسمة الطولية . بانحراف محور الرأس المتحرك . بانحراف القضيب الدليلي بجهاز السلبية . باستخدام البراغل المخروطية . باستخدام أقلام خراطة التشكيل . ويتناول بيانات المخروط وحسابات مقدار الإنحرافه ، وضبط إنحراف القضيب الدليلي بالملليترات أو الدرجات، والحساب التقريبي لإيجاد زاوية الميل المطلوبة. ويتعرض إلى مخروط مورس (سلبية مورس) ومقاساتها وأبعادها وجدولها الخاصة، ونسبة ميل المخروط ، والنسبة المئوية لميل المخروط.

## تشغيل الأسطح المخروطية

المخروط الموضح بشكل ٤ - ١ هو نوع من أنواع الخراطة الطولية، يتغير فيه القطر بانتظام.

الغرض من تشغيل الأسطح المخروطية .. (السلبية أو المستدق) هو سهولة تماسك الأجزاء مع بعضها البعض ، وأقرب مثال لذلك هو تماسك مخروط الذنبة أو مخروط الثاقب مع المخروط الداخلي للرأس المتحرك بالمخرطة.

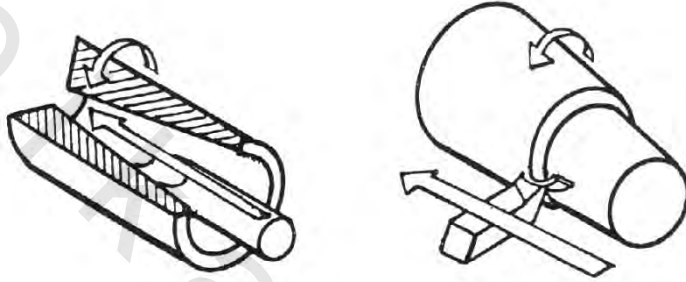

شكل ٤ - ١

المخروط (السلبية أو المستدق)

### طرق إنتاج الأسطح المخروطية:

يمكن إنتاج الأسطح المخروطية بإحدى الطرق التالية :-


١. بانحراف الراسمة الطولية.
٢. بانحراف محور الرأس المتحرك.
٣. بانحراف القضيب الدليلي بجهاز السلبية.
٤. باستخدام البراغل المخروطية.
٥. باستخدام أقلام خراطة التشكيل.

### تشغيل الأسطح المخروطية باستخدام الراسمة الطولية :

عند استخدام الراسمة الطولية لعمل المخروط (المستدق) المطلوب، يجب فك الصامولتين الموضحة إحداهما بشكل ٤ - ٢ ، حيث تتحرك الراسمة الطولية بشكل

**المرجع في خراطة المعادن**

دائري على التقسيم الدائري المدرج بأسفلها بزاوية قدرها  $360^\circ$  ، وذلك لإنحراف الراسمة بزاوية الميل المطلوب تنفيذها ، ثم تربط الصامولتين لتثبيت الراسمة جيداً .  
تحدد الدرجات بسهولة .. لكن تحديد الدقائق يكون بشكل تقريبي .

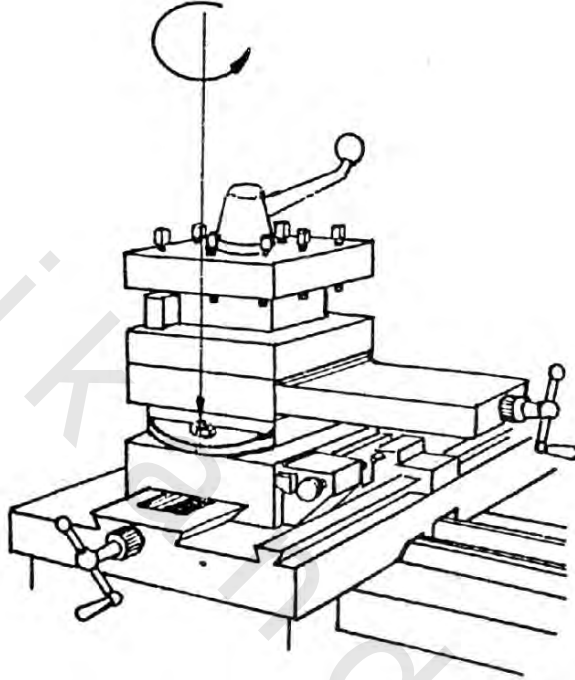


شكل ٤ - ٢

فك الصامولتين وتحرك الراسمة الطولية بحركة دائرية بالزاوية المطلوبة

عند البدء في التشغيل المخروط بدوران مقبض الراسمة الطولية، يتحرك الحد القاطع للقلم بخط مائل على محور الذنبتين، وذلك لإنتاج المخروط (السلبة المطلوب تنفيذها) والتي لا يتجاوز طولها مسافة تحرك الراسمة الصغرى.  
علي الرغم من أن تشغيل السلبة باستخدام الراسمة الطولية هي الطريقة الشائعة الاستخدام لسهولة استخدامها، إلا أنه من أهم عيوبها التغذية اليدوية .. الأمر الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى عدم جودة السطح المعرض للتشغيل.

## أبعاد المخروط:

عادة عند تشغيل أي مخروط يوضح على الرسم ثلاثة أبعاد هامة كما هو موضح بالرسم التخطيطي بشكل ٤ - ٣ وهي كالآتي :-

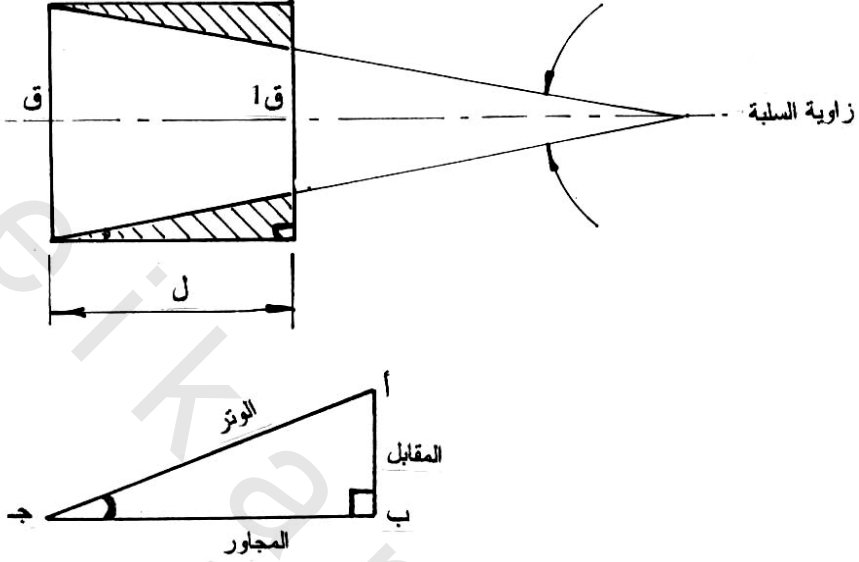

شكل ٤ - ٣

## أبعاد المخروط

القطر الأكبر ..... يرمز له بالرمز .. ق أو D  
القطر الأصغر ..... يرمز له بالرمز .. ق<sub>1</sub> أو d  
طول السلبة ..... يرمز لها بالرمز .. ل أو L  
في المثلث أ ب ج القائم الزاوية في ب . لتحديد طول الضلع أ ب بالنسبة لجزء مخروطي قطره الأكبر ق وقطره الأصغر ق<sub>1</sub>  
ولتحديد طول الضلع أ ب بالنسبة لجزء مخروطي قطره الأكبر ق وقطره الأصغر

ق<sub>1</sub>:

$$\frac{1}{2} = \frac{ق - ق_1}{2} = \text{الضلع أ ب} \text{ الفرق بين القطبين.}$$

## المرجع في خراطة المعادن

مثال 1:

يراد تشغيل مخروط قطره الأكبر 25 ملليمتر وقطره الأصغر 18 ملليمتر وطوله 40 ملليمتر. أوجد عدد درجات انحراف الراسمة الطولية؟

الحل:

$$\text{نصف الفرق بين القطرين} = \frac{1ق - ق}{2} = \frac{18 - 25}{2} = 3.5 \text{ مم}$$

في المثلث القائم الزاوية في ب بالشكل السابق ٨٤ .

$$\text{ظل الزاوية} = \left| \frac{\text{الضلع المقابل}}{\text{الضلع المجاور}} \right| = \frac{أ ب}{ب ج}$$

$$0.0875 = \frac{3.5}{40} =$$

بالبحث بجداول الظلال لإيجاد زاوية الظل المقابلة للرقم 0.0875 نجده هو ٥ ° .

∴ مما سبق نستنتج القانون الآتي:-

$$\text{ظل الزاوية} = \frac{\text{القطر الأكبر} - \text{القطر الأصغر}}{2 \times \text{طول السنتية}} = \frac{ق - 1ق}{2 \times ل}$$

مثال ٢:

يراد تشغيل مخروط طوله 65 ملليمتر وقطره الأكبر 47 ملليمتر وقطره الأصغر 37 ملليمتر . أوجد زاوية ميل الراسمة الطولية بالدرجات والدقائق؟

الحل:


$$\text{ظل الزاوية} = \frac{ق - 1ق}{2 \times ل} = \frac{37 - 47}{65 \times 2} = \frac{10}{130} = 0.07692$$

بالبحث بجداول الظلال لإيجاد زاوية الظل المقابلة لهذا الرقم نجده =  $24^\circ$  ٤

## تشغيل الأسطح المخروطية

### بانحراف محور الرأس المتحرك

يمكن تشغيل الأسطح المخروطية بانحراف ذنبه الرأس المتحرك عن محور عمود الدوران كما هو موضح بشكل ٤ - ٤.

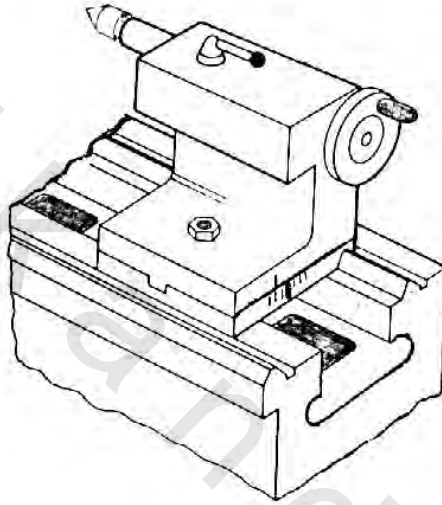

شكل ٤ - ٤

#### تشغيل الأسطح المخروطية بانحراف محور الرأس المتحرك


يعتبر تشغيل الأسطح المخروطية بواسطة الرأس المتحرك هي أفضل وأسهل الطرق، من مميزاتا هي تشغيل الأسطح المخروطية (الطويلة والقصيرة) بين ذنبتين بالطول المطلوب آلياً، كما يتم بهذه الطريقة أيضاً قطع القلاووظ المسلوب الخارجى الذى يستخدم بصفة خاصة بمحابس الغازات.

يمكن إنحراف ذنبه الرأس المتحرك كما هو موضح بشكل ٤ - ٥ ليبعد عن المحور الأساسى للذنبتين (محور عمود الدوران) بمسافة معينة، عن طريق المسمار القلاووظ الذى يتحرك داخل جلبه داخلية، لإمكان حركة الجزء العلوى منه وذلك بإستخدام

**المرجع في خراطة المعادن**




مفتاح لفك وربط المسمار من الجهتين.

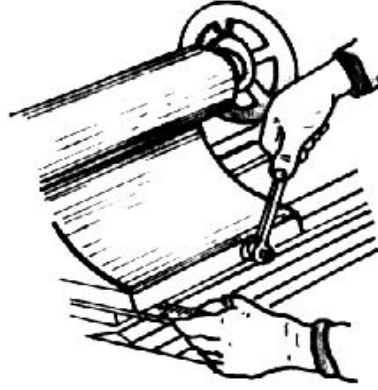

شكل ٤ - ٥

إنحراف ذنبية الرأس المتحرك عن محور عمود الدوران

يتم التحكم في مقدار الإنحراف المطلوب للجزء العلوي للرأس المتحرك عن محوره الأساسي، عن طريق التدريج المقسم بالمليمترات بالسطح الجانبي للرأس المتحرك كما هو موضح بشكل ٤ - ٦ (ب) وهي مسافة بعد ذنبية الرأس المتحرك عن محورها الأساسي (محور عمود الدوران) بالمليمتر.

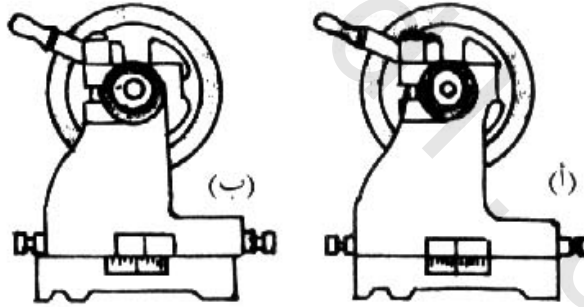


شكل ٤ - ٦

التحكم في مقدار إنحراف الجزء العلوي للرأس المتحرك

(أ) الوضع الطبيعي للفراب المتحرك.

(ب) الوضع بعد الإنحراف.

تستخدم مسطرة مدرجة لتحديد قيمة إنحراف ذنبة الرأس المتحرك عن ذنبة عمود الدوران كما هو موضح بشكل ٤ - ٧، وذلك في حالة عدم وجود تدريج بالسطح الجانبي للرأس المتحرك.

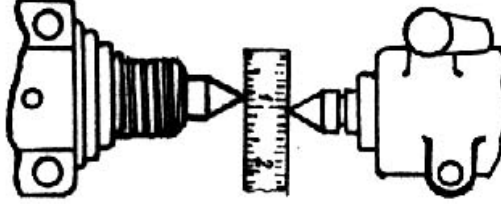


شكل ٤ - ٧

إستخدام مسطرة لقياس إنحراف الرأس المتحرك

### حساب مقدار إنحراف محور الرأس المتحرك :

هناك حالتان لحساب مقدار إنحراف محور الرأس المتحرك وهى كالآتى:-

١. إذا كان المخروط المطلوب تشغيله بطول القطعة كلها كما هو موضح بشكل ٤ - ٨ .. علماً بأن هذه الحالة نادر حدوثها عملياً.

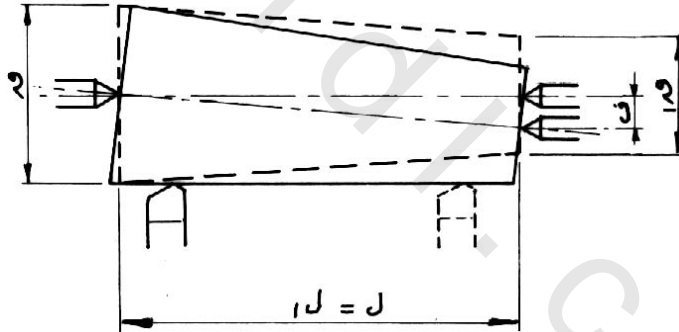


شكل ٤ - ٨

طول القطعة تساوى طول المخروط

تحدد مسافة إنحراف محور الرأس المتحرك بالمعادلة التالية :-

$$S = \frac{D - d}{2} \dots\dots\dots \text{أو} \quad \boxed{f = \frac{Q - 1Q}{2}}$$

٢. إذا كان طول المخروط المطلوب تشغيله أقل من طول القطعة كما هو موضح بشكل ٤ - ٩ .. وهي أكثر الحالات إنتشاراً .

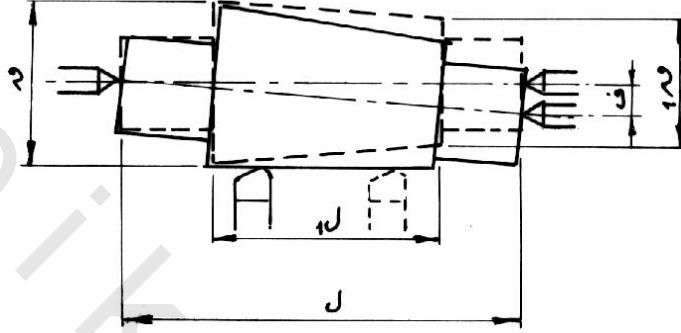

شكل ٤ - ٩

طول المخروط أقل من طول القطعة

تحدد مسافة إنحراف محور الرأس المتحرك بالمعادلة التالية :-

$$S = \frac{D - d}{2} \times \frac{L}{L_1} \dots\dots\dots \text{أو} \quad \boxed{f = \frac{L}{L_1} \times \frac{Q - 1Q}{2}}$$

حيث f أو S ... مسافة إنحراف محور الرأس المتحرك بالمليمترات .

Q أو D ... القطر الأكبر للمخروط.

d أو Q ... القطر الأصغر للمخروط.

L<sub>1</sub> أو L ... طول المخروط.

L أو L ... الطول الكلي للقطعة.

مثال ١ :

قطعة طولها ٤٠٠ مليمتر يراد تشغيل مخروط عليها قطره الأكبر ٦٥ مليمتر

**المرجع في خراطة المعادن**

وقطره الأصغر ٥١ ملليمتر وطوله ٢٥٠ ملليمتر . أوجد مسافة إنحراف محور الرأس المتحرك بالمليمترات ؟

**الحل :**

$$S = \frac{D - d}{2} \times \frac{L}{L_1} \quad \dots\dots\dots \text{أو} \quad \frac{L}{L_1} \times \frac{ق - ق_1}{2} = \text{ف}$$

$$\frac{400}{250} \times \frac{51 - 56}{2} = \text{ف}$$

$$\text{ف} = \frac{400}{450} \times \frac{5}{2} = ٤ \text{ مم}$$

**مثال ٢ :**

يراد تشغيل مخروط على قطعة بطولها الكلى ٥٦٠ ملليمتر بقطر أكبر ٨٧ ملليمتر وقطر أصغر ٨١ ملليمتر . أوجد مسافة إنحراف محور الرأس المتحرك بالمليمترات ؟

**الحل :**

$$S = \frac{D - d}{2} \quad \dots\dots\dots \text{أو} \quad \frac{ق - ق_1}{2} = \text{ف}$$

$$\text{ف} = \frac{6}{2} = \frac{81 - 87}{2}$$

∴ قيمة إنحراف محور الرأس المتحرك = ٣ ملليمتر

**حساب مقدار إنحراف محور الرأس المتحرك بمعلومية نسبة ميل المخروط :**

يمكن حساب مقدار إنحراف محور الرأس المتحرك بمعلومية نسبة ميل المخروط

بالمعادلة التالية :-

$$\frac{1}{2} \times L = \text{ف}$$

حيث ف ..... مسافة إنحراف محور الرأس المتحرك بالمليمتر .

**المرجع في خراطة المعادن**

ل ..... الطول الكلى للقطعة بالمليمترات .

$\frac{1}{س2}$  .... نسبة ميل المخروط .

$$\text{علماً بأن } \left( \frac{ق - ق_1}{ل \times 2} = \frac{1}{س2} \right)$$

مثال ١ :

يراد تشغيل مخروط طوله ٦٠ ملليمتر وقطره الأكبر ٣٧ ملليمتر وقطره الأصغر

٣٤ ملليمتر على قطعة طولها الكلى ٢٠٠ ملليمتر ، وإذا علم أن نسبة ميل المخروط

هي ١ : ٤٠ . أوجد الآتي :-

(أ) مسافة إنحراف محور الرأس المتحرك بمعلومية طول المخروط وقطره .

(ب) مسافة إنحراف محور الرأس المتحرك بمعلومية نسبة ميل المخروط .

الحل :

$$\text{(أ) } ف = \frac{ق - ق_1}{2} \times \frac{ل}{ل_1}$$

$$= \frac{200}{60} \times \frac{34 - 37}{2} =$$

$$= 5 = \frac{200}{60} \times \frac{3}{2}$$

$$\text{(ب) } ف = ل \times \frac{1}{س2}$$

$$= 5 مم = \frac{1}{40} \times 200 =$$

ملاحظة :

في المثال السابق يلاحظ تطابق نتائج المعادلتين (أ ، ب) .. وبذلك نستنتج أن :-

$$ف = \left( ل \times \frac{1}{س2} \right) = \left( \frac{ق - ق_1}{2} \times \frac{ل}{ل_1} \right) \dots \dots \dots \text{إستنتاج}$$

## مثال ٢ :

يراد تشغيل مخروط قطره الأكبر ٢٥ ملليمتر وطوله ٣٠ ملليمتر على قطعة طولها الكلى ١٢٠ ملليمتر ، وإذا علم أن نسبة ميل المخروط هي ١ : ٤٠ . أوجد الآتي :-

(أ) مسافة إنحراف محور الرأس المتحرك ؟

(ب) مقدار القطر الأصغر للمخروط ؟

## الحل :

$$(أ) \quad f = l \times \frac{1}{s} = 120 \times \frac{1}{40} = 3 \text{ مم}$$

$$3 = \frac{1}{40} \times 120 =$$

$$(ب) \quad \frac{1}{s_2} = \frac{1}{s_1} \times \frac{q_1 - q_2}{l_1}$$

$$\frac{1}{30 \times 2} = \frac{1}{40}$$

$$30 \times 2 \times 1 = 40 \times (q_1 - q_2)$$

$$\therefore 1.5 = \frac{30 \times 2 \times 1}{40} = (q_1 - q_2)$$

## مثال ٣ :

يراد تشغيل مخروط قطره الأكبر ٤٢ ملليمتر الأصغر ٣٩.٥ ملليمتر وطوله ٥٠ ملليمتر على قطعة طولها الكلى ١٦٠ ملليمتر .

أوجد الآتي :-

(أ) نسبة ميل المخروط .

(ب) مسافة إنحراف محور الرأس المتحرك .

## المرجع في خراطة المعادن

الحل :

$$(أ) \frac{ق - ق_1}{ل \times 2} = \frac{1}{س 2}$$

$$\frac{205}{100} = \frac{39.5 - 42}{50 \times 2} =$$

∴ نسبة ميل المخروط = ٢.٥ : ١٠٠

$$(ب) ف = ل \times \frac{1}{س 2}$$

$$4 = \frac{25}{1000} \times 160 =$$


**تشغيل الأسطح المخروطية المتماثلة بإنحراف محور الرأس المتحرك :**

يمكن تشغيل الأسطح المخروطية المتماثلة عند توفر نموذج للقطعة وذلك بإنحراف محور الرأس المتحرك ، دون اللجوء إلى إستخدام المعادلات الحسابية .. بإتباع خطوات العمل التالية :-

١. تثبيت نموذج القطعة الجاهزة بين ذنبة عمود الدوران وذنبة الرأس المتحرك .
٢. إنحراف محور الرأس المتحرك تدريجياً.
٣. الحركة اليدوية للعربة نحو اليمين واليسار .. مع إقتراب قمة القلم نحو السطح المخروطي.
٤. يثبت وضع الرأس المتحرك بعد التأكد من توازي السطح المخروطي لحركة التغذية الطولية للقلم.

٥. يمكن التأكد من دقة إنحراف محور الرأس المتحرك بوضع قطعة من الورق على بداية السطح المخروطي وإقتراب قمة القلم نحوها (من الجهة اليمنى) كما هو موضح بشكل ٤ - ١٠ ، بحيث يضغط الحد القاطع للقلم على الورقة شكل خفيف، مع تثبيت ميكرومتر الراسمة العرضية على الصفر ، تكرر هذه العملية على نهاية السطح

المخروطي (من الجهة اليسرى) والتأكد من وضع ميكرومتر الراسمة العرضية على نفس الوضع السابق.

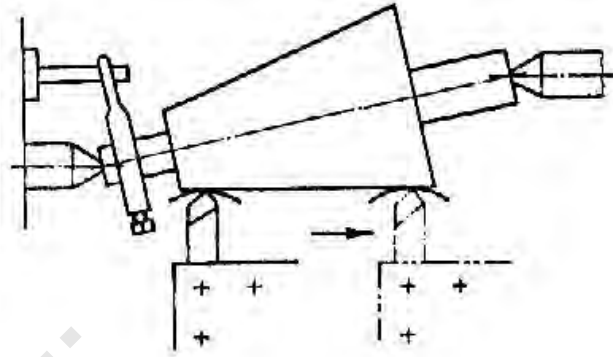

شكل ٤ - ١٠


التأكد من دقة إنحراف محور الرأس

عيوب استخدام الرأس المتحرك لتشغيل الأسطح المخروطية :

١. عدم القدرة على إنحراف الرأس المتحرك بمسافة كبيرة .. (لإنتاج مخروط بزاوية كبيرة).

٢. عدم القدرة على إنتاج مخروط داخلي .. حيث أن ذنبة الرأس المتحرك هي الأداة التي تمثل العنصر الأساسي للإنحراف.

٣. تآكل الثقوب المركزية بشكل غير منتظم بسبب إنحراف محور المشغولة كما هو موضح بشكل ٤ - ١١.

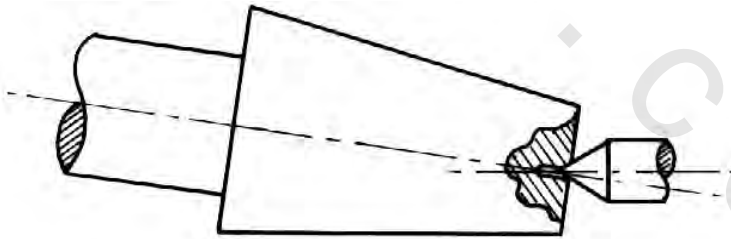


شكل ٤ - ١١

تآكل الثقوب المركزية بسبب إنحراف محور المشغولة



## ملاحظة :

يجب استخدام ذنبة برأس كروية كما هو موضح بشكل ٤ - ١٢ بدلاً من الذنبة ذات الرأس المخروطية عند تشغيل الأسطح المخروطية ذات الدقة العالية .

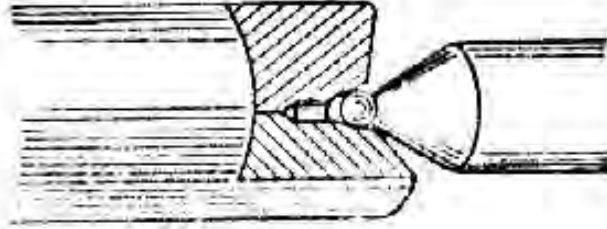

شكل ٤ - ١٢


ذنبة برأس كروية

## تشغيل الأسطح المخروطية

### باستخدام القضيب الدليلي

يمكن تشغيل الأسطح المخروطية بانحراف القضيب الدليلي (المسطرة المنزقة بجهاز السلبية)، حيث يستخدم في معظم المخارط الحديثة جهاز خاص لتشغيل الأسطح المخروطية، يسمى بالقضيب الدليلي أو المسطرة المنزقة المخروطية أو جهاز السلبية.

القضيب الدليلي الموضح بشكل ٤ - ١٣ عبارة عن مسطرة لها محور مواز لمحور الذنبتين، تنزلق المسطرة على دليلين يمكن تثبيتها بعد ضبط إنحرافها عن المحور، بعدد درجات الميل ، أو بعدد الملليمترات حسب البعد المطلوب.

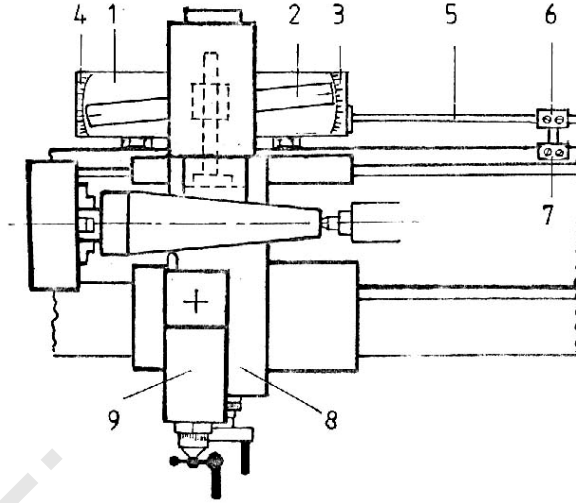

شكل ٤ - ١٣

## القضيب الدليلي

- ١- الجهاز المخروطي .
- ٢- المسطرة المنزقة المخروطية .
- ٣- تدرج بالدرجات لتثبيت المسطرة المنزقة المخروطية بالزاوية المطلوبة .
- ٤- تدرج بالمليمترات لتثبيت المسطرة المنزقة المخروطية بالمسافة المطلوبة .
- ٥- عمود الشد .
- ٦- قاعدة لتثبيت عمود الشد .
- ٧- قاعدة لتثبيت عمود الشد بالفرش .
- ٨- الراسمة العرضية .
- ٩- الراسمة الطولية .

يتصل القضيب الدليلي بالراسمة العرضية بواسطة دليل، وفي معظم المخارط يفصل عمود قلاووظ الراسمة العرضية أثناء استخدام المسطرة المنزقة المخروطية لنقل زاوية الميل المطلوبة على قطعة التشغيل.

لذلك يعدل وضع تثبيت الراسمة الطولية بزاوية  $90^\circ$  لإمكان ضبط عمق القطع والتحكم في بعد أو قرب القلم من المشغولة.

## المرجع في خراطة المعادن

## نظام تشغيل القضيب الدليلي :

صمم القضيب الدليلي في بعض المخارط لضبط إنحرافه عند تشغيله بنظام الدرجات، وصمم في مخارط بنظام الملليمترات، كما صمم في مخارط أخرى بكلا النظامين في آن واحد (بالدرجات من جهه والملليمترات من جهة أخرى).

## ضبط إنحراف القضيب الدليلي بالدرجات :

يتم ضبط إنحراف القضيب الدليلي بالدرجات طبقاً لزاوية ميل المخروط المطلوب .. (كما هو متبع عند تشغيل الأسطح المخروطية بإستخدام الراسمة الطولية) من خلال تطبيق المعادلة التالية :-

$$\theta = \frac{D - d}{2 L} \dots\dots\dots \text{ظل ل} = \frac{ق - ق_1}{ل \times 2} \text{ أو}$$

مثال :

يراد تشغيل مخروط بإستخدام القضيب الدليلي قطره الأكبر 63 ملليمتر وقطره الأصغر 28 ملليمتر وطوله 400 ملليمتر . أوجد مقدار إنحراف القضيب الدليلي بالدرجات ؟

الحل :

$$\text{ظل ل} = \frac{ق - ق_1}{ل \times 2} = \frac{35}{800} = \frac{28}{800} = \frac{63}{800} = 0.0437$$

بالبحث بجدول الظلال نجد أن زاوية الظل = 30° = 2°

## ضبط إنحراف القضيب الدليلي بالملليمترات :

يتم ضبط إنحراف القضيب الدليلي بنظام الملليمترات بطريقتين هما :-

١ . عندما يكون مركز دوران القضيب الدليلي يقع في طرفه كما هو موضح بشكل ٤

- ١٤ (أ) .. يتم ضبط مسافة إنحرافه عن المحور بالمعادلة التالية :-

$$S = \frac{D-d}{2} \times \frac{L_d}{L} \quad \text{أو} \quad \frac{ق-ق_1}{2} \times \frac{لء}{ل} = ف$$

حيث ف .... مسافة إنحراف محور القضيب الدليلي بالمليمترات .

ق .... القطر الأكبر للمخروط .

ق<sub>1</sub> .... القطر الأصغر للمخروط .


ل .... طول المخروط .

لاء .... طول مسطرة القضيب الدليلي .

٢. عندما يكون مركز دوران القضيب الدليلي يقع في المنتصف كما هو موضح بشكل ٤

- ١٤ (ب) .. يتم ضبط مسافة إنحرافه عن المحور بالمعادلة التالية :-

$$ف = \frac{ق-ق_1}{4} \times \frac{لاء}{ل}$$

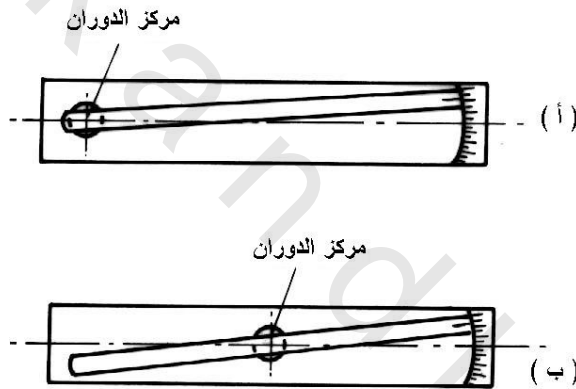

شكل ٤ - ١٤

ضبط إنحراف القضيب الدليلي بالمليمترات .

(أ) مركز دوران القضيب الدليلي يقع في طرفه

(ب) مركز دوران القضيب الدليلي يقع في المنتصف

مثال ١ :

يراد تشغيل مخروط بإستخدام القضيب الدليلي قطره الأكبر ٩٦ ملليمتر وقطره

الأصغر ٨٨ ملليمتر وطوله ٤٠٠ ملليمتر. علماً بأن طول مسطرة القضيب الدليلي

**المرجع في خراطة المعادن**

٥٠٠ ملليمتر ومركز دورانه يقع عند طرفه . أوجد إنحراف القضيب الدليلي بالملليمترات ؟

الحل :

$$ف = \frac{ق - ق_1}{2} \times \frac{ل}{ل}$$

$$\frac{500}{400} \times \frac{88 - 96}{2} =$$

$$5 \text{ مم} = \frac{500}{400} \times \frac{8}{2} =$$

مثال ٢ :

يراد تشغيل المخروط الموضح بياناته بالمثال السابق علماً بأن مركز دورانه في المنتصف . أوجد مسافة إنحراف القضيب الدليلي بالملليمترات ؟

الحل :

$$ف = \frac{ق - ق_1}{4} \times \frac{ل}{ل}$$

$$\frac{500}{400} \times \frac{88 - 96}{4} =$$

$$2.5 \text{ مم} = \frac{500}{400} \times \frac{8}{4} =$$

مميزات استخدام القضيب الدليلي :

١. تشغيل الأسطح المخروطية الخارجية والداخلية آلياً.
٢. إنتاج القلاووظ الخارجي والداخلي المخروطي .. علماً بأنه لا يمكن تشغيل القلاووظ الداخلي المخروطي إلا بهذه الطريقة.
٣. سهولة ضبط إنحراف المسطرة المنزلقة المخروطية.
٤. سهولة التحول لتشغيل الأسطح الإسطوانية بدون تغييرات جوهرية مضيعة للوقت.

عيوب استخدام القضيب الدليلي :

١. عدم القدرة على تشغيل الأسطح المخروطية التي تزيد زاوية ميلها عن عشرة درجات.
٢. عدم القدرة على تشغيل الأسطح المخروطية التي تزيد طولها عن طول المسطرة المنزقة المخروطية (٥٠٠ ملليمتر تقريباً).


### إرشادات :

عند تشغيل الأسطح المخروطية باستخدام القضيب الدليلي .. يراعى إتباع الإرشادات الآتية :-

١. تنظيف جميع أسطح الإنزلاق بالقضيب الدليلي تنظيفاً جيداً، مع تزييتها وذلك لسهولة إنزلاق المسطرة المخروطية.
  ٢. ربط أماكن تثبيت القضيب الدليلي بالفرش جيداً.
  ٣. فصل حركة عمود قلاووظ الراسمة العرضية لإنتقال الحركة من المسطرة المنزقة المخروطية مباشرة إلى الحد القاطع للقلم، ويتبع ذلك تغيير وضع الراسمة الطولية لتتعامل على محور الذنبتين (أى إنحرافها بزاوية ٩٠°) لكي تستخدم في ضبط عمق القطع.
- علماً بأنه لا يتغير وضع الراسمة الطولية في بعض المخارط الحديثة .. بل يكفي فك الصامولة الخاصة بعمود قلاووظ الراسمة العرضية .

### تشغيل الأسطح المخروطية باستخدام أقلام المخارط :

يمكن تشغيل الأسطح المخروطية باستخدام أقلام المخارط بمقدار الزاوية المطلوب تشغيلها كما هو موضح بشكل ٤ - ١٥ .

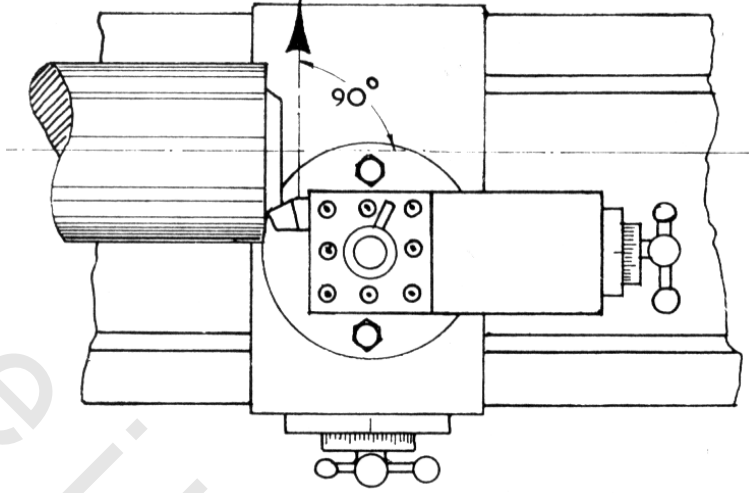


شكل ٤ - ١٥

تشغيل الأسطح المخروطية باستخدام  
أقلام مجلخة بمقدار الزاوية المطلوبة

تستخدم هذه الطريقة في تشغيل الأجزاء المخروطية القصيرة فقط والتي تحتاج إلى دقة كبيرة كما تستخدم بشكل خاص في مخارط الإنتاج.

### تشغيل الأسطح المخروطية باستخدام البراغل المخروطية :

يمكن تشغيل الأسطح المخروطية باستخدام البراغل المسلوية .. لتشغيل الأجزاء المخروطية الداخلية شكل ٤ - ١٦ بعد ثقبها بالثاقب (البنطة المناسبة)، بحيث يكون قطر الثاقب أقل من القطر الأصغر للمخروط بمقدار ٠.٥ إلى ١ مم.

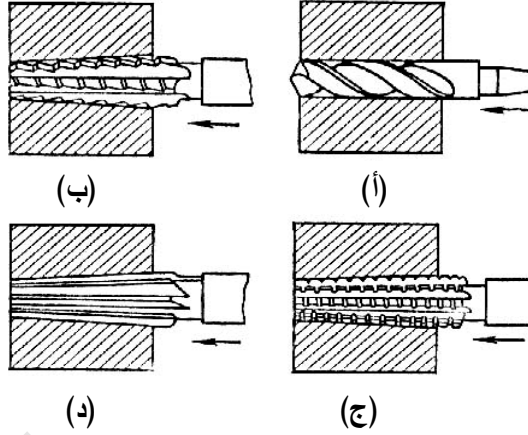

شكل ٤ - ١٦

تشغيل الأسطح المخروطية الداخلية  
باستخدام البراغل المخروطية

(أ) الثقب بالبنطة.

(ب) الثقب بالبرغل الأول المخروطي .. الخشن.

(ج) الثقب بالبرغل الثاني .. المتوسط الخشونة.

(د) الثقب بالبرغل الثالث .. الناعم.

علماً بأن البرغل المخروطي عبارة عن طقم مكون من ثلاثة براغل.

ويتم التشغيل بالتسلسل الآتي :-

١. الثقب بثاقب أقل من القطر الأصغر للمخروط بمقدار ٠.٥ : امم.
٢. البرغلة باستخدام البرغل المخروطي الأول للتخشين.
٣. البرغلة باستخدام البرغل المخروطي الثاني المتوسط.
٤. البرغلة باستخدام البرغل المخروطي الثالث للتشطيب النهائي.

**إختيار طريقة تشغيل المخروط :**

يتوقف إختيار طريقة تشغيل الأسطح المخروطية باستخدام إحدى الطرق السابقة

**المرجع في خراطة المعادن**




على النحو التالي :-

١. طول المخروط المطلوب تشغيله.
٢. مقدار زاوية المخروط المطلوب تشغيله.
٣. مكان التشغيل .. (خارجي أو داخلي).
٤. أهمية المخروط.
٥. طريقة التنفيذ .. (يدوي أو آلي).

### بيانات المخروط :

يتحدد على الرسم ثلاث أبعاد هامة للمخروط المطلوب تشغيله كما هو موضح

بشكل ٤ - ١٧ وهي كالآتي :-

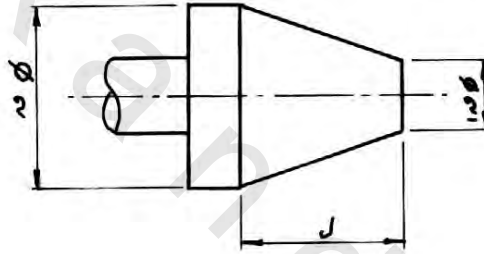

شكل ٤ - ١٧

الأبعاد الهامة للمخروط

- . حيث ق أو D ..... القطر الأكبر .
- . ق١ أو d ..... القطر الأصغر .
- . ل أو L ..... طول المخروط .

ينفذ المخروط حسب الأبعاد المعطاة بإستخدام الراسمة الطولية بعد إيجاد ظل

الزاوية من المعادلة التالية :-

$$\tan o = \frac{D - d}{2 L}$$

.....

$$\text{ظل } o = \frac{ق - ق١}{ل \times ٢}$$


وذلك من خلال الحصول على زاوية الظل من جدول الظلال وهو مقدار زاوية ميل المخروط أو مقدار زاوية التشغيل .

### زاوية السلبة وزاوية التشغيل :

قبل البدء في تشغيل أي جزء مخروطي يجب معرفة زاوية السلبة أو زاوية التشغيل .

∴ هناك فرق بين زاوية السلبة وزاوية التشغيل .

شكل ٤ - ١٨ يوضح رسم للسلبة (المخروط) أثناء التشغيل باستخدام الراسمة الطولية، حيث يتضح الآتي :-

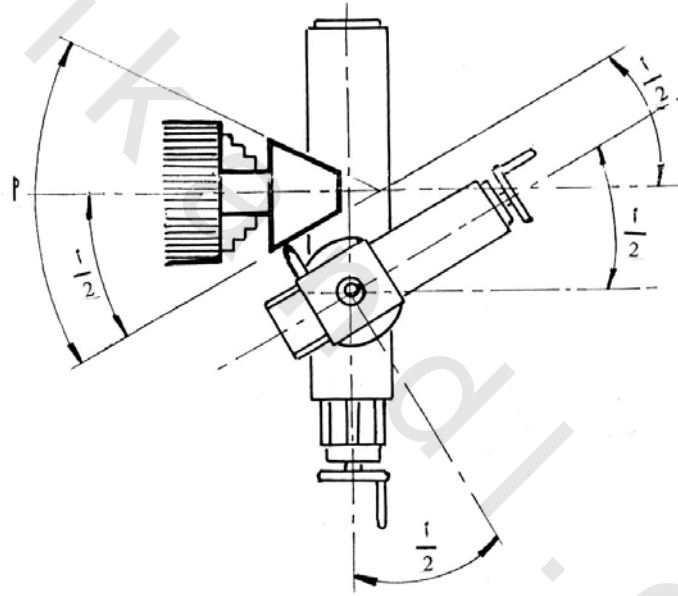

شكل ٤ - ١٨

تشغل السلبة بواسطة الراسمة الصغرى

أ.. زاوية السلبة


∴ زاوية التشغيل أو زاوية ميل الراسمة وهي نصف زاوية السلبة التي تنتج من القانون

السابق ذكره وهو :-

**المرجع في خراطة المعادن**

ظل الزاوية =  $\frac{ق - ق1}{2 \times ل}$  .. ثم إيجاد زاوية الظل بالبحث بجدول الظلال، حيث تتحرك الراسمة الطولية حركة دائرية ، ثم تثبت على الزاوية المستنتجة لتشغيل المخروط المطلوب تنفيذه.

ومن ثم فإنه يمكن تشغيل الأسطح المخروطية شكل ٤ - ١٩ بمعلومية طول المخروط وقطره الأكبر وقطره الأصغر ، أو بمعلومية طول المخروط وقطره الأكبر ومقدار المخروط أو مقدار زاوية ميل المخروط . لذلك يجب التفريق بين الزاويتين المذكورتين وهما كالآتي :-

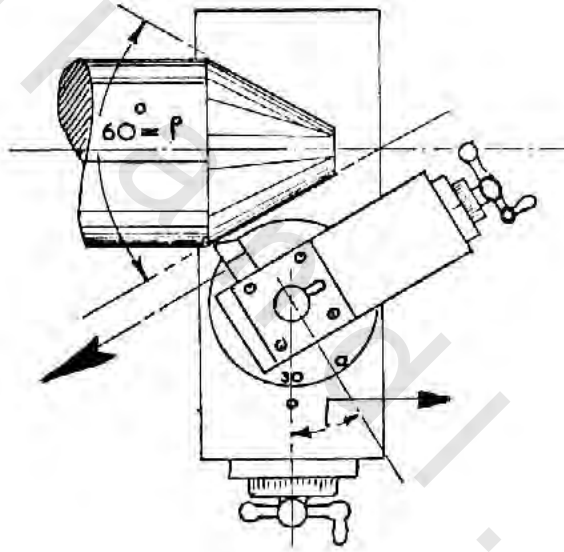

شكل ٤ - ١٩

زاويتا المخروط وزاوية ميل الراسمة

١- زاوية المخروط : هي الزاوية الكلية ويرمز لها بالرمز  $\theta$  أو  $\theta$  ومقدارها بالشكل السابق  $60^\circ$  .

٢- زاوية ميل المخروط : هي زاوية التشغيل أو عدد درجات إنحراف الراسمة

الطولية ، ومقدارها هو نصف زاوية المخروط .

يرمز لها بالرمز  $\frac{A}{2}$  أو  $\frac{\theta}{2}$  ومقدارها بالشكل السابق  $30^\circ$  .

## الحساب التقريبي لإيجاد زاوية ميل المخروط

يمكن إيجاد زاوية ميل المخروط .. ( زاوية التشغيل أو عدد درجات إنحراف الراسمة الطولية ) بدون الحاجة إلى الإستعانة بجدول الظلال وذلك بإستخدام المعادلات التقريبية الآتية :-

$$(1) \quad \frac{A}{2} = \frac{C - C_1}{L \times 2} \times 57,3$$

$$\frac{\theta}{2} = \frac{D - d}{2L} \times 57,3$$

أو

$$(2) \quad \frac{\theta}{2} = \frac{D - d}{L} \times 28.65$$

حيث أ أو  $\theta$  ... زاوية المخروط .

$\frac{A}{2}$  أو  $\frac{\theta}{2}$  ... زاوية ميل المخروط أو زاوية التشغيل .

ق أو D ... القطر الأكبر للمخروط .

ق<sub>1</sub> أو d ... القطر الأصغر للمخروط .

L أو ... طول المخروط .

تستخدم هذه المعادلات للزوايا الصغيرة، علماً بأنه قد يحدث فروق طفيفة لمقادير

الزوايا .. تزداد هذه الفروق بشكل ملحوظ في الزوايا الكبيرة.

**المرجع في خراطة المعادن**

لذلك فإنه يوصي بإستخدام هذه المعادلات في الزوايا الصغيرة فقط .. أي الزوايا التي لا يزيد إنحرافها عن 10 درجات.

مثال ١ :

يراد تشغيل مخروط قطره الأكبر ٣٧ ملليمتر وقطره الأصغر ٣٠ ملليمتر وطوله ٤٠ ملليمتر . أوجد الآتي :-

(أ) عدد درجات ميل المخروط بإستخدام جداول الظلال ؟

(ب) عدد درجات ميل المخروط بإستخدام المعادلات التقريبية ؟

الحل :

$$\text{Tan } \theta = \frac{D - d}{2L} \dots\dots\dots \frac{ق - ق_1}{ل \times 2} = \text{ظل الزاوية (أ)}$$

$$0.0875 = \frac{7}{80} = \frac{30 - 37}{40 \times 2} =$$

بالبحث في جداول الظلال لإيجاد زاوية الظل المقابلة للرقم المستنتج نجده = ٥°

$$\frac{\theta}{2} = \frac{D - d}{2L} \times 57.3 \dots\dots\dots 57.3 \times \frac{ق - ق_1}{ل \times 2} = \frac{\theta}{2} \text{ (ب)}$$

$$57.3 \times \frac{30 - 37}{40 \times 2} =$$

$$٥.٠١ = 57.3 \times \frac{7}{80} =$$

$$٦.٠ = 60 \times \frac{1}{100} = \text{تحويل } ٠.٠١ \text{ إلى دقائق} =$$

$$٣٦ = 60 \times \frac{6}{10} = \text{تحويل } ٠.٦ \text{ إلى ثواني} =$$

∴ عدد درجات ميل المخروط باستخدام المعادلات التقريبية = ٣٦°

يلاحظ من هذا المثال زيادة الفروق عند استخدام المعادلات التقريبية بزيادة قدرها ٣٦ ثانية وهي تعتبر زيادة طفيفة.

مثال ٢ :

يراد تشغيل مخروط قطره الأكبر ٦٨ ملليمتر وقطره الأصغر ٥٣ ملليمتر وطوله ٢٨ ملليمتر. أوجد الآتي :-

(أ) عدد درجات ميل المخروط باستخدام جداول الظلال ؟

(ب) عدد درجات ميل المخروط باستخدام المعادلات التقريبية ؟

الحل :

$$\text{Tan } \theta = \frac{D - d}{2L} \dots\dots\dots \frac{ق - ق_1}{ل \times 2} = \text{ظا } \theta \quad (\text{أ})$$

$$0.2678 = \frac{15}{56} = \frac{53 - 68}{28 \times 2} =$$

بالبحث في جداول الظلال لإيجاد زاوية الظل المقابلة للرقم المستنتج نجده

$$15^\circ =$$

$$\frac{\theta}{2} = \frac{D - d}{L} \times 28.65 \dots\dots 28.65 \times \frac{ق - ق_1}{ل} = \frac{\theta}{2} \quad (\text{ب})$$

$$28.65 \times \frac{53 - 68}{28} =$$

$$15.34 = 28.65 \times \frac{15}{28} =$$

$$20.4 = 60 \times \frac{34}{100} = \text{تحويل } 0.34 \text{ إلى دقائق} =$$

$$24 = 60 \times \frac{4}{10} = \text{تحويل } 4.0 \text{ إلى ثواني} =$$

∴ عدد درجات ميل المخروط باستخدام المعادلات التقريبية =

**المرجع في خراطة المعادن**

$$15^\circ 20' 24''$$

يلاحظ من هذا المثال زيادة الفروق عند استخدام المعادلات التقريبية من  $15^\circ$  إلى

$$15^\circ 20' 24''$$

مثال ٣ :

يراد تشغيل مخروط قطره الأكبر ٨٨ ملليمتر وقطره الأصغر ٥٧ ملليمتر وطوله

٢٦ ملليمتر . أوجد الآتي :-

(أ) عدد درجات ميل المخروط باستخدام جداول الظلال ؟

(ب) عدد درجات ميل المخروط باستخدام المعادلات التقريبية ؟

الحل :

$$L\theta = \frac{D-d}{2L} \dots\dots\dots \text{أو} \frac{ق - ق_1}{ل \times 2} = \text{ظلا (أ)}$$

$$0.5961 = \frac{31}{52} = \frac{57-88}{26 \times 2} =$$

بالبحث بجدول الظلال لإيجاد زاوية الظل المقابلة للرقم المستنتج نجده

$$30^\circ 48' =$$

$$\frac{\theta}{2} = \frac{D-d}{2L} \times 57.3 \dots\dots\dots \text{أو} \frac{ق - ق_1}{ل \times 2} = \frac{\theta}{2} \text{ (ب)}$$

$$57.3 \times \frac{57-88}{26 \times 2} =$$

$$34.15 = 57.3 \times \frac{31}{52} =$$

$$9' = 60 \times \frac{15}{100} = \text{تحويل } 0.15^\circ \text{ إلى دقائق} =$$

∴ عدد درجات ميل المخروط باستخدام المعادلات التقريبية

$$^{\circ}34 \quad '9 =$$

يلاحظ من هذا المثال زيادة الفروق عند استخدام المعادلات التقريبية

$$^{\circ}34 \quad '9 \text{ إلى } ^{\circ}30 \quad '48$$

**إستنتاج :**

يستنتج من الأمثلة السابقة زيادة الفروق بشكل ملحوظ كلما زادت مقدار الزاوية.

## مخروط مورس

### Morse cone


هو مخروط العدة ويسمى مخروط مورس أو سلبة مورس نسبة إلى مصممها ومخترعها الإنجليزي. لها أحجام مختلفة تعرف بأرقامها (من صفر إلى ٦).

نسبة مخروط مورس من ١ : ١٩.١٨ إلى ١ : ١٠.٠٤٨ ، ومقدار زاوية هي أصغر أنواع سلبة العدة المعروفة.

صفر زاوية مخروط مورس، تعنى قوة التماسك والالتصاق بين الأجزاء المتزاوجة .. لذلك فقد إصطلح تسميته (مخروط التماسك).

يوجد مخروط مورس في نصاب الآلات القاطعة التي تحتاج عند تثبيتها بالمخارط أو آلات الثقب إلى ضبط محوريته وتمامها وتماسكها مثل المثاقب (البنط) والبراغل وأطرف المثاقب وذب المخارط كما هو موضح شكل ٤ - ٢٠.




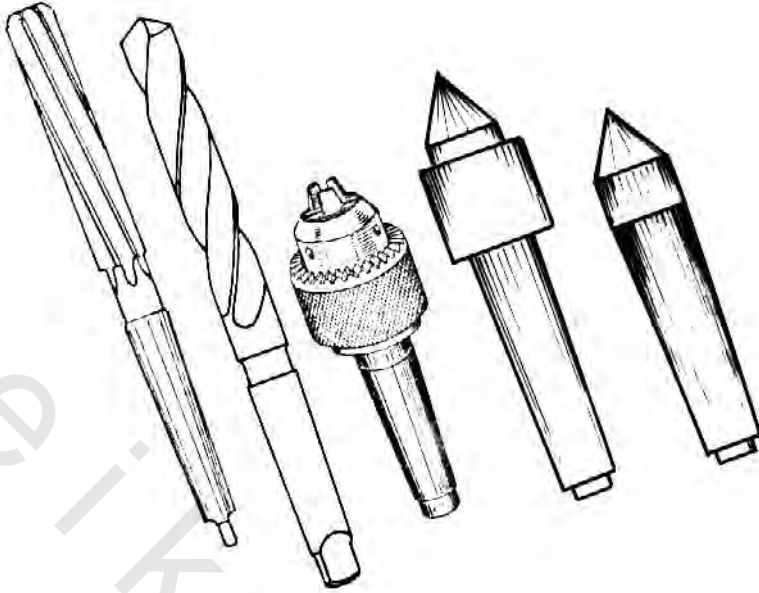

شكل ٤ - ٢٠

مخروط مورس بِنصاب الآلات القاطعة

من هنا فإن المخروط الداخلي بتقب كلٍ من عمود دوران المخرطة وعمود دوران آلة النقب ، وأيضاً عمود الرأس المتحرك يكونوا بنفس القياسات الموحدة لمخروط مورس ، لإنطباق وتماسك المخروطين عند التثبيت أو التركيب الغير مباشر .. أى بإستخدام جلب التخفيض الموضحة بشكل ٤ - ٢١ وهى جلب مصنوعة من الصلب المقسى ، ومجلخة من الخارج والداخل بشكل مخروطى بنفس أبعاد مخروط مورس .

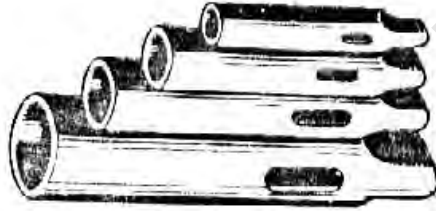


شكل ٤ - ٢١

جلب التخفيض

تعرف جلب التخفيض برقمين متتاليين كالآتي :-

١/٠ - ٢/١ - ٣/٢ - ٤/٣ - ٥/٤ - ٦/٥ - ٣/١ - ٤/١ - ٥/١  
٦/١ - ٤/٢ - ٤/٣ ..... إلخ .

الغرض من تعدد جلب التخفيض هو سهولة تثبيت الآلات القاطعة المختلفة القياسات كما هو موضح بشكل ٤ - ٢٢ في أماكن التثبيت السابق ذكرها بدقة بحيث يكون محورها يطابق محور الذبنتين تماماً .

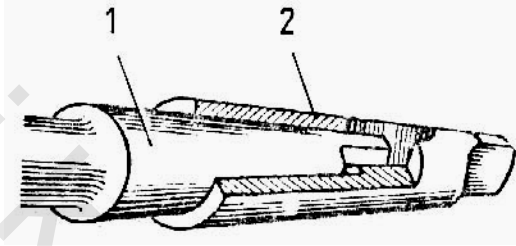


شكل ٤ - ٢٢

تثبيت الآلة القاطعة

١- الآلة القاطعة .

٢- جلب التخفيض

مخاريط (سلبات) العدة الموضحة بشكل ٤ - ٢٣ تعنى جلب التخفيض المترية وجلب تخفيض مورس .. جدول ٤ - ١ يوضح مقاسات وأبعاد سلبة العدة (مورس).

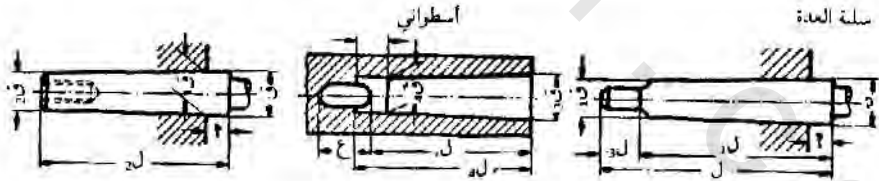

شكل ٤ - ٢٣

مخاريط (سلبات) العدة

جدول ٤ - ١  
مقاسات وأبعاد سلبية مورس

مقاسات سلبية المعدة																
زاوية التشنيل	نسبة السلبية ١ : س	الجلبة					المسود							رقم السلبية	نوع السلبية	
		ع	ل	ل	ق	ق	أ	ل	ل	ل	ل	ق	ق			ق
1° 25' 56"	20 : 1	8	20	25	3	4	2	—	25	—	—	2,9	—	4,1	4	مترية
1° 25' 56"	20 : 1	12	28	34	4,6	6	3	—	35	—	—	4,4	—	6,2	6	
1° 29' 27"	19,212:1	15	45	52	6,7	9,045	3	10,5	53	49,1	59,5	6,4	6,1	9,2	0	مترية
1° 25' 43"	20,048:1	19	47	56	9,7	12,065	3,5	13,5	57	51	65,5	9,4	9	12,2	1	
1° 25' 50"	20,020:1	22	58	67	14,9	17,780	5	16	69	61,4	80	14,6	14	18	2	
1° 26' 16"	19,922:1	27	72	84	20,2	23,825	5	20	86	76,3	99	19,8	19,1	24,1	3	
1° 29' 15"	19,254:1	32	92	107	26,5	31,267	6,5	24	109	98,1	124	25,9	25,2	31,6	4	
1° 30' 26"	19,002:1	38	118	135	38,2	44,399	6,5	30	136	125,5	156	37,6	36,5	44,7	5	
1° 29' 36"	19,180:1	47	164	188	54,8	62,348	8	44	190	131,9	218	53,9	52,4	63,8	6	
1° 25' 56"	20 : 1	52	170	202	51,5	80	8	48	204	181	228	70,2	69	80,4	80	
1° 25' 56"	20 : 1	60	200	240	0	100	10	58	242	212	270	88,4	87	100,5	100	مترية

نسبة المخروط

Cone Percentage


إذا إنخفض قطر مخروط بمقدار ١٠ ملليمتر في طول قدره ١٠٠ ملليمتر .. هذا يعني أنه ينخفض ملليمتر واحد لكل ١٠ ملليمتر من طول المخروط . حيث يكون نسبة المخروط شكل ٤ - ٢٤ هي ١ : س = ١ : ١٠

يعبر عن نسبة المخروط بالمعادلة التالية :-

$$١ : س = (ق - ق١) : ل$$

$$أو \frac{ق - ق١}{ل} = \frac{١}{س}$$

توضح نسبة المخروط بكتابتها على المحور أو على أى خط موازى له.

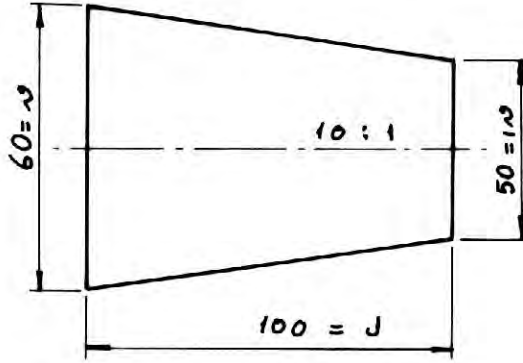

شكل ٤ - ٢٤

نسبة المخروط

مثال ١:

مخروط قطره الأكبر ٤٨ ملليمتر وقطره الأصغر ٤٠ ملليمتر وطوله ٨٠ ملليمتر

. أوجد نسبة المخروط ؟

الحل :

$$\frac{ق - ق_1}{ل} = \frac{1}{س}$$

$$\frac{1}{10} = \frac{8}{80} = \frac{40 - 48}{80} =$$

∴ نسبة المخروط ١ : ١ = س : ١٠

مثال ٢ :

مخروط قطره الأكبر ٥٧ ملليمتر وقطره الأصغر ٤٩ ملليمتر وطوله ٢٠ ملليمتر

. أوجد نسبة المخروط ؟

الحل :

$$\frac{ق - ق_1}{ل} = \frac{1}{س}$$

$$\frac{1}{2.5} = \frac{8}{20} = \frac{49 - 57}{20} =$$

**المرجع في خراطة المعادن**

∴ نسبة المخروط ١ : س = ١ : ٢.٥

مثال ٣ :

إذا علم أن مخروط نسبته ١ : س = ١ : ٥ وطوله ٩٠ ملليمتر وقطره

الأكبر ٤٧ ملليمتر . أوجد مقدار القطر الأصغر للمخروط ؟

الحل :

$$\frac{ق - ق_1}{ل} = \frac{1}{س}$$

$$٩٠ \times ١ = ٥ \times (١ ق - ق_1)$$

$$\therefore (١ ق - ق_1) = \frac{90 \times 1}{5} = 18 \text{ ملليمتر}$$

$$\text{مقدار القطر الأصغر للمخروط} = ٤٧ - ١٨ = ٢٩ \text{ ملليمتر}$$

### نسبة ميل المخروط

إنخفاض ميل المخروط ينسب إلى جانب واحد فقط .. أى إنه إذا إنخفض قطر

مخروط بمقدار ١٠ ملليمتر في طول قدره ١٠٠ ملليمتر يكون الإنخفاض في نصف

القطر بمقدار ٥ ملليمتر في طول قدره ١٠٠ ملليمتر . هذا يعنى أنه ينخفض ملليمتر

واحد لكل ٢٠ ملليمتر من طول المخروط وتكون نسبة ميل المخروط كما هو موضح

$$\text{بشكل ٤ - ٢٥ هي } ١ : ٢ \text{ س} = ١ : ٢٠$$

يعبر عن نسبة ميل المخروط بالمعادله التاليه :-


$$١ : ٢ \text{ س} = \frac{ق - ق_1}{2} : ل$$

أو

$$\frac{ق - ق_1}{ل \times 2} = \frac{1}{س}$$

توضح نسبة ميل المخروط بكتابتها على إنحراف المخروط أو على أى خط موازى

له أو على إمتداده.

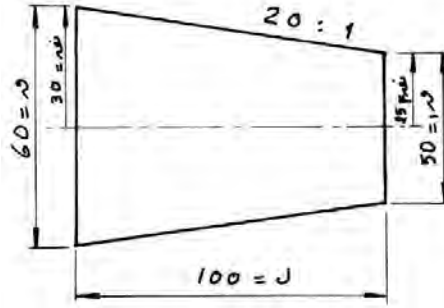

شكل ٤ - ٢٥

نسبة ميل المخروط

مثال ١ :

مخروط قطره الأكبر ٥٧ ملليمتر وقطره الأصغر ٤٩ ملليمتر وطوله ٢٠ ملليمتر

. أوجد نسبة ميل المخروط ؟

الحل :

$$\frac{ق - ق_1}{ل \times 2} = \frac{1}{س 2}$$

$$\frac{1}{5} = \frac{8}{40} = \frac{49 - 57}{20 \times 2} = \frac{1}{س 2}$$

∴ نسبة ميل المخروط ١ : ٢ = ١ : ٥

مثال ٢ :

إذا علم أن نسبة ميل مخروط ١ : ٢ = ١ : ٦ وطوله ٧٨ ملليمتر

وقطره الأكبر ٦٨ ملليمتر أوجد مقدار القطر الأصغر للمخروط ؟

الحل :

$$\frac{ق - ق_1}{ل \times 2} = \frac{1}{س 2}$$

$$\frac{1 ق - ق_1}{78 \times 2} = \frac{1}{6}$$

المرجع في خراطة المعادن

$$(ق - ق_1) \times 6 = 78 \times 2 \times 1$$

$$\therefore ق - ق_1 = \frac{78 \times 2 \times 1}{6} = 26 \text{ مم}$$

مقدار القطر الأصغر للمخروط = 26 - 68 = 42 ملليمتر

مثال 3 :

إذا علم أن نسبة ميل مخروط 1 : 2 س = 1 : 6 وقطره الأكبر 37

ملليمتر وقطره الأصغر 32 ملليمتر . أوجد طول المخروط ؟

الحل :

$$\frac{ق - ق_1}{ل \times 2} = \frac{1}{س}$$

$$\frac{5}{ل \times 2} = \frac{32 - 37}{ل \times 2} = \frac{1}{6}$$

$$6 \times 5 = ل \times 2 \times 1$$

$$\therefore ل = \frac{5 \times 6}{2 \times 1} = 15 \text{ ملليمتر}$$

## النسبة المئوية للمخروط

يمكن إيجاد النسبة المئوية للمخروط بمعلومية طول المخروط وقطرية بالمعادلة

التاليه :-

$$م = \frac{100 \times (ق - ق_1)}{100 \times ل}$$

حيث م ... النسبة المئوية للمخروط.

ق ... القطر الأكبر.

ق<sub>1</sub> ... القطر الأصغر.

ل ... طول المخروط.

مثال ١ :

مخروط قطره الأكبر ٣٦ ملليمتر وقطره الأصغر ٣٢ ملليمتر وطوله ٨٠ ملليمتر . أوجد النسبة المئوية للمخروط ؟

الحل :

$$\frac{100 \times (ق - ق_1)}{100 \times ل} = م$$

$$\frac{100 \times (32 - 36)}{100 \times 80} = م$$

$$\frac{5}{100} = \frac{100 \times 4}{100 \times 80} = \text{أو } ٥ \% =$$

مثال ٢ :

إذا علم أن النسبة المئوية لمخروط هي ١٥ % وقطره الأكبر ٢٩.٧ ملليمتر وطوله ٣٢ ملليمتر . أوجد قيمة القطر الأصغر للمخروط ؟

الحل :

$$\frac{100 \times (ق - ق_1)}{100 \times ل} = م$$

$$\frac{100 \times (ق - 1ق)}{100 \times 32} = \frac{15}{100}$$

$$100 \times 32 \times 15 = 100(ق - 1ق)$$

$$4.8 \text{ مم} = \frac{100 \times 32 \times 15}{100 \times 100} = (ق - 1ق)$$

∴ القطر الأصغر للمخروط ق = ٢٩.٧ - ٤.٨ = ٢٤.٩ مم

مثال ٣ :

إذا علم أن النسبة المئوية لمخروط هي ١٧.٥ % وقطره الأصغر ٥١ ملليمتر وطوله ٤٠ ملليمتر . أوجد قيمة القطر الأكبر للمخروط ؟

المرجع في خراطة المعادن



الحل :

$$\frac{100 \times (ق - ق_1)}{100 \times ل} = م$$

$$\frac{100 \times (ق - ق_1)}{100 \times 40} = \frac{175}{1000}$$

$$١٠٠ \times ٤٠ \times ١٧٥ = ١٠٠٠ \times ١٠٠ \times (ق - ق_1)$$

$$٧ = \frac{100 \times 40 \times 175}{1000 \times 100} = (ق - ق_1) \text{ مم}$$

$$\therefore \text{القطر الأكبر للمخروط ق} = ٥١ - ٧ = ٤٤ \text{ مم}$$

مثال ٤ :

إذا علم أن النسبة المئوية لمخروط هي ٣٥ % وقطره الأكبر ٥٣ ملليمتر وقطره الأصغر ٣٩ ملليمتر . أوجد طول المخروط ؟

الحل :

$$\frac{100 \times (ق - ق_1)}{100 \times ل} = م$$

$$\frac{100 \times (39 - 53)}{100 \times ل} = \frac{35}{100}$$

$$\frac{100 \times 14}{100 \times ل} = \frac{35}{100}$$

$$١٠٠ \times ١٠٠ \times ١٤ = ١٠٠ \times ٣٥ \times ل$$

$$\therefore \text{طول المخروط ل} = \frac{100 \times 100 \times 14}{100 \times 35} = 40 \text{ مم}$$

النسبة المئوية لميل المخروط :

يمكن إيجاد النسبة المئوية لميل المخروط بمعلومية طوله وقطره بالمعادلة

التالية:-

$$\frac{100 \times (ق - ق_1)}{100 \times ل \times 2} = \frac{م}{2}$$

المرجع في خراطة المعادن

حيث  $\frac{م}{2} \dots$  النسبة المئوية لميل المخروط

ق .... القطر الأكبر

ق<sub>١</sub> ... القطر الأصغر

ل ... طول المخروط

مثال ١ :

مخروط قطره الأكبر ٣٨ ملليمتر وقطره الأصغر ٣٠ ملليمتر وطوله ٨٠ ملليمتر .

أوجد النسبة المئوية لميل المخروط ؟

الحل :

$$\frac{100 \times (ق - ق_1)}{100 \times ل \times 2} = \frac{م}{2}$$

$$\frac{100 \times (30 - 38)}{100 \times 80 \times 2} = \frac{م}{2}$$

$$\%5 = \frac{100 \times 8}{100 \times 80 \times 2}$$

مثال ٢ :

إذا علم أن النسبة المئوية لميل مخروط هي ٧.٥ % وقطره الأكبر ٥٧ ملليمتر

وطوله ٦٠ ملليمتر . أوجد قيمة القطر الأصغر للمخروط ؟

الحل :

$$\frac{100 \times (ق - ق_1)}{100 \times ل \times 2} = \frac{م}{2}$$

$$\frac{100 \times (ق - ق_1)}{100 \times 60 \times 2} = \frac{75}{1000}$$

$$١٠٠ \times ٦٠ \times ٢ \times ٧٥ = ١٠٠٠ \times ١٠٠ \times (ق - ق_1)$$

$$9 \text{ مم} = \frac{100 \times 60 \times 2 \times 75}{100 \times 1000} = (ق - ق_1)$$

∴ القطر الأصغر للمخروط ق<sub>١</sub> = ٥٧ - ٩ = ٤٨ مم

مثال ٣ :

المرجع في خراطة المعادن

إذا علم أن النسبة المئوية لميل مخروط هي ١٢.٥ % والقطر الأكبر ٨٧ ملليمتر وقطره الأصغر ٧٢ ملليمتر . أوجد طول المخروط ؟  
الحل :

$$\frac{100 \times (ق - ق_1)}{100 \times ل \times 2} = \frac{م}{2}$$

$$\frac{100 \times (72 - 87)}{100 \times ل \times 2} = \frac{125}{1000}$$

$$1000 \times 100 \times 15 = 125 \times 100 \times 2 \times ل$$

$$\therefore \text{طول المخروط ل} = \frac{1000 \times 100 \times 15}{125 \times 100 \times 2} = 60 \text{ مم}$$

مثال ٤ :

إذا علم أن النسبة المئوية لميل مخروط هي ٨.٧٥ % وقطره الأصغر ٧٣ ملليمتر وطوله ٨٠ ملليمتر . أوجد قيمة القطر الأكبر للمخروط ؟  
الحل :

$$\frac{100 \times (ق - ق_1)}{100 \times ل \times 2} = \frac{م}{2}$$

$$\frac{100 \times (ق - ق_1)}{100 \times 80 \times 2} = \frac{875}{10000}$$

$$100 \times 80 \times 2 \times 875 = 10000 \times 100 (ق - ق_1)$$

$$14 \text{ مم} = \frac{100 \times 80 \times 2 \times 875}{10000 \times 100} = (ق - ق_1)$$

$$\therefore \text{القطر الأكبر للمخروط ق} = ٧٣ + ١٤ = ٨٧ \text{ مم}$$

## الباب الخامس

5

القلاووظات .. (اللوالب)

Threads

## الفصل الأول

# قلاووظ التثبيت والتوصيل بالنظام الفرسي والإنجليزي

مَهَيِّدٌ

على الرغم تطور الماكينات والمعدات المختلفة ، فإن بعض الورش والمصانع الصغيرة تنتج القلاووظات (اللولب) بالنظام الإنجليزي بالبوصة و قلاووظات أخرى بالنظام الفرسي بالمليمتر، علماً بأن هذين النظامين قد ألغي استخدامهما، حيث توجد بعض الآلات والماكينات القديمة تحتوي على مسامير وصواميل بهذه الأنظمة، وللحاجة إلى عمل صيانة دورية لهذه الماكينات واستبدال القلاووظات التالفة بقلاووظات أخرى مماثلة جديدة. لذلك فإنه يجب إلقاء الضوء على هذه القلاووظات ودراستها والتعرف على كيفية صنعها وإنتاجها.

يتناول هذا الباب القلاووظات بالنظام الإنجليزي بالبوصة والقلاووظات بالنظام الفرسي بالمليمتر، كما يتعرض للشرح التفصيلي لكل نوع على حدة مع عرض الجداول والمعادلات المختلفة ذات العلاقة والأمثلة المحولة لكل منهما على حدة.

## أسنان القلاووظ (اللواب)

### Screw threads

يشكل سن القلاووظ عن طريق القطع بشكل مجري حلزوني علي السطح الخارجي لعمود أسطواني أو السطح الداخلي لثقب دائري.

يمكن قطع سن القلاووظ بحيث يكون مقطعه بأشكال مختلفة (مثلث . مربع . شبه منحرف . منشاري . مستدير)، ويمكن أن يكون اتجاه السن يمين أو يسار.

تنتج أعمدة القلاووظات والجلب ذات الأقطار الكبيرة عن طريق القطع علي المخرطة باستخدام قلم قلاووظ خارجي أو داخلي، أما الأعمدة والجلب ذات الأقطار الصغيرة فإنها تقطع يدويا باستخدام قالب أو ذكور لولبة (كفة ولقمة قلاووظ أو بوجي ومجموعة ذكور متدرجة تسمى بطقم قلاووظ).

وتنتج أسنان مسامير القلاووظات ذات الإنتاج الكمي (بكميات كبيرة) عن طريق الدرفلة، حيث يشكل سن المسمار بواسطة زوج من القوالب المستوية أو الدائرية المشكلة بنفس شكل السن، وتعتبر هذه الطريقة اقتصادية (أرخص) بالنسبة للكميات الكبيرة، كما إنها تتميز بجودة التشطيب وبمتانة أعلى.

#### Thread definition

#### تعريف القلاووظ:

هو مجرى حلزوني منتظم محفور على محيط السطح الخارجي أو الداخلي لقطعة أسطوانية بشكل ومواصفات محددة.

#### الشكل الأساسي للقلاووظ :


يكون الشكل الأساسي لأي قلاووظ عبارة عن حز مقطوع على محيط أسطوانة على شكل مستوى مائل ليظهر على شكل خط حلزوني، ويمكن التعبير عن الخط المنحني الحلزوني للقلاووظ عند تحرك نقطة في الاتجاه الطولي (إتجاه المحور) على سطح اسطوانة تدور بانتظام حول محور الأسطوانة، وتسمى المسافة التي تحركتها النقطة في الاتجاه الطولي لدورة واحدة بالخطوة.

#### المرجع في خراطة المعادن

وينشأ عن أفراد المنحنى الحلزوني مثلث قائم الزاوية شكل ٥ - ١ تكون قاعدته هي محيط الاسطوانة وارتفاعه هو طول الخطوة، أما الوتر فيناظر الطول الافراضي للخط الحلزوني، وتسمى الزاوية المحصورة ما بين محيط الاسطوانة والخط الحلزوني بزاوية الخطوة.

وتتناسب هذه الزاوية تناسبا عكسيا مع قطر القلاووظ وطرديا مع خطوته، وتتراوح قيمتها في اللولب العادية ما بين ٢.٤ درجات.

ويمكن التحقق من ذلك عند لف ورقة على شكل مثلث قائم الزاوية حول أسطوانة ، بحيث يكون أحد ضلعي الزاوية القائمة ملفوف حول الاسطوانة، فإن وتر المثلث يكون خط القلاووظ، ويسمى إرتفاع المثلث وهو في نفس الوقت الضلع الثاني للزاوية القائمة بالخطوة. وعلى ذلك فان خط القلاووظ يمكن تمثيله بخط مستقيم مائل، وتسمى الزاوية التي يميل بها هذا الخط زاوية الخطوة.

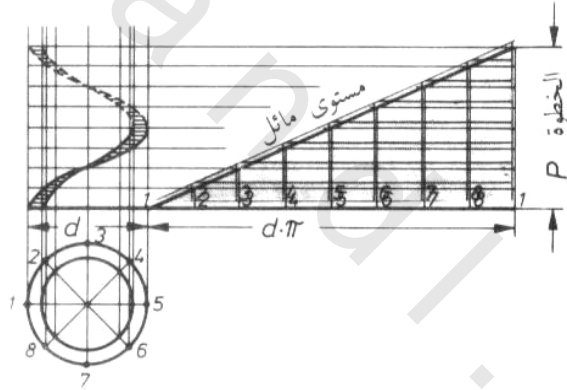

شكل ٥ - ١

القلاووظ والمستوى المائل

### تجربة :

يمكن الحصول على الخط الحلزوني للقلاووظ من خلال درجعة مسمار ملولب على صفحة من الورق أسفلها ورقة كربون، حيث ينتج عن إفراد دورة واحدة مستوى مائل

### المرجع في خراطة المعادن

يساوى إرتفاع نهايته خطوة القلاووظ

Thread Types

أنواع القلاووظات :

تنقسم القلاووظات (اللواب) من حيث الاستعمال إلى نوعين أساسيين هما:-

أولا : قلاووظات تثبيت وتوصيل Connection and fixing thread definition

مقطع أسنان قلاووظ التثبيت والتوصيل على شكل مثلث، لذلك تسمى بالوسط

الفني بالقلاووظات المثلثة ، وهي تنقسم إلى نوعين أساسيين هما:-

١. القلاووظ المتري الدولي : Metric ISO thread

شكل مقطع السنة على شكل مثلث متساوي الأضلاع ، زاوية السن مقدارها

٠٦٠ .

٢. القلاووظ الإنجليزي : English thread

عرف اللولب الإنجليزي باسم Whitworth pipes thread (قلاووظ ويتورث

للأنابيب) ، وذلك نسبة إلى مخترعه الإنجليزي ويتورث ، شكل مقطع سنه على شكل

مثلث متساوي الساقين . زاوية السن مقدارها ٥٥<sup>٠</sup> .

Power transmission thread

ثانيا: قلاووظات نقل حركة

تنقسم قلاووظات نقل الحركة إلى الأنواع التالية :-

١. قلاووظ مربع Square thread مقطع السن على شكل مربع زاوية السن مقدارها

٩٠<sup>٠</sup> .. وهو غير قياسي، حيث ألغي هذا النوع لكثرة عيوبه.

٢. قلاووظ شبه منحرف Trapezoidal ISO thread، مقطع سنه على شكل شبه

منحرف . زاوية السن مقدارها ٣٠<sup>٠</sup> .

٣. قلاووظ مستدير Round thread مقطع سنه على شكل نصف دائري . زاوية

السن مقدارها ٣٠<sup>٠</sup> .

المرجع في خراطة المعادن



٤. قلاووظ منشاري Buttress thread، مقطع سنه على شكل أسنان المنشار .  
زاوية السن مقدارها ٣٣°.


### أبعاد ومواصفات القلاووظات : Threads specifications & dimensions

لكل قلاووظ أبعاده المميزة، ويعتبر القطر Diameter، وزاوية السن Thread angle، والخطوة pitch (المسافة بين كل سنتين متتاليتين) أهم هذه الأبعاد. يشترط عند تركيب الوصلات المقلوطة (الملولبة) توافق القلاووظين المتزاوجين توافقاً تاماً. ولسهولة عمليات التصنيع والإنتاج وإعطاء المنتج صفة التبادلية، فقد وضع لكل نوع من أنواع القلاووظات مواصفاته القياسية وجداوله الخاصة.

### استخدام القلاووظات: Threads Usage

يجب التفرقة بين نوعين أساسيين شكل ٥ - ٢ (قلاووظ التثبيت ذات السن المثلث ، قلاووظ الحركة ذات سن شبه المنحرف والكتفي والمستدير)، ومن ثم يمكن تعريف استخدام كل منها كالآتي :-

١. إحكام ربط وتثبيت الأجزاء المختلفة.
٢. يمكن بواسطة قلاووظ التثبيت عمل وصلات بمسامير قابلة للفك والربط.
٣. تستخدم القلاووظات ذات السن المثلث المخروطي في وصلات مواسير المياه والغازات والبخار لمنع التسرب.
٤. يمكن بواسطة قلاووظ الحركة تحويل الحركات الدورانية في أعمدة القلاووظات إلى حركات مستقيمة في اتجاهين متضادين يؤديها الجزء المكون للصامولة، مثل أعمدة التغذية (أعمدة الجر) وأعمدة محاور العربات الإنزلاقية في آلات الورش وغيرها، كما يمكن تحويل الحركة المستقيمة إلى حركة دائرية بواسطة قلاووظ بخطوة كبيرة كما هو الحال بالمثاقب.

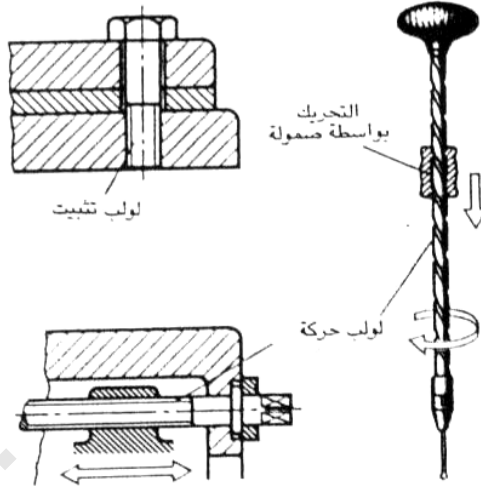

شكل ٥ - ٢


## قلاووظ التثبيت وقلاووظ الحركة

وتبعاً لاتجاه الدوران يمكن التمييز بين القلاووظ اليميني القلاووظ اليساري شكل ٥

٣ - كالاتي :-

عند الإمساك بالقلاووظ في وضع رأسي تصعد أبواب اللواب اليميني من اليسار إلى اليمين والعكس ويستخدم القلاووظ اليساري.

ويستخدم القلاووظ اليساري عند الخشية من انحلال القلاووظ اليميني أثناء التشغيل مثل تثبيت قرص التجليخ وبدال الدراجة، أو عند ضرورة تواجد حركة مستقيمة معينة مع اتجاه دوران معطى كالشدادات الملولبة من الطرفين.

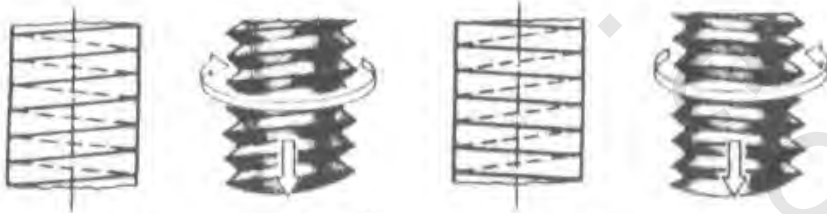

قلاووظ يساري

قلاووظ يميني

شكل ٥ - ٣

## القلاووظ اليميني والقلاووظ اليساري

**المرجع في خراطة المعادن**

أكثر أنواع القلاووظات استخداماً هي المفردة الباب، وأما القلاووظات المتعددة الأبواب فإنه يستعمل عند الحصول على حركة كبيرة في إتجاه محوري من خلال عدد دورات قليل، حيث أنه لو حدث ذلك في القلاووظ مفردة الباب ذات الجانبية العادية لتطلب الأمر أعماقا كبيرة للسن، مما يضعف من المشغولة.

تستخدم القلاووظات المتعددة الأبواب في المكابس ذات الأعمدة المحورية، وفي التروس الدودية، وأقلام الحبر، وفي مسامير ضبط المسافات في آلات التصوير.

### تعريف عامة :

يمكن التعرف على القلاووظات المختلفة من حيث الإستخدام . تحميل الأسنان . جوانب وزاوية السن . الخطوة . أركان والخلوص رأس السن . عمق القلاووظ . عمق التحميل . القلاووظات ذو الباب الواحد والمتعدد الأبواب ..... إلخ من الآتي :-

### تصنيف القلاووظات :

يمكن تصنيف القلاووظات المستخدمة فنياً من حيث .. الجانبية . الغرض من الاستعمال . اتجاه الدوران . عدد الأبواب .

فمن حيث جانبية القلاووظ فإنه يمكن التفرقة ما بين أسنان القلاووظات المثلثة وأسنان قلاووظ شبه المنحرف والقلاووظ الكتفي والقلاووظ المستدير، أما القلاووظ ذو السن المسطح (القلاووظ المربع) فهو غير عياري وينتج نادراً، وتكون القلاووظات المستخدمة في صناعة الأخشاب وألواح الصاج والمصابيح الكهربية ذات جانبيات خاصة، وأما من حيث الغرض من الاستعمال فيمكن التفرقة ما بين نوعين هما قلاووظات التثبيت التي تكون غالباً ذات سن مثلي، قلاووظات الحركة ذات السن شبه المنحرف غالباً والتي تستخدم في تحويل الحركة الدائرية إلى حركة مستقيمة كأعمدة التغذية (أعمدة الجر) وأعمدة محاور العربات الانزلاقية في آلات الورش ..... وغيرها، ويمكن تحويل الحركة المستقيمة إلى حركة دائرية بواسطة قلاووظات ذات خطوة كبيرة كما في المثاقب مثل، وتستخدم القلاووظات المخروطية ذات السن المثث في منع تسرب

الغازات أو البخار .

تحميل القلاووظ :

في بعض الأحيان يحمل القلاووظ بحمل كبير أو ينقل قوى كبيرة جداً، وغالباً ما يكون تأثير هذه القوى فجائية أو متغير الاتجاه، وفي هذه الأثناء يكون كل سن من أسنان القلاووظ واقعاً تحت تأثير قوى دفع (قص)، وقوى ثني وضغط على السطح، وكلما زاد عدد أسنان القلاووظ المشتركة في نقل القوة إنخفض خطر تمزقه، كذلك يجب أن تكون جميع أسنان القلاووظ محملة بانتظام، ولكن غالباً ما تكون الأسنان الأمامية محملة أكثر من الأسنان الخلفية، مما يتسبب في تغير شكل الأسنان تغيراً مرناً تحت تأثير الضغط، ومن الضروري لحساب قوة شد المسمار أن يؤخذ في الاعتبار مقطع الجذع .. أي مساحة الدائرة التي قطرها هو قطر القاع (القطر الداخلي).

جوانب وزاوية سن القلاووظ :

تتباين أشكال مقاطع أنواع القلاووظات المختلفة فمنها المثلاث وشبه المنحرف والمربع والمشاري، وتسمى أسطح التحميل (جوانب القلاووظ)، وتسمى الزوايا التي جانبي أسنان القلاووظ بزوايا سن القلاووظ.

الخطوة :

الخطوة هي المسافة التي تتحركها الصامولة في إتجاه محور القلاووظ إذا دارت حوله دورة واحدة، وفي القلاووظ ذي الباب الواحد تكون الخطوة هي البعد بين كل سنة والسنة التي تليها، وفي القلاووظ ذي البابين تكون هي البعد بين كل السنة والسنة الثانية، وفي القلاووظ ذي الثلاثة الأبواب تكون الخطوة هي البعد بين كل سنة السنة والسنة الثالث ..... وهكذا.

أركان وخلوص رأس السن :

الأركان في القلاووظات ذات المقطع المثلاث مستديرة، ويتوقف مقدار هذه الاستدارة على نوع القلاووظ والخطوة ، وبالتالي على عمق القلاووظ، فإذا زود كل من

**المرجع في خراطة المعادن**

قلاووظ المسمار على قطره الخارجي و قلاووظ الصامولة على قطره الداخلي بوجه مسطح بدلاً من الوجه المستدير، ينشأ عن ذلك بين القطر الداخلي للصامولة، وكذلك بين القطر الخارجي للقلاووظ المسمار وقلاووظ الصامولة، ما يعرف بالخلوص، ويسمى هذا الخلوص (خلوص رأس السن). ويمكن بوجود هذا الخلوص الوصول إلى تحميل مؤكد على أوجه القلاووظ، هذا بالإضافة إلى سهولة إنتاج هذا النوع من القلاووظات.

### عمق القلاووظ :

عادة يزداد عمق القلاووظ بازدياد خطوته. ويحسب عمق القلاووظ من العلاقة

التالية :-

$$\text{عمق القلاووظ} = \frac{\text{قطر القلاووظ} \cdot \text{قطر القاع}}{2}$$

### عمق التحميل :

يختلف عمق التحميل عن عمق القلاووظ من حيث أنه العمق الذي يحمل عليه القلاووظ فعلاً، وبذلك يكون عمق القلاووظ مساوياً عمق التحميل + الخلوص.

### القلاووظ ذو الباب الواحد والمتعدد الأبواب :


يمكن التفرقة بين القلاووظ ذو الباب الواحد (القلاووظ المفرد) و القلاووظ المتعدد الأبواب من خلال عدد بدايات السن عليه .. أى أن القلاووظ ذو الباب الواحد خطوته ذات مجرى واحدة ، بينما خطوة القلاووظ ذو البابين بمجريين، وبالتالي خطوة القلاووظ ذو الثلاثة أبواب بثلاثة كما هو موضح بشكل ٥ - ٤، أو يمكن التعرف عليهم أيضاً من خلال دوران صامولة على المسمار، فإذا التف حول المسمار مقطع واحد من القلاووظ.. هذا يعني أن القلاووظ ذو باب واحد، وإذ التف حول المسمار أكثر من مقطع سمي قلاووظ متعدد الأبواب، يمكن بهذه الطريقة الحصول على خطوة كبيرة مع عمق صغير نسبياً، أي أنه يمكن إبقاء قطر المسمار صغيراً نسبياً وبذلك يكون قوى الاحتكاك

أصغر ويكون اللولب في أحوال كثيرة ذا مقاومة كبيرة، حيث أن القوى تنتزع على عدد أكبر من المقاطع.

يعتبر القلاووظات ذو الباب الواحد (القلاووظ المفرد) من أكثر قلاووظ نقل الحركة استخداماً، أما القلاووظات المتعددة الأبواب فإنه يستعمل حينما يراد الحصول على حركة كبيرة في الاتجاه المحوري من خلال عدد دورات قليل، حيث أنه لو حدث ذلك في القلاووظ مفردة الباب ذات الجانبية العادية لتطلب الأمر أعماقاً كبيرة للسن مما يضعف من قوة تحمل القلاووظ.

القلاووظات الثنائية (القلاووظات التي تحتوي على بابين) أو القلاووظات المتعددة الأبواب تكون الخطوة ضعف أو عدة أضعاف التقسيم. والغاية من استخدام القلاووظات المتعددة الأبواب هو الحصول على حركة طولية لمسافات كبيرة بدوران بسيط وعمق سن أقل.

تستخدم القلاووظات متعددة الأبواب في المكابس ذات الأعمدة المحورية والتروس الدودية وأقلام الحبر وفي مسامير ضبط المسافات في آلات التصوير ..... وغيرها.

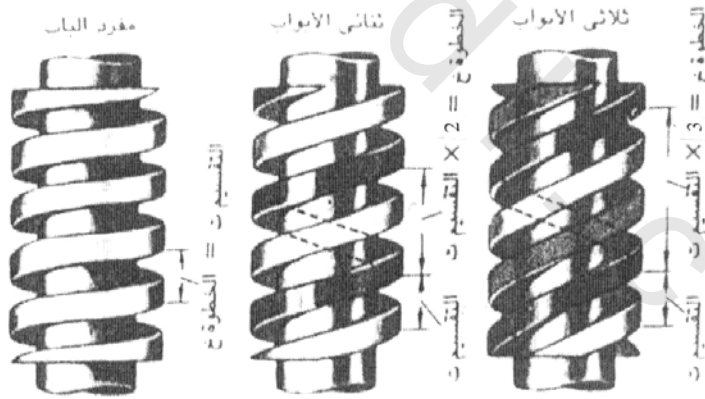

شكل ٥ - ٤

القلاووظ مفرد الباب و القلاووظ متعدد الأبواب

## قلاووظ تثبيت وتوصيل

### Connection & fixing thread definition

مقطع سن قلاووظ التثبيت والتوصيل على شكل مثلث زاوية رأسه حادة مقدارها  $60^\circ$  أو  $55^\circ$ .. لذلك يسمى بالوسط الفني بالقلاووظ المثلث.

تستخدم المسامير بالاستعانة بالصواميل لتثبيت الأجزاء بعضها ببعض أو للتثبيت المؤقت (لربط الجزء الذي يكثر استبداله أو فكّه وإعادة تثبيته)، وأقرب مثال لذلك هو مسمار الربط بحامل القلم بالمخرطة، كما يستخدم القلاووظ المثلث في توصيل الأجزاء بعضها ببعض كما هو الحال بالوصلات المختلفة المقلوطة من الداخل أو من الخارج لإمداد مواسير المياه والغاز.

ينتمي قلاووظ التثبيت والتوصيل إلى نظامين هما:-


١. النظام المتري .. Metric System

٢. النظام الإنجليزي .. British System

## القلاووظ المتري (الفرنسي)

### Metric thread

القلاووظ المتري الفرنسي الموضح بشكل  $5 - 5$ ، أبعاده المميزة هي القطر والخطوة .. يقاس بالمليمتر.

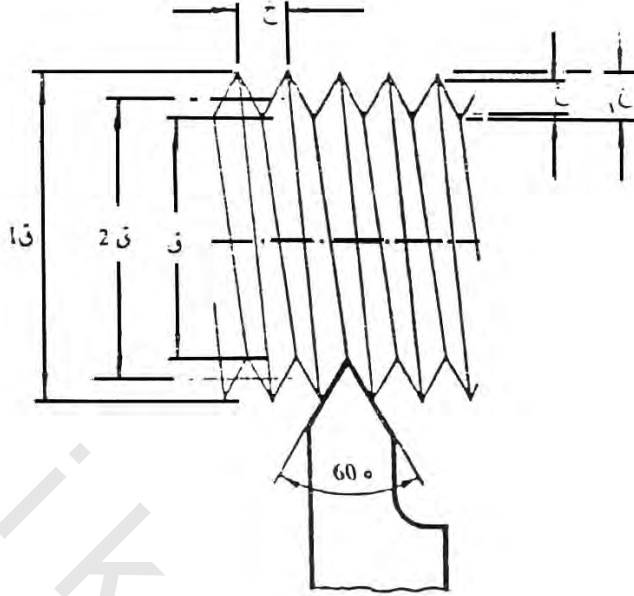

شكل ٥ - ٥

القلاووظ المتري الفرنسي ٦٠°

خ ... الخطوة

ع1 ... ارتفاع مثلث الخطوة =  $0.866 \times \text{خ}$ ع ... عمق السن من جهة واحدة =  $0.6495 \times \text{خ}$ ع2 ... عمق السن من الجهتين =  $1.299 \times \text{خ}$ 

ق1 ... القطر الخارجي للمسمار

ق2 ... القطر المتوسط أو القطر الفعال =  $\text{ق1} - \text{ع}$ 

ق ... قطر قاع السن للمسمار = قطر ثقب الصامولة

$$\text{ق1} = (\text{خ} \times 1.299)$$

$$\text{ق1} = (\text{خ} \times 1.3) \text{ .. وهو قانون مقرب وشائع الاستخدام.}$$

&gt; .... زاوية سن القلاووظ ... ٦٠°

مقطع سن القلاووظ على شكل مثلث متساوي الأضلاع.

المرجع في خراطة المعادن



## قطر ثقب الصامولة : Nut Hole Diameter

عند ثقب الجلبة أو الصامولة لغرض قطع لولب داخلي بها ليماثل خطوة لولب المسمار، يكفي بالثقب باستخدام ثاقب (بنطة) فقط في حالة اللولب ذو القطر الصغير، أما في حالة اللولب ذو القطر الكبير فإنه يجب أن يستخدم قلم خرط داخلي بعد الثقب بالثاقب (البنطة)، وذلك باستخدام المعادلة التالية :-

$$ق = ق_1 - (1.3 \times خ) \dots\dots\dots \text{قانون}$$

### ملاحظة :

يراعي زيادة قطر ثقب الصامولة بمقدار 0.1 ملليمتر، وذلك بسبب الزوائد الحديدية التي تنتج علي قمة الأسنان .

### مثال ١ :

مسمار قلاووظ (مسمار ملولب) قطره الخارجي 20 ملليمتر وخطوته 2.5 ملليمتر .  
أوجد قطر ثقب الصامولة ؟

### الحل:

$$ق = ق_1 - (1.3 \times خ)$$

$$ق = 20 - (2.5 \times 1.3)$$

$$= 20 - 3.25 = 16.75 \text{ مم}$$

الزيادة في القطر بسبب الزوائد الحديدية = 0.1 + 16.75 = 16.85 مم

∴ قطر ثقب الصامولة = 16.9 مم

### مثال ٢ :

مسمار قلاووظ (مسمار ملولب) قطره 32 مم وخطوته 2 مم . أوجد قطر ثقب الصامولة ؟

الحل:

$$ق = ق_1 - (1.3 \times خ)$$

$$= 32 - (2 \times 1.3)$$

$$= 32 - 2.6 = 29.4 \text{ مم}$$

الزيادة في القطر بسبب الزوائد الحديدية =  $29.4 + 0.1 = 29.5$  مم

∴ قطر الصامولة = 29.5 مم

مثال ٣ :

يراد قطع قلاووظ داخلي بقطعة تشغيل ليثبت بها مسمار قلاووظ قطره ١٠ مم

وخطوته ١.٥ مم . أوجد قطر ثقب الصامولة ؟

الحل :

$$d = D - 1.3 p$$

$$d = D - 1.3 * 1.5$$

$$= 10 - 1.3 * 1.5$$

$$= 10 - 1.95 = 8.05 \text{ mm}$$

القطر الداخلي بعد زيادة مقدار الزوائد الحديدية

$$= 8.05 + 0.1 = 8.15 \text{ mm}$$

لا يوجد ثاقب (بنطة) قطرها 8.15 مم ، لذلك يستخدم ثاقب قطره 8.2 مم لثقب

القطر الداخلي المراد لولبته.

تذكر أن :

عند تجهيز المسمار أو الصامولة لقطع القلاووظ الخارجي أو الداخلي ، فإنه

يجب مراعاة الزوائد الحديدية الناتجة بإتباع الإرشادات التالية:-


1. يجب أن يكون القطر الخارجي للمسمار أقل من القطر الاسمي بمقدار ٠.١ مم.

2. يجب أن يكون قطر ثقب الصامولة أكبر من قطر السن بالمسمار بمقدار ٠.١ مم.

**المرجع في خراطة المعادن**

## القلاووظ الإنجليزي Whitworth threads

القلاووظ الإنجليزي الموضح بشكل ٥ - ٦ يسمى أيضا بقلاووظ وتورث. أبعاده المميزة هي القطر وعدد الأسنان في البوصة الطولية . يقاس بالبوصة.

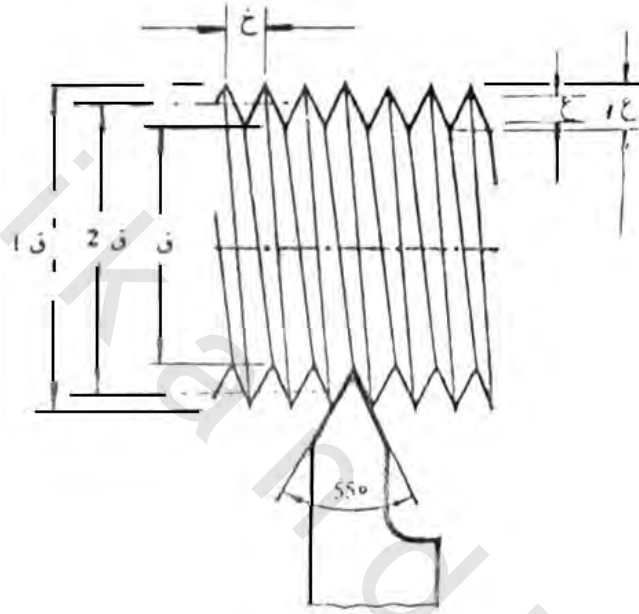

شكل ٥ - ٦

القلاووظ الإنجليزي وتورث <sup>٥</sup> 55

ن ... عدد الأسنان في البوصة الطولية

$$\text{خ} \dots \text{الخطوة} = \frac{25.4}{\text{ن}} \dots \text{مم}$$

$$\text{١ع} \dots \text{ارتفاع مثلث الخطوة} = 0.96049 \times \text{خ}$$

$$\text{ع} \dots \text{عمق السن من جهة واحدة} = 0.64033 \times \text{خ}$$

$$\text{٢ع} \dots \text{عمق السن من الجهتين} = 1.28 \times \text{خ}$$

ق1 ... القطر الخارجي للمسمار

$$\begin{aligned}
 & 2 \dots \text{القطر المتوسط أو القطر الفعال} = ق_1 - ع \\
 & ق \dots \text{قطر قاع السن للمسمار} = \text{قطر ثقب الصامولة} \\
 & = ق - (1.28 \times خ) \\
 & > \dots \text{زاوية السن} \dots 55^0
 \end{aligned}$$

مقطع سن القلاووظ على شكل مثلث متساوي الساقين ذي رأس وقاع مستديرة.

Nut Hole Diameter

قطر ثقب الصامولة :

عند ثقب الجلبة أو الصامولة لقطعهما بقلاووظ يماثل خطوة قلاووظ المسمار أو

عدد أسنانه في البوصة الطولية يستخدم القانون التالي:-

$$ق = ق_1 - (1.287 \times خ)$$

مع ملاحظة تحويل ق<sub>1</sub> من البوصة إلى المليمترات،

$$\frac{25.4}{ن} = \frac{25.4}{\text{عدد الأسنان في}} = خ$$

$$\therefore ق = (ق_1 \times 25.4) - (25.4 \times 1.28 \times \frac{25.4}{ن}) = \dots \text{مم} \dots \text{(قانون)}$$

مثال ١ :

مسمار قلاووظ (مسمار ملولب) قطره الخارجي  $\frac{3}{4}$ '' وعدد أسنانه 10 سنة في

البوصة . أوجد قطر ثقب الصامولة بالمليمترات ؟

الحل:

$$\begin{aligned}
 ق &= (ق_1 \times 25.4) - (25.4 \times 1.28 \times \frac{25.4}{ن}) \\
 &= (25.4 \times \frac{3}{4}) - (25.4 \times 1.28 \times \frac{25.4}{10}) \\
 &= (\frac{25.4}{10} \times \frac{128}{100}) - (\frac{25.4}{10} \times \frac{3}{4}) = \\
 &= 19.05 - 3.25 = 15.8 \text{ مم}
 \end{aligned}$$

المرجع في خراطة المعادن

∴ قطر ثقب الصامولة = 15.8 مم

مثال ٢:

مسمار قلاووظ (مسمار ملولب) قطره الخارجي  $\frac{1}{2}$  " وعدد أسنانه 12 سنة في

البوصة . أوجد قطر ثقب الصامولة بالمليمترات ؟

الحل:

$$ق = (25.4 \times 1) - \left(\frac{25.4}{n} \times 1.28\right)$$

$$= (25.4 \times \frac{1}{2}) - \left(\frac{25.4}{12} \times 1.28\right)$$

$$= 12.7 - 2.7 = 10 \text{ مم}$$

∴ قطر ثقب الصامولة = 10 مم

## الفصل الثاني

### قلاووظات التثبيت والتوصيل

### بالنظام الدولي SI طبقاً لمواصفات ISO

## مَهَيِّدٌ

اتجاه العالم بعد الحرب العالمية الثانية إلى تعميق الترابط والتعاون بين الدول، واتخاذ كل ما يؤدي إلى تحقيق تفاهم دولي أفضل في المجالات الصناعية والعلمية والتكنولوجية والتجارية .... وغيرها، ومن أهم الوسائل التي تؤدي إلى تلك الغاية هو وجود نظام موحد لوحدة القياس يكون مقبولاً من جميع الدول.

وبدراسة موقف وحدات القياس على الصعيد الدولي وجد أن هناك عدة أنظمة لوحدة القياس. فالنظام المترى بأشكاله المختلفة يستخدم في فرنسا ومستعمراتها ودول الأخرى بالإضافة إلى وحدات قياس محلية، كما استخدم النظام الإنجليزي بأشكاله المختلفة في إنجلترا ومستعمراتها السابقة وفي الولايات المتحدة الأمريكية .. وعلى الرغم من أن هذه الوحدات كانت تنتمي إلى نظام واحد، إلا أن قيمتها لم تكن واحدة في كل من إنجلترا وأمريكا.

ومع انتشار النظام المترى وتغلبه على صعوبات النظام البريطاني المعروف بكسوره الاعتيادية ، فقد استخدم النظام المترى في معظم دول العالم، حيث أعتبر أنه من أفضل الأنظمة وأسهلها لاستخدامه الكسور العشرية.

وتم الاتفاق دولياً من خلال الهيئة الدولية للتوحيد القياسي .. ( international organization for standardization ) المعروفة بالرمز ISO وهي منظمة غير حكومية ولكنها إحدى المنظمات التابعة للنظام العالمي للوحدات القياسية .. (System international units) المعروفة بالرمز SI عام 1960 ميلادية على تطبيق النظام

**المرجع في خراطة المعادن**


المتري بجميع أنحاء العالم، ومن ثم فقد أعتبر النظام المتري هو النظام الدولي لوحدة القياس.

يتناول هذا الباب جميع أنواعها وأشكال القلاووظات (اللواب) طبقاً لمواصفات النظام الدولي للتوحيد القياسي ISO، كما يتعرض للشرح التفصيلي لكل نوع على حدة مع عرض الجداول والمعادلات المختلفة ذات العلاقة والأمثلة المحلولة لكل منهما على حدة.

## القلاووظ المتري الدولي

### Metric ISO Thread

القلاووظ المتري الدولي الموضح بشكل ٥ - ٧ جميع أبعاده بالمليمترات، مقطع سنه على شكل مثلث متساوي الأضلاع، زاوية سنه مقدارها  $60^\circ$ ، قمة سن المسمار والصامولة على شكل مستوي، أما قاع سن المسمار والصامولة فهو بشكل مستدير. يرمز له بالرمز م أو m.

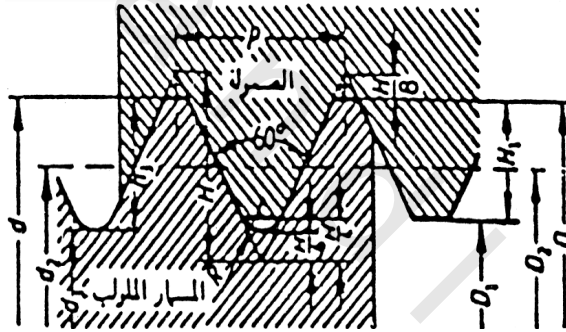

شكل ٥ - ٧

القلاووظ المتري الدولي

القطر الأسمى ...  $d = D$

الخطوة ...  $P$

ارتفاع مثلث السن ...  $H = 0.856 P$

عمق سن المسمار ...  $h_3 = 0.6134 P$

عمق سن الصامولة ...  $H_1 = 0.5413 P$

قوس قاع السن بالمسمار والصامولة  $R = 0.1443 P$  ...

قطر دائري الخطوة (القطر المتوسط أو القطر الفعال للمسمار والصامولة) ..

$$D_2 = d_2 = d - 0.6495 P$$

قطر قاع السن بالمسمار (القطر الأصغر للمسمار)  $d_3 = d - 1.2269 P$  ...

قطر قاع السن بالصامولة (القطر الأصغر للصامولة)  $D_1 = d - 1.0825 P$  ..

المقطع المستعرض للإجهاد

$$A_s = \frac{\pi}{4} \left( \frac{d_2 + d_3}{2} \right) \dots \text{(مساحة مقطع الرايش)}$$

> = زاوية السن ... ٦٠ °

ويمكن استخدام المعادلات المقربة التالية:-

قطر قاع السن بالمسمار (القطر الأصغر للمسمار)  $d_3 = d - 1.023 P$  .....

قطر دائرة الخطوة (القطر المتوسط للمسمار والصامولة)  $D_2 = d_2 = d - 0.65 P$

قطر قاع السن بالصامولة (القطر الأصغر للصامولة)  $D_1 = d - 1.08 P$  .....

المقاسات الرئيسية للقلاووظ :

مثال لقلاووظ ISO متري طبقاً للمواصفة القياسية ISO رمزه M12 :

القطر الأسمى للقلاووظ  $d = D = 12 \text{ mm}$  ، الخطوة  $p = 1.75$

قطر دائرة الخطوة  $d_2 = D_2 = 10.86 \text{ mm}$  .

قطر قلب السن  $D_3 = 10.1 \text{ mm}$  ،  $d_3 = 9.8 \text{ mm}$

عمق السن  $H_3 = 0.95 \text{ mm}$  ،  $h_3 = 1.07 \text{ mm}$

نصف قطر الاستدارة  $R = .028 \text{ mm}$

**تركيب القلاووظات وتوحيدها القياسي :**

لقد كانت هنالك نظم كثيرة للقلاووظ - خاصة للسن المثلي - قبل البدء في

توحيدها قياسياً ، فمن قلاووظ النظام الدولي SI (System International) نشأ

القلاووظ المتري للمواصفات القياسية الألمانية DIN ، والذي تم إستبداله بالقلاووظ

**المرجع في خراطة المعادن**



المتري لمواصفات ISO.

## قلاووظ ISO المتري

قلاووظ ISO المتري ذو استدارة أكبر عند قطر قاع السن للمسمار وذو تسطح أكبر عند قطر قاع السن للصلبولة.

وتساعد الاستدارة الكبرى في قاع قلاووظ المسمار بالنسبة لقلاووظ ISO على التخفيض من خطر الكسر ، كما ينتج عنها أيضا زيادة في مقطع قاع السن . كذلك يسهل التسطح الأكبر في قاع سن القلاووظ للصلبولة ISO من قطعها بواسطة ذكر القلاووظ لكي يمكن الحصول على تلامس كاف للسطحين رغم صغر عمق القلاووظ.

ملاحظة :

يجب أن تكون تجاوزات القطر الخارجي للمسمار وقطر القاع للصلبولة صغيرة في قلاووظ ISO.

أنواع القلاووظات المتريّة : Types Of Metric ISO Thread

تتكون القلاووظات المتريّة من نوعين أساسيين هما:-

١. القلاووظ المتري الأساسي : Standard metric thread

يسمى أيضا بالقلاووظ المتري النظامي أو العادي، له نفس المواصفات السابق ذكرها ، وهو ذو خطوة كبيرة، يعرف من خلال قطره الخارجي فقط، حيث لكل قطر خطوته الثابتة.

٢. القلاووظ المتري الدقيق: Fine metric thread

يسمى أيضا بالقلاووظ المتري الخاص Special metric thread وله نفس المواصفات السابق ذكرها، وهو ذو خطوة صغيرة، ويعرف بقطره الخارجي × الخطوة.

الخطوة الصغيرة في سن القلاووظ المتري الدقيق (القلاووظ المتري الخاص)، تعني ميل صغير بجانب الأسنان المتعددة بالمسمار والصلبولة الذي ينتج عنه قوة احتكاك كبيرة، الذي يخفض من خطر حل (فك) القلاووظ وخاصة عند تثبيته في أماكن التشغيل

المرجع في خراطة المعادن

القابلة للاهتزازات.

فيما يلي جدول ٥ - ١ وجدول ٥ - ٢ الخاصة بالقلاووظات المترية بالنظام الدولي SI طبقاً لمواصفات ISO. وضعت هذه الجداول للاستعانة بها في أثناء التشغيل أو عند المعايرة.

### جدول ٥ - ١

### القلاووظ المترى الأساسى الدولى ISO

### Metric ISO thread

قطر ثقب الصامولة mm ∅ ق ٢	مساحة مقطع الرايش A <sub>s</sub> Mm م ٢	قوس قاع السن R Mm ق	عمق السن		القطر الأصغر		القطر المتوسط d <sub>2</sub> = D <sub>2</sub> mm ق ٢	الخطوة p mm خ	القطر الاسمي D mm ق
			صامولة H <sub>1</sub> Mm ع ٢	مسمار h <sub>2</sub> mm ع ١	صامولة D <sub>1</sub> Mm ق ٣	مسمار d <sub>3</sub> mm ق ١			
٠.٧٥	٠.٤٦	٠.٠٣٦	٠.١٣٥	١.١٥٣	٠.٧٢٩	٠.٦٩٣	٠.٨٣٨	٠.٢٥	M1
٠.٨٥	٠.٥٩	٠.٠٣٦	٠.١٣٥	١.١٥٣	٠.٨٢٩	٠.٧٩٣	٠.٩٣٨	٠.٢٥	M1.1
٠.٩٥	٠.٧٣	٠.٠٣٦	٠.١٣٥	١.١٥٣	٠.٩٢٩	٠.٨٩٣	١.٠٣٨	٠.٢٥	M1.2
١.١	٠.٩٨	٠.٠٤٣	٠.١٦٢	٠.١٨٤	١.٠٧٥	١.٠٣٢	١.٢٠٥	٠.٣	M1.4
١.٣	١.٢٧	٠.٠٥١	٠.١٨٩	٠.٢١٥	١.٢٢١	١.١٧١	١.٢٧٣	٠.٣٥	M1.6
١.٥	١.٧٠	٠.٠٥١	٠.١٨٩	٠.٢١٥	١.١٤١	١.٣٧١	١.٥٧٣	٠.٣٥	M1.8
١.٦	٢.٠٧	٠.٠٥٨	٠.٢١٧	٠.٢٤٥	١.٥٦٧	١.٥٠٩	١.٧٤٠	٠.٤	M2
١.٨	٢.٤٨	٠.٠٦٥	٠.٢٤٤	٠.٢٧٦	١.٧١٣	١.٥٠٩	١.٩٠٨	٠.٤٥	M2.2
٢.١	٣.٣٩	٠.٠٦٥	٠.٢٤٤	٠.٢٧٦	٢.٠١٣	١.٦٤٨	٢.٢٠٨	٠.٤٥	M2.5
٢.٥	٥.٠٣	٠.٠٧٢	٠.٢٧١	٠.٣٠٧	٢.٤٥٦	٢.٣٨٧	٢.٦٧٥	٠.٥	M3
٢.٩	٦.٧٧	٠.٠٨٧	٠.٣٢٥	٠.٣٦٨	٢.٨٥٠	٢.٧٦٤	٣.١١٠	٠.٦	M3.5
٣.٣	٨.٧٨	٠.١٠١	٠.٣٧٩	٠.٤٢٩	٣.٢٤٢	٣.١٤١	٣.٥٤٥	٠.٧	M4
٤.٢	١٤.٢	٠.١١٥	٠.٤٣٣	٠.٤٩١	٤.١٣٤	٤.٠١٩	٤.٤٨٠	٠.٨	M5
٥.٠	٢٠.١	٠.١٤٤	٠.٥٤١	٠.٦١٣	٤.٩١٧	٤.٧٧٣	٥.٣٥٠	١	M6
٦.٨	٣٦.٦	٠.١٨٠	٠.٦٧٧	٠.٧٦٧	٦.٦٤٧	٦.٤٦٦	٧.١٨٨	١.٢٥	M8
٨.٥	٥٨.٠	٠.٢١٧	٠.٨١٢	٠.٩٢٠	٨.٣٧٦	٨.١٦٠	٩.٠٢٦	١.٥	M10
١٠.٢	٨٤.٣	٠.٢٥٣	٠.٩٤٧	١.٠٧٤	١٠.١٠٦	٩.٨٥٣	١٠.٨٦٣	١.٧٥	M12
١٢	١١٥	٠.٢٨٩	١.٠٨٣	١.٢٢٧	١١.٨٣٥	١١.٥٤٦	١٢.٧٠١	٢	M14
١٤	١٥٧	٠.٢٨٩	١.٠٨٣	١.٢٢٧	١٣.٨٣٥	١٣.٥٤٦	١٤.٧٠١	٢	M16
١٥.٥	١٩٢	٠.٣٦١	١.٣٥٣	١.٥٣٤	١٥.٢٩٤	١٤.٩٣٣	١٦.٣٧٦	٢.٥	M18

المرجع في خراطة المعادن

المرجع في خراطة المعادن

قطر ثقب	مساحة	قوس قاع	عمق السن		القطر الأصغر		القطر	الخطوة	القطر
17.5	245	0.361	1.353	1.534	17.294	17.933	18.376	2.5	M20
19.5	303	0.361	1.353	1.534	19.294	18.933	20.376	2.5	M22
21	353	0.433	1.624	1.840	20.752	20.319	22.051	3	M24
24	459	0.433	1.624	1.840	23.752	23.319	22.051	3	M27
26.5	561	0.505	1.894	2.147	26.211	25.706	27.727	3.5	M30
32	817	0.577	2.165	2.454	31.670	31.093	33.402	4	M36
347.5	1120	0.650	2.436	2.760	37.129	36.479	39.077	4.5	M42
43	1470	0.722	2.706	3.067	42.587	41.866	44.752	5	M48
50.5	2030	0.794	2.977	3.374	50.046	49.252	52.428	5.5	M56
58	3180	0.866	3.248	3.681	57.505	56.639	60.103	6	M64

جدول 5 - 2

القلاووظ المترى الدقيق الدولي ISO  
Fine Metric ISO Thread

القطر الأصغر		القطر المتوسط $d_2 = D_2$ Mm ق ٢	القطر الاسمي $p \times d$ Mm ق × خ	القطر الأصغر		القطر المتوسط $d_2 = D_2$ mm ق × خ	القطر الاسمي $p \times d$ Mm ق × خ
للصامولة $D_1$ Mm ق ٣	للمسمار $d_3$ mm ق ١			للصامولة $D_1$ Mm ق ٣	للمسمار $d_3$ mm ق ١		
28.376	28.160	29.026	M30X1.5	1.783	1.755	1.870	M2X0.2
27.835	27.546	28.701	M30X2	2.229	2.193	2.338	M2.5X0.25
34.376	34.160	35.026	M36X1.5	2.261	2.571	2.773	M3X0.35
33.835	33.546	34.701	M36X2	3.459	3.387	3.675	M4X0.5
40.376	40.160	41.026	M42X1.5	4.459	4.387	4.675	M5X0.5
39.835	39.546	40.701	M42X2	4.188	4.080	5.513	M6X0.75
46.376	46.160	47.026	M48X1.5	7.188	7.080	7.513	M8X0.75
45.835	45.546	46.701	M48X2	6.917	6.773	7.530	M8X1.0
54.376	54.160	55.026	M56X1.5	9.188	9.080	9.513	M10X0.75
53.835	53.546	54.701	M56X2	8.917	8.773	9.350	M10X1
61.835	61.546	62.701	M64X2	10.917	10.773	11.350	M12X1
68.752	68.319	70.051	M72X3	10.647	10.466	11.188	M12X1.25
76.752	76.139	78.051	M80X3	14.917	14.773	15.350	M16X1

المرجع في خراطة المعادن

٨٥.٦٧٠	٨٥.٠٩٣	٨٧.٤٠٢	M90X4	١٤.٣٧٦	١٤.١٦٠	١٥.٠٢٦	M16X1.5
٩٥.٦٧٠	٩٥.٠٩٣	٩٧.٤٠٢	M100X4	١٨.٩١٧	١٨.٧٧٣	١٩.٣٥٠	M20X1
١٢٠.٦٧٠	١٢٠.٠٩٣	١٢٢.٤٠٢	M125X4	١٨.٣٧٦	١٨.١٦٠	١٩.٠٢٦	M20X1.5
١٣٣.٥٠٥	١٣٢.٦٣٩	١٣٦.١٠٣	M140X5	٢٢.٣٧٦	٢٢.١٦٠	٢٦.٠٢٦	M24X1.5
١٥٣.٥٠٥	١٥٢.٦٣٩	١٥٦.١٠٣	M160X6	٢١.٨٣٥	٢١.٥٤٦	٢٢.٧٠١	M24X2

### القلاووظ الأساسي والقلاووظ الدقيق :

يمكن التفرقة بين قلاووظ ISO (القلاووظ الأساسي والقلاووظ الدقيق) ، حيث تحدد نشرة المواصفات لكل قطر خارجي للقلاووظ الأساسي (النظامي) خطوة معينة لذا لا يذكر للقلاووظ سوى القطر الخارجي فقط . مثل (م ١٦) أو (M16).

أما القلاووظ الدقيق فله نفس الجاذبية ، ولكنه ذو خطوات أصغر (أدق) عنها في القلاووظ الأساسي (النظامي). وبسبب صغر زوايا الخطوة ، فإن هذا القلاووظ لا ينحل بسهولة بسبب الارتجاجات كما هي الحال في القلاووظ النظامي ، ويجب بقدر الإمكان اختيار الخطوات للأقطار المختلفة من جداول ISO .

يعطى في رمز القلاووظ الأساسي (النظامي) قطره الخارجي فقط بينما يعطي في رمز القلاووظ الدقيق قطره الخارجي وخطوته ، ويتطلب لقطع قلاووظ داخلي بواسطة ذكر لولبة معرفة قطر ثقب قاع السن أيضاً ، حيث يؤخذ من الجداول أو يستنتج بالحساب ، ويمكن الحصول على قطر ثقب قاع السن للقلاووظات ISO المترية بطرح الخطوة من القطر الخارجي فإذا كان قطر القلاووظ هو (M 12) وخطوته ١.٧٥ مم ، فإن قطر ثقب قاع السن = القطر الخارجي . الخطوة

$$= ١٢ \text{ مم} . ١.٧٥ \text{ مم} = ١٠.٢٥$$

ويمكن التغاضي عن الاختلاف في طريقة القطع بالنسبة للخامات الهشة أو الصلدة في حالة قلاووظات مواصفات ISO ، ويجب أن تؤخذ من الجداول مقاسات قطر القاع والقطر المتوسط للقلاووظات المضبوطة والتي يتم تشغيلها بالخراطة أو التفريز أو التخليخ ، ولا يتساوى في قلاووظات ISO قطرها القاع للمسمار وللصمولة ، ففي القلاووظ

### المرجع في خراطة المعادن

الذي خطوته ٣ مم يزيد مقدار قطر القاع للصلب عنه للمسمار بمقدار ٠.٤٣٣ مم. وفي حالة عدم وجود جداول للقلووظ . كالقلووظات الدقيقة مثلا فإنه يمكن حساب المقاسات الضرورية بواسطة الصيغ الرياضية ، وحتى إذا كانت الأرقام المعطاة في هذه الصيغ مقربة فإن المقاسات الناتجة لا تتحرف عن قيم الجداول إلا قليلا جدا.

فمثلا ينتج من حسابات القلاووظ (M 64 × 2) عن المواصفات الدولية ISO

الآتي:-

قطر قاع السن للمسمار  $d_3$  = قطر المسمار - ١.٢٣ × الخطوة

$$P \times 1.23 . d =$$

$$64 \text{ مم} \cdot 1.23 \times 2 \text{ مم} = 61.54 \text{ مم}$$

.. (القيمة بالجدول هي : ٦١.٥٤٦ مم

قطر قاع السن للصلب  $D_1$  = قطر المسمار . ١.٠٨ × الخطوة

$$P \times 1.08 . d =$$

$$64 \text{ مم} - 1.08 \times 2 \text{ مم} = 61.84 \text{ مم}$$

.. (القيمة بالجدول هي : ٦١.٨٣٥ مم)

القطر المتوسط للمسمار والصلب  $D_2$  ،  $d_2$  = قطر المسمار . ٠.٦٥ × الخطوة

$$P \times 0.65 . d =$$

$$64 \text{ مم} \cdot 0.65 \times 2 \text{ مم} = 62.70 \text{ مم}$$

.. (القيمة بالجدول هي : ٦٢.٧٠١ مم)

هذا يعني أنه إذا علم كل من الجانبية والخطوة والقطر الخارجي وقطر قاع سن

لأى قلاووظ .. فإنه يمكن حساب الأبعاده الأخرى.


## القلاووظ الإنجليزي

### English Thread

القلاووظ الإنجليزي الموضح بشكل 5 - 8 يسمى أيضا بقلاووظ ويتورث للأنايب Whitworth Pipe Thread ، عرف بهذا الاسم نسبة إلى مخترعه الإنجليزي ويتورث .

يقاس قطر هذا القلاووظ بالبوصة مثل  $\frac{3}{4}$  " ، أما الخطوة فإنها تحدد بعدد الخطوات في البوصة الطولية مثل 14 سنة في كل 1 " ، مقطع سنه على شكل مثلث متساوي الساقين ، وذلك طبقاً للمواصفات القياسية الإنجليزية.

زاويته مقدارها 55° ، قمة وقاع سن الماسورة والجلبة بشكل مستدير . يرمز له بالرموز R أو R .

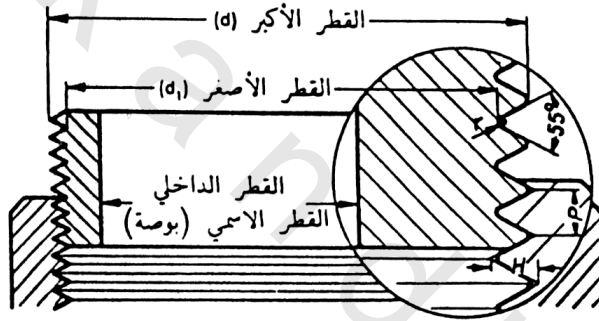

شكل 5 - 8

قلاووظ ويتورث للأنايب

- ن .. عدد الخطوات في البوصة الطولية .... Z
- خ .. الخطوة بالمليمتر ....  $P = \frac{45.4}{N}$
- ق .. القطر الأكبر للولب الماسورة والجلبة .... d
- ق<sub>1</sub> .. القطر الأصغر للولب الماسورة والجلب ....  $d_1 = 1.28 P$
- ق<sub>2</sub> .. قطر دائرة الخطوة (القطر المتوسط أو القطر الفعال) ....  $d_2 = d - 0.6403 P$
- ع .. ارتفاع مثلث الخطوة ....  $H = 0.96 P$

المرجع في خراطة المعادن

$$r = 0.137 P \dots \text{نق .. إستدارة قمة وقاع السن} \\ > = \text{زاوية سن القلاووظ} \dots 0.55$$

يتشابه قلاووظ ويتورث للأنايبب مع قلاووظ المواصفات القياسية الإنجليزية القديمة .. ولكنه يختلف في الخطوة ، حيث إنها أصغر في قلاووظ الأنايبب . يستعمل عادة قلاووظ ويتورث للأنايبب في مواسير المياه والغاز .

من صفات هذا القلاووظ أنه لا ينسب تسميته إلى قطره الخارجي .. بل إلى قطر الماسورة الداخلي .. أي عند ذكر قلاووظ أناييبب 1" .. هذا يعني أن القطر الداخلي للماسورة = 1" .

∴ قطر القلاووظ لخارجي للماسورة = القطر الداخل 1" + (سمك الماسورة × 2)

فيما يلي جدول 5 - 3 الخاص بقلاووظ ويتورث للأنايبب طبقاً النظام الدولي SI .. وضع هذا الجدول للاستعانة به أثناء التشغيل أو عند المعايرة.

### جدول 5 - 3

#### قلاووظ ويتورث للأنايبب

#### Whitworth pipe thread

عدد الأسنان في البوصة Z أو N	الخطوة بالمليمتر P أو X	الماسورة الملولبة والجلبة		القطر الاسمي (القطر الداخلي) بالبوصة ق
		القطر الأصغر بالمليمتر d <sub>1</sub> أو ق <sub>3</sub>	القطر الأكبر بالمليمتر d أو ق <sub>1</sub>	
28	0.91	8.57	9.73	R $\frac{1}{8}$
19	1.34	11.45	13.16	R $\frac{1}{4}$
19	1.34	14.95	16.66	R $\frac{3}{8}$
14	1.81	18.63	20.96	R $\frac{1}{2}$

١٤	١.٨١	٢٠.٥٩	٢٢.٩١	$(R \frac{5}{8})$
١٤	١.٨١	٢٤.١٢	٢٦.٤٤	$R \frac{3}{4}$
١٤	١.٨١	٢٧.٨٨	٣٠.٢٠	$(R \frac{7}{8})$
١١	٢.٣١	٣٠.٢٩	٣٣.٢٥	R1
١١	٢.٣١	٣٨.٩٥	٤١.٦١	$R1 \frac{1}{4}$
١١	٢.٣١	٤٤.٨٥	٤٧.٨١	$R1 \frac{1}{2}$
١١	٢.٣١	٥٠.٧٩	٥٣.٧٥	$(R1 \frac{3}{4})$
١١	٢.٣١	٥٦.٦٦	٥٩.٦٢	R2
١١	٢.٣١	٦٢.٧٦	٦٥.٧١	$(R2 \frac{1}{4})$
١١	٢.٣١	٧٢.٢٣	٧٥.١٩	$R2 \frac{1}{2}$
١١	٢.٣١	٧٨.٥٨	٨١.٥٤	$R2 \frac{3}{4}$
١١	٢.٣١	٨٤.٩٣	٨٧.٨٩	R3
١١	٢.٣١	٩١.٠٣	٩٣.٩٨	$(R3 \frac{1}{4})$
١١	٢.٣١	٩٧.٣٧	١٠٠.٣٣	$R3 \frac{1}{2}$
١١	٢.٣١	١٠٣.٧٣	١٠٦.٦٨	$(R3 \frac{3}{4})$
١١	٢.٣١	١١٠.٠٨	١١٣.٠٣	R4
١١	٢.٣١	١٢٢.٧٨	١٢٥.٧٤	$(R4 \frac{1}{2})$
١١	٢.٣١	١٣٥.٤٨	١٣٨.٤٤	R5

ملاحظة :

المرجع في خراطة المعادن



ينبغي عدم استخدام المواسير والجلب الملولة المبينة أقطارها الاسمية بين الأقواس طالما كان ذلك ممكناً.

### قلاووظات وبتورث الدقيق:

قلاووظات وبتورث الدقيق له نفس المواصفات السابق ذكرها، أما أبعاده فإن القطر الاسمي يعطى بالمليمتر، وتعطى الخطوة بالبوصة وعلى هذا فإن التسمية تكون  $(W60 \times \frac{1}{8})$  .. هذا يعني أن قطر القلاووظ الخارجي 60 ملليمتر أما خطوته فهي  $\frac{1}{8}$  .//

### موانع تركيب الصامولة بالمسار :

عدم تركيب الصامولة بمسار القلاووظ المناظر لها، يعني ذلك وجود أحد الأخطاء التي يجب ملاحظتها وتجنبها أثناء قطع القلاووظ الخارجي أو الداخلي .. وهي كالاتي :-

1. اختلاف الخطوة : مراجعة تطابق أوضاع مقابض التشويق بأماكنها كما هو موضح بالجدول القلاووظ المثبت على كل مخرطة قبل بدء التشغيل.
2. اختلاف الأقطار : التأكد من دقة قياس القطر الخارجي للمسار والقطر الداخلي للصامولة قبل بدء قطع القلاووظ.
3. ميل زاوية سن القلاووظ : يجب تثبيت قلم القلاووظ الخارجي أو الداخلي بحامل القلم بحيث يكون اللحد القاطع له عمودياً على محور قطعة التشغيل وذلك باستخدام ضبعة القلاووظ.
4. اختلاف زاوية سن القلاووظ : استخدام ضبعة قياس سن القلاووظ لمراجعة زاوية سن القلم والتأكد من مطابقتها بزاوية سن القلاووظ المطلوب.
5. اختلاف اتجاه القلاووظ: التأكد من اتجاه القلاووظ (يمين أو يسار) وتعديل وضع المقبض الخاص بذلك بالمخرطة قبل بدء التشغيل.

٦. عدم الوصول إلى المستوى الطبيعي لعمق السن: يجب تطبيق المعادلات الخاصة بالقلاووظ الذي يقوم بقطعه أو استخراج عمق السن من الجداول المعدة لذلك .. والتأكد من الوصول إلى عمق السن قبل قص تعشيقه القلاووظ.

### ملاحظة :


يجب إزالة الرايش المتعلق بين أسنان القلاووظ وتزييته قبل تجربة تزاج المسمار مع الصامولة.

## القلاووظ المخروطي

### Screw Cone

يوجد القلاووظ المخروطي الموضح بشكل 5 - 9 بالنظامين المترى والإنجليزي ويتورث . قياساته هي نفس القياسات الموضحة بالجدول السابقة . حيث يقاس القطر والخطوة في الاتجاه العمودي على المحور ، نسبة المخروط (السلبية) في كلا النظامين ١ : ١٦ . يرمز له ر أو R .

يستخدم القلاووظ المخروطي (المسلوب) على نطاق واسع في المواسير والوصلات الخاصة بالغاز والزيت والهواء المضغوط.

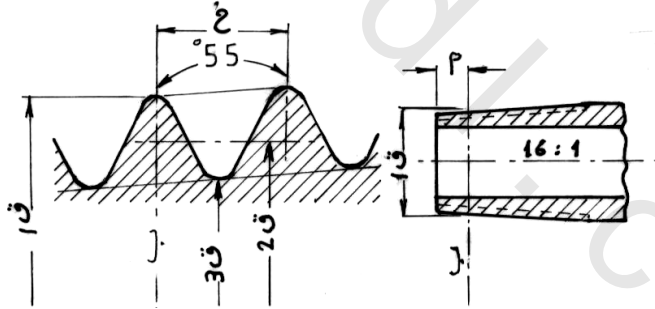

شكل 5 - 9

القلاووظ المخروطي الإنجليزي ويتورث

ق = القطر الاسمي (القطر الداخلي للماسورة) بالبوصة.

ق ١ = القطر الأكبر للقلاووظ

**المرجع في خراطة المعادن**

$$ق٢ = ١ \text{ لقطر المتوسط أو القطر الفعال} = ق١ - (٠.٦٤٠٣٣ \times خ)$$

$$ق٣ = \text{القطر الأصغر للقلاووظ} = ق١ - (١.٢٨ \times خ)$$

ن = عدد الخطوات في البوصة الطولية

$$خ = \frac{25.4}{ن} = \text{الخطوة بالمليمتر}$$

أ = المسافة من سطح القياس

ب = سطح القياس

١ : ١٦ = نسبة المخروط

> زاوية سن القلاووظ = ٥٥°

فيما يلي جدول 5 - ٤ الخاص بلولب وبيتورث للأنابيب بالنظام الدولي SI طبقاً لمواصفات ISO .. وضع هذا الجدول للاستعانة به أثناء التشغيل أو عند المعايرة.

#### جدول 5 - ٤

المرجع في خراطة المعادن

## القلاووظ المخروطي

المسافة من سطح القياس أ بالمليمتر	عدد الخطوات في البوصة ن	الخطوة خ بالمليمتر	القطر الأصغر للقلاووظ ق <sup>٣</sup> بالمليمتر	القطر المتوسط ق <sup>٢</sup> بالمليمتر	القطر الأكبر للقلاووظ ق <sup>١</sup> بالمليمتر	القطر الاسمي القطر الداخلي ق بالبوصة
4.0	28	0.907	8.566	9.147	9.728	R $\frac{1}{8}$
6.0	19	1.337	11.445	12.157	13.157	R $\frac{1}{4}$
6.4	14	1.337	14.950	15.806	16.662	R $\frac{3}{8}$
8.2	14	1.814	18.631	19.793	20.955	R $\frac{1}{2}$
9.5	14	1.814	24.12	25.28	26.44	R $\frac{3}{4}$
10.4	11	2.309	30.291	31.770	33.249	R1
12.7	11	2.309	38.925	40.431	41.910	R1 $\frac{1}{4}$
12.7	11	2.309	44.845	46.324	47.803	R1 $\frac{1}{2}$
15.9	11	2.309	56.656	58.135	59.614	R2
17.5	11	2.309	72.226	73.705	75.184	R2 $\frac{1}{2}$
20.6	11	2.309	84.926	86.405	87.884	R3
25.4	11	2.309	110.072	111.551	113.030	R4

مثال ١ :

يراد قطع قلاووظ متري M 24 . أوجد الآتي :-

- قطر قاع السن للمسمار .
- القطر المتوسط .
- القلاووظ الأصغر للصامولة .
- قطر ثقب الصامولة .

المرجع في خراطة المعادن

علماً بأن القلاووظ المتري ٢٤ M خطوته = ٣ ملليمتر .

**الحل :**

$$(أ) \text{ قطر قاع سن المسمار } ق_١ = ق - (١.٢٣ \times خ)$$

$$= ٢٤ - (٣ \times ١.٢٣)$$

$$= ٢٤ - ٣.٦٩ = ٢٠.٣١ \text{ مم}$$

$$(ب) \text{ القطر المتوسط } ق_٢ = ق - (٠.٦٥ \times خ)$$

$$= ٢٤ - (٣ \times ٠.٦٥)$$

$$= ٢٤ - ١.٩٥ = ٢٢.٠٥ \text{ مم}$$

$$(ج) \text{ القطر الأصغر للصامولة } ق_٣ = ق - (١.٠٨ \times خ)$$

$$= ٢٤ - ٣.٢٤ = ٢٠.٧٦ \text{ مم}$$

$$(د) \text{ قطر ثقب الصامولة } ق - خ$$

$$= ٢٤ - ٣ = ٢١ \text{ مم}$$

**مثال ٢ :**

يراد قطع قلاووظ متري دقيق ١.٥ M30 . أوجد الآتي :-

(أ) قطر قاع السن بالمسمار .

(ب) القطر المتوسط .

(ج) القطر الأصغر للصامولة .

(د) قطر ثقب الصامولة .

(هـ) عمق السن بالصامولة .

**الحل :**

$$(أ) \text{ قطر قاع سن المسمار } ق_١ = ق - (١.٢٣ \times خ)$$

$$= ٣٠ - (١.٥ \times ١.٢٣)$$

$$= ٣٠ - ١.٨٤٥ = ٢٨.١٥٥ \text{ مم}$$

$$\begin{aligned} \text{(ب) القطر المتوسط ق} &= \text{ق} - (0.65 \times \text{خ}) \\ &= 30 - (15 \times 0.65) \\ &= 30 - 9.75 = 20.25 \text{ مم} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ج) القطر الأصغر للصامولة ق} &= \text{ق} - (1.08 \times \text{خ}) \\ &= 30 - (1.5 \times 1.08) \\ &= 30 - 1.62 = 28.38 \text{ مم} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(د) قطر ثقب الصامولة ق} &= \text{ق} - \text{خ} \\ &= 30 - 1.5 = 28.5 \text{ مم} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(هـ) عمق السن بالصامولة ع} &= 0.5413 \times \text{خ} \\ &= 1.5 \times 0.5413 = 0.81195 \text{ مم} \end{aligned}$$

هذا يعني أن عمق السن بالصامولة ع = 0.81 مم

**مثال ٣ :**

يراد قطع قلاووظ متري M 24 . أوجد الآتي:-

(أ) قطر قاع السن للمسمار .

(ب) القطر المتوسط .

(ج) القلاووظ الأصغر للصامولة .

(د) قطر ثقب الصامولة .

علماً بأن القلاووظ المتري M 24 خطوته = 3 ملليمتر .

**الحل :**

$$\begin{aligned} \text{(أ) قطر قاع سن المسمار ق} &= \text{ق} - (1.23 \times \text{خ}) \\ &= 24 - (3 \times 1.23) \\ &= 24 - 3.69 = 20.31 \text{ مم} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ب) القطر المتوسط ق} &= \text{ق} - (0.65 \times \text{خ}) \\ &= 24 - (3 \times 0.65) \end{aligned}$$

**المرجع في خراطة المعادن**

$$24 = 1.95 - 22.05 \text{ مم}$$

$$\text{ق} - (\text{خ} \times 1.08) = \text{ج) القطر الأصغر للصامولة ق}^3$$

$$24 = 3.24 - 20.76 \text{ مم}$$

$$\text{ق} - \text{خ} = \text{د) قطر ثقب الصامولة}$$

$$24 = 3 - 21 \text{ مم}$$

مثال ٥ :

يراد قطع فـلاووظ متري دقيق  $1.5 \times M30$  . أوجد الآتي:-

(أ) قطر قاع السن بالمسمار .

(ب) القطر المتوسط .

(ج) القطر الأصغر للصامولة .

(د) قطر ثقب الصامولة .

(هـ) عمق السن بالصامولة .

الحل :

$$\text{ق} - (\text{خ} \times 1.23) = \text{أ) قطر قاع سن المسمار ق}^1$$

$$30 = (1.5 \times 1.23) - 30 =$$

$$30 = 1.845 - 28.155 \text{ مم}$$

$$\text{ق} - (\text{خ} \times 0.65) = \text{ب) القطر المتوسط ق}^2$$

$$30 = (15 \times 0.65) - 30 =$$

$$30 = 9.75 - 29.025 \text{ مم}$$

$$\text{ق} - (\text{خ} \times 1.08) = \text{ج) القطر الأصغر للصامولة ق}^3$$

$$30 = (1.5 \times 1.08) - 30 =$$

$$30 = 1.62 - 28.38 \text{ مم}$$

$$\text{ق} - \text{خ} = \text{د) قطر ثقب الصامولة ق}^4$$

$$= 30 - 1.5 = 28.5 \text{ مم}$$

$$= 0.0413 \times \text{خ} \quad (\text{هـ}) \text{ عمق السن بالصامولة ع ٢}$$

$$= 1.5 \times 0.0413 = 0.081195 \text{ مم}$$

هذا يعني أن عمق السن بالصامولة ع ٢ = 0.081 مم



## الفصل الثالث

### قطع قلاووظات التثبيت والتوصيل

مَهَيِّدٌ

يناقش هذا الباب الجانب العملي .. وهو التطبيقي للجانب النظري، الذي يهدف إلى قطع قلاووظات التثبيت والتوصيل (القلاووظات المثلثة بالنظامين المترى والإنجليزي)، حيث يتناول الطرق اليدوية باستخدام لقم وذكور القلاووظات، ويتعرض لقطع القلاووظات بالطرق الميكانيكية على المخرطة. كما يتعرض لإنتاج قلاووظ التثبيت والتوصيل بالطرق الميكانيكية المختلفة باستخدام الأمشاط . رؤوس القلاووظ . التفريز . الدفلة .... مع عرض الأشكال التوضيحية لكل طريقة على حدة ومميزات وعيوب كل منها.

## قطع أسنان قلاووظات التثبيت والتوصيل

### Cutting of screw thread connection and fixing

قلاووظات التثبيت والتوصيل Fastening Screw Thread (القلاووظات المترية أو الإنجليزية التي مقطوع أسنانها على شكل مثلث)، يتم قطع أسنانها حسب الكمية والدقة المطلوبة جودة السطح بإحدى الطرق التالية .

تقطع أسنان القلاووظات (اللواب) الداخلية والخارجية ذات الإنتاج الفردي (إنتاج القطعة الواحدة) يدويا على الملزمة أو على المخرطة الأفقية باستخدام ذكور ولقم القلاووظ، كما تقطع بالطرق الميكانيكية على المخرطة الأفقية، كما تنتج القلاووظات (اللواب) المختلفة ذات الإنتاج الكمي (إنتاج القطع المتماثلة إنتاجاً متكرراً بالجملة) على المخرطة البرجية أو على ماكينات اللواب بطرق اقتصادية أخرى. ويتوقف ذلك على أهمية ودقة القلاووظات المطلوب قطعه.

وتشكيل القلاووظات بعدة طرق مثل التفريز . التخليخ بواسطة أقراص تجليخ أحادية أو متعددة الجانبيات . التدويم . الدلفنة بواسطة لقم مسطحة أو بكرات أو أسطوانات ملولبة. وهناك طرق الكبس والصب تحت الضغط أو في قوالب دائمة، كما تصب في الرمل للأغراض قليلة الأهمية.

### قطع أسنان قلاووظات التثبيت والتوصيل يدويا :

#### Cutting of manually screw thread

يقطع القلاووظ اليدوي ببساطة وبسرعة، ولكنه لا يتناسب مع الأجزاء ذات الأهمية والدقة العالية، حيث أن مواصفات القلاووظ اليدوي هو الدقة والجودة المحدودة، والمقصود بالدقة هنا هو عدم دقة محورية واستدارة الجزء المعرض للقطع. وبصفة عامة فإنه يمكن بواسطة ذكور ولقم اللولبة إنتاج قلاووظات منضبطة الأبعاد نسبياً بطريقة اقتصادية، حيث تضمن هذه العدد توافق اللواب التي يمكن قطعها سواء كان ذلك يدوياً أو بواسطة الآلات (مقّاب . مخرطة أفقية . مخرطة برجية . مخرطة


أوتوماتية . ماكينة لولبية) .

## قطع قلاووظات التثبيت والتوصيل اليدوية الداخلية :

Cutting of internal screw thread manually

تقطع قلاووظ التثبيت والتوصيل (القلاووظات المثلثة) الداخلية بالطرق اليدوية، باستخدام ذكور القلاووظ (ذكور اللولبية) وبوجي (مقبض بذارعين) للمشغولات ذات الأقطار الصغيرة والمتوسطة.

تحتوي ذكور القلاووظ المستعملة في عملية القطع على ثلاث أو أربع قنوات طويلة كما هو موضح ببشكل ٥ - ١٠، تعمل هذه القنوات على سهولة خروج الرايش أثناء عملية القطع، كما تحتوي قمم هذه القنوات على حدود قاطعة على هيئة أسنان.

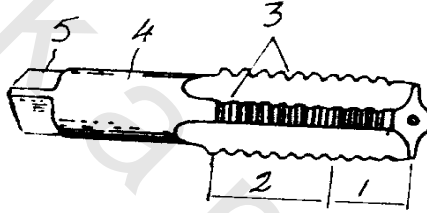

شكل ٥ - ١٠

ذکر القلاووظ

١. الجزء القاطع المخروطي.

٢. الجزء القاطع.

٣. الحدود القاطعة (أسنان القلاووظ).

٤. الجزء الأسطواني الخلفي.

٥. جزء ذو مقطع مربع.. للتثبيت بالبوجي.


يجب قبل قطع القلاووظات الداخلية أن تتقّب أولاً، هذه الثقوب يجب أن تكون بدورها أكبر دائماً من قطر قاع السن وبأقصى قدر يجيزه التجاوز وخاصة في القلاووظات الطويلة، حيث يضغط ذكر القلاووظ على السطح الداخلي للمشغولة أثناء القطع مما يتسبب في تصغير الثقب ، وتسمى هذه الظاهرة بالتقطع أو الفتق، فإذا ما

كان القطر الأصغر للثقب أصغر مما يجب، نتج عن ذلك ضغط وحمل أكبر على ذكر القلاووظ.

تتقطع خامات الصلدة مثل الصلب المصبوب والسبائك النحاسية المرنة والألمونيوم النقي واللدائن، أكثر من تلك القصفة مثل حديد الزهر وسبائك النحاس والزنك وسبائك الألمونيوم والمغنسيوم، ومن ثم فإنه يمكن ثقب خامات المشغولات المختلفة بمقاس واحد.

يجب تخویش الثقب المراد قلوظتها (لولبتها) من الناحيتين قبل بدء عملية القلاووظ كما هو موضح بشكل ٥ - ١١، وذلك بواسطة الثاقب الحلزوني الذي يستخدم أيضا في فتح الثقب النافذة، ومن خلال هذا التخویش يمكن لذكر القلاووظ أن يقطع بطريقة أفضل.

في حالة وجود خامة المشغولة من نفس خامة ذكر القلاووظ، ففي هذه الحالة يجب توسيع ثقب القلاووظ من أحد جوانبه في حالة الثقب النافذة إلى أن يبلغ الطول الفعال للولب (ل) مقدار قطرة الخارجي (د)، أما في حالة لولبة مشغولة من حديد الزهر ، فيكون (ل) = ١.٢٥ د ، وفي الألمونيوم تكون (ل) = ٢ د .

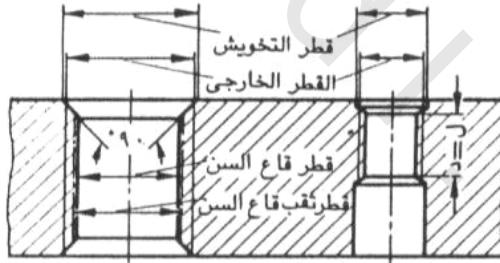


شكل ٥ - ١١

#### تخویش المشغولات قبل قلوظتها

عند قلوظة المشغولات ذات الثقب المسدودة، فإنه يجب زيادة طول الثقب كما هو موضح بشكل ٥ - ١٢، بحيث يكون طول الثقب أكبر من طول القلاووظ المراد قطعه ،

حيث لا يمكن قطع القلاووظ حتى النهاية الثقب.

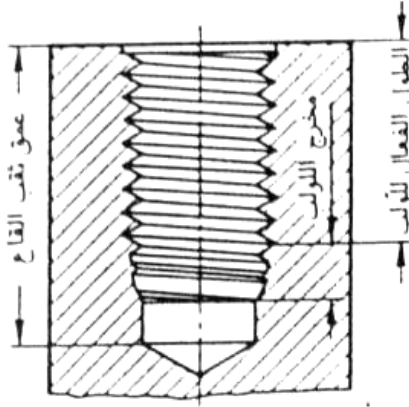

شكل ٥ - ١٢

قلاووظ في ثقب مسدود

ملاحظة: ●

عند ثقب مشغولة فإنه يجب أن يكون قطر الثقب دائماً بأكبر قدر ممكن مسموح به ، كما يكو ط طول الثقب عميقاً ، بحيث يصل قطع الأسنان للطول الضروري للقلاووظ ، ومن ثم يكون من السهل قطع القلاووظ ، كما يؤدي ذلك إلى منع كسر ذكر القلاووظ ، ويمكن تحديد قطر الثقب من خلال العلاقة التقريبية التالية :-

قطر ثقب الصامولة = قطر قلاووظ المسمار (القطر الأسمى) . الخطوة

$$d_1 = d - p$$

عند قطع القلاووظ يضغط ذكر القلاووظ على السطح الداخلي للمشغولة ، فإذا كان الثقب أقل من القطر الأصغر .. (أقل من اللازم) ، كان على أداة القطع أن تزيل كمية المادة الزائدة ، وينشأ في هذه الحالة خطر إنضغاط (حشر) ذكر القلاووظ وكسره.

تتقبل المواد الصلدة كالصلب . سبائك النحاس . اللدائن .. القطع بسهولة أكثر من

المواد القصيفة مثل حديد الزهر . سبائك النحاس . الزنك.

يساعد التزليق في عملية قطع القلاووظات ، كذلك ينخفض خطر تمزيق سن

**المرجع في خراطة المعادن**

- القلاووظ في نفس الوقت. ويراعى عند قطع اللواب بالمعادن المختلفة إتباع الآتي :-
- القطع الجاف للحديد الزهر.
  - التزليق بزيت القطع للصلب ولسبائك النحاس.
  - التزليق بالكبروسين لسبائك الألومنيوم.

### أنواع ذكور القلاووظات :

تنتج دور الصناعة أنواع وأشكال مختلفة من ذكور القلاووظات كما هو موضح


بشكل ٥ - ١٣ وهي كالاتي :-

(أ) ذكور قلاووظات مطلقة تحتوي على قنوات مستقيمة وعدد أسنان كثيرة. تستخدم في للتشغيل اليدوي.

(ب) ذكور قلاووظات تحتوي على قنوات مستقيمة وعدد أسنان قليلة. تستخدم في قطع الصواميل.

(ج) ذكور قلاووظات تحتوي على قنوات ملتوية بساق مقواه. تستخدم في الإنتاج الكبير عند قطع القلاووظات على ماكينات، وهي قلاووظات عالية القدرة.

(د) ذكور قلاووظات بمرتكز دليلي، تعتبر من القلاووظات الخاصة. تستخدم في قطع القلاووظ التي تتطلب جودة العالية للمشغولات الدقيقة.

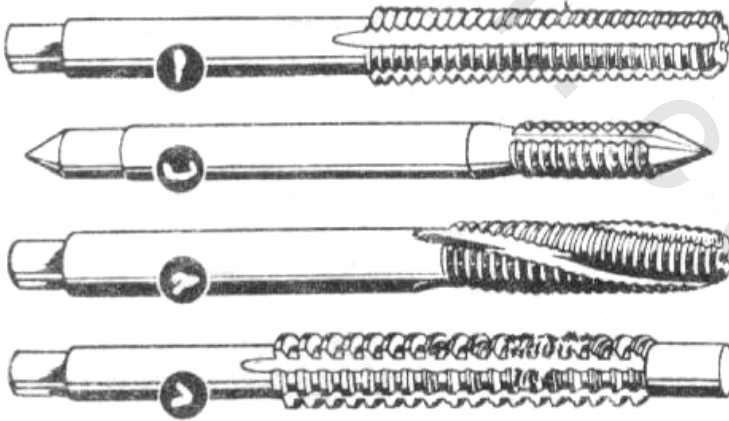


### المرجع في خراطة المعادن

شكل ٥ - ١٣

نماذج من أشكال وأنواع ذكور القلاووظات

### تصنيع ذكور القلاووظات:

يتم تصنيع ذكور القلاووظات إما مقطوعة أو مجلخة الخلوص، وتستخدم في قطع القلاووظات يدوياً أو على الماكينات. يوجد على ذكور القلاووظات المجلخة زاوية خلفية للخلوص، بينما لا توجد تلك الزاوية على الذكور المقطوعة شكل ٥ - ١٤. تعطي ذكور القلاووظات المقطوعة في نطاق مجال التجاوز H 6 (وسط)، بينما تعطي الذكور المجلخة في نطاق مجالي التجاوز H 4 أو H 5 (دقيق).

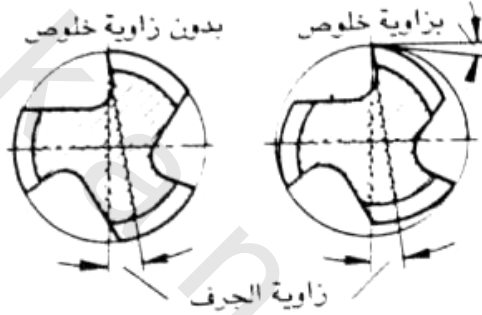


شكل ٥ - ١٤

ذكور قلاووظ مقطوع وآخر مجلخ

### زوايا الجرف بذكور القلاووظ:

تحتوي ذكور القلاووظات على ثلاث مجاري للرايش، كما توجد ذكور قلاووظات أخرى تحتوي على أربعة مجاري شكل ٥ - ١٥. ذكور القلاووظات التي تحتوي على ثلاث مجاري للرايش، تكون زاوية الجرف بها صغيرة، لذلك فإنها تستخدم في قلوطة (لولبة) المواد الخفيفة والطينية، أما ذكور القلاووظات التي تحتوي على أربع مجاري للرايش، تكون زاوية الجرف بها كبيرة، لذلك فإنها تستخدم في لولبة المواد الصلدة.

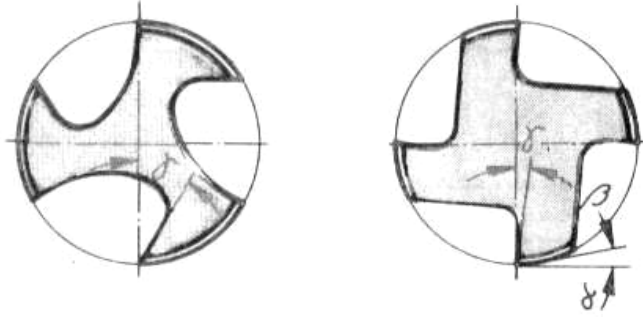

شكل ٥ - ١٥

ذكور قلاووظات تحتوي على ثلاث أو أربع مجاري للرايش

### إستعمال ذكور القلاووظات :

تستعمل ذكور القلاووظات تبعاً لنوع ثقب القلاووظ (نافذ أو مسدود) ونوع معدن قطعة التشغيل، ومن ثم فإنه يتم إختيار طقم ذكور القلاووظ أو ذكر صواميل أو ذكر قلاووظ مفرد القطع.



### طقم ذكور القلاووظات اليدوي الثلاثي :

يستعمل طقم ذكور القلاووظات اليدوي الثلاثي الموضح بشكل ٥ - ١٦ في قطع القلاووظات في الثقوب المسدودة أو الثقوب الطويلة النافذة. يتكون هذا الطقم من قاطع أول وقاطع أوسط وقاطع نهائي .. وهم عبارة عن ذكر تخشين . ذكر نصف خشن . وذكر تشطيب.

وللحصول على قلاووظ نظيف مع تجنب الإجهادات الزائدة، يجرى توزيع قوي القطع على الثلاث قلاووظات.

يتميز ذكر القلاووظ الأول بوجود حلقة واحدة ويزيل ٥٥% من الجزء المراد قطعه، والذكر الثاني (الأوسط) يتميز بحلقتين ويزيل ٢٥%، أما الذكر الثالث (التشطيب) فإنه يزيل ٢٠% شكل ٣ - ٧ (ب).



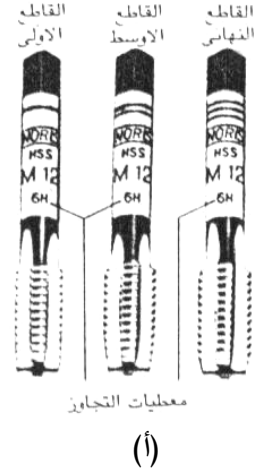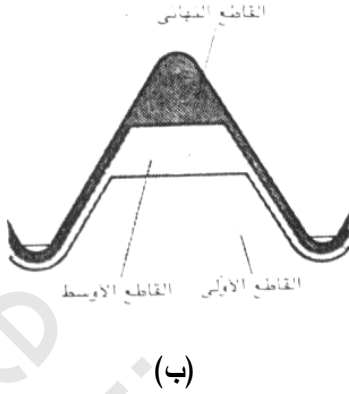

شكل ٥ - ١٦

ذکور القلاووظات ومعدل القطع بالمشغولة

(أ) طقم ذكر لولب ثلاثي.

(ب) معدل القطع بالمشغولة.

### طقم ذکور القلاووظات اليدوي الثنائي :

يتكون طقم ذکور القلاووظات اليدوي الثنائي من ذکرين فقط (ذکر قطع تخشين .  
ذکر قطع تعميم).

يستخدم هذا الطقم للقلاووظات الدقيقة قلاووظات ويتورث للمواسير ، لذلك فإنه يتميز بصغر عمق القطع بالمقارنة بقلاووظ الأطقم ذات الذکور الثلاثة.

### طرق قطع قلاووظات التثبيت والتوصيل الداخلية يدوياً :

يراعى أن يكون ذکور القلاووظ متعامداً ومثبت على محور الثقب تماماً ، وإلا فإنه قد ينحرف عند دورانه في الثقب ، ويجب يتوافق مربع ذکور القلاووظات تماماً بداخل مربع البوجي .

يستخدم بوجي (ملف) شكل ٥ - ١٧ يحتوي على أربعة ثقوب مربعة الشكل أو

**المرجع في خراطة المعادن**

بوجي قابل للضبط ، حيث يمكن تثبيت ذكر القلاووظ بالبوجي وتوجيهه بسهولة. ويراعى ممارسة قطع القلاووظات بضغط متجانس على البوجي (الملف)، كما يراعى التخلص من الريش وطرده بصفة مستمرة خارج الثقوب المسدودة، حيث أن الريش المنحصر والناجح من عملية القطع، يتسبب في تلف القلاووظ بالمشغولة، وكثيراً ما يؤدي كثرة الريش المنحصر بداخل الثقب إلى كسر ذكر القلاووظ.



(أ)



(ب)

شكل ٥ - ١٧


بوجي تثبيت ذكور القلاووظ

(أ) بوجي يحتوي على أربعة ثقوب مربعة الشكل.

(ب) بوجي قابل للضبط.

تتم عملية قطع القلاووظات الداخلية بتسلسل الخطوات التالية :-


١. لثقب باستخدام ثاقب (بنطة) كما هو موضح بشكل ٥ - ١٨ بالقطر الأصغر للقلاووظ.

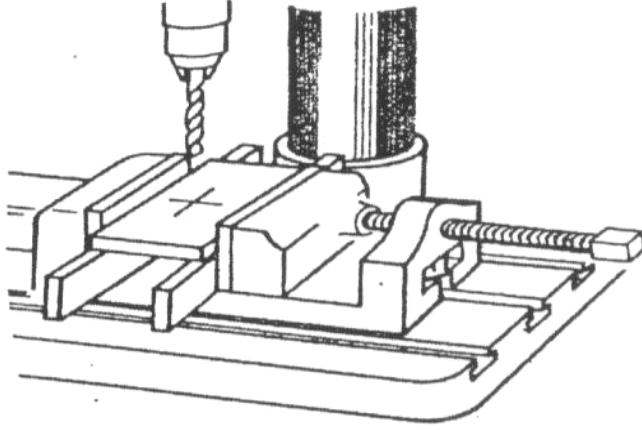

شكل ٥ - ١٨

الثقب بثاقب بقطر مناسب

٢. يثبت ذكر القلاووظ الأول المخروطي (المسلوب) في البوجي (المقبض ذو الذراعين)، ويستخدم في عملية القطع التمهيدي.  
يراعى وضع ذكر القلاووظ في الثقب المراد قطعة بشكل عمودي، ويمكن الاستعانة بزاوية قائمة كما هو موضح بشكل ٥ - ١٩.

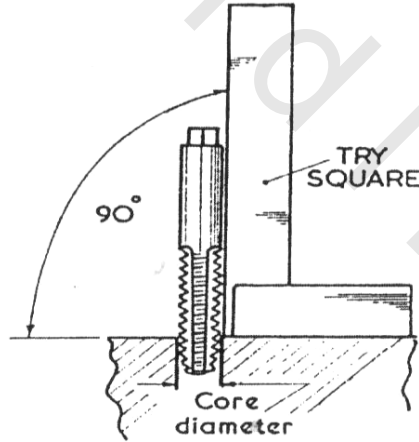


شكل ٥ - ١٩

وضع ذكر القلاووظ بشكل عمودي

بالثقب المراد قطعة بالاستعانة بزاوية قائمة

٣. أثناء عملية قطع القلاووظ ، يعكس اتجاه حركة ذكر القلاووظ كل نصف لفة، وذلك لفصل والتخلص من الرايش المعلق بالسن كما هو موضح بشكل ٥ - ٢٠. ويراعى اختبار تعامد ذكر القلاووظ مع قطعة التشغيل باستخدام زاوية قائمة كلما تقدم الذكر بداخل المشغولة. ويفضل استخدام زيت لسهولة عملية القطع ولنعومة الأسنان.

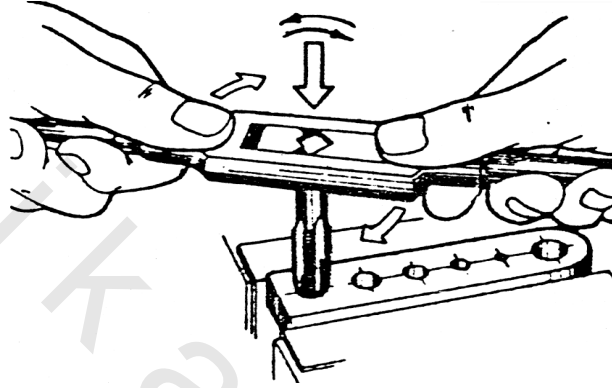

شكل ٥ - ٢٠

عكس حركة اتجاه ذكر القلاووظ كل نصف لفة

٤. يستخدم ذكر القلاووظ الثاني النصف مخروطي في عملية القطع المتوسط ، كما يستخدم ذكر القلاووظ الثالث في عملية القطع النهائي. عادة توجد علامات على ذكور القلاووظات على شكل دائرة واحدة للدلالة عن الذكر الأول، ودائرتين للدلالة عن الذكر الثاني، أما الذكر الثالث فلا يوجد عليه أى علامات أو توجد عليه ثلاثة دوائر.

صممت ذكور القلاووظ (ذكور اللولب)، بحيث يقسم عمق القطع المراد قطعه (قلوظته) على ثلاثة مراحل، من خلال استخدام ثلاثة ذكور، علما بأن ذكر القلاووظ بمفرده لا يمكنه أن يتحمل قوى القطع واللي أثناء قطع القلاووظ بعمق السن المطلوب مرة واحدة.


## ملاحظة ٩ :

ينتج عن قطع القلاووظات بذكور قلاووظ غير حادة (الثلمة) قلاووظات غير نظيفة وغير دقيقة، بالإضافة إن عملية القطع بمنثل هذه الذكور يتطلب مزيداً من الجهد العضلي، ويكون ذكر القلاووظ أكثر عرضة للكسر، لذلك يجب لذا يجب تجليخ ذكور القلاووظ في الوقت المناسب على مكناات تجليخ العدد، واستخدام وسائل التبريد والتزليق المناسبة لسهولة عملية القطع.

## إخراج ذكور القلاووظ المكسورة :

عندما ينكسر ذكر القلاووظ أثناء عملية القلوطة، فإنه يتم أولاً استخراج الرايش من ثقب القلاووظ، ثم بتركيب زرجينة إستخراج ذكور القلاووظ الموضحة بشكل ٥ - ٢١ ، حيث يتم تحريك الأصابع الثلاثة أو الأربعة المثبتة في حلقة ماسكة في داخل مجاري ذكر القلاووظ المكسور.

تمنع الجلبة الدليلية المرتكزة على المشغولة من إنحراف الأصبع عن مواضعها. ومن خلال استخدام بوجي (ملفاف) يتم استخراج الجزء المكسور من ذكر القلاووظ . وحينما لا تتوفر زرجينة إستخراج قلاووظات مناسبة، وما زال بالإمكان الإمساك بالمتقب، حينئذ يحاول المرء خلخلته بواسطة طرقات خفيفة بسنبك ثم إدارته بواسطة كماشة ذات فك مستدير، كما يمكن بطريقة التفتيت بالشرر استخراج ذكور القلاووظ الصغيرة المكسورة بسهولة من ثقب القلاووظ، وأما استخدام طرق أخرى مثل التسخين التوهجي أو ثقب الذكر أو تكسيره فإنها قد تؤدي إلى تلف المشغولة. وفي هذه الحالة يجب الاستعانة بجلبة مقلوطة أو قطع قلاووظ أكبر مقاساً.

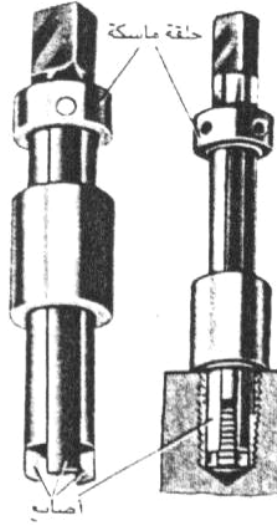

شكل ٥ - ٢١

زرجينة إستخراج ذكور القلاووظ المكسورة

### قواعد العمل :

- يجب أن يكون القطر الأكبر للصامولة أكبر من قطر قاع القلاووظ الخارجي.
- يجب تخويش ثقب بداية ونهاية ثقب المشغولة بقطر أكبر من القطر ثقب القلاووظ .
- يجب استعمال ذكور قلاووظ ذات مجاري كبيرة للمعادن الخفيفة.
- يجب وضع ذكر القلاووظ عند بدء القطع في اتجاه محور الثقب تماماً.
- يجب التخلص من الرايش على دفعات أثناء عملية القلوطة ، وخاصة أثناء قطع القلاووظات ذات الثقوب المسدودة.
- يجب استخدام ذكور قلاووظ حادة ونظيفة.


### قطع قلاووظات التثبيت والتوصيل الخارجية يدويا :

Cutting of the external screw thread manually

يراعى عند قطع قلاووظات التثبيت والتوصيل الخارجية أن يكون قطر المسمار

**المرجع في خراطة المعادن**

أصغر من القطر الأسمى (قطر القلاووظ الخارجي) شكل ٥ - ٢٢، حيث أن لقمة القلاووظ تقطع من المسمار، وعلى سبيل المثال فإنه يتم خرط المسمار المصنوع من الصلب بمقاس أصغر من القطر الخارجي بمقدار  $0.1 \times$  الخطوة، ومن خلال هذه الأقطار الصغيرة للمسمار يمكن المحافظة على ذكر القلاووظ من الكسر، بالإضافة إلى إنتاج قلاووظ نظيف، ولتحقيق بداية قطع مثالية بأدوات قطع القلاووظات، فإنه يتم عمل شطف على المسمار بزاوية مقدارها  $45^\circ$ ، بحيث يكون أصغر قليلا من القطر الأصغر للقلاووظ.

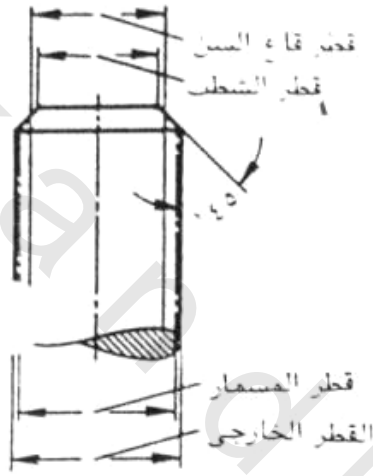


شكل ٥ - ٢٢

تجهيز المسمار لقلووظة (لولبته)

### قطع القلاووظات الخارجية يدويا باستخدام لقم القلاووظ :

يمكن قطع قلاووظات التثبيت والتوصيل الخارجية يدويا باستخدام لقمة وكفة قلاووظ كما هو موضح بشكل ٥ - ٢٣، حيث تثبت اللقمة بالكفة بواسطة مسامير تثبيت.

طة المعادن

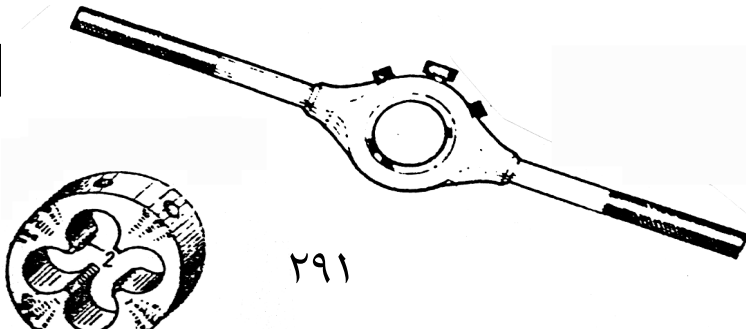

## شكل ٥ - ٢٣

## لقمة وكفة قطع القلاووظات

لقمة القلاووظ هي عبارة عن حلقة أسطوانية مفرغة من الداخل بشكل دائري، يوجد بها ثلاث أو أربع قنوات داخلية، الغرض من هذه القنوات هو سهولة خروج الريش أثناء عمليات القطع، كما يوجد على قمم هذه القنوات الحدود القاطعة على هيئة أسنان. بواسطة لقم قلاووظ يتم قطع القلاووظات إنطلاقاً من الخامة وحتى المقاس النهائي في شوط واحد، غير أنه من غير الممكن قطع القلاووظات ذات خطوة أكبر من ٢ مم في مشغولة مصنوعة من الصلب في شوط واحد، وذلك بسبب تمزق أسنان القلاووظ. وفي هذه الحالة يمكن استخدام لقم القلاووظ للقطع النهائي.

## لقم القلاووظات:

توجد لقم قلاووظات مفتوحة ولقم أخرى مغلقة شكل ٥ - ٢٤ (أ). تتميز لقم القلاووظات المغلقة ببقائها سليمة الشكل لفترة طويلة، لذلك فهي تنتج أسطح مثالية ومطابقة للمقاسات المطلوبة، وبالتالي فإن المشغولات التي تقطع بها تكون ذات جودة ودقة أعلى من المشغولات التي يتم قطعها باللقم المفتوحة. تربط لقمة القلاووظات بالكفة، وتستعمل لقطع القلاووظات الخارجية يدوياً.




تتميز لقم القلاووظات المفتوحة بإمكانية ضبطها بالقطر المطلوب في حدود ضيقة ، حيث تثبت اللقمة في كفة القلاووظ، ويتم الحصول على القطر المطلوب قلوظته (لولبته) عن طريق التحكم في ربط مسامير الضغط والزنق بكفة القلاووظ شكل ٥ - ٢٤



(ب) .

تصنع لقم القلاووظات أحياناً على شكل صامولة مسدسة ، مما يجعل من الممكن إستعمالها مع مفتاح صواميل عادي .

توجد لقم قلاووظات تحتوي على شقوق عرضية، وذلك لإمكان ضبط القطر في حدود صغيرة .. أى زيادة عمق القطع من خلال ربط مسامير الكفة، كما توجد لقم قلاووظات أخرى غير مشقوقة .. أى ذات أقطار ثابتة.

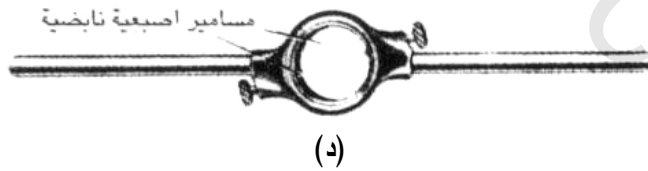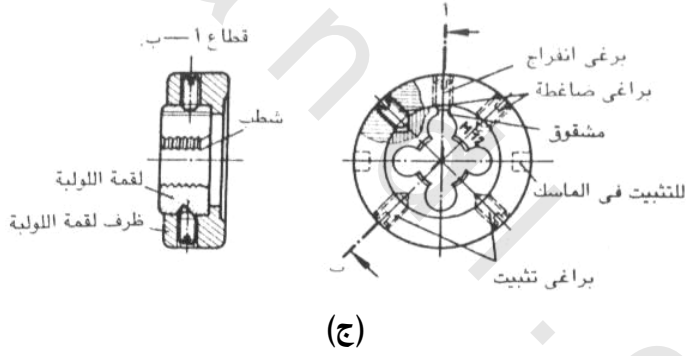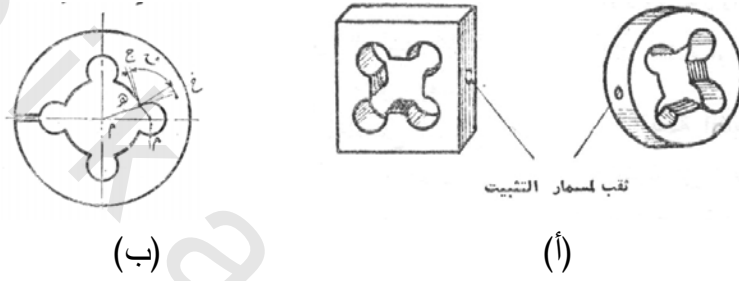



(هـ)

شكل ٥ - ٢٤

لقم وكفة القلاووظ

- (أ) لقم قلاووظ مستديرة ومربعة مغلقة.  
 (ب) لكمة قلاووظ مستديرة مفتوحة.  
 (ج) لكمة قلاووظ مفتوحة عليها البيانات والمواصفات اللازمة.  
 (د) كفة قلاووظ تحتوي على مسامير إصبعية نابضة.  
 (هـ) كفة قلاووظ تحتوي على مسامير ضغط وإنفراج.

ملاحظة :

تقطع أسنان القلاووظات المثثة (القلاووظات المترية والإنجليزية) بالأعمدة والمسامير باستخدام لقم القلاووظ، ويجب أن يكون قطر المسامير أصغر من قطر القلاووظ بحوالي  $\frac{1}{5}$  خطوة القلاووظ، حيث ينشأ عند قطع القلاووظ وبسبب احتكاك التثبيت ضغط يعمل على دفع جسيمات من المادة في اتجاه قمة سن القلاووظ، فينتج عن ذلك قطر أكبر للقلاووظ .

مثال :

قلاووظ ISO متري M 12

قطر القلاووظ  $d = 12 \text{ mm}$ الخطوة  $p = 1.75 \text{ mm}$  .. أوجد قطر المسامير

.: قطر المسامير =

$$d_1 = d - \frac{p}{5} = 12 - \frac{1.75}{5} = 12 - 0.35 = 11.65 \text{ mm}$$


المرجع في خراطة المعادن

## قواعد العمل :

تثبت لقمة القلاووظ تثبيتاً جيداً في الماسك ، ويشطف طرف المسمار في البداية بزاوية تبلغ نحو  $45^{\circ}$  ، ثم توضع لقمة القلاووظ متعامدة مع محور المسمار، ويبدأ قطع القلاووظ دون تسليط ضغط، وتدار لقمة القلاووظ بين الحين والآخر في الاتجاه العكسي، وذلك لكي يصل سائل التزليق إلى مواضع القطع ولكي يتكسر الرايش.

طرق قطع قلاووظات التثبيت والتوصيل الخارجية يدويا على الملزمة :  
يمكن قطع قلاووظات التثبيت والتوصيل (القلاووظات المترية أو الإنجليزية) الخارجية يدوياً على الملزمة، باستخدام لقم قلاووظ ، بإتباع تسلسل خطوات العمل التالية :-

1. خراط القطر الخارجي للشغلة المراد قطعها بالقطر المطلوب بدقة، وعمل شطف في بدايته بزاوية  $45^{\circ}$  كما هو موضح بشكل ٥ - ٢٥ لتتمكن لقمة القلاووظ من البدء بسهولة في عملية القطع، كما يتم عمل مجرى في نهاية القلاووظ، بحيث يكون قطر المجرى مساوياً لقطر قاع السن (القطر الأصغر).

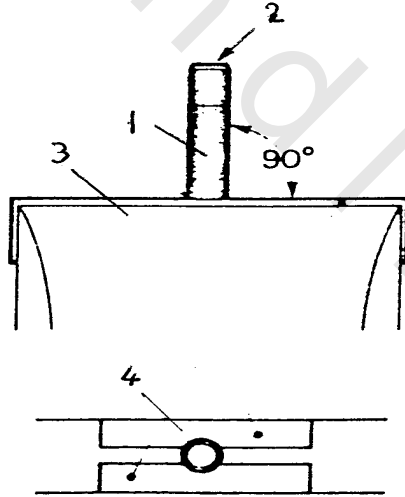


شكل ٥ - ٢٥

عمل شطف  $45^{\circ}$  على السطح العلوي للعمود أو المسمار المراد قطعه

١. العمود المراد قلووظته .
٢. شطف بزواية  $٤٥^{\circ}$  .
٣. الملزمة المستخدمة لتثبيت الشغلة.
٤. مسقط أفقي للشغلة والملزمة.

تثبت لقمة القلاووظ Threading Dia بالكفة Stock بالوضع الصحيح كما هو موضح بشكل ٥ - ٢٦ .. (تثبيت لقمة القلاووظ بالقطر والخطوة المطلوبان بالكفة).

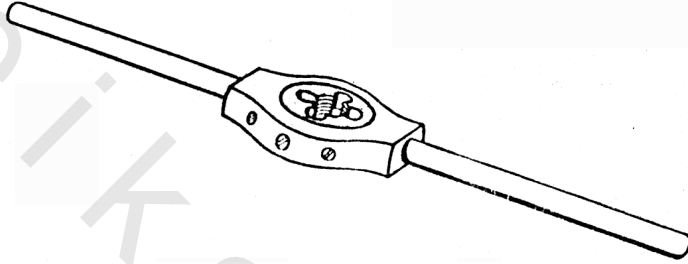


شكل ٥ - ٢٦

#### لقمة وكفة القلاووظ

- (أ) كفة القلاووظ مثبت بها لقمة القلاووظ بالقطر والخطوة.
- (ب) لقمة القلاووظ بالقطر والخطوة المطلوبين.

٣. وضع لقمة القلاووظ على المشغولة المراد قطعها ، بحيث تكون بوضع أفقي تماماً ، أى بزواية قدرها  $٩٠^{\circ}$  مع الشغلة كما هو موضح بشكل ٥ - ٢٧ ، كما يكون الجزء الذي يحتوى على الأسنان المسلووية متجه إلى أسفل.


يراعى عكس اتجاه حركة لقمة القلاووظ كل نصف لفة، وذلك لفصل والتخلص من الرايش المعلق بسن اللقمة.

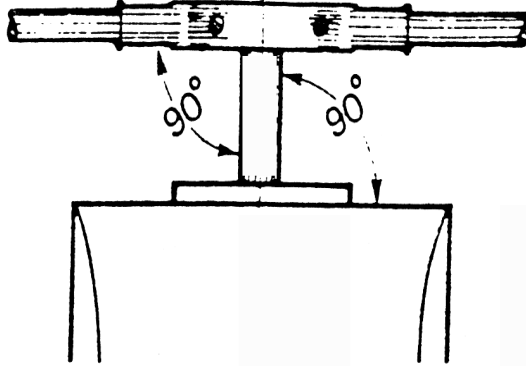

شكل ٥ - ٢٧

وضع لقمة القلاووظ بوضع أفقي بزاوية  $90^\circ$  مع المشغولة المراد قطعها

وقد يحدث عند قطع القلاووظ بواسطة اللقمة على الملزمة (المنجلة)، أن يكون القلاووظ مائلا على المسمار كما هو موضح بشكل ٥ - ٢٨، أي أن القلاووظ ينحرف عن مساره. ويعني ذلك أن محور القلاووظ لا ينطبق مع محور المسمار إلا في البداية فقط، ثم يسير بعد ذلك مائلا إلى الخارج، ويحدث هذا الإنحراف في حالة عدم وجود شطف على المسمار، أو حينما يكون الضغط على لقمة القلاووظ من جانب واحد فقط.

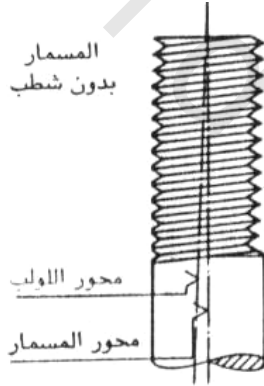

شكل ٥ - ٢٨

قلاووظ مقطوع بشكل مائل

## اختبار القلاووظات :

تختبر القلاووظات المقطوعة قطعاً يدوياً في الورشة بمحاولة تركيب الجزء المقابل (المسمار أو الصمولة) فيها على سبيل التجربة، بحيث يكون إزدواج القلاووظ جيداً، إذا ما أمكن تحريك الصمولة على الطول الكلي لقلاووظ المسمار دون أن تتحشر أو أن يعيقها القلاووظ. تكون القلاووظات مقطوعة قطعاً سليماً عندما تكون المقاسات الخمسة الرئيسية لها مضبوطة وهي .. القطر الخارجي ، قطر قلب السن ، زاوية جانب (فخذ) السن، خطوة السن، قطر دائرة الخطوة .

وتختبر زاوية السن وخطوة سن القلاووظ بواسطة محدد سن القلاووظات (ضبعة القلاووظات)، ولا يجوز ظهور شق ضوئي بين أسطح اختبار الضبعة وجوانب أسنان القلاووظ إذا ما كان المقطع المستعرض للقلاووظ مضبوطاً، وكانت خطوته صحيحة، كذلك يمكن تحديد مقدار الخطوة بالاستعانة بفكوك قياس القدمة ذات الورنية إذا لزم الأمر، وذلك بقياس مقدار عدة خطوات، مثل أن تقاس عشر خطوات ، ثم تقسم نتيجة القراءة على عشرة.

## قطع القلاووظات على الماكينات :

ينتج عن قطع القلاووظات على المخارط أو المثاقب أو مكينات قطع القلاووظ .. قلاووظ مضبوط تماماً في إتجاه محور النقب، كما يستغرق زمن تشغيل زمنأ أقل كثيراً بالمقارنة بالقطع اليدوي، وذلك بسبب سرعات القطع العالية نسبياً والتي تصل إلى ١٥ م/د، مع المحافظة على ذكر القلاووظ من الكسر.

## طرق قطع قلاووظات التثبيت والتوصيل الخارجية يدوياً على المخرطة :

يمكن قطع قلاووظات التثبيت والتوصيل (القلاووظات المترية أو الإنجليزية) الخارجية يدوياً على المخرطة، باستخدام لقم قلاووظ ، بإتباع تسلسل خطوات العمل التالية :-

١. خرط القطر الخارجي للشغلة المراد قطعها بالقطر المطلوب بدقة، وعمل شطف


## المرجع في خراطة المعادن

في بدايته بزاوية  $45^{\circ}$  لتتمكن لقمة القلاووظ من البدء بسهولة في عملية القطع، كما يتم عمل مجرى في نهاية القلاووظ، بحيث يكون قطر المجرى مساوياً لقطر قاع السن (القطر الأصغر).

٢. تجهيز لقمة القلاووظ Threading Dia بالقطر الاسمي والخطوة وتثبيتها بالكفة Stock (تثبت في حاملها الخاص) بالوضع الصحيح.

٣. وضع لقمة القلاووظ على الشطف الأمامي للجزء المراد قلوظته، بحيث تكون عمودية تماماً على محور المشغولة .. أى تشكل زاوية قدرها  $90^{\circ}$  مع الشغلة، كما ترتكز الكفة على عمود الرأس المتحرك بالمخرطة كما هو موضح بشكل ٥ - ٢٩.


٤. تثبيت قطعة التشغيل بالطرف بدون إدارته، ويكتفي بدوران كفة القلاووظ يدوياً، ويراعى عكس اتجاه حركة لقمة القلاووظ كل نصف لفة، وذلك لفصل والتخلص من الرايش المعلق بسن اللقمة.

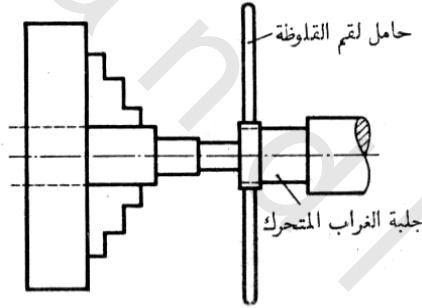

شكل ٥ - ٢٩

### قطع أسنان القلاووظ يدوياً على المخرطة


٥. يمكن دوران الكفة ذات المقبضين يدوياً مع دوران مقبض الرأس المتحرك للضغط عليها .. لإعطاء الاتجاه الصحيح للقمة القلاووظ (لعدة دورات)، ثم تدار المخرطة بأقل سرعة قطع ممكنة، مع ارتكاز مقبض كفة القلاووظ على قاعدة الراسمة العرضية ودوران مقبض الرأس المتحرك ليضغط على كفة القلاووظ كما هو موضح بشكل ٥ -

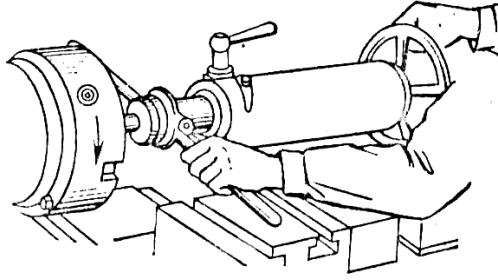

شكل ٥ - ٣٠

قطع القلاووظ يدوياً باستخدام الكفة أثناء دوران المشغولة

٦. التخلص من الرأس المتحرك من خلال انزلاقه ونقله بعيداً عن المشغولة (بعد قطع عدة أسنان للقلاووظ) لضمان الاتجاه الصحيح لسن القلاووظ. ثم تدار كفة القلاووظ يدوياً كما هو موضح بشكل ٥ - ٣١ إلى نهاية الطول المطلوب تشغيله.

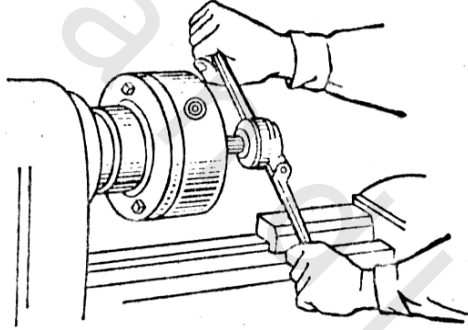

شكل ٥ - ٣١

إنزلاق الرأس المتحرك و قطع القلاووظ إلى نهاية الطول المطلوب

٧. تدار كفة القلاووظ يدوياً بالاتجاه العكسي .. أو عكس اتجاه دوران المخرطة لإخراج لقمة القلاووظ.

ملاحظة :

يستخدم سائل التبريد أو زيت حسب معدن قطعة التشغيل، وذلك لسهولة خروج الرايش بالإضافة إلى نعومة وجودة اللولب المصنع.


**المرجع في خراطة المعادن**



## طرق قطع قلاووظات التثبيت والتوصيل الداخلية يدوياً على المخرطة :

يمكن قطع قلاووظات التثبيت والتوصيل (القلاووظات المترية أو الإنجليزية) الداخلية يدوياً على المخرطة، باستخدام ذكور قلاووظ \* وبوجي، بإتباع تسلسل خطوات العمل التالية :-

1. خراطة القطر الداخلي للجلبة بدقة (القطر الأصغر للقلاووظ) من خلال تطبيق المعادلة، مع عمل شطف ٤٥<sup>0</sup> في بداية الجلبة ونهايتها.
2. تجهيز ذكور القلاووظ Taps (طقم قلاووظ مكون من ثلاثة ذكور) حسب القطر والخطوة المطلوبة.
3. يثبت ذكور القلاووظ الأول First Tap الذكر المخروطي (المسلوب أو المستدق) بالبوجي (المطريطة) Tap Wrench.
4. يتم قطع القلاووظ المثلث الداخلي للجلبة وهي مثبتة بالظرف بدون دوران ظرف المخرطة. تستخدم ذنبة الرأس المتحرك (الغراب المتحرك) لارتكازها بثقب ذكر القلاووظ، كما هو موضح بشكل ٥ - ٣٢.

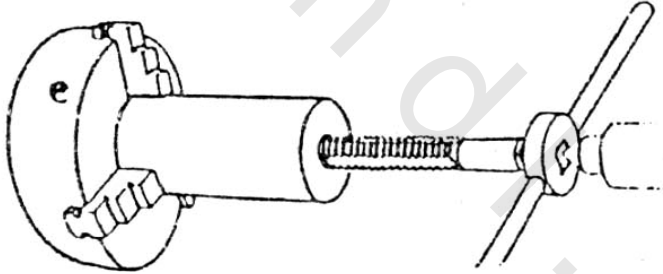


شكل ٥ - ٣٢

### قطع القلاووظ الداخلي باستخدام ذكر القلاووظ

\* البوجي: يسمى بالوسط الفني المضربطة ، وهو مفتاح قابل للضبط ، خاص لتثبيت ذكور القلاووظ ، ويناسب مقاسات عديدة لمرجع نهاية ذكور القلاووظ.

٥. يدار البوجي ذو المقبضين الذي يحمل ذكر القلاووظ يدوياً مع دوران مقبض الرأس

المتحرك كما هو موضح بشكل ٥ - ٣٣ ليضغط عليه بضغط مناسب .. لإعطاء ذكر القلاووظ الاتجاه الصحيح (لانطباق محور ذكر القلاووظ مع محور المشغولة).

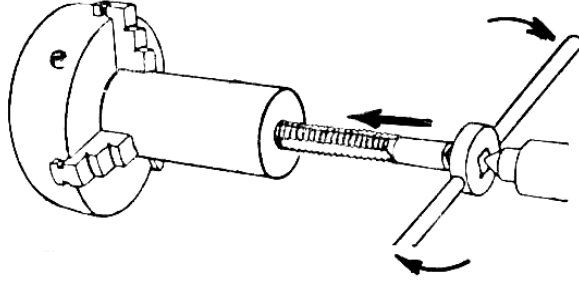

شكل ٥ - ٣٣

دوران حامل ذكر القلاووظ مع دوران مقبض الرأس المتحرك

٦. يستخدم ذكر القلاووظ الثاني النصف مسلوب، ثم ذكر القلاووظ الثالث (ذكر يحتوي علي أسنان كاملة القاع والقمة للتشطيب) بنفس الطريقة السابقة ليتم إنتاج قلاووظ مثلث داخلي بأسنان عمودية.


٧. إنزلاق الرأس المتحرك ونقله بعيداً عن المشغولة عند وصول ذكر القلاووظ إلى الطول المطلوب، ودوران البوجي (حامل ذكر القلاووظ) بالاتجاه العكسي لإخراج ذكر القلاووظ من المشغولة .

### زوايا القطع بلقم وذكور القلاووظ :

Angles cutting of with threading dies and taps

تصنع لقم وذكور القلاووظ من الصلب الكربوني أو من صلب السرعات العالية وتقسى وتراجع، ولكي تؤدي عملها في عملية القطع على الوجه الأكمل، فإنه يجب أن تكون لها حدود بزوايا قاطعة.

شكل ٥ - ٣٤ يوضح زوايا القطع الرئيسية بلقم وذكور القلاووظ.

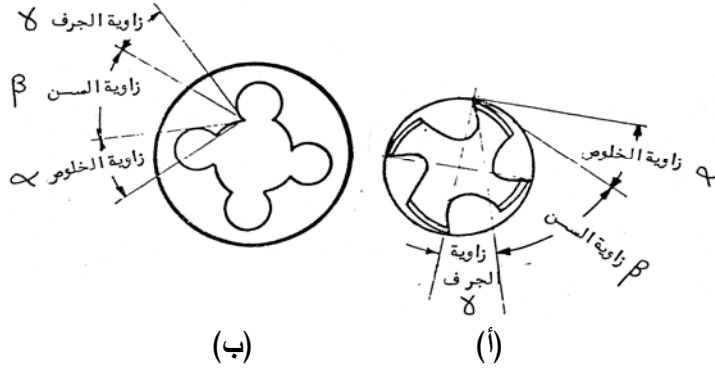

شكل ٥ - ٣٤

زوايا القطع بلقمة وذكر القلاووظ

(أ) قطاع بذكر قلاووظ.

(ب) لقمة قلاووظ.

١- زاوية الخلوص.. يرمز لها بالرمز  $\alpha$

٢- زاوية السن .. يرمز لها بالرمز  $\beta$

٣- زاوية الجرف .. يرمز لها بالرمز  $\delta$

### التبريد بالتزيت أثناء قطع القلاووظات اليدوية:

Oil cooling during cutting the manual screw thread

تتعرض ذكور ولقم القلاووظ أثناء عمليات قطع أسنان القلاووظ اليدوي الداخلي والخارجي إلى إجهادات وضغوط عالية، الذي يترتب عليه ارتفاع في درجة حرارة العدة (ذكر ولقمة القلاووظ) ومنطقة القطع في الشغلة، الذي يؤدي إلى سرعة تلثم الحدود القاطعة بالإضافة إلى تمزق أسنان القلاووظ المصنع، لذلك يجب استخدام زيت للتبريد حسب معدن قطعة التشغيل، وذلك لسهولة عملية القطع وخروج الرايش بالإضافة إلى نعومة وجودة القلاووظ المصنع.

### ملاحظة:

يستخدم زيت أو سائل تبريد أثناء عملية قطع القلاووظ المصنوعة من المعادن الحديدية، كما يستعمل النفط أو الكيروسين أثناء قطع القلاووظ المصنوعة من الألمونيوم.


## إرشادات عند قطع القلاووظات المترية باستخدام ذكور ولقم القلاووظ :

يمكن قطع القلاووظ الخارجي والداخلي بطريقة اقتصادية باستخدام ذكور ولقم القلاووظ يدوياً، أو قطعه آلياً لإنتاج مشغولات بالأبعاد المطلوبة، وللحصول على أجزاء متوافقة (متزوجة) وذلك باتباع الإرشادات الآتية :-

## External Spiral Cutting

## ١. قطع القلاووظ الخارجي :

يجب أن يكون قطر القلاووظ الخارجي الموضح بشكل ٥ - ٣٥ الأقل من القطر الاسمي بمقدار  $0.1 \times$  الخطوة، حيث يزداد القطر الخارجي بسبب الزوائد الحديدية التي تظهر إلى الخارج نتيجة لضغط أداة القطع على جزيئات معدن المشغولة أثناء القطع .

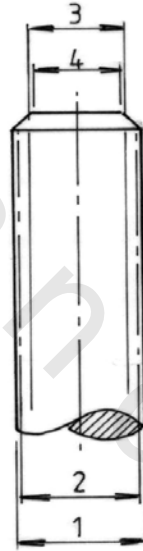

شكل ٥ - ٣٥

## قطع القلاووظ الخارجي


١. القطر الاسمي.
٢. القطر الخارجي للمسمار.
٣. قطر قاع السن.
٤. القطر الأصغر للشطف.

## Internal Spiral Cutting

## ٢. قطع القلاووظ الداخلي :

**المرجع في خراطة المعادن**

يجب أن يكون قطر ثقب الصامولة أكبر من القطر الأصغر لها (بأقصى قدر يسمح به التجاوز) وخاصة في القلاووظات الداخلية الطويلة كما هو موضح بشكل ٥ - ٣٦، حيث ينخفض القطر الداخلي بسبب الزوائد الحديدية التي تظهر إلى الداخل نتيجة لضغط أداة القطع على جزيئات معدن المشغولة أثناء القطع.

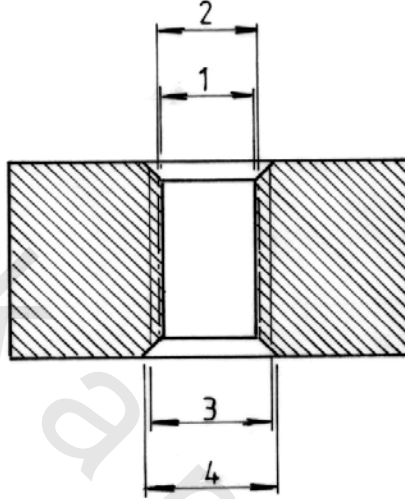

شكل ٥ - ٣٦

قطع القلاووظ الداخلي

١. القطر الأصغر للصامولة.
٢. قطر الثقب.
٣. قطر قاع السن .. (القطر الأكبر).
٤. القطر الأكبر للتخویش.

### قطع أسنان قلاووظ التثبيت والتوصيل الخارجية ميكانيكية على المخرطة:


يتم قطع أسنان قلاووظ التثبيت والتوصيل .. القلاووظات المثلثة المترية والإنجليزية

الخارجية بالطرق الميكانيكية على المخرطة بإتباع تسلسل الخطوات التالية :-

١. خراط القطر الخارجي للمسمار بالقطر المطلوب بدقة.
2. عمل شطف في بداية القلاووظ بقلم مخرطة بزواية  $45^{\circ}$ ، وعمل مجرى بنهايته

مساويا لقطر قاع السن.

3. يثبت قلم القلاووظ المتري خارجي  $60^{\circ}$ ، أو قلم القلاووظ الإنجليزي الخارجي  $55^{\circ}$  بحامل القلم، بحيث يكون علي مستوى محور الذنبتين تماماً، وضبط تعامده القلم باستخدام محدد قياس القلاووظ الموضح بشكل 5 - 37 للتأكد من تعامد الحد القاطع للقلم على سطح قطعة التشغيل.

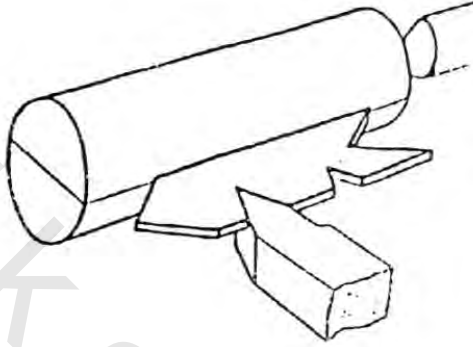

شكل 5 - 37

ضبط قلم القلاووظ المثبت الخارجي

باستخدام محدد قياس القلاووظ

4. ضبط روافع مجموعة التغذية حسب الجداول المعدة على كل مخرطة حسب الخطوة المطلوبة.
5. ضبط ميكرومتر الراسمة الطولية والعرضية على الصف.
6. التأكد من اتجاه سن القلاووظ المطلوب .. (يمين أو يسار).
7. اختيار سرعة قطع منخفضة.
8. تعشيق الجلبة المشقوقة الموضحة بشكل 5 - 38 (أ) ليتم نقل الحركة من مجموعة تروس التغذية إلى العمود المرشد، حيث يبدأ في قطع القلاووظ حسب الخطوة المطلوبة.
9. عكس اتجاه دوران المخرطة في نهاية كل مشاور، مع إبعاد الحد القاطع لقلم القلاووظ عن قطعة التشغيل ليعود القلم إلى بداية الشغلة. يراجع ضبط ميكرومتر


**المرجع في خراطة المعادن**

الراسمة العرضية مع زيادة عمق القطع، وبإدارة المخرطة يقطع الحد القاطع بقطعة التشغيل ليظهر شكل سن القلاووظ تدريجياً .. مع تعدد عمليات القطع حتى يصل الحد القاطع للقلم إلى نهاية عمق السن .

وللتأكد من صحة القلاووظ الذي تم قطعه، يجري ربط صامولة على القلاووظ الخارجي المنتج. تفصل الجلبة المشقوقة كما هو موضح بشكل ٣ - ٢٩ (ب) بعد الانتهاء من قطع القلاووظ المطلوب.

10. يمكن استخدام قرص التوافق المثبت بالجهة اليمنى من العربة ، بحيث يستمر دوران ظرف المخرطة ، وبدون الحاجة إلى عكس حركة دورانه ..

وذلك في حالة قبول قسمة  $\frac{\text{خطوة عمود المرشد بالمخرطة}}{\text{خطوة اللولب المطلوب قطعه}}$  بدون باق ، وذلك من خلال فصل تعشيقه الجلبة المشقوقة الموضحة بشكل ٥ - ٣٨ (ب) في نهاية كل مشوار .

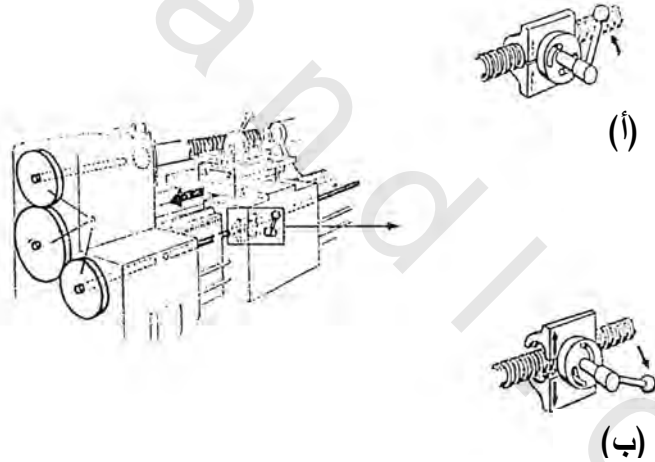


شكل ٥ - ٣٨

نقل الحركة إلى العمود المرشد

(أ) الجلبة المشقوقة في وضع التعشيق.

(ب) الجلبة المشقوقة في وضع عدم التشغيل.

بإتباع الخطوات السابقة يتم إنتاج القلاووظات المثلثة الخارجية ميكانيكياً على المخرطة كما هو موضح بشكل ٥ - ٣٩ باستخدام قلم قلاووظ مثلث خارجي بزاوية  $60^{\circ}$  عند قطع القلاووظات المترية، أو بزاوية  $55^{\circ}$  عند قطع القلاووظات الإنجليزية.

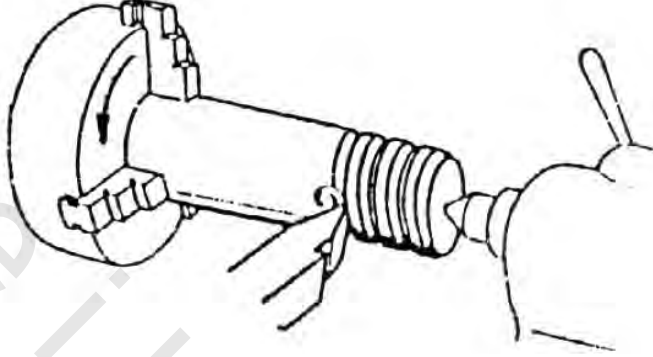


شكل ٥ - ٣٩

قطع القلاووظ المثلت الخارجي على المخرطة

### قطع أسنان قلاووظات التثبيت والتوصيل الداخلية على المخرطة:


- يتم قطع أسنان قلاووظ التثبيت والتوصيل. القلاووظات المثلثة المترية والإنجليزية الداخلية بالطرق الميكانيكية على المخرطة بإتباع تسلسل الخطوات التالية :-
١. خراط الجزء المراد قلوظته بالقطر المحدد بدقة وعمل شطف في بداية ونهاية القطر الداخلي بزاوية قدرها  $45^{\circ}$ .
  ٢. تجهيز قلم قلاووظ مثلث داخلي بزاوية قدرها  $60^{\circ}$ ، عند قطع القلاووظ المترية ، أو تجهيز قلم مثلث داخلي بزاوية قدرها  $55^{\circ}$  .. عند قطع القلاووظ الإنجليزي.
  ٣. يثبت القلم بحامله الخاص بالمخرطة بوضع أفقي مستوى، وضبطه باستخدام محدد قياس القلاووظات (ضبعة القلاووظ) كما هو موضح بشكل ٥ - ٤٠، بحيث يكون الحد القاطع للقلم عمودي على السطح الداخلي للمشغولة.



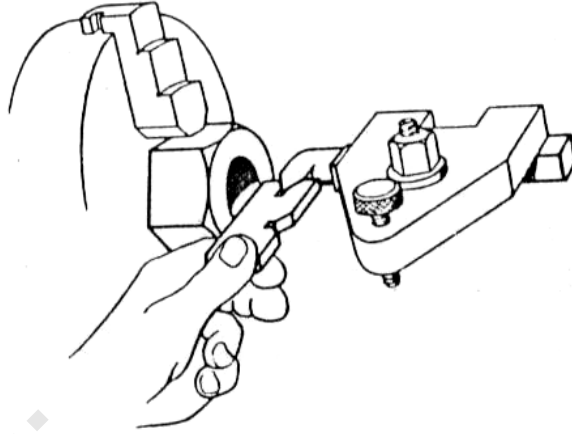

شكل ٥ - ٤٠

- ضبط وضع القلم الداخلي باستخدام محدد قياس أقلام القلاووظات
٤. ضبط مقابض مجموعة تروس التغذية حسب الجدول المثبت على كل مخرطة بالخطوة المطلوبة، وضبط مقبض مجموعة تروس عكس الحركة حسب إتجاه سن القلاووظ .. يمين أو يسار.
  ٥. ضبط ميكرومتر الراسمة الطولية والعرضية على وضع الصفر.
  ٦. اختيار سرعة قطع منخفضة.
  ٧. تعشيق الجلبة المشقوقة كما سبق توضيحها (أثناء قطع القلاووظ المثلت الخارجي على المخرطة .. لنقل الحركة من مجموعة تروس التغذية إلى العربة).
- بإتباع خطوات العمل السابقة لقطع القلاووظ المثلت الخارجي يتم قطع القلاووظ المثلت الداخلي ميكانيكياً على المخرطة كما هو موضح بشكل ٥ - ٤١ بالخطوة المطلوبة.

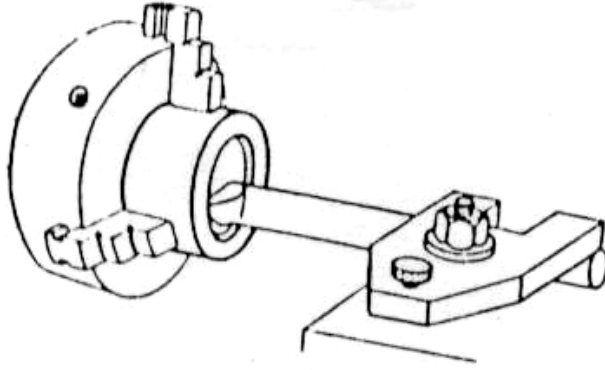

شكل ٥ - ٤١

قطع قلاووظ مثلث داخلي ميكانيكياً على المخرطة

### ملاحظة :

يجب استخدام زيت أو سائل تبريد وذلك لسهولة انزلاق الرايش ولإنتاج قلاووظ ذو نعومة وجودة عالية.

### تجليخ أقلام القلاووظ :

عند تجليخ أقلام القلاووظ الخارجية والداخلية فإنه يجب أن يؤخذ في الإعتبار شكل القلاووظ وكذلك الخطوة، وللاحتفاظ بشكل القلاووظ يجلخ قلم القلاووظ عند الوجه فقط ، وغالبا ما تكون زاوية الآلة = صفر، وأي تغيير في زاوية الجرف المحددة .. أى عند تجليخ زاوية الجرف بشكل مجرى أو بشكل مقعر، يؤدي ذلك إلى تغيير شكل القلاووظ ، ويفضل عند القطع النهائي للقلاووظ، تنعيم الحد القاطع بحجر تنعيم.

ويتوقف تجليخ زاوية الخلوص في جوانب الحد القاطع لقلم القلاووظ علي مقدار الخطوة، ولهذا أهمية كبرى وخصوصاً عند قطع القلاووظ ذات الخطوات الكبيرة.

ولما كانت زاوية خطوة القلاووظ عند القاع أكبر منها عند المحيط الخارجي، فإن زاوية الخلوص تتغير ابتداء من سن القلم رجوعاً في إتجاه الساق، وعلى العموم فإن زاوية الخلوص تجليخ تبعاً للخطوة المتوسطة.


إنتاج القلاووظات ميكانيكياً باستخدام الأمشاط :

### المرجع في خراطة المعادن

## Mechanical Screw Production with Chaser

يمكن قطع القلاووظات المترية والإنجليزية (القلاووظات المثلثة) الخارجية والداخلية ميكانيكياً على المخرطة بإستخدام أمشاط القلاووظ، حيث تشكل الأسنان على أمشاط مسطحة أو مستديرة كما هو موضح بشكل ٥ - ٤٢.

الجزء العامل للأمشاط عبارة عن أسنان قاطعة وأسنان معايرة. يتراوح عددها القاطعة ما بين ٢ . ٣ سنة. صنعت الأسنان القاطعة بزواوية ميل  $\phi$  (زاوية إقتراب أفقية) ، بحيث يزيد إرتفاعها تدريجياً .. أى كل سن يقطع بعمق أكبر من العمق السن الذي يسبقه، ويحتوي الجزء المعايير الذي يلي الجزء العامل على عدد أسنان ما بين ٣ . ٤ سنة وهو مخصص للتشطيب النهائي ولتنظيف القلاووظ .

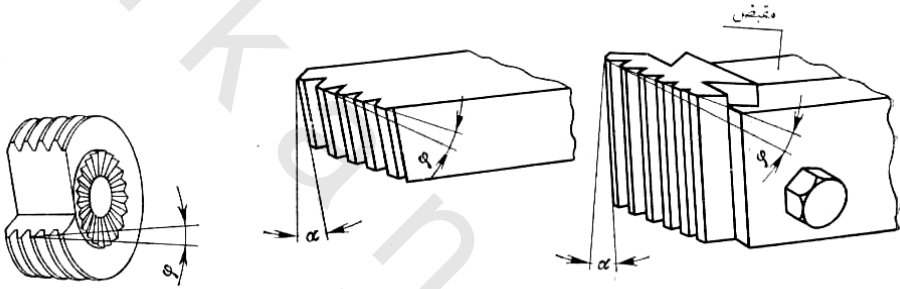

شكل ٥ - ٤٢

قطع القلاووظات المثلثة ميكانيكياً باستخدام الأمشاط

## Advantages Of Thread Chasers

## مميزات أمشاط القلاووظ :

تتميز أمشاط القلاووظ بعدة مميزات أهمها الآتي :-


١. يمكن زيادة التغذية العرضية بفضل توزيع الحمل على عدد الأسنان.
٢. انخفاض عدد الأشواط أثناء عملية القطع بالمقارنة مع أقلام القلاووظ.
٣. الاقتصاد في زمن التشغيل.
٤. زيادة العمر التشغيلي لها بمقارنتها بالأقلام.

إنتاج القلاووظات الخارجية ميكانيكياً باستخدام رؤوس القلاووظ :

يمكن قطع القلاووظات الخارجية ميكانيكياً على المخرطة باستخدام رؤوس القلاووظ كما هو موضح بشكل ٥ - ٤٣ .

تحتوي رؤوس القلاووظ غالباً على أربعة فكوك، فعندما تتوقف التغذية ، يبرز الجزء الأمامي من آلية رأس القلاووظ قليلاً إلى الخارج، ثم تنطلق الفكوك تلقائياً إلى الخارج، وبذلك يمكن سحب آلية القلاووظ إلى الخلف دون الحاجة إلى إدارة المشغولة أو الآلة في الإتجاه العكسي.

يمكن التحكم في قطع أطوال القلاووظات بواسطة المصدات، حيث تفتح الفكوك الأربعة المثبتة بداخلها تلقائياً عند بلوغها الطول المحدد.

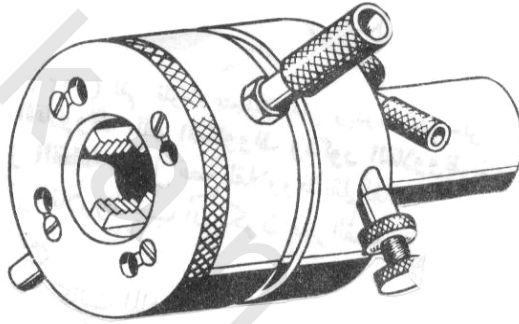

شكل ٥ - ٤٣


رأس قلاووظ خارجي يطلق إلى الخارج تلقائياً

### إنتاج القلاووظات الداخلية ميكانيكياً باستخدام رؤوس القلاووظ :

يمكن قطع القلاووظات الداخلية ميكانيكياً على المخرطة باستخدام رؤوس القلاووظ كما هو موضح بشكل ٥ - ٤٤ .

تحتوي رؤوس القلاووظ غالباً على أربعة فكوك ، تتوقف التغذية عندما يسحب المقبض العلوي برأس القلاووظ، حيث تتحرك الفكوك وتنطلق تلقائياً إلى داخل آلية رأس القلاووظ، وبذلك يمكن سحب آلية القلاووظ إلى الخلف دون الحاجة إلى إدارة المشغولة أو الآلة في الإتجاه العكسي.

**المرجع في خراطة المعادن**

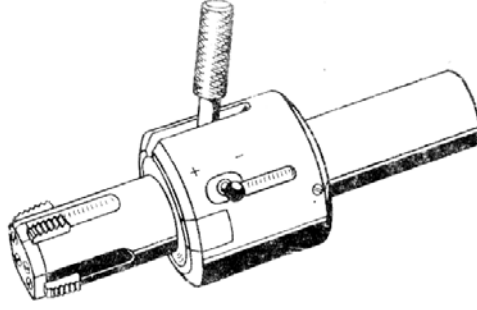

شكل ٥ - ٤٤

رأس قلاووظ داخلي يطلق إلى الدخـل تلقائياً

### طريقة عمل رؤوس القلاووظ :

تحتوي كل من رؤوس القلاووظ الخارجية والداخلية على أربعة فكوك ، الجزء الأمامي من الفكوك على شكل مسلوب لتسهيل تكوين الرايش، ولنفادي كسر أسنان الفكوك وأسنان قطعة التشغيل، أما الجزء الباقي لأسنان الفكوك، فإنه يقوم بالتنعيم. وكما هو الحال في جميع آلات إزالة الرايش، تكون زاوية الجرف في الأمشاط كبيرة في حالة المواد اللدنة (الطرية) وزاوية صغيرة في حالة المواد الصلدة.

### مميزات رؤوس القلاووظ :

تتميز رؤوس القلاووظ الخارجية والداخلية بمزايا عظيمة وخاصة في الإنتاج الكمي، لذلك تستخدم في مخارط الإنتاج البرجية ومخارط النصف آلية والأوتوماتية .. أهم مميزاتا هي الآتي :-

١. ضبط عمق سن القلاووظات في حدود ضيقة.
٢. إمكانية إعادة تجليخها على ماكينات سن العدة.
٣. استبدال الفكوك الأربعة بالقطر والخطوة المطلوبين في وقت قصير عند قطع قلاووظات أخرى.
٤. التحكم في قطع أطوال القلاووظات بواسطة المصدات
٥. الاقتصاد في زمن التشغيل.

## قواعد العمل :

- يجب أن يكون قطر المسمار قبل التشغيل أصغر من القطر الأسمى (القطر الخارجي) للقلاووظ.
- عمل شطب ٤٥° على المسمار ، بحيث يكون أصغر قليلاً من قاع القلاووظ.
- تثبيت لقم اللولبة جيداً وبشكل صحيح في رؤوس القلاووظ.
- وضع عدة القطع عمودية على محور المسمار .
- تنظيف مستمر لرؤوس القلاووظ والثقوب الموجودة بلقم القلاووظ من الرايش.

## تفريز القلاووظات


## Thread milling

تنتج القلاووظات (الخارجية والداخلية) بطرق اقتصادية وأكثر دقة على ماكينات التفريز ، حيث يستخدم للقلاووظات المتربة القصيرة مقاطع تفريز (سكاكين تفريز) ذات أسنان مثلثة ، بحيث تطابق بياناتها مع زاوية الميل وخطوة القلاووظ المراد إنتاجه، كما تنتج القلاووظات الطويلة المختلفة الأخرى باستخدام مقاطع تفريز مقطوعها يطابق مقطع القلاووظ المراد تفريزه.

## تفريز القلاووظات القصيرة الخارجية : Thread Milling Short External

عند تفريز القلاووظات المتربة القصيرة الخارجية كالموضحة بشكل ٥ - ٤٥ ، فإنه يجب أن تكون مقاطع التفريز (سكينة التفريز) أطول قليلاً من طول القلاووظ المراد إنتاجه.

يلزم لذلك ثلاثة حركات أساسية للعدة والمشغولة، وهي حركة قطع للسكينة (حركة دورانية) بينما تتحرك الشغلة حركتين في آن واحد هما حركة دورانية في نفس اتجاه دوران السكينة (بسرعة قطع منخفضة جداً) مع حركة طولية بمقدار خطوة القلاووظ المراد قطعه، ويتم تفريز القلاووظ المطلوب من خلال دوران الشغلة أكثر من دورة واحدة.

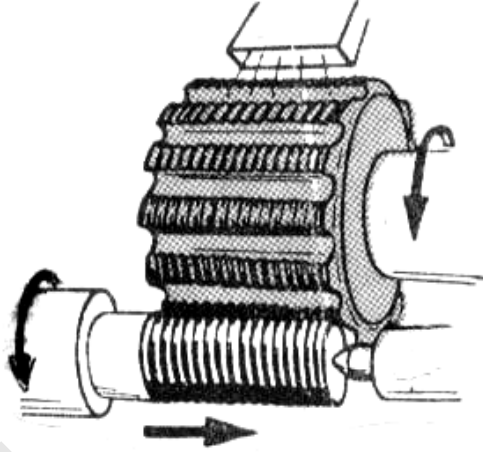


شكل ٥ - ٤٥

### تفريز القلاووظات القصيرة الخارجية

### تفريز القلاووظات القصيرة الداخلية : Thread Milling Short Internal

لتفريز القلاووظات المتربة القصيرة الداخلية كالموضحة بشكل ٥ - ٤٦، فإنه يجب أن تكون سكينه التفريز أطول قليلاً من طول القلاووظ المطلوب إنتاجه. يلزم لذلك ثلاثة حركات أساسية للعدة والشغلة وهي حركة قطع للسكينه (حركة دورانية)، بينما تتحرك الشغلة حركتين في آن واحد وهما حركة دورانية في عكس اتجاه دوران السكينه (بسرعة قطع منخفضة جداً) مع حركة طولية بمقدار خطوة القلاووظ، حيث يتم تفريز القلاووظ المطلوب بدوران المشغولة أكثر من دورة واحدة. من أهم مميزات إنتاج القلاووظات (الخارجية والداخلية) بطريقة التفريز هي الانخفاض الكبير في زمن التشغيل، بالإضافة إلى الجودة والدقة العالية.

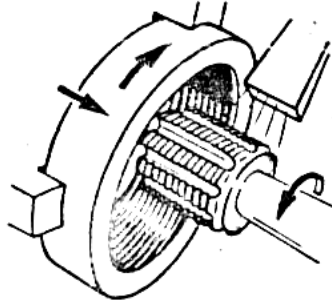

شكل ٥ - ٤٦

تفريز القلاووظات الداخلية القصيرة

Thread Milling Long


تفريز القلاووظات الطويلة :

تنتج القلاووظات الطويلة (الخارجية والداخلية) على ماكينات تفريز خاصة، باستخدام مقاطع تفريز (سكاكين تفريز) مقطوعها يطابق مقطع القلاووظ المراد تفريزه كالاتي :-

١. تفريز القلاووظات الخارجية الطويلة :

Thread Milling Long External

يمكن تفريز القلاووظات الخارجية الطويلة ، من خلال تثبيت الشغلة ما بين جهاز التقسيم والسائد المتحرك، بينما تثبت سكينه التفريز بوضع مائل على محور المشغولة كما هو موضح بشكل ٥ - ٤٧.

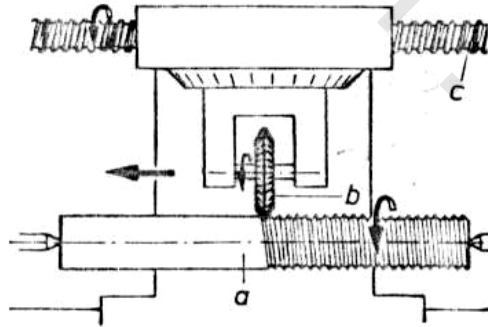

شكل ٥ - ٤٧

تفريز القلاووظات الخارجية الطويلة

المرجع في خراطة المعادن




a .... العمود المراد لولبته.

b .... مقطع التفريز.

C .... العمود المرشد.

تتحرك المشغولة حركة دورانية ، بينما تحرك مقطع التفريز (السكينة) حركتين في آن واحد ، وهما حركة القطع الدورانية (في نفس اتجاه دوران المشغولة) مع حركة طولية بمقدار خطوة القلاووظ كما هو موضح بشكل ٥ - ٤٨ .

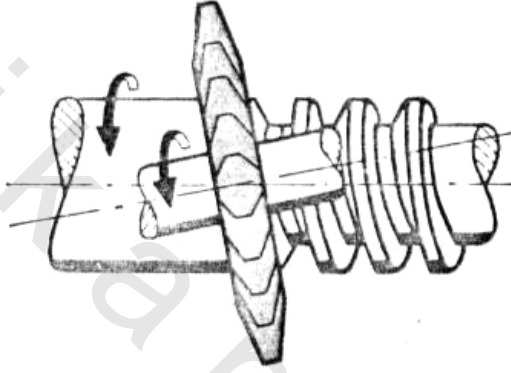


شكل ٥ - ٤٨

حركة السكينة والمشغولة أثناء تفريز القلاووظات الخارجية الطويلة

## ٢. تفريز القلاووظات الداخلية الطويلة :

### Long Internal Thread Milling

يمكن تفريز القلاووظات الداخلية الطويلة كما هو موضح بشكل ٥ - ٤٩ بنفس الطريقة السابقة باختلاف حركة السكينة والمشغولة، حيث تتحرك المشغولة حركتين في آن واحد وهما حركة دورانية مع حركة طولية بمقدار خطوة القلاووظ، بينما تحرك السكينة حركة القطع الدورانية في الاتجاه العكسي لحركة دوران المشغولة .

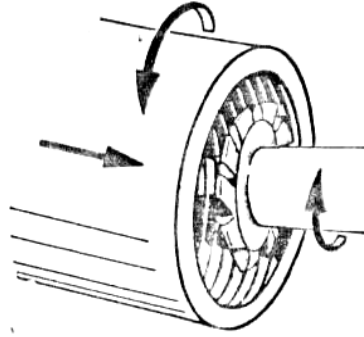

شكل ٥ - ٤٩

## تفريز القلاووظات الداخلية الطويلة

تتشابه ماكينة تفريز القلاووظات الطويلة مع المخرطة، حيث يتم فيها تحريك المسند الطولي مع رأس التفريز بواسطة عمود تغذية قوي بمقدار خطوة القلاووظات مع كل دورة للمشغولة، ويمكن بهذه الطريقة تفريز القلاووظات الخارجية والداخلية.

يوجد جهاز تقسيم على الرأس المتحرك (الغراب المتحرك) لتفريز القلاووظات المتعددة الأبواب.

## : ملاحظة

بطريقة تفريز القلاووظات الطويلة (الخارجية والداخلية)، يمكن إنتاج القلاووظات المختلفة في شوط واحد أو في عدة أشواط، كما يمكن تشغيل القلاووظات المتعددة الأبواب

ووظات بالدلفنة تشكيل القلا

Thread rolling

المرجع في خراطة المعادن


التشكيل بطريقة آلياً خارجية قلاووظات إنتاج يتم بالدلفنة. وتحقيق هذه الطريقة مزايا اقتصادية كبيرة ، غير أنها لا تصلح إلا للقلاووظات الخارجية فقط.

عند الدلفنة تتكاثف الخامة وتنضغط دون أن تتقطع أليافها، مما يحقق للقلاووظات متانة أعلى، ولا تصلح هذه الطريقة إلا لخامات ذات إنفعال أكبر من ٥% ، ويتم دلفنة القلاووظات إما بين فكي مسطحين أو بواسطة دلافين مقلوطة، وفي كلا الحالتين يتم تشكيل كل أبواب القلاووظات دفعة واحدة.

يستخدم لهذا الغرض دلافين تركيب في رؤوس خاصة، تحتوي أسطح الدرافيل الخارجية على أسنان ملولبة صلدة تطابق خطوة القلاووظ المراد تشكيله.

تشكل القلاووظات بهذه الطريقة باستخدام درفيلين كما هو موضح بشكل ٥ - ٥٠، يدور أحدهما على محور ثابت ، بينما يدور الآخر على محور متحرك بحركة طولية موازية للدرفيل الأول ، حيث تضغط عجلات الدرافيل التي تحتوي على أسنان ملولبة أثناء دورانها على سطح الشغلة وتتغلغل بها لتحديث بها حزوز. ولكون المعدن غير قابل للإنضغاط وهو ثابت في حجمه .. فلا بد أن يتم هذا التغلغل بالشغلة ليحدث بروز في الجوانب يمثل قمة القلاووظ بالمواصفات المطلوبة.

يمكن إنتاج القلاووظات بطريقة التشكيل بالدلفنة باستخدام درفيلين أو ثلاثة درافيل.

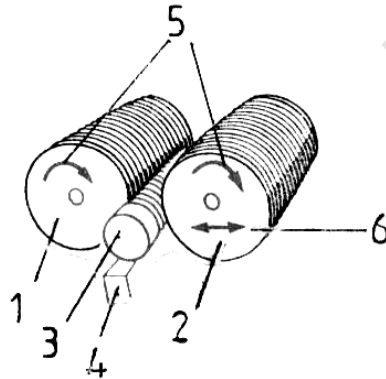

شكل ٥ - ٥٠

دلفنة القلاووظات


١. الدرفيل الثابت.
٢. الدرفيل المتحرك.
٣. المسمار.
٤. ساند.
٥. اتجاه الدوران.
٦. الحركة الطولية تحت ضغط كبير.

### تشكيل القلاووظات بالتدحرج :

يمكن استخدام قوالب تشكيل مسطحة تحتوي على أسنان بدلا من الدرافيل الأسطوانية المقلوطة.

تتكون القوالب المسطحة من فكين متوازيين، يتحرك الفك العلوي حركة طولية تحت ضغط كبير، بينما يتحرك الفك السفلي على مجاري انزلاق كما هو موضح بشكل ٥١ - ٥٠ .. (يوضح على كلا الفكين الخطوة وزاوية السن).

يوضع بين الفكين الثابت والمتحرك المسمار المراد قلوظته، ليتشكل تبعاً لشكل القوالب المسطحة ليتم التشكيل بالتدحرج.

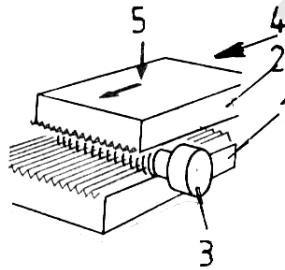

شكل ٥١ - ٥٠

طحو القلاووظ

١. الفك الثابت.

**المرجع في خراطة المعادن**

٢. الفك المتحرك.

٣. المسمار.

٤. الحركة الطولية.

٥. ضغط كبير.

### مميزات تشكيل القلاووظات :

تتميز طريقة تشكيل القلاووظات بالدرفلة أو بالدرجة بعدة مميزات أهمها

الآتي:-

١. لا تقطع ألياف المادة بل تتشكل تبعاً لشكل الدرفيلين أو القالبين.
٢. يكسب المعدن مقاومة عالية للإجهادات بعكس طريقة التشغيل بالقطع.
٣. إنتاج قلاووظات ذات جودة ودقة عالية.
٤. زيادة صلادة السطح ، بحيث يمكن تحمل القلاووظ أحمالاً كبيرة.
٥. الطريقة اقتصادية من حيث زمن التشغيل .. (الإنتاج في زمن قصير جداً)، واقتصادية أيضاً من حيث ثمن القطعة.
٦. يمكن درفلة المواسير بأقطارها المختلفة.
٧. يمكن بهذه الطريقة إنتاج القلاووظات المختلفة بما في ذلك قلاووظات نقل الحركة (القلاووظات شبه المنحرفة . الدائرية . المنشارية).

## الفصل الرابع

### قلاووظات نقل الحركة

#### مُهَيِّدٌ

أساس مقاطع أسنان جميع القلاووظات القياسية (قلاووظات الربط والتثبيت وقلاووظات نقل الحركة) على شكل مثلث .. أي ينتهي شكل مقطع القلاووظ بشكل زاوية حادة، لذلك يمكن إعتبار شكل هذه المقاطع على شكل مثلث. تتميز قلاووظات نقل الحركة في نقل الحركة الدائرية وتحويلها إلى حركة مستقيمة، بالإضافة إلى تحملها للضغوط العالية .

مقاطع أسنان قلاووظات نقل الحركة على شكل شبه منحرف . مستدير . منشاري . مربع، ويعتبر لولب شبه المنحرف هو الأكثر انتشاراً في ماكينات التشغيل مثل المخارط . الفرايز . المقاشط . آلات التجليخ ..... وغيرها، أما القلاووظ المربع فهو غير قياسي، حيث إن مقطعه مربع.

استخدم القلاووظ المربع قديماً في أعمدة نقل الحركة في ماكينات التشغيل مثل أعمدة القلاووظات بالمخارط والفرايز والمقاشط وغيرها، كما أستعمل في أعمدة الملازم المستخدمة في ورش البرادة والسمكرة، أما الآن فهو قليل الاستعمال وإنتاجه نادراً لكثرة عيوبه.

يتناول هذا الفصل عرض وشرح تفصيلي للقلاووظ نقل الحركة لكل نوع على حدة ، مع عرض الجداول والمعادلات المختلفة ذات العلاقة والأمثلة المحلولة لكل منهما على حدة.

**المرجع في خراطة المعادن**


ويتعرض لطرق إنتاج هذه القلاووظات، وطرق نقل الحركة من العمود المرشد بالمخرطة أثناء قطع القلاووظات المختلفة (قلاووظات التثبيت والتوصيل و قلاووظات نقل الحركة).

## قلاووظات نقل الحركة

### Power transmission threads

مقطع سن قلاووظ نقل الحركة على شكل مربع . شبه منحرف . مستدير . منشاري . شكل ٥ - ٥٢ .

يعتبر قلاووظ شبه المنحرف هو الأكثر انتشاراً، أما القلاووظ المربع فهو غير قياسي وإنتاجه نادراً لكثرة عيوبه لذلك فهو قليل الاستعمال. من أهم مميزات قلاووظات نقل الحركة هي تحملها للضغوط العالية.

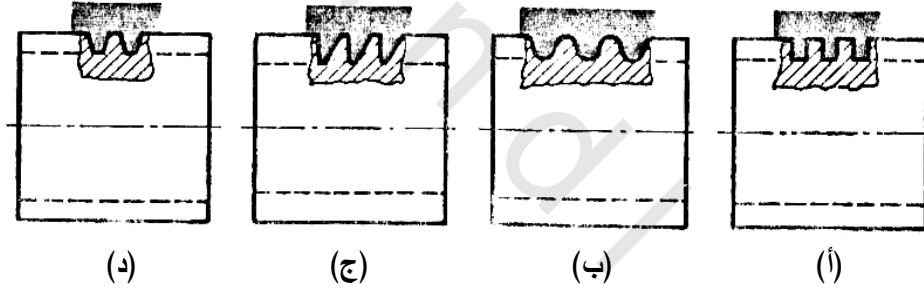

شكل ٥ - ٥٢


مقطع سن قلاووظ نقل الحركة

- (أ) قلاووظ مربع.
- (ب) قلاووظ مستدير.
- (ج) قلاووظ منشاري.
- (د) قلاووظ شبه منحرف.

## أساس مقاطع أسنان القلاووظات القياسية :

جميع أنواع القلاووظات القياسية (قلاووظات الربط والتثبيت و قلاووظات نقل

الحركة) مقاطع أسنانها مثلثة الشكل كما هو موضح بشكل ٥ - ٥٣.

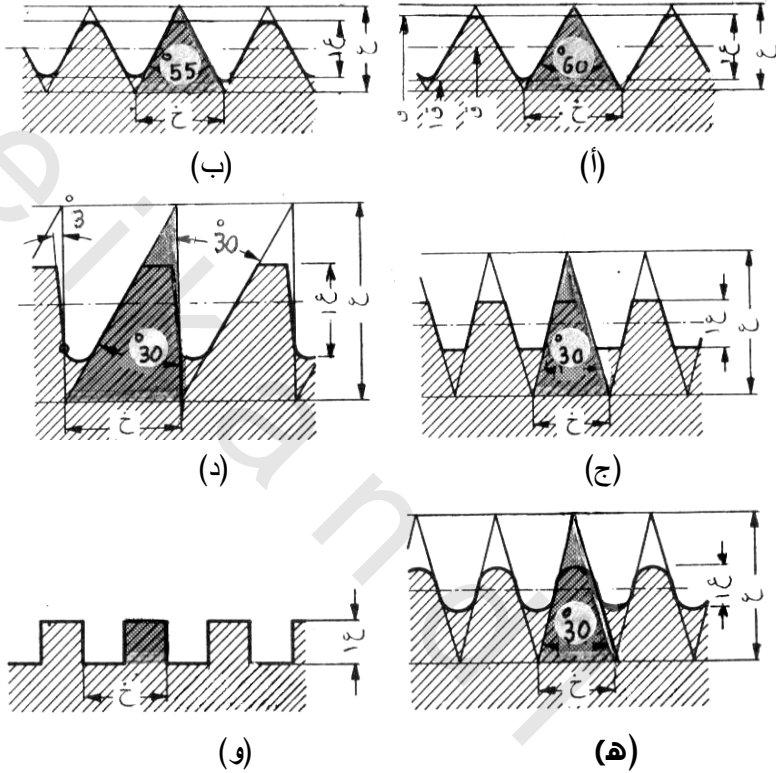

شكل ٥ - ٥٣

جميع أنواع القلاووظات القياسية مقطع أسنانها مثلثة

- (أ) قلاووظ متري.
- (ب) قلاووظ ويتورث.
- (ج) قلاووظ شبه منحرف.
- (د) قلاووظ منشاري.

**المرجع في خراطة المعادن**



(هـ) قلاووظ مستدير.

(و) قلاووظ مربع .. (غير قياسي حيث أن المقطع الأساسي للسن مربع)


## قلاووظ شبه المنحرف

### Trapezoidal ISO Thread

قلاووظ شبه المنحرف الموضح بشكل ٥ - ٥٤ يسمى أيضاً بقلاووظ آكم وهو من قلاووظات نقل الحركة . جميع أبعاده بالمليمتر ، مقطع سنه على شكل شبه منحرف ، زاويته مقدارها  $30^{\circ}$  ، يرمز له بالرمز تر أو TR .

يعتبر هذا القلاووظ من أكثر أنواع قلاووظات نقل الحركة إنتشاراً بآلات الإنتاج والتشغيل ، حيث يستخدم في نقل الحركة الدائرية وتحويلها إلى حركة مستقيمة .. وأقرب مثال لذلك هو عمود القلاووظ ( المرشد ) بالمخرطة.

يراعى عند قطع قلاووظ شبه المنحرف أن يزيد قطر قاع السن بالصامولة عن القطر الخارجي للمسمار بمقدار واحد ملليمتر .

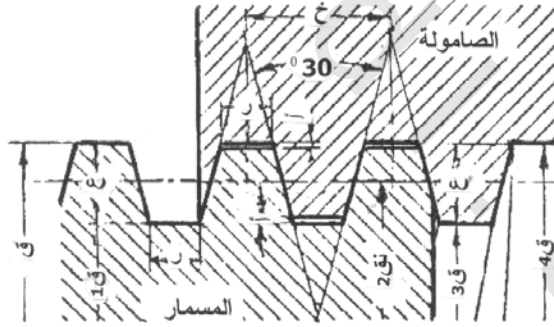

شكل ٥ - ٥٤

قلاووظ شبه المنحرف

خ = الخطوة .

ق = القطر الخارجي للمسمار ( القطر الأسمى ) .

$$ق١ = \text{القطر الأصغر للمسمار} = ق - (خ + ٢ \times أ)$$

$$ق٢ = \text{القطر المتوسط} = ق - ٠.٥ \times خ$$

$$ق٣ = \text{قطر ثقب الصامولة (القطر الأصغر للصامولة)} = ق - خ$$

$$ق٤ = \text{القطر الأكبر للصامولة} = ق + ٢ \times أ$$

$$ع = \text{عمق السن بالمسمار والصامولة} = ٠.٥ \times خ + أ$$

$$\text{زاوية السن} = ٣٠^\circ$$

$$ر = \text{عرض مقدمة سن القلم الخارجي شكل ٥ - ٥٥ (أ)}$$


$$= ٠.٣٦٦ \times خ - ٠.٥٤ \times أ$$

$$ر = \text{عرض مقدمة سن القلم الداخلي شكل ٥ - ٥٥ (ب)}$$


$$= ٠.٣٦٦ \times خ - ٠.٥٤ \times أ$$

أ = خلوص القمة .. يختلف خلوص قمة أسنان القلاووظ باختلاف الخطوة كآتي :-

الخطوة خ	١.٥	٥.٢	١٢.٦	٤٤.١٤
خلوص القمة أ	٠.١٥	٠.٢٥	٠.٥	١

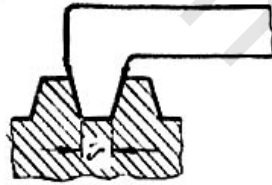

(أ)

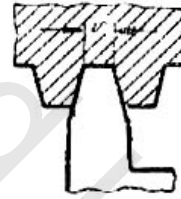

(ب)

شكل ٥ - ٥٥

عرض مقدمة سن قلم قلاووظ شبه المنحرف الخارجي والداخلي

مثال :

عمود قلاووظ شبه منحرف قطره ٣٢ ملليمتر وخطوته ٦ ملليمتر. أوجد الآتي :-

(أ) قطر قاع السن بالمسمار ق١

(ب) القطر المتوسط ق٢ .

(ج) قطر ثقب الصامولة ق٣.

**المرجع في خراطة المعادن**

(٤) قطر قاع السن بالصاولة ق، .

(٥) عرض مقدمة سن القلم الخارجي [ر] والداخلي [ر١] .

علماً بأن:

الخطوة خ	١.٥	٥.٢	١٢.٦	٤٤.١٤
خلوص القمة أ	٠.١٥	٠.٢٥	٠.٥	١

الحل :

(أ) قطر قاع السن بالمسمار ق<sub>١</sub> = ق - (خ + ٢ × أ)

$$= ٣٢ - (٠.٥ \times ٢ + ٦)$$

$$= ٣٢ - (١ + ٦)$$

$$= ٢٥ - ٧ = ٢٥ \text{ مم}$$

(ب) القطر المتوسط ق<sub>٢</sub> = ق - ٠.٥ × خ

$$= ٣٢ - ٠.٥ \times ٦$$

$$= ٣٢ - ٣ = ٢٩ \text{ مم}$$

(ج) قطر ثقب الصامولة ق<sub>٣</sub> = ق - خ

$$= ٣٢ - ٦ = ٢٦ \text{ مم}$$

(د) قطر قاع السن بالصامولة ق؛ = ق + ٢ × أ

$$= ٣٢ + ٠.٥ \times ٢$$

$$= ٣٢ + ١ = ٣٣ \text{ مم}$$

(هـ) عرض مقدمة سن القلم الخارجي (ر) والداخلي (ر١)

$$= ٠.٣٦٦ \times خ - ٠.٥٤ \times أ$$

$$= ٠.٣٦٦ \times ٦ - ٠.٥٤ \times ٠.٥$$

$$= ٢.١٩٦ - ٠.٢٧٠ = ١.٩٢٦ \text{ مم}$$

جدول ٥ - ١ يوضح أبعاد قلاووظ شبه المنحرف

## جدول ٥ - ٥

## قلاووظ شبه المنحرف

## حسب النظام الدولي SI طبقاً لمواصفات ISO


عرض مقدمة قلم المخرطة	عمق السن	الصامولة		القطر المتوسط	القطر الأصغر للمسمار	القطر الأسمى
		القطر الأكبر	القطر الأصغر			
ر	ع	ق٤	ق٣	ق٢	ق١	ق × خ
٠.٥٩٧	١.٢٥	١٠.٥	٨.٠	٩.٠	٧.٥	TR 10 × 2
٠.٩٦٣	١.٧٥	١٢.٥	٩.٠	١٠.٥	٨.٥	TR 12 × 3
١.٣٢٩	٢.٢٥	١٦.٥	١٢.٠	١٤.٠	١١.٥	TR 16 × 4
١.٣٢٩	٢.٢٥	٢٠.٥	١٦.٠	١٨.٠	١٥.٥	TR 20 × 4
١.٦٩٥	٢.٧٥	٢٤.٥	١٩.٠	٢١.٥	١٨.٥	TR 24 × 5
١.٦٩٥	٤.٥	٢٥.٠	١٦.٠	٢٠.٠	١٥.٠	TR 24 × 8
١.٦٩٥	٢.٧٥	٢٨.٥	٢٣.٠	٢٥.٠	٢٢.٥	TR 28 × 5
١.٩٢٦	٤.٥	٢٩.٠	٢٠.٠	٢٤.٠	١٩.٠	TR 28 × 8
١.٩٢٦	٣.٥	٣٣.٠	٢٦.٠	٢٩.٠	٢٥.٠	TR 32 × 6
١.٩٢٦	٥.٥	٣٣.٠	٢٢.٠	٢٧.٠	٢١.٠	TR 32 × 10
٠.٩٦٣	١.٧٥	٣٦.٥	٣٣.٠	٣٤.٥	٣٢.٥	TR 36 × 3
١.٩٢٦	٣.٥	٣٧.٠	٣٠.٠	٣٣.٠	٢٩.٠	TR 36 × 6
١.٩٢٦	٥.٥	٣٧.٠	٢٦.٠	٣١.٠	٢٥.٠	TR 36 × 10
٢.٩٢٢	٤.٠	٤١.٠	٣٣.٠	٣٦.٥	٣٢.٠	TR 40 × 7
٢.٩٢٢	٥.٥	٤١.٠	٣٠.٠	٣٥.٠	٢٩.٠	TR 40 × 10
٢.٦٥٨	٤.٥	٤٩.٠	٤٠.٠	٤٤.٠	٣٩.٠	TR 48 × 8
٢.٦٥٨	٦.٥	٤٩.٠	٣٦.٠	٤٢.٠	٣٥.٠	TR 48 × 12
٢.٦٥٨	٤.٥	٥٣.٠	٤٤.٠	٤٨.٠	٤٣.٠	TR 52 × 8
٣.٠٢٤	٥.٠	٦١.٠	٥١.٠	٥٥.٥	٥٠.٠	TR 60 × 9
٣.٣٩٠	٥.٥	٧١.٠	٦٠.٠	٦٥.٠	٥٩.٠	TR 70 × 10
٥.٣١٦	٩.٠	٧٢.٠	٥٤.٠	٦٢.٠	٥٢.٠	TR 70 × 16

المرجع في خراطة المعادن

## قلم قلاووظ شبه المنحرف :

قلاووظ شبه المنحرف من قلاووظات نقل الحركة الذي يتميز بخطوته الكبيرة (أكبر من خطوة قلاووظ الربط والتثبيت) .. لذلك يجب أن توجه عناية خاصة عند تجليخ القلم، بحيث يكون زاوية الرأس مقدارها  $30^{\circ}$ ، وزاويتي الخلوص والجرف مناسبة لمعدن المشغولة.

كما يجب استخدام القلم المناسب من حيث الاتجاه ، حيث يستخدم قلم قلاووظ شبه منحرف يمين الموضح بشكل ٥ - ٥٦ (أ) عند قطع القلاووظ اليمين، كما تستخدم أقلام قلاووظ شبه منحرف يسار الموضح بشكل ٥ - ٥٦ (ب) عند قطع القلاووظ اليسار. من الضروري إختبار ومراجعة قلم القلاووظ بعد تجليخه بواسطة محدد قياس الأقلام.

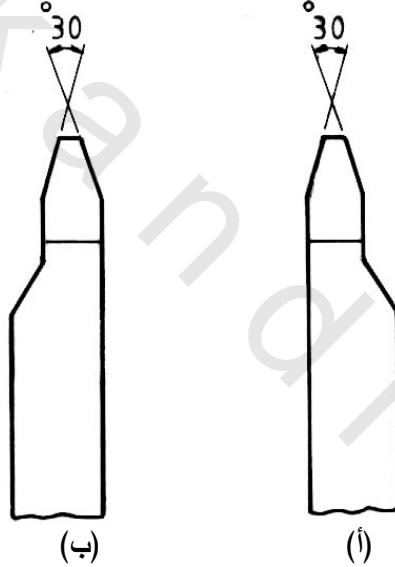

شكل ٥ - ٥٦

قلم قلاووظ شبه منحرف


(أ) قلم قلاووظ شبه منحرف يمين.

(ب) قلم قلاووظ شبه منحرف يسار.

طرق إنتاج قلاووظ شبه المنحرف ذو الباب الواحد :

ينتج قلاووظ شبه المنحرف ذو الباب الواحد أو المتعدد الأبواب على المخرطة الأفقية العامة وماكينات التفريز الخاصة، وأفضل الطرق لإنتاج قلاووظ شبه المنحرف ذو الخطوة الكبيرة على المخرطة هي الطريقة الموضحة بشكل ٥ - ٥٧ بإتباع تسلسل خطوات العمل التالية :-

١. التشغيل المبدئي باستخدام قلم قلاووظ مربع عرضه أقل من عرض قاع سن القلاووظ بحوالي ٠.٥ ملليمتر، وخرطه بحيث يكون قطر قاع السن أكبر من المطلوب بحوالي ٠.٥ ملليمتر.
٢. التشغيل بقلم شبه منحرف عرضه أقل من عرض المقطع النهائي للقلاووظ لتشكيل أحد الجانبين .. ثم يشكل الجانب الآخر.
٣. التشغيل النهائي بالأبعاد المطلوبة بقلم شبه منحرف مقطعه يطابق مقطع القلاووظ المطلوب إنتاجه.

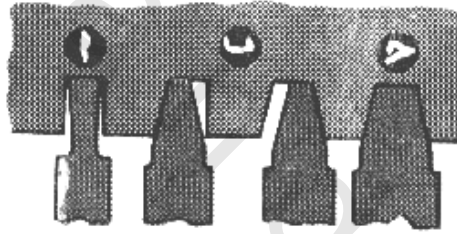

شكل ٥ - ٥٧

أفضل طرق إنتاج قلاووظ شبه المنحرف ذو الخطوة الكبيرة على المخرطة

#### ملاحظة :

١. يراعى استخدام سائل التبريد المناسب.
  ٢. الإنتباه والدقة عن التشغيل النهائي للقلاووظ.
- طرق إنتاج قلاووظ شبه المنحرف المتعدد الأبواب :**

ينتج قلاووظ شبه المنحرف المتعدد الأبواب بعدة طرق مختلفة وهي كالآتي :-

## أولاً : إنتاج قلاووظ شبه المنحرف باستخدام ميكرومتر الراسمة الطولية

يقطع قلاووظ شبه المنحرف المتعدد الأبواب بفتح الباب الأول مع ملاحظة أن يكون ميكرومتر الراسمة الطولية على الصفر .


ثم يفتح الباب الثاني وذلك بعد دوران مقبض الراسمة الطولية ليتحرك الحد القاطع للقلم مسافة مقدارها =  $\frac{\text{الخطوة}}{\text{عدد الأبواب}}$

## ثانياً : إنتاج قلاووظ شبه المنحرف بواسطة تقسيم الترس القائد

يمكن إنتاج قلاووظ شبه المنحرف المتعدد الأبواب بهذه الطريقة بتسلسل العمليات التالية :-

يشترط في هذه الطريقة أن يكون الترس القائد يقبل القسمة على عدد أبواب القلاووظ المطلوب قطعه.

يقسم أسنان الترس القائد على عدد الأبواب المطلوب تشغيلها، وذلك بوضع علامات واضحة ، كما توضع علامة أخرى على الترس المنقاد تقابل العلامة الأولى بالترس القائد كما هو موضح بشكل ٥ - ٥٨.

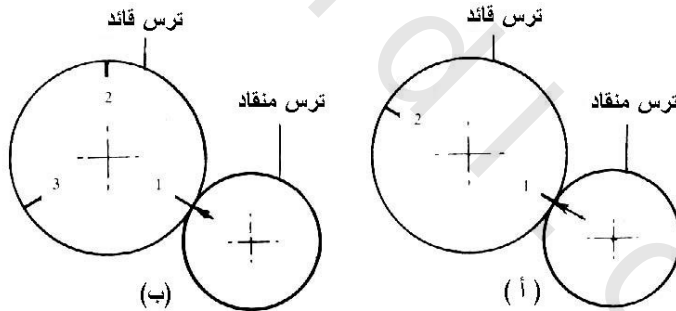


شكل ٥ - ٥٨

تقسيم الترس القائد بعدد الأبواب المطلوب تشغيلها

- (أ) يقسم الترس القائد على قسمين (بوضع علامتين) في حالة تشغيل قلاووظ بباينين .  
 (ب) يقسم الترس القائد على ثلاثة أقسام (بوضع ثلاثة علامات) في حالة تشغيل قلاووظ بثلاثة أبواب .

يفصل الترس القائد بعد قطع الباب الأول للقلاووظ ، ثم يدار ظرف المخرطة يدويا بمقدار قسم واحد من الأقسام المحددة والموضحة على الترس القائد، بشرط عدم حركة العربة أو تغيير وضع القلم.

يعاد تعشيق الترس بمجموعة التروس المتغيرة مرة أخرى، وذلك بعد تطابق العلامة الثانية على العلامة الموضحة على الترس المنقاد كما هو موضح بشكل ٥ - ٥٩ .

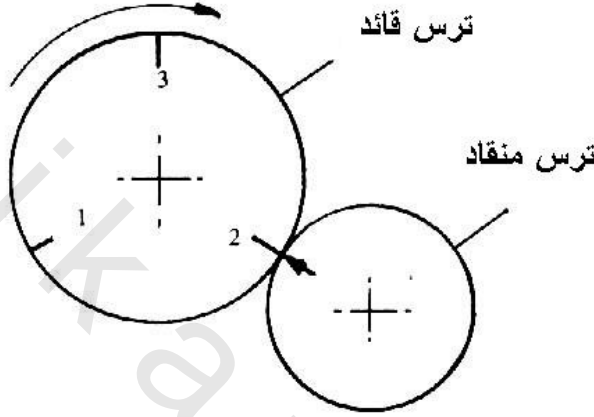

شكل ٥ - ٥٩

تطابق العلامة الثانية لفتح الباب الثاني للقلاووظ

يثبت الترس القائد جيداً ثم يبدأ في قطع الباب الثاني ..... وهكذا.

### ثالثاً : إنتاج قلاووظ شبه المنحرف باستخدام قلمين أو أكثر


يمكن قطع قلاووظ شبه المنحرف ذو البابين أو أكثر بإستخدام قلمين أو أكثر في

آن واحد.

في حالة قطع قلاووظ ببابين يثبت القلمين بحامل القلم كما هو موضح

بشكل ٥ - ٦٠ ، بحيث يترك مسافة بين الحدين القاطعين مقدارها  $= \frac{1}{4}$  الخطوة .



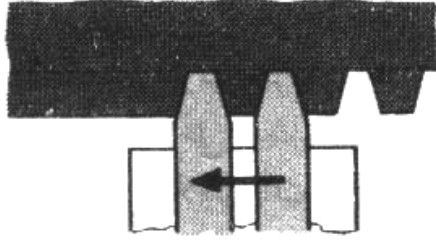

شكل ٥ - ٦٠

قلم قلاووظ شبه المنحرف ذو البابين باستخدام قلمين في آن واحد

### إرشادات :

١. عند قطع قلاووظات شبه المنحرف المتعدد الأبواب باستخدام قلمين أو أكثر .. فإنه يجب إتباع الإرشادات التالية :-
١. يستخدم قلمين عند قطع القلاووظ ذو البابين، كما يستخدم ثلاثة أقلام عند قطع القلاووظ ذو الثلاثة أبواب ..... وهكذا.
٢. يراعى دقة عرض الحدود القاطعة والفرق بينهما (المسافة بين الأقلام المستخدمة)، وأن يكونوا في مستوى واحد، كما تلاحظ زاوية الخلوص ، بحيث تكون في اتجاه قطع القلاووظ.. (يميناً أو يساراً).
٣. أحياناً تجلخ الحدود القاطعة للأقلام أثناء عملية قطع القلاووظات بالمعادن الصلدة ، ولصعوبة تثبيتها بالوضع السابق بدقة .. لذلك فإنه يجب استخدام قطع معدنية لتثبيتها بين الأقلام بعرض قدره  $= \frac{1}{4}$  الخطوة .. (في حالة استخدام قلمين) ، أو بعرض قدره  $= \frac{1}{6}$  الخطوة (في حالة استخدام ثلاثة أقلام).
٤. يجب عمل مجرى في نهاية القلاووظ، بحيث تكون عرض المجرى أكبر من عرض الحدود القاطعة والمسافة التي بينهما.
٥. تعتبر عملية قطع قلاووظ شبه المنحرف باستخدام قلمين أو أكثر من العمليات الصعبة التي تتطلب الدقة والكفاءة العالية لفني المخرطة .. لذلك فإنه يجب الانتباه

ومراعاة الدقة أثناء عملية القطع.

تذكر أن ۞:

عند قطع قلاووظ شبه منحرف بصامولة ، فإنه يجب مراعاة الآتي :-

١. أن تكون قطر ثقب الصامولة أكبر من قاع السن بالمسمار بمقدار ٠.١ مم.
٢. يجب أن يزيد عرض الحد القاطع لقلم قلاووظ شبه المنحرف الداخلي بمقدار ٠.١ مم.

### موانع تركيب الصامولة بالمسمار :

عدم تركيب الصامولة بالمسمار المقلوظ المناظر لها ، يعني ذلك وجود أحد الأخطاء التي يجب ملاحظتها وتجنبها أثناء قطع القلاووظ الخارجي أو الداخلي .. وهي كالآتي

١. اختلاف الخطوة : مراجعة تطابق أوضاع مقابض التعشيق كما هو موضح بجدول القلاووظ المثبت على كل مخرطة قبل بدء التشغيل.
٢. اختلاف الأقطار : التأكد من دقة قياس القطر الخارجي للمسمار والقطر الداخلي للصامولة قبل بدء قطع القلاووظ .
٣. ميل زاوية سن القلاووظ: يجب تثبيت قلم القلاووظ الخارجي أو الداخلي بحامل القلم ، بحيث يكون الحد القاطع عمودياً على محور قطعة التشغيل ، وذلك باستخدام محدد قياس القلاووظات (ضبعة القلاووظ).
٤. اختلاف زاوية سن القلاووظ : استخدام محدد قياس القلاووظات (ضبعة القلاووظ) لمراجعة زاوية سن القلم والتأكد من مطابقتها بزاوية سن القلاووظ المطلوب.
٥. اختلاف اتجاه القلاووظ: التأكد من اتجاه القلاووظ (يمين أو يسار) ، وتعديل وضع المقبض الخاص بذلك بالمخرطة قبل بدء التشغيل.
٦. عدم الوصول إلى المستوى الطبيعي لعمق السن: يجب تطبيق المعادلات الخاصة بالقلاووظات لغرض الوصول إلى عمق السن المطلوب، أو استخراج عمق السن من

الجدول الخاصة بذلك.

### ملاحظة :

يجب إزالة الريش المتعلق بين أسنان القلاووظ وتزييته قبل تجربة تزواج المسمار مع الصامولة.

## قلاووظ سن المنشار

### Buttress thread

قلاووظ سن المنشار الموضح بشكل ٥ - ٦١ سمي بهذا الاسم لتشابه أسنانه مع أسنان سلاح المنشار ، كما يسمى بقلاووظ بيرس أو قلاووظ كتفي، وهو ذو باب واحد. يعتبر من قلاووظات نقل الحركة.


قلاووظ المسمار ذو إستدارة في القاع، أما قمة الصامولة فهي مسطحة . مقدار زاوية السن  $33^{\circ}$  ، يرمز له بالرمز S أو س. جميع أبعاده بالمليمترات.

يعطى القطر الأسمى للقلاووظ سن المنشار (القلاووظ الكتفي) والخطوة بالمليمتر وعلى هذا فإن التسمية تكون  $S 48 \times 3$  .. هذا يعني أن قطر الخارج للقلاووظ الكتفي ٤٨ ملليمتر، أما خطوته فهي ٣ ملليمتر.

### إستخدامات قلاووظ سن المنشار :

يستخدم قلاووظ سن المنشار عند وجود ضغط في اتجاه واحد ، لذلك فإن هذه القلاووظات في المجالات التالية :-

١. الروافع والمكابس بأنواعها.
٢. المطارق الميكانيكية.
٣. الأظرف الدليلية المستخدمة في اللولبة على المخارط البرجية والأوتوماتية.
٤. أظرف قمت المخارط والفرايز

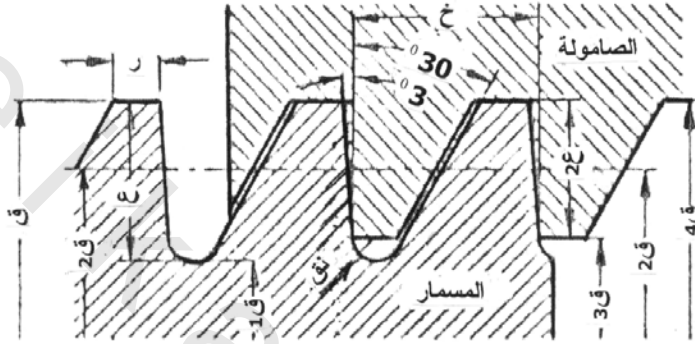

شكل ٥ - ٦١

قلاووظ سن منشاري

خ = الخطوة

ع = عمق سن المسمار من جهة واحدة =  $0.868 \times \text{خ}$ ١ع = ارتفاع مثلث الخطوة =  $1.732 \times \text{خ}$ ٢ع = عمق سن الصامولة من جهة واحدة =  $0.75 \times \text{خ}$ نق = قوس قاع سن المسمار =  $0.124 \times \text{خ}$ 

ق = قطر القلاووظ الخارجي للمسمار = قطر قاع السن بالصامولة.

١ق = القطر الأصغر للمسمار = ق -  $1.736 \times \text{خ}$ ٢ق = القطر المتوسط = ق -  $0.682 \times \text{خ}$ ٣ق = قطر ثقب الصامولة (القطر الأصغر للصامولة) = ق -  $1.0 \times \text{خ}$ ر = عرض مقدمة سن القلم (للمسمار والصامولة) =  $0.264 \times \text{خ}$ > زاوية سن القلاووظ =  $30^\circ + 33^\circ = 63^\circ$  ، حيث يميل الضلع العلوي لسن

المرجع في خراطة المعادن

القلاووظ بمقدار ٣<sup>0</sup> في اتجاه التحميل (الاتجاه العمودي على المحور).  
يراعى عند تفريز لولب سن المنشار (القلاووظ الكتفي) أن يكون السطح مائلا  
بمقدار ٣<sup>0</sup> عن العمودي على المحور.

**مثال :**

عمود ملولب بسن منشار قطره ٣٠ ملليمتر وخطوته ٣ ملليمتر . أوجد الآتي :-

(أ) قطر قاع السن بالعمود ق١.

(ب) القطر المتوسط ق٢.

(ج) قطر ثقب الصامولة ق٣.

(د) عرض مقدمة سن القلم للعمود وللصامولة ر.

**الحل :**

(أ) قطر قاع السن بالعمود ق١ = ق - ١.٧٣٦ × خ

$$= ٣٠ - ١.٧٣٦ × ٣$$

$$= ٢٤.٧٩٢ - ٣٠ = ٥.٢٠٨ \text{ مم}$$

(ب) القطر المتوسط ق٢ = ق - ٠.٦٨٢ × خ

$$= ٣٠ - ٠.٦٨٢ × ٣$$

$$= ٢٧.٩٥٤ - ٣٠ = ٢.٠٤٦ \text{ مم}$$

(ج) قطر ثقب الصامولة ق٣ = ق - ١.٥ × خ

$$= ٣٠ - ١.٥ × ٣$$

$$= ٢٥.٥ - ٣٠ = ٤.٥ \text{ مم}$$

(د) عرض مقدمة سن القلم للعمود وللصامولة ر = ٠.٢٦٤ × خ

$$= ٠.٧٩٢ × ٣ = ٠.٧٩٢ \text{ مم}$$

فيما يلي جدول ٥ - ٢ الخاص بقلاووظ سن المنشار . وضع هذا الجدول للاستعانة به أثناء التشغيل وعند المعايرة.

## جدول ٥ - ٦

## قلاووظ سن المنشار

رمز الثولب d × P	المسمار المثلث		الصامولة		رمز الثولب d × P
	القطر الأصغر d <sub>1</sub> mm ق ١	عمق السن t <sub>1</sub> mm ع	القطر الأصغر D <sub>1</sub> Mm ق ٣	عمق السن t <sub>2</sub> mm ٢ع	
S 12 × 2	8.528	1.736	9	1.5	0.571
S 16 × 2	12.528	1.736	13	1.5	1.23
S 20 × 2	16.528	1.736	17	1.5	2.15
S 24 × 3	18.794	2.603	19.5	2.25	2.77
S 30 × 3	24.794	2.603	25.5	2.25	4.83
S 36 × 3	30.794	2.603	31.5	2.25	7.45
S 40 × 3	34.794	2.603	35.5	2.25	9.51
S 48 × 3	42.794	2.603	43.5	2.25	14.38
S 55 × 3	49.794	2.603	50.5	2.25	19.47
S 60 × 3	54.794	2.603	55.5	2.25	23.58
S 70 × 4	63.058	3.471	64	3	31.23
S 80 × 4	73.058	3.471	74	3	41.92
S 90 × 4	83.058	3.471	84	3	54.18
S 100 × 4	93.058	3.471	94	3	68.01
S 120 × 6	109.586	5.207	111	4.5	94.32

المرجع في خراطة المعادن

## Buttress Thread Production

## إنتاج القلاووظ المنشاري :

ينتج القلاووظ المنشاري لاستخدامه لنقل الحركة حيث توجد الضغوط العالية في


اتجاه واحد.

أفضل الطرق لإنتاج القلاووظ المنشاري ذو الخطوة الكبيرة على المخرطة هو

تشغيله على ثلاثة مراحل كما هو موضح بشكل ٥ - ٦٢، وذلك للمحافظة على قلم

القلاووظ لارتفاع ثمنه وصعوبة تجليخه، بالإضافة إلى إنتاج قلاووظ ذو جودة عالية ..

لذلك يوصي بإتباع خطوات العمل التالية :-

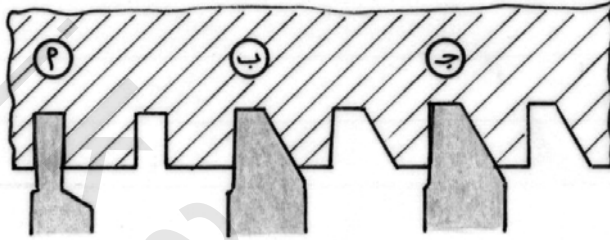

شكل ٥ - ٦٢

أفضل طرق إنتاج القلاووظ المنشاري ذي الخطوة الكبيرة على المخرطة

(أ) التشغيل المبني باستخدام قلم قلاووظ مربع عرضه بأقل من عرض قاع سن القلاووظ

المطلوب بحوالي ٠.٥ ملليمتر، وخرطه بحيث يكون قطر قاع السن أكبر من المطلوب

بحوالي ملليمتر واحد.

(ب) إعادة القطع بقلم قلاووظ منشاري عرضه أقل من عرض المقطع النهائي للقلاووظ

المطلوب.

(ج) التشغيل النهائي بالأبعاد المضبوطة بقلم منشاري مقطعه يطابق مقطع سن القلاووظ

المطلوب إنتاجه.

### ملاحظة :

يراعى ألا يكون وجه تحميل سن القلاووظ عمودي على المحور بل يميل بمقدار

٠.٣


## القلاووظ المستدير

### Round thread

القلاووظ المستدير الموضح بشكل ٥ - ٦٣ سمي بالمستدير أو النصف دائري نسبة إلى قمة وقاع أسنانه التي على شكل قوس والتي تجعله كالمآكل تأكلاً شديداً. عدم وجود حواف حادة بأسنانه تجعله يتميز بعدم تأثيره بالصدمات مهما كانت قوتها، يتميز بسهولة ربطه وفكه رغم وجود الإتساخت العالقة به، هذا بالإضافة إلى تحمله للضغوط العالية.

شكل أسنانه تجعله يصلح بالأماكن المعرضة للرمل والطين والتي يقل الاهتمام بصيانتها. لذلك فإنه يستخدم في وصلات شدادات عربات السكك الحديدية ووصلات خراطيم محابس المياه والكبيرة وغيرها .

القطر الاسمي للقلاووظ المستدير هو القطر الخارجي يعطى بالبوصة، أما الخطوة فإنها تقدر بعدد الأسنان في البوصة الطولية، بشكل جانبي أسنانه زاوية قدرها  $30^\circ$ . يرمز له بالرمز Rd أو ر.د.

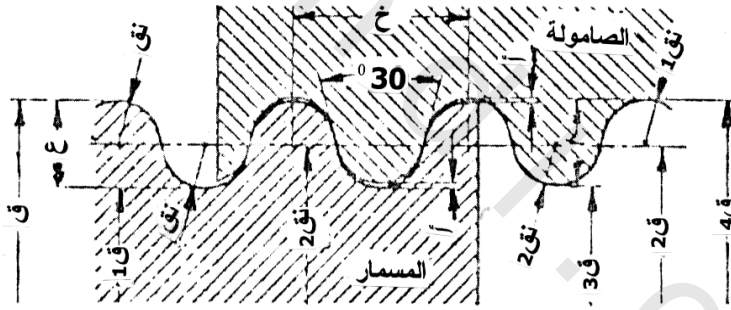

شكل ٥ - ٦٣

### القلاووظ المستدير

ن = عدد الخطوات في البوصة الطولية

$$خ = \frac{25.4}{ن} = \text{الخطوة بالمليمتر}$$

ع = عمق السن من جهة واحدة =  $0.0 \times خ$

**المرجع في خراطة المعادن**



- ق = القطر الخارجي للمسمار بالمليمتير  
 ق<sub>١</sub> = القطر الأصغر للمسمار = ق - ع  
 ق<sub>٢</sub> = القطر المتوسط = ق - ٠.٥ × خ  
 ق<sub>٣</sub> = قطر ثقب الصامولة (القطر الأصغر للصامولة = ق - ٠.٩ × خ  
 ق<sub>٤</sub> = القطر الأكبر للصامولة = ق + ٠.١ × خ  
 نق = نصف قطر قاع السن بالمسمار = ٠.٢٣٨ × خ  
 نق<sub>١</sub> = نصف قطر قمة السن بالصامولة = ٠.٢٥٦ × خ  
 نق<sub>٢</sub> = نصف قطر قاع السن بالصامولة = ٠.٢٢١ × خ  
 أ = الخلوص بين قمة السن بالمسمار وقمة السن بالصامولة = ٠.٠٥ × خ  
 > = زاوية السن = ٣٠ °

### مثال :

عمود قلاووظ بسن مستدير قطره ٤٠ ملليمتر وعدد أسنانه ٦ أسنان في البوصة.  
 أوجد الآتي :-

- الخطوة خ بالمليمترات .
- قطر قاع السن بالعمود ق<sub>١</sub> .
- القطر المتوسط ق<sub>٢</sub> .
- قطر ثقب الصامولة ق<sub>٣</sub> .
- قطر قاع السن بالصامولة ق<sub>٤</sub> .
- نصف مقدمة سن القلم الخارجي ( نق عند قاع السن بالعمود ) .
- نصف قطر مقدمة بين القلم الداخلي ( نق عند قمة السن بالصامولة ) .
- نصف قطر مقدمة بين القلم الداخلي ( نق عند قاع السن بالصامولة ) .

الحل :

$$(أ) \frac{25.4}{ن} = \text{الخطوة بالمليمتير خ}$$

$$٤.٢٣٣ \text{ مم} = \frac{25.4}{6} =$$

$$(ب) \text{ قطر قاع السن بالعمود ق}_١ = \text{ق} - \text{خ}$$

$$٣٥.٧٦٧ \text{ مم} = ٤.٢٣٣ - ٤٠ =$$

$$(ج) \text{ القطر المتوسط ق}_٢ = \text{ق} - ٠.٥ \times \text{خ}$$

$$٤.٢٣٣ \times ٠.٥ - ٤٠ =$$

$$٣٧.٨٨٤ \text{ مم} = ٢.١١٦ - ٤٠ =$$

$$(د) \text{ قطر ثقب الصامولة ق}_٣ = \text{ق} - ٠.٩ \times \text{خ}$$

$$٤.٢٣٣ \times ٠.٩ - ٤٠ =$$

$$٣٦.١٩٠٣ \text{ مم} = ٣.٨٠٩٧ - ٤٠ =$$

$$(هـ) \text{ قطر قاع السن بالصامولة ق}_٤ = \text{ق} + ٠.١ \times \text{خ}$$

$$٤.٢٣٣ \times ٠.١ + ٤٠ =$$

$$٤٠.٤٢٣٣ \text{ مم} = ٠.٤٢٣٣ + ٤٠ =$$

$$(و) \text{ نصف قطر مقدمة سن القلم الخارجي (نق عند قاع السن بالعمود)}$$

$$\text{خ} \times ٠.٢٣٨ =$$

$$١.٠٠٧ \text{ مم} = ٤.٢٣٣ \times ٠.٢٣٨ =$$

$$(س) \text{ نصف قطر مقدمة سن القلم الداخلي (نق عند قمة السن بالصامولة)}$$

$$\text{خ} \times ٠.٢٥٦ =$$

$$١.٠٠٨٣ \text{ مم} = ٤.٢٣٣ \times ٠.٢٥٦ =$$

$$(ح) \text{ نصف قطر مقدمة سن القلم الخارجي (نق عند قاع السن بالصامولة)}$$

$$\text{خ} \times ٠.٢٢١ =$$

$$٠.٩٣٥ \text{ مم} = ٤.٢٣٣ \times ٠.٢٢١ =$$

المرجع في خراطة المعادن

فيما يلي جدول ٥ - ٧ الخاص بلولب سن المنشار . وضع هذا الجدول للاستعانة به أثناء التشغيل وعند المعايرة .

جدول ٥ - ٧

القلاووظ المستدير

عمق تحميل السن $t_2$ mm	عمق السن $t_1$ mm ع	الخطوة P Mm خ	عدد خطوات البوصة Z ن	الصامولة		القطر المتوسط قطر دائرة الخطوة $d_2$ mm	المسار القلاووظ	رمز اللولب $d \times p$ ق × خ
				القطر الأصغر $D_1$ Mm	القطر الأكبر D Mm		القطر الأصغر $d_1$ mm	
0.212	1.270	2.540	10	5.714	8.254	6.730	5.460	Rd 8 × $\frac{1}{10}$
0.212	1.270	2.540	10	7.714	10.254	8.730	7.460	Rd 10 × $\frac{1}{10}$
0.212	1.270	2.540	10	9.714	10.254	10.730	9.460	Rd 12 × $\frac{1}{10}$
2.265	1.588	3.175	8	13.142	16.318	14.412	12.825	Rd 16 × $\frac{1}{8}$
2.265	1.588	3.175	8	17.142	20.318	18.412	16.825	Rd 20 X $\frac{1}{8}$
0.265	1.588	3.175	8	21.142	24.318	22.412	20.825	Rd 24 X $\frac{1}{8}$
0.265	1.588	3.175	8	27.142	30.318	28.412	26.825	Rd 30X $\frac{1}{8}$
0.265	1.588	3.175	8	33.142	36.318	34.412	32.825	Rd 36X $\frac{1}{8}$
0.303	2.117	4.233	6	44.190	48.423	45.883	43.767	Rd 48 X $\frac{1}{6}$
0.353	2.117	4.233	6	56.190	60.423	57.883	55.767	Rd 60 X $\frac{1}{6}$

## Round Thread Production

## إنتاج القلاووظ المستدير :


يمكن إنتاج القلاووظ المستدير على المخرطة بطريقتين هما :-

## Using Two Forming Tools

## أولا : باستخدام قلمين تشكيل

يستخدم قلمين تشكيل أسنان القلاووظ المستدير، أحدهما محدب والآخر مقعر كما

هو موضح بشكل ٥ - ٦٤، وشكل ٥ - ٦٥ لإنتاج القلاووظ على مرحلتين كالآتي :-

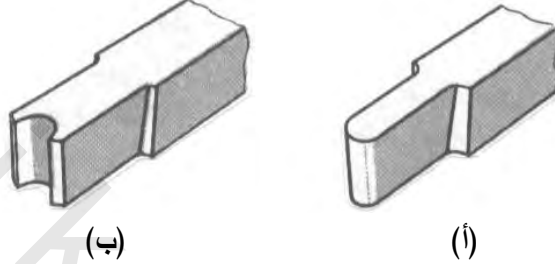


شكل ٥ - ٦٤

استخدام قلمين تشكيل لإنتاج القلاووظ المستدير على مرحلتين

(أ) يستخدم قلم التشكيل المحدب للتشغيل المبدئي أثناء قطع القلاووظ بقطر قاع السن المطلوب كما هو موضح بشكل ٥ - ٦٥ (ب).

(ب) يستخدم قلم التشكيل المقعر للتشغيل النهائي لدوران قمة السن كما هو موضح بشكل ٥ - ٦٥ (أ).

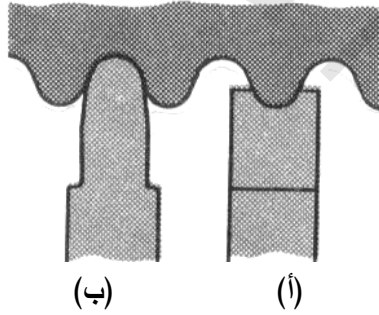

شكل ٥ - ٦٥

استخدام قلمين لتشكيل سن القلاووظ

(أ) قلم تشكيل محدب للتشغيل المبدئي.


## المرجع في خراطة المعادن

(ب) قلم تشغيل مقعر للتشغيل النهائي.


Using One Forming Tool

ثانياً : باستخدام قلم تشكيل واحد

يستخدم قلم تشكيل واحد (محدب من الوسط ومقعر من الجانبين) كما هو موضح  
بشكل ٥ - ٦٦ (أ) لإنتاج القلاووظ على مرحلة واحدة (بعده أشواط) كما هو موضح  
بشكل ٥ - ٦٦ (ب).

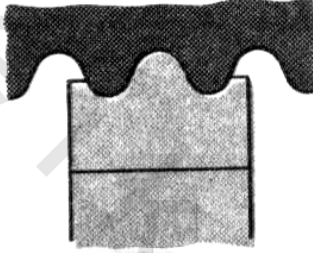

(ب)

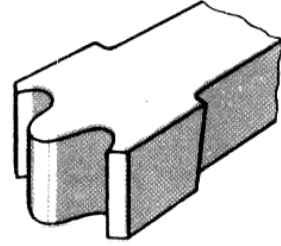

(أ)

شكل ٥ - ٦٦

استخدام قلم تشكيل واحد لإنتاج القلاووظ المستدير على مرحلة واحدة

(أ) قلم تشكيل محدب من الوسط ومقعر من الجانبين.

(ب) طريقة إنتاج القلاووظ على مرحلة واحدة بعدة أشواط.

#### ملاحظات :

١. يجب العناية بأقلام التشكيل والمحافظة عليها وذلك لصعوبة تجليخها بالإضافة إلى ارتفاع ثمنها.
٢. يفضل استخدام قلم تشكيل محدب (للاستقرار) للتشغيل المبدئي.
٣. لكبر خطوة القلاووظ المستدير وتعرض جزء كبير من الحد القاطع أثناء التشغيل ، واحتمال أن يتشابك القلم بالشغلة (يعض بالشغلة) .. لذلك يجب الحرص الشديد أثناء التشغيل بأقلام التشكيل.


## القلاووظ المربع

### Square Screw

القلاووظ المربع هو قلاووظ غير قياسي .. يسمى بالمربع لأن مقطع سنه على شكل مربع، إستخدم هذا القلاووظ قديماً فى نقل الحركة في بعض آلات التشغيل كأعمدة الراسمات والملازم وبعض الماكينات .... وغيرها.

تحتوي بعض الآلات والماكينات القديمة على أعمدة ذات قلاووظ مربع .. وللحاجة إلى عمل صيانة دورية لهذه الماكينات وإستبدال التالف منها. لذا يجب إلقاء الضوء على هذا القلاووظ ودراسته والتعرف على كيفية إنتاجه.

يمكن إنتاج القلاووظ المربع الذي يحتوي على باب واحد كما هو موضح بشكل ٥ - ٦٧، وأيضاً القلاووظ المربع المتعدد الأبواب على المخرطة.

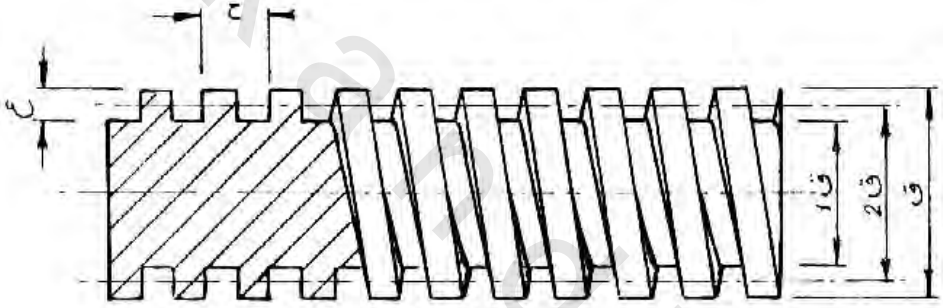

شكل ٥ - ٦٧

القلاووظ المربع

خ = الخطوة .

ق = القطر خارجى للمسمار = قطر قاع السن بالصاموله + الخوص .

ق<sub>١</sub> = قطر قاع السن بالمسمار - ق - خ

ق<sub>٢</sub> = القطر المتوسط ق .  $\frac{ق}{٢}$

**المرجع في خراطة المعادن**

$$\text{عرض سن القلم} = \frac{\text{خ}}{2} + \text{الخلوص}$$


∴ عرض السن الفارغ = عمق السن .

قطر ثقب الصامولة = القطر الخارجي للمسمار - ( الخطوة + الخلوص )

### القلاووظ المربع ذو الباب الواحد والمتعدد الأبواب :

القلاووظ المربع ذو الباب الواحد خطوته يحتوي على مجرى واحدة ، بينما خطوة القلاووظ المربع ذو البابين بمجرتين، وبالتالي خطوة القلاووظ المربع ذو الثلاثة أبواب بثلاثة مجار ..... وهكذا، كما هو موضح بشكل ٥ - ٦٨ .

بصفة عامه فإن جميع أسنان القلاووظات المربعة متوازية حول العمود، وتبتعد جميعها عن بعضها البعض بمسافات متساوية، والغايه من استخدام القلاووظات المتعددة الأبواب هو الحصول على حركة طولية بمسافات أكبر من خلال دوران بسيط وعمق سن أقل.

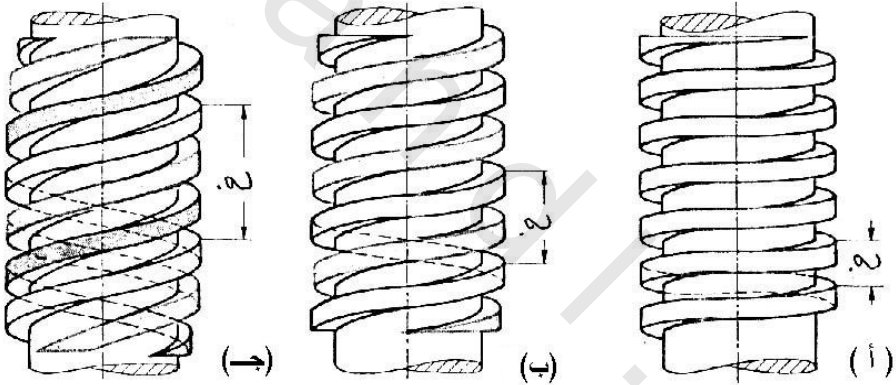

شكل ٥ - ٦٨

القلاووظ المربع ذو الباب الواحد والمتعدد الأبواب

(أ) قلاووظ مربع بباب واحد .. (بمجرى واحدة)

(ب) قلاووظ مربع ببابين .. (بمجرتين)

(ج) قلاووظ مربع بثلاثة أبواب .. (بثلاثة مجاري)

الخطوة

**المرجع في خراطة المعادن**

٢ × عدد الأبواب

عرض مقدمة الحد القاطع للقلم = ————— + خلوص

$$\text{عمق السن (ع)} = \frac{\text{الخطوة}}{2 \times \text{عدد الأبواب}} + \text{خلوص}$$

∴ عمق السن = عرض السن

من هنا يستنتج الآتي :-

عمق سن القلاووظ المربع = عرض السن .... (في جميع الحالات)

$$\text{قطر ثقب الصامولة} = \text{القطر الخارجي للمسمار} - \left( \frac{\text{الخطوة}}{\text{عدد الأبواب}} + \text{الخلوص} \right)$$


ملاحظة ٩ :

الخلوص الموضح بمعادلات القلاووظ المربع مقداره ٠.١ ملليمتر .

### إنتاج القلاووظ المربع ذو الباب الواحد :

من المعروف أن قلاووظات نقل الحركة ذات خطوة أكبر من خطوة قلاووظات التثبيت ، لذلك يجب توجيهه عناية خاصة عند تجليخ القلم بحيث يكون بزواوية خلوص وجرف وقطع مناسبة.

عادة يستخدم قلم قلاووظ مربع كما هو موضح بشكل ٥ - ٦٩ عند تشغيل القلاووظات المربعة ذات الخطوات المختلفة.

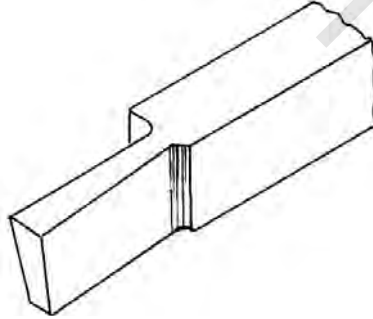


شكل ٥ - ٦٩

قلم قلاووظ مربع

المرجع في خراطة المعادن




كما يفصل إستخدام قلمين لتشغيل القلاووظ المربع ذو الخطوة الكبيرة كما هو موضح بشكل ٥ - ٧٠، حيث يستخدم في البداية قلم تخشين عرضه يساوي  $\frac{3}{4}$  عرض السن الفارغ (المجرى)، ثم يتم تشطيب القلاووظ بقلم آخر (قلم إنجازي) وبعرض المجرى .. وهو عرض الحد القاطع للقلم أي  $= \frac{1}{2}$  الخطوة.

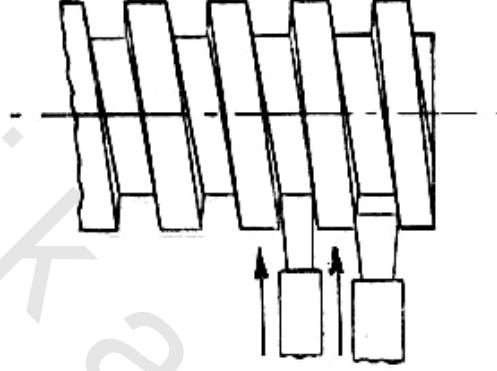

شكل ٥ - ٧٠

استخدام قلمين لتشغيل القلاووظ المربع ذو الخطوة الكبيرة

كما يمكن تشغيل القلاووظ المربع ذو الخطوة الكبيرة بثلاثة أقلام كما هو موضح بشكل ٥ - ٧١، حيث يقطع في البداية بقلم تخشين ، ثم يتم تشغيل السطحين الجانبيين للمجرى بإستخدام قلمين يجلخ كل منها بزواوية خلوص جانبية وأمامية للتشطيب النهائي، ومن ثم فإنه يمكن بهذه الطريقة إنتاج قلاووظ مربعة أكثر دقة ومنعومه .. علماً بأن هذه الطريقة تتطلب فني ذو خبرة عالية ، بالإضافة إلى زمن تشغيل أطول.

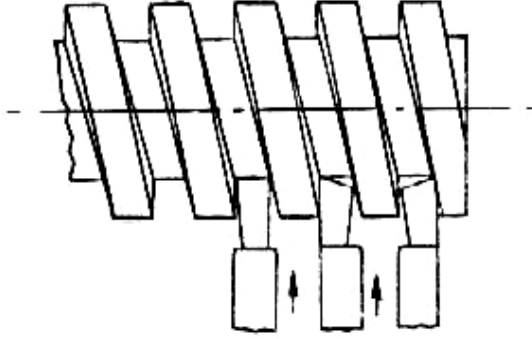

شكل ٥ - ٧١

استخدام ثلاثة أقلام لتشغيل القلاووظ المربع ذو الخطوة الكبيرة

### ملاحظة :

يراعى عند تجهيز قلم القلاووظ المربع تجليخه بزاوية خلوص جانبية تتناسب مع الاتجاه المطلوب للتشغيل (يمين أو يسار).

### إنتاج القلاووظ المربع المتعدد الأبواب :

ينتج القلاووظ المربع المتعدد الأبواب بعدة طرق وهي كالآتي :-

### أولا : إنتاج القلاووظ المربع بواسطة تقسيم الترس القائد

يمكن إنتاج القلاووظ المربعة المتعدد الأبواب بهذه الطريقة بتسلسل العمليات


التالية:-

يشترط في هذه الطريقة أن يكون الترس القائد يقبل القسمة على عدد أبواب القلاووظ المطلوب قطعه .

يقسم أسنان الترس القائد على عدد الأبواب المطلوب تشغيلها ، وذلك بوضع علامات واضحة ، كما توضع علامة أخرى على الترس المنقاد تقابل العلامة الأولى بالترس

القائد كما هو موضح بشكل ٥ - ٧٢ .

### المرجع في خراطة المعادن

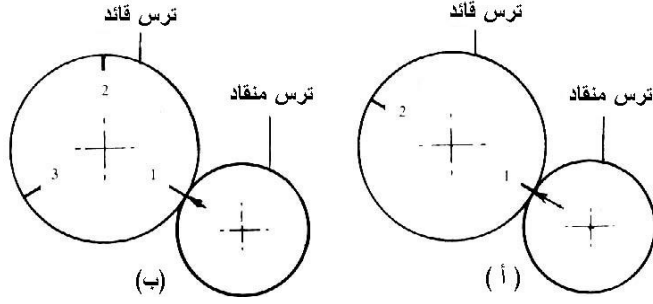


شكل ٥ - ٧٢

تقسيم الترس القائد بعدد الأبواب المطلوب تشغيلها

- (أ) يقسم الترس القائد على قسمين ( بوضع علامتين ) في حالة تشغيل قلاووظ ببايين .  
 (ب) يقسم الترس القائد على ثلاثة أقسام ( بوضع ثلاثة علامات ) في حالة تشغيل قلاووظ بثلاثة أبواب .

يفصل الترس القائد بعد قطع الباب الأول للقلاووظ، ثم يدار ظرف المخرطة يدويا بمقدار قسم واحد من الأقسام المحددة والموضحة على الترس القائد، بشرط عدم حركة العربة أو تغيير وضع القلم.

يعاد تعشيق الترس بمجموعة التروس المتغيرة مرة أخرى، وذلك بعد تطابق العلامة الثانية على العلامة الموضحة على الترس المنقاد كما هو موضح بشكل ٥ - ٧٣ .

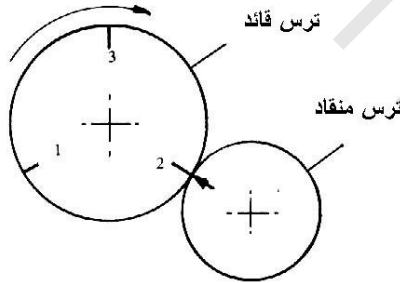

شكل ٥ - ٧٣

تطابق العلامة الثانية لفتح الباب الثاني للقلاووظ

يثبت الترس القائد جيداً ثم يبدأ في قطع الباب الثاني ..... وهكذا.

### ثانياً : إنتاج القلاووظ المربع باستخدام ميكرومتر الراسمة الطولية

يمكن إنتاج القلاووظ المربعة المتعدد الأبواب باستخدام ميكرومتر الراسمة الطولية

، من خلال تسلسل العمليات التالية:-

١. يقطع الباب الأول للقلاووظ مع ملاحظة أن يكون ميكرومتر الراسمة الطولية على الصفر .

٢. فتح الباب الثاني للقلاووظ وذلك بعد دوران مقبض الراسمة الطولية لتتحرك مسافة

الخطوة

عدد الأبواب

= قدرها

### ثالثاً : إنتاج القلاووظ المربع باستخدام قلمين أو أكثر


يمكن إنتاج القلاووظ المربعة المتعدد الأبواب باستخدام قلمين أو أكثر في آن واحد ، من

خلال تسلسل العمليات التالية:-

١. يثبت القلمين بحامل القلم ، بحيث يكون الحد القاطع لأحدهما من جهة اليمين ، والحد القاطع الآخر من الجهة اليسار.

٢. يترك مسافة بين الحدين القاطعين لأقلام بمقدار  $\frac{1}{4}$  الخطوة كما هو موضح

بشكل ٥ - ٧٤.

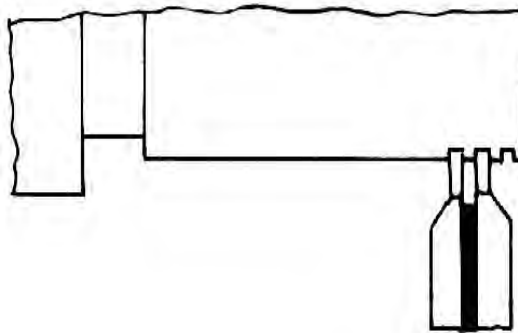

المرجع في خراطة المعادن

شكل ٥ - ٧٤

قطع قلاووظ مربع ببايين باستخدام قلمين في آن واحد

**إرشادات عند قطع القلاووظات المربعة المتعدد الأبواب باستخدام قلمين أو أكثر:**

عند قطع القلاووظات المربعة المتعدد الأبواب باستخدام قلمين أو أكثر .. فإنه يجب إتباع الإرشادات التالية :-

١. يستخدم قلمين عند قطع القلاووظ ذو البابين، كما يستخدم ثلاثة أقلام عند قطع القلاووظ ذو الثلاثة أبواب ..... وهكذا.

٢. يراعى دقة عرض الحدود القاطعة والفرق بينهما (المسافة بين الأقلام المستخدمة) ، وأن يكونوا في مستوى واحد، كما تلاحظ زاوية الخلوص، بحيث تكون في اتجاه قطع القلاووظ .. (يميناً أو يساراً).

٣. أحياناً تجلخ الحدود القاطعة للأقلام أثناء عملية قطع القلاووظات بالمعادن الصلدة، ولصعوبة تثبيتها بالوضع السابق بدقة .. لذلك فإنه يجب استخدام قطع معدنية لتثبيتها بين الأقلام بعرض قدره  $= \frac{1}{4}$  الخطوة .. (في حالة استخدام قلمين)، أو بعرض قدره  $= \frac{1}{6}$  الخطوة (في حالة إستخدام ثلاثة أقلام).

٤. يجب عمل مجرى في نهاية القلاووظ، بحيث تكون عرض المجرى أكبر من عرض الحدود القاطعة والمسافة التي بينهما.

٥. تعتبر عملية قطع القلاووظ المربع باستخدام قلمين أو أكثر من العمليات الصعبة التي تتطلب الدقة والكفاءة العالية لفني المخرطة .. لذلك فإنه يجب الانتباه ومراعاة الدقة أثناء عملية القطع.

**تذكر أن ﷺ:**

عند قطع قلاووظ مربع بصامولة ، فإنه يجب مراعاة الآتي :-

١. أن تكون قطر ثقب الصامولة أكبر من قاع السن بالمسمار بمقدار ٠.١ مم.

٢. يجب أن يزيد عرض الحد القاطع لقلم القلاووظ المربع الداخلي بمقدار ٠.١ مم.

### نقل الحركة إلى العمود المرشد بالمخرطة :


#### Transmission to Lead Screw Of Lathe

لكل قلاووظ شكله ومواصفاته المميزة (القطر والخطوة وزاوية السن)، وينعكس شكل الحد القاطع للقلم على قطعة التشغيل لينتج القلاووظات بالشكل والمواصفات المطلوبة.

لذلك يجب ضبط مقايض صندوق التغذية بخطوة القلاووظ المطلوب إنتاجه كما هو موضح بالجدول المثبتة على كل مخرطة قبل البدء في عملية التشغيل.

تنتقل الحركة من مجموعة تروس التغذية إلى عمود القلاووظ (العمود المرشد) لتتحرك العربة والحد القاطع للقلم بالخطوة المطلوبة من خلال مجموعة التروس المتغيرة .. وهي عبارة عن مجموعة من ثلاثة أو أربعة تروس.

يوضح شكل ٥ - ٧٥ مجموعة مكونة من ثلاثة تروس (ترس قائد ، وترس منقاد ، وترس وسيط بينهما لنقل الحركة بأي عدد أسنان).

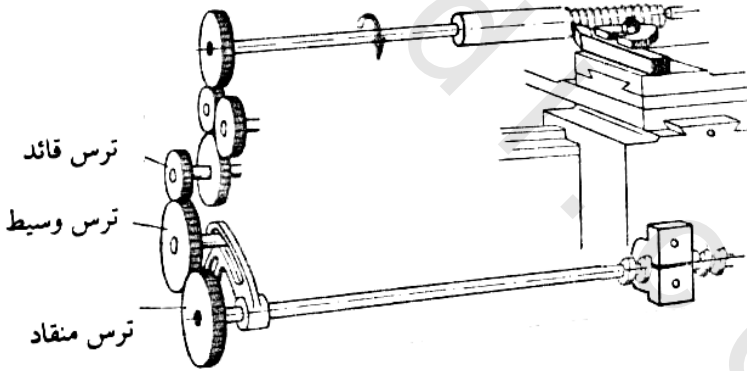

شكل ٥ - ٧٥

نقل الحركة إلى العمود المرشد بالمخرطة

## مجموعة التروس المتغيرة : Group Of Alternating Gears

عند قطع القلاووظ على المخرطة لا يمكن التحكم في حركة عمود القلاووظ (العمود المرشد) إلا بواسطة مجموعة التروس المتغيرة ، وهي عبارة عن مجموعة تروس يمكن استبدالها لضبط خطوة القلاووظ المطلوب إنتاجه.

تتكون مجموعة التروس المتغيرة من عدة تروس ، تبدأ بترس مكون من ٢٠ سنة ويزيادة قدرها خمسة أسنان بكل ترس كالآتي :-

٦٥ - ٦٠ - ٥٥ - ٥٠ - ٤٥ - ٤٠ - ٣٥ - ٣٠ - ٢٥ - ٢٠ ..... وهكذا إلى

ترس عدد أسنانه ١٢٥ سنة ، كما يوجد ضمن هذه المجموعة ترس آخر عدد أسنانه ١٢٧ سنة .. وذلك لاستخدامه عند قطع القلاووظ الإنجليزي (ويتورث).

### حساب عدد أسنان مجموعة التروس المتغيرة :

تنتج القلاووظات المختلفة على المخرطة باستخدام مجموعات من التروس ، تختلف عدد أسنان هذه المجموعات باختلاف خطوة القلاووظ المراد قطعه وخطوة قلاووظ العمود المرشد بالمخرطة.

∴ تستنتج عدد أسنان مجموعة التروس المتغيرة بالعلاقة بين نسبة خطوة قلاووظ

العمود المرشد بالمخرطة من خلال العلاقة التالية :-

$$\frac{\text{خطوة القلاووظ المطلوب قطعه}}{\text{خطوة قلاووظ العمود المرشد بالمخرطة}} = \frac{\text{عدد أسنان الترس القائد}}{\text{عدد أسنان الترس المنقاد}}$$

ويمكن وضع المعادلة بصورة أفضل كالآتي :-

$$\frac{\text{خطوة القلاووظ المطلوب قطعه}}{\text{خطوة قلاووظ العمود المرشد بالمخرطة}} = \frac{\text{حاصل ضرب أسنان التروس القائد}}{\text{حاصل ضرب أسنان التروس المنقاد}}$$

$$\frac{\text{خ ق}}{\text{خ ع}} = \frac{\text{ت ق}}{\text{ت ق}}$$


- حيث ت ق .. عدد أسنان الترس القائد أو التروس القائدة  
 ت م .. عدد أسنان الترس المنقاد أو التروس المنقادة  
 خ ق .. خطوة القلاووظ المطلوب قطعه  
 خ ع .. خطوة قلاووظ العمود المرشد بالمخرطة

### لزيادة الفهم ومساعدة على التذكر :

تخيل أن شرطة الكسر في المعادلة السابقة يمثل فرش المخرطة الموضح بشكل ٥ - ٧٦ ، عندئذ تكون خطوة القلاووظ المطلوب قطعه بالجهة العليا من الفرش .. (أي بسيط) ، وخطوة قلاووظ العمود المرشد بالمخرطة من الجهة السفلى للفرش .. (أي مقام).

كذلك في الجزء الآخر من المعادلة ، حيث يكون الترس القائد أو التروس القائدة التي تحمل الأرقام الفردية ١ ، ٣ ، من الجهة العليا للكسر ، والترس المنقادة أو التروس المنقادة التي تحمل الأرقام الزوجية ٢ ، ٤ من الجهة السفلى للكسر.

هذا يعني أن النسبة بين خطوات القلاووظ المراد قطعه وخطوة قلاووظ العمود المرشد بالمخرطة تساوي النسبة بين عدد أسنان التروس المتغيرة .

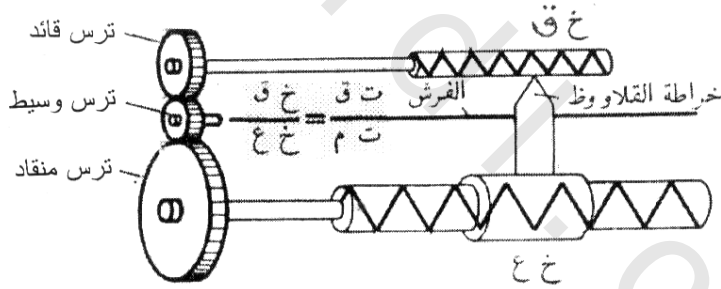

شكل ٥ - ٧٦

النسبة بين خطوات القلاووظ المراد قطعه وخطوة قلاووظ العمود المرشد بالمخرطة  
 تساوي النسبة بين عدد أسنان التروس المتغيرة

مثال ١ :

يراد قطع قلاووظ متري خطوته ٢ ملليمتر علما بأن خطوة قلاووظ العمود المرشد

المرجع في خراطة المعادن



بالمخرطة ٦ ملليمتر . أوجد عدد أسنان الترس القائد والترس المنقاد ؟

### حل توضيحي :

خطوة القلاووظ المطلوب قطعه ٢ ملليمتر .. أي أن الحد القاطع لقلم المخرطة يجب أن يتحرك مسافة ٢ ملليمتر في كل لفة من لفات ظرف المخرطة ، ولما كانت خطوة قلاووظ العمود المرشد بالمخرطة تساوي ٦ ملليمتر ، فهذا يعني أن العربة تتحرك مسافة قدرها ٦ ملليمتر لكل لفة من لفات العمود المرشد .

من هنا تتضح أهمية وفائدة مجموعة التروس المتغيرة التي تخفض من سرعة العمود المرشد ، لكي تتحرك العربة مسافة ٢ ملليمتر لكل لفة من لفات ظرف المخرطة ، وبذلك يمكن قطع القلاووظ المطلوب .

∴ عدد أسنان الترس القائد ، وعدد أسنان الترس المنقاد =

$$\frac{2}{6} = \frac{خ ق}{ع خ} = \frac{ت ق}{ت م}$$

لا يوجد ترس عدد أسنانه سنتين فقط ، ويوجد ترس د أسنانه ٦ أسنان .. لذلك يجب ضرب هذه النسبة في عامل مشترك لكي يمكن الحصول على بسط ومقام ( بعددين ) للحصول على ترسين أحدهما قائد والآخر منقاد لمجموعة التروس المتغيرة


$$\frac{20}{60} = \frac{10}{10} \times \frac{2}{6} \quad \therefore$$

أي تركيب مجموعة تروس بسيطة ( مجموعة مكونة من ثلاثة تروس ) كما هو موضح بشكل ٥ - ٧٧ ، عدد أسنانهم كالآتي :-

الترس الأول يسمى بالترس القائد .. عدد أسنانه = ٢٠ سنة

الترس الثاني يسمى بالترس المنقاد .. عدد أسنانه = ٦٠ سنة

يركب بينهما ترس وسيط لنقل الحركة بأي عدد أسنان .

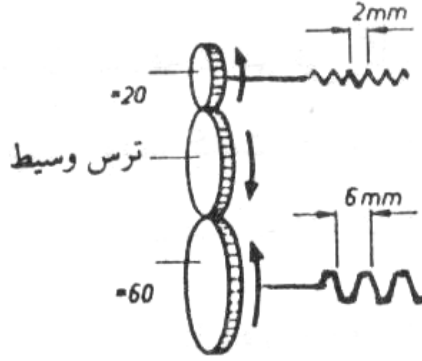

شكل ٥ - ٧٧

مجموعة تروس بسيطة لنقل الحركة إلى العمود المرشد

كما يمكن ضرب النسبة السابقة  $\times 15$  للحصول على تروس بعدد الأسنان

التالية:-

$$\frac{30}{90} = \frac{15}{15} \times \frac{2}{6}$$

أي تركيب مجموعة تروس بسيطة ( مجموعة مكونة من ثلاثة تروس ) عدد

أسنانهم كالاتي :-

الترس الأول يسمى بالترس القائد .. عدد أسنانه = ٣٠ سنة

الترس الثاني يسمى بالترس المنقاد .. عدد أسنانه = ٩٠ سنة

أما الترس الثالث فهو ترس وسيط بأي عدد أسنان، يركب بين الترسين القائد

والمنقاد.

**مثال ٢ :**

يراد قطع قلاووظ متري خطوته ١ ملليمتر علماً بأن خطوة عمود المرشد بالمخرطة

١٢ ملليمتر .. أوجد عدد أسنان التروس المتغيرة ؟

**الحل :**

$$\frac{1}{12} = \frac{خ ق}{خ ع} = \frac{ت ق}{ت ع}$$

**المرجع في خراطة المعادن**

$$\frac{10}{120} = \frac{10}{10} \times \frac{1}{12} =$$

$$\frac{20}{240} = \frac{20}{20} \times \frac{1}{12} = \text{أو}$$

ملاحظة :

لما كانت مجموعة التروس المتغيرة تخلو من تروس عدد أسنانها ١٠ سنة أو ٢٤٠

سنة ، لذلك يجب تقسيم هذه النسبة إلى عوامل بسيطة كالآتي :-

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12} \text{ .. ثم تكبير الكسرين للحصول على عدد تروس بالأسنان}$$

المناسبة ، وذلك بضرب كل من الكسرين الناتجين × عامل مشترك للحصول على تروس

بعدد الأسنان التالية :-

$$\frac{30}{90} = \frac{30}{30} \times \frac{1}{3} ، \quad \frac{20}{80} = \frac{20}{20} \times \frac{1}{4}$$

∴ عدد أسنان التروس في كلا المجموعتين متيسر ضمن مجموعة التروس المتغيرة

وتسمى بمجموعة تروس مركبة.

بذلك يمكن قطع القلاووظ المطلوب .. أي تركيب مجموعة تروس مركبة تتكون من

أربعة تروس ( تروس قائدة عدد أسنانها ٢٠ ، ٣٠ سنة ، وتروس منقادة عدد أسنانها ٨٠


، ٩٠ سنة ) وترتيب وضعهم كما هو موضح بشكل ٥ - ٧٨ كالآتي :-

الترس الأول يسمى بالترس القائد .. عدد أسنانه = ٢٠ سنة

الترس الثاني يسمى بالترس المنقاد .. عدد أسنانه = ٨٠ سنة

الترس الثالث يسمى بالترس القائد .. عدد أسنانه = ٣٠ سنة

الترس الرابع يسمى بالترس المنقاد .. عدد أسنانه = ٩٠ سنة

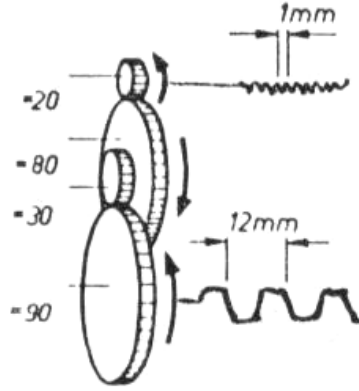

شكل ٥ - ٧٨

مجموعة تروس مركبة انقل الحركة إلى العمود المرشد

مثال ٣ :

يراد قطع قلاووظ إنجليزي ٨ سنة في البوصة علماً بأن خطوة العمود المرشد بالمخرطة ٦ ملليمتر .. أوجد عدد أسنان التروس المتغيرة ؟

الحل :

القلاووظ الإنجليزي المراد قطعه = ٨ سنة في البوصة .. هذا يعني أن خطوة

$$\text{القلاووظ} = \frac{1}{8}$$

تحويل خطوة القلاووظ إلى ملليمترات = الخطوة  $\times 25.4$

$$25.4 \times \frac{1}{8} =$$

$$\frac{ت ق}{خ ق} =$$

$$\frac{ت م}{خ ع} =$$

$$\frac{25.4}{48} = \frac{25.4 \times 1}{6 \times 8} = \frac{ت ق}{ت م}$$

$$\frac{127}{240} = \frac{12.7}{24} =$$

لا يوجد بمجموعة التروس المتغيرة ترس عدد أسنانه ٢٤٠ سنة.. لذلك يجب أن

المرجع في خراطة المعادن

تكون مجموعة التروس مركبة كالاتي :-

$$\frac{1}{6} \times \frac{12.7}{4} = \frac{12.7}{24}$$

$$\left[ \left( \frac{20}{20} \right) \times \left( \frac{1}{6} \right) \right] \times \left[ \left( \frac{10}{10} \right) \times \left( \frac{12.7}{4} \right) \right] =$$

$$\frac{20}{120} \times \frac{127}{40} =$$

∴ التروس المتغيرة المطلوب تركيبها هي مجموعة تروس مركبة بياناتها كالاتي :-

تروس قائدة بأرقام فردية ١ ، ٣ عدد أسنانها ١٢٧ ، ٢٠ سنة

تروس منقادة بأرقام زوجية ٢ ، ٤ عدد أسنانها ٤٠ ، ١٢٠ سنة

**مثال ٤ :**

يراد قطع قلاووظ إنجليزي ٤ أسنان في البوصة علماً بأن خطوة عمود المرشد بالمخرطة ٦ ملليمتر. أوجد عدد أسنان التروس المتغيرة ؟

**الحل :**

تحويل خطوة القلاووظ إلى ملليمتر = الخطوة × ٢٥.٤

$$25.4 \times \frac{1}{4} =$$

$$\frac{\text{ت ق}}{\text{خ ق}} = \frac{\text{ت م}}{\text{خ ع}}$$

$$\frac{127}{120} = \frac{12.7}{12} = \frac{25.4}{24} = \frac{25.4 \times 1}{6 \times 4} = \frac{\text{ت ق}}{\text{ت م}}$$


أي مجموعة تروس بسيطة ( مجموعة مكونة من ثلاثة تروس ) كما هو موضح

بشكل ٥ - ٧٩ ، عدد أسنانهم كالاتي :-

الترس الأول يسمى بالترس القائد .. عدد أسنانه = ١٢٧ سنة

الترس الثاني يسمى بالترس المنقاد .. عدد أسنانه = ١٢٠ سنة

أما الترس الثالث فهو ترس وسيط بأي عدد أسنان ، يركب بين الترسين القائد والمنقاد .

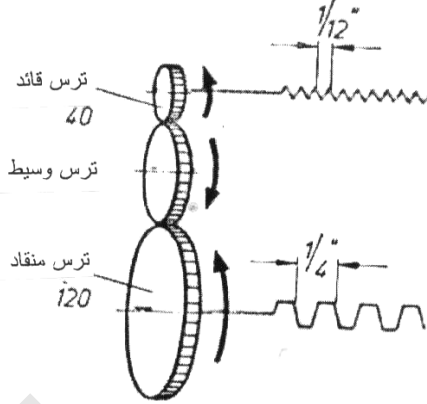

شكل ٥ - ٧٩

مجموعة تروس بسيطة لنقل الحركة إلى العمود المرشد

مثال ٥ :

يراد قطع قلاووظ إنجليزي ١٢ سنة في البوصة علماً بأن خطوة عمود المرشد بالمخرطة  $\frac{1}{4}$  بوصة . أوجد عدد أسنان التروس المتغيرة ؟

الحل :

خطوة قلاووظ الجزء المراد قطعه وخطوة العمود المرشد بالمخرطة بالقياس الإنجليزي .

∴ لا داعي لعملية التحويل بالمليمترات.


$$\frac{40}{120} = \frac{4}{12} = \frac{4}{1} \times \frac{1}{12} = \frac{1}{4} \div \frac{1}{12} = \frac{\text{خ ق}}{\text{ع خ}} = \frac{\text{ت ق}}{\text{ت م}}$$

أي مجموعة تروس بسيطة ( مجموعة مكونة من ثلاثة تروس ) كما هو موضح بشكل ٥ - ٨٠ ، عدد أسنانهم كالآتي :-

الترس الأول يسمى بالترس القائد .. عدد أسنانه = ٤٠ سنة

**المرجع في خراطة المعادن**

الترس الثاني يسمى بالترس المنقاد .. عدد أسنانه = ١٢٠ سنة  
 أما الترس الثالث فهو ترس وسيط بأي عدد أسنان ، يركب بين الترسين القائد  
 والمنقاد .

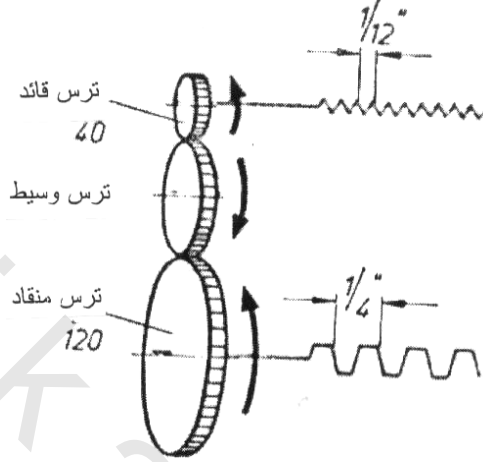

شكل ٥ - ٨٠

مجموعة تروس بسيطة لنقل الحركة إلى العمود المرشد

مثال ٦ :

يراد قطع قلاووظ خطوته ٣ ملليمتر علماً بأن خطوة العمود المرشد بالمخرطة  $\frac{1}{4}$

بوصة . أوجد عدد أسنان التروس المتغيرة ؟

الحل :

تحويل خطوة قلاووظ العمود المرشد إلى ملليمترات

$$= \text{الخطوة} \times ٢٥.٤$$

$$= \frac{1}{4} \times ٢٥.٤$$

$$\frac{\text{ت ق}}{\text{خ ق}} = \frac{\text{ت م}}{\text{خ ع}}$$

$$\frac{12}{25.4} = \frac{4 \times 3}{25.4 \times 1} = \frac{3}{25.4 \times \frac{1}{4}} =$$

$$\frac{60}{127} = \frac{6}{12.7} =$$

أي مجموعة تروس بسيطة ( مجموعة مكونة من ثلاثة تروس ) كما هو موضح


بشكل ٥ - ٨١ ، عدد أسنانهم كالآتي :-

الترس الأول يسمى بالترس القائد .. عدد أسنانه = ٦٠ سنة

الترس الثاني يسمى بالترس المنقاد .. عدد أسنانه = ١٢٧ سنة

أما الترس الثالث فهو ترس وسيط بأي عدد أسنان ، يركب بين الترسين القائد

والمنقاد .

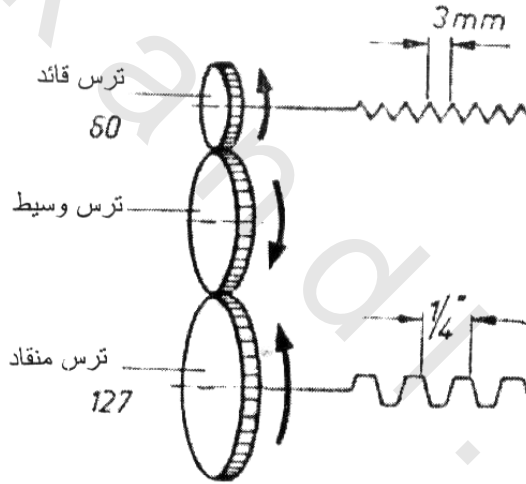

شكل ٥ - ٨١

مجموعة تروس بسيطة لنقل الحركة إلى العمود المرشد

مثال ٧ :

يراد قطع قلاووظ خطوته ١.٥ ملليمتر علماً بأن خطوة العمود المرشد بالمخرطة  $\frac{1}{2}$

بوصة . أوجد عدد أسنان التروس المتغيرة ؟

**المرجع في خراطة المعادن**



الحل :

تحويل خطوة قلاووظ العمود المرشد إلى ملليمتر

$$25.4 \times \frac{1}{2} = 25.4 \times \text{الخطوة} =$$


$$\frac{\text{ت ق}}{\text{خ ع}} = \frac{\text{ت ق}}{\text{ت م}}$$

$$\frac{3}{25.4} = \frac{2 \times 1.5}{25.4 \times 1} = \frac{1.5}{25.4 \times \frac{1}{2}} = \frac{\text{ت ق}}{\text{ت م}}$$

ولما كان تكبير هذا الكسر لا يؤدي للحصول على تروس مناسبة .. لذلك يحلل هذا الكسر إلى كسرين ثم يكبر كل منهما .. كما يلي :-

$$\frac{30}{127} \times \frac{20}{40} = \frac{3}{12.7} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{25.4}$$

أي تركيب مجموعة تروس مركبة مكونة من أربعة تروس (تروس قائدة عدد أسنانها ٢٠ ، ٣٠ سنة ، وتروس منقادة عدد أسنانها ٤٠ ، ١٢٧ سنة) ويكون ترتيب وضعهم كما هو موضح بشكل ٥ - ٨٢ كالآتي :-

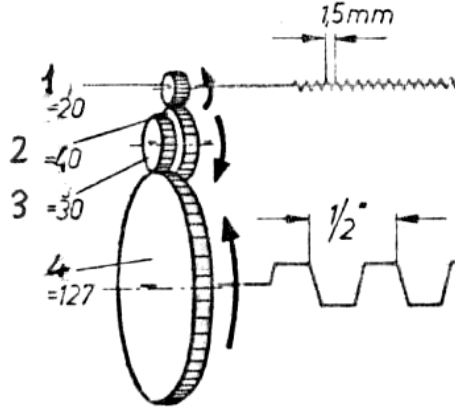

شكل ٥ - ٨٢

تركب مجموعة تروس مركبة مكونة من أربعة تروس

الترس الأول يسمى بالترس القائد .. عدد أسنانه = ٢٠ سنة

الترس الثاني يسمى بالترس المنقاد .. عدد أسنانه = ٤٠ سنة

الترس الثالث يسمى بالترس القائد .. عدد أسنانه = ٣٠ سنة

الترس الرابع يسمى بالترس المنقاد .. عدد أسنانه = ١٢٧ سنة



## الباب السادس

6

تثبيت وقمط المشغولات

Workpiececs Clamping & Fixing

## مَهَيِّدٌ

قبل البدء في تشغيل الأجزاء المراد قطعها على المخرطة ، فإنه يجب تحديد الأدوات والمعدات اللازمة لعمليات ربطها، والتي يختلف كل منها عن الآخر باختلاف الشكل وطريقة تثبيت الجزء المراد تشغيله.

يتناول هذا الباب التعرف على أدوات ومعدات الربط والقمت والتثبيت، والأدوات المساعدة لهذه المعدات والمستخدمة لنقل الحركة الدورانية إلى قطع التشغيل المختلفة، بحيث يتم خراطتها بدقة وبشكل آمن.

## تثبيت وقمط وربط المشغولات

تحتاج قطع التشغيل المتعددة الأشكال والأحجام المطلوب تشغيلها علي المخرطة إلي وسائل تثبيت مختلفة، وذلك لنقل الحركة الدورانية إلي قطع التشغيل بدقة وبشكل آمن، بحيث تمكن المشغولات من تحمل ردود أفعال القوى الناشئة عن عمليات القطع .. ويمكن حصر عمليات التثبيت والقمط والربط من خلال استخدام المعدات التالية :-

١. معدات ربط .
٢. معدات تثبيت .
٣. معدات قمط مرنة .
٤. معدات سند .

## ربط المشغولات علي المخرطة

تربط المشغولات علي المخرطة بعدة طرق ، تختلف كل منها عن الأخرى باختلاف طبيعة وحجم الشغلة المراد قطعها، كما يجب أن يكون الربط مناسباً بدرجة تكفي لتحمل المشغولة لقوى القطع المؤثرة عليها أثناء عمليات التشغيل بدون أي تغيير في وضعها، وبحيث لا تتعرض للإحناء أو التشوه . ويمكن تلخيص معدات الربط في الآتي :-

١. ظرف المخرطة الثلاثي الفكوك المتمركز ذاتياً.
٢. ظرف المخرطة الرباعي الفكوك المتمركز ذاتياً.
٣. ظرف المخرطة الرباعي الفكوك الحرة.
٤. الصينية.
٥. الربط باستخدام الشاقات.

### أولاً : الظرف ثلاثي الفكوك المتمركز ذاتياً


سمي ظرف المخرطة ذو الثلاث فكوك بظرف التمرکز الذاتي، حيث أن فكوك الظرف الثلاثة تتحرك مع بعضها البعض في آن واحد أثناء عملية الربط أو الفك، الأمر الذي يؤدي إلي ربط المشغولات المختلفة الأحجام ربطاً جيداً مع تطابق محاورها مع محور عمود الدوران تماماً .. هذا بالإضافة إلي سرعة الربط.

### المرجع في خراطة المعادن

تستخدم الأظرف ذات الثلاثة فكوك المتمركزة ذاتياً في ربط المشغولات الأسطوانية والمشغولات ذات المقاطع المثلثة والمسدسة وذات الإثنى عشر ضلعاً المنتظمة الأضلاع.

### ربط المشغولات القصيرة :

تجري عمليات الخراطة للمشغولات القصيرة الأسطوانية أو ذات المقاطع الثلاثية أو المسدسة كما هو موضح بشكل ٦ - ١، كما يمكن خراطة المشغولات الأسطوانية المجوفة من خلال ربطها من الداخل .. أي يكون الربط بشكل عكسي عن ما هو متبع في عمليات الربط المعتادة.

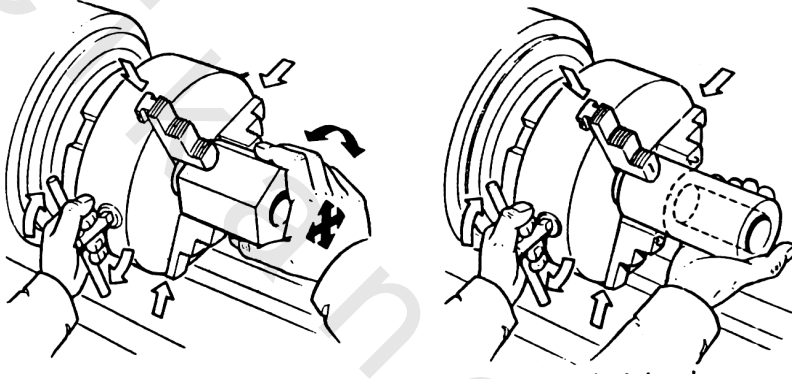

شكل ٦ - ١


ربط المشغولات القصيرة في ظرف المخرطة ذو الثلاثة فكوك المتمركز ذاتياً مباشرة  
( أ ) ربط المشغولات الأسطوانية القصيرة.  
(ب) ربط المشغولات المسدسة القصيرة.

### ربط المشغولات الطويلة نسبياً :

في حالة ربط المشغولات الطويلة نسبياً ذات المقاطع الأسطوانية والمسدسة والتي يحتمل أن تكون عرضة للاهتزازات، فإنه يجب سنادتها بذنبة الرأس المتحرك (الغراب المتحرك) كما هو موضح بشكل ٦ - ٢.

أما عند خراطة المشغولات الطويلة فإنه يتم سنادتها بذنبة الرأس المتحرك مع الإستعانة بإحدى المخانق الثابتة أو المتحركة .. وذلك حسب طبيعة المشغولة وظروف

العمل.

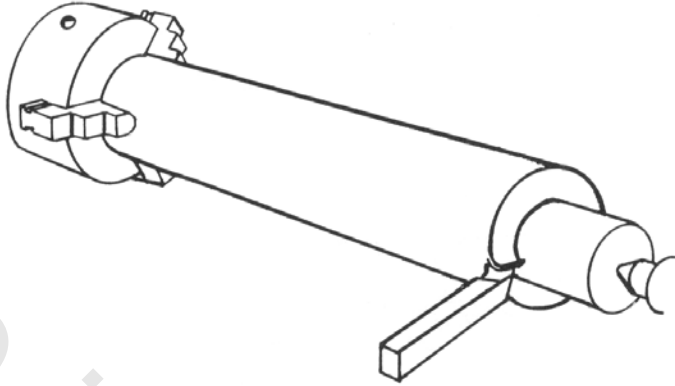

شكل ٦ - ٢

ربط المشغولات الطويلة نسبياً في ظرف المخرطة الثلاثي الفكوك مع سنادتها بذنبة الرأس المتحرك .


### ربط المشغولات ذات الأقطار الكبيرة :

يحتوي الظرف الثلاثي الفكوك المتمركز ذاتياً علي ثلاثة فكوك ذات تدرج خارجي قابلة للحركة في إتجاه نصف قطري، ومن ثم فإنها تقطع المشغولات مع تطابق محاورها مع محور عمود الدوران تماماً .. أي تكون في مركز الظرف تماماً . كما يحتوي الظرف علي ثلاثة فكوك أخرى ذات تدرج داخلي .. أي بشكل عكسي . تستخدم الفكوك العكسية عند خراطة المشغولات ذات الأقطار الكبيرة كما هو موضح بشكل ٦ - ٣ .

من الطبيعي فك الفكوك الثلاثة ذات التدرج الخارجي، وتركيب الفكوك الإضافية ذات التدرج الداخلي الملحقة مع الظرف، بحيث تتركب الفكوك وفقاً لتسلسل أرقامها.

**المرجع في خراطة المعادن**



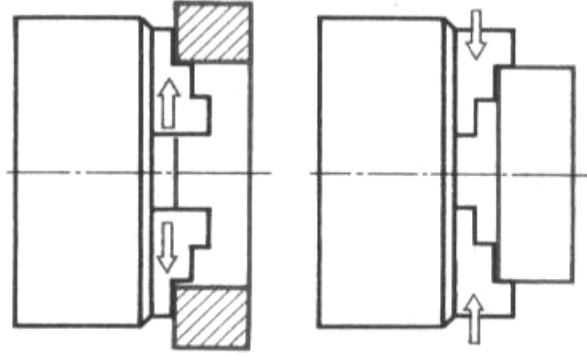

شكل ٦ - ٣

ربط المشغولات الكبيرة باستخدام الفكوك الإضافية ذات التدرج الداخلي .

### ملاحظة :

يستخدم لربط المشغولات المختلفة الأشكال والأحجام ، طقم واحد فقط من الفكوك ذو تدرج خارجي أو ذو تدرج داخلي ، ويراعي تنظيف الفكوك جيدا من الريش المتعلق بها ، وتركيبها وفقاً لتسلسل أرقامها .

### ثانياً : الظرف ذو الأربعة فكوك المتمركز ذاتياً :

ظرف المخرطة ذو الأربعة فكوك المتمركز ذاتياً يتشابه مع ظرف المخرطة ذو الثلاثة فكوك في أسلوب عمله .. أي إنه يقمط المشغولات المراد خراطتها بحيث تنطبق محاورها مع محور عمود الدوران تماماً .

صمم هذا الظرف لسهولة قمط المشغولات ذات المقاطع المربعة والمثلثة والإثني عشر ضلعاً كما يقمط المشغولات ذات الأقطار الأسطوانية الكبيرة . ويستخدم هذا الظرف أيضاً في قمط المشغولات الدقيقة الاستدارة .

يتميز الظرف المخرطة ذو الأربعة فكوك المتمركز ذاتياً بقوة قمطه للمشغولات ، لذلك فإنه يستخدم في ربط قطع التشغيل التي يتطلب خراطها بأعماق قطع كبيرة .


### ثالثاً : الظرف ذو الأربعة فكوك الحرة

يحتوى هذا الظرف علي أربعة فكوك حرة .. أي يتحرك كل فك من الفكوك

الأربعة علي حدة، عن طريق عمود ربط خاص به، كما يمكن عكس أوضاع الفكوك الأربعة أو عكس فك واحد فقط أو فكين بزاوية قدرها  $180^{\circ}$ ، وذلك حسب طبيعة المشغولة المراد قمتها .. وبذلك يمكن تثبيت المشغولات المختلفة الأشكال والغير منتظمة من الخارج أو من الداخل .

الفكوك الأربعة متدرجة بتدرج داخلي وخارجي، يتحرك كل فك من الفكوك الأربعة علي عمود قلاووظ ( عمود ربط خاص به فقط ) وبذلك يمكن ضبط كل فك من الفكوك الأربعة علي حدة .. مما يزيد من إتساع نطاق القمط .

يستخدم الطرف ذو الأربعة فكوك الحرة الموضح بشكل ٦ - ٤، في قمت المشغولات الغير منتظمة، والمشغولات ذات الأحجام والأقطار الكبيرة .

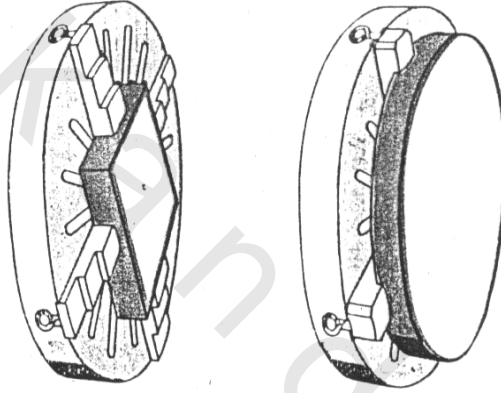


شكل ٦ - ٤

استخدام الطرف ذو الأربعة فكوك الحرة في قمت المشغولات الغير منتظمة والمشغولات ذات الأقطار الكبيرة .

### ضبط تمرکز المشغولات في الطرف ذي الأربعة فكوك الحرة :

تبدأ عملية التثبيت التقريبي للجزء المراد تشغيله في الموقع المناسب بطرف المخرطة ذي الأربعة فكوك الحرة اعتماداً علي النظر، ثم يضبط التمرکز بدقة بواسطة الشنكار كما هو موضح بشكل ٦ - ٥ (أ) ، أو باستخدام مبيّن قياس (ساعة قياس ذات قرص مدرج) Indicator الموضح بشكل ٦ - ٥ (ب)، وذلك حسب أهمية المشغولة والدقة المطلوبة .

### المرجع في خراطة المعادن

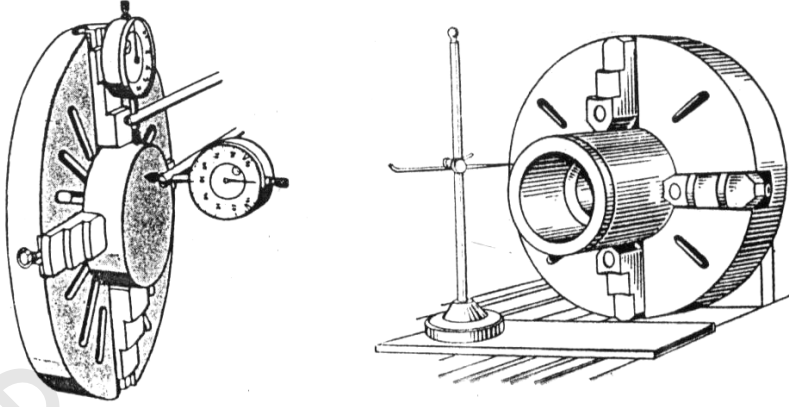


شكل ٦ - ٥

ضبط تمرکز المشغولات في الظرف ذو الأربعة فكوك الحرة  
باستخدام شنكار أو ميين قياس

توجد أنقال موازنة بأوزان مختلفة ، يمكن الإستعانة بثقل موازنة مناسب عند قمت  
المشغولات الغير منتظمة لتفادي الاهتزازات الناتجة عن الطرد اللامركزي كما هو موضح  
بشكل ٦ - ٦ .

يثبت ثقل موازنة بإحدى ثقب الربط .. أي بإحدى المشقيات (المجاري) الموجودة  
علي السطح الأسطواني للظرف لمعادلة إترانه أثناء التشغيل .

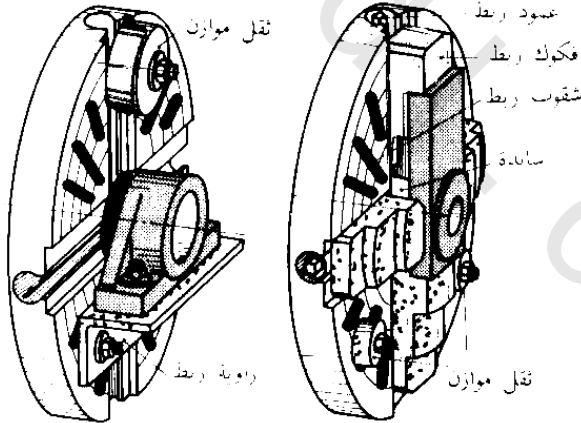

شكل ٦ - ٦

استخدام أنقال الموازنة بالظرف ذو الأربعة فكوك الحرة لتفادي الاهتزازات

**المرجع في خراطة المعادن**

يحتوي ظرف المخرطة ذو الأربعة فكوك الحرة علي أعصاب خلفية لإمكان حمل المشغولات ذات الأوزان المرتفعة ، ولتحمله قوى الربط ، لذلك فإن حجم ووزن هذا الظرف كبير .

### تحديد سرعة القطع عند استخدام الظرف ذو الأربعة فكوك الحرة :


يراعي عند استخدام الظرف ذو الأربعة فكوك الحرة اختيار سرعات قطع منخفضة.

وسرعة القطع هي السرعة التي يتحرك بها محيط قطعة التشغيل بالنسبة للحد القاطع لقلم المخرطة، ووحدة سرعة القطع (الخطية) هي متر / دقيقة ( m / min ) ، ويمكن للفنيين ذوي الخبرات الطويلة تقدير قيمة هذه السرعة عند قيامهم بخراطة المشغولات المختلفة الأقطار والأحجام للإنتاج الفردي .

أما في حالة الإنتاج الكمي (إنتاج القطعة الواحدة إنتاجاً متماثلاً بالجملة) فإن قسم التصميم (قسم إعداد العمل بالمصنع) هو الذي يقوم بتحديد سرعة القطع المثلى للمشغولات المراد خراطتها، كما تدون قيمتها علي لوحة أو أمر التشغيل .

### فك الظرف وتثبيته بعمود الدوران

قبل تثبيت الظرف بعمود الدوران ، فإنه يجب تنظيف أماكن التثبيت جيداً بكل من ظرف المخرطة وعمود الدوران ، ثم يرفع ظرف المخرطة الخفيف الوزن باليدين ويثبت بعمود الدوران كما هو موضح بشكل ٦ - ٧ (أ) ، أما الأظرف ذات الأحجام والأوزان الكبيرة فإنها ترفع باليدين ، ثم يوضع علي لوحة خشبية معدة لهذا الغرض بالقرب من عمود الدوران ، ثم يرفع مرة أخرى لتثبيتها في مكانها كما هو موضح بشكل ٦ - ٧ (ب) .

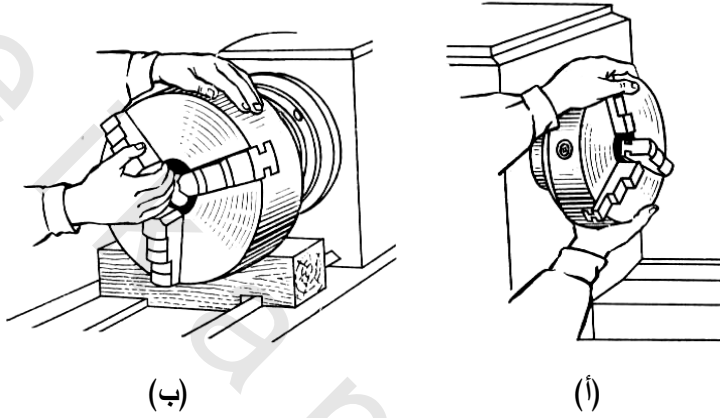

شكل ٦ - ٧

تثبيت ظرف المخرطة بعمود الدوران

- (أ) تثبيت الظرف الخفيف مباشرة بعمود الدوران .
- (ب) تثبيت الظرف الثقيل علي مراحل بعمود الدوران .


**ملاحظة :**

ينصح عند فك أو تثبيت أطرف المخارط ذات الأحجام والأوزان الكبيرة الاستعانة  
بفني آخر .

**طريقة تركيب الظرف الملولب :**

عند تثبيت ظرف المخرطة الذي يحتوي نهايته على لولب (قلاووظ) داخلي .. فإنه  
يجب إتباع الإرشادات التالية :-

١. ضع قطعة خشبية على فرش المخرطة لوقاية الفرش من الخدش ويسند الظرف عليها، سواء أثناء فكها أو تركيبه.
٢. تنظيف أسنان قلاووظ عمود الدوران جيداً.
٣. تنظيف أسنان قلاووظ الظرف جيداً .. (القلاووظ الداخلي).
٤. تعديل مقابض السرعة علي أقل سرعة دوران ، مع عدم تشغيل المخرطة لضمان عدم حركة عمود الدوران أثناء التركيب.
٥. يرفع الظرف باليدين ، ويركب بعمود الدوران ، مع دورانه باليدين في إتجاه دوران عقارب الساعة كما هو موضح بشكل ٦ - ٨.

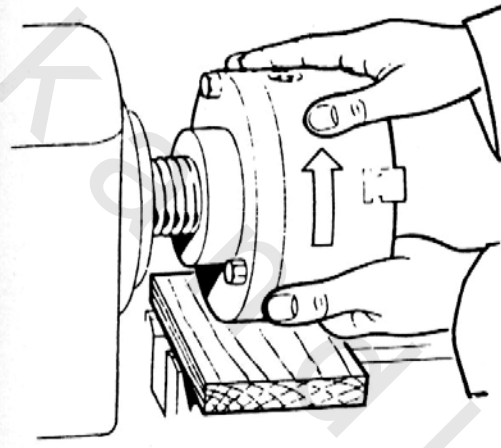

شكل ٦ - ٨


طريقة تركيب الظرف الملونب

**طريقة فك الظرف الملونب :**

- عند فك ظرف المخرطة الذي يحتوي نهايته على لولب (قلاووظ) داخلي .. فإنه يجب إتباع الإرشادات التالية :-
١. تعديل مقابض السرعة علي أقل سرعة دوران، مع عدم تشغيل المخرطة .. لضمان عدم حركة عمود الدوران أثناء فك الظرف.

**المرجع في خراطة المعادن**

٢. وضع المفتاح بالظرف بدون دورانه، ويضرب علي مفتاح الظرف بقبضة اليد لبدء الفك كما هو موضح بشكل ٦ - ٩.
٣. ينزع مفتاح الظرف ، ويستمر الفني في فك الظرف باليدين حتى يخرج الظرف من عمود الدوران.

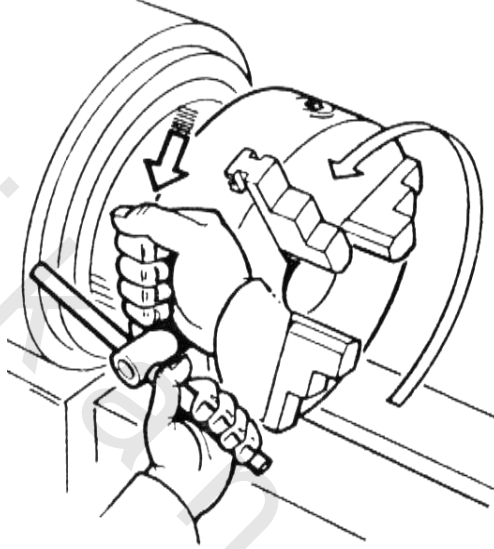


شكل ٦ - ٩

طريقة فك الظرف المقلوظ ( الملوذب )


### طريقة تركيب الظرف ذو القرص :

- عند تركيب ظرف المخرطة الذي يحتوي نهايته على قرص .. فإنه يجب إتباع الإرشادات التالية :-
١. تنظيف أماكن التثبيت بكل من قرص عمود الدوران وقرص الظرف.
  ٢. رفع الظرف باليدين وتركيبه بقرص عمد الدوران ، بحيث توضع المسامير في الثقوب المخصصة لها كما هو موضح بشكل ٦ - ١٠.
  ٣. ربط مسامير قرص الظرف حسب تصميمه وطريقة تثبيته.
  ٤. ربط المسامير جيداً بواسطة مفتاح.

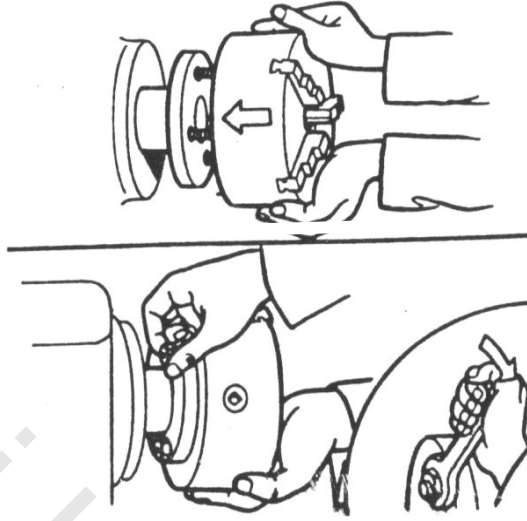


شكل ٦ - ١٠

طريقة تركيب الظرف ذي القرص

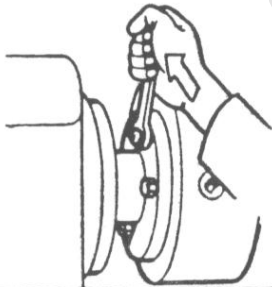

(أ)

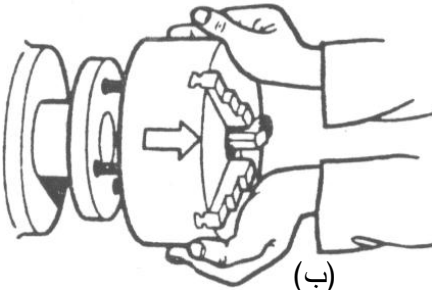

(ب)

**طريقة فك الظرف ذو القرص :**

عند فك ظرف المخرطة الذي يحتوي

نهائيه على قرص .. فإنه يجب إتباع

الإرشادات التالية :-

١. فك الصواميل بالمفتاح كما هو موضح

بشكل ٦ - ١١ (أ).

٢. تحرك القرص بحركة على شكل قوس.

٣. يضرب علي الظرف بقبضة يد الفني

لفكه.

٤. ينزع الظرف من عمود الدوران كما هو

موضح بشكل ٦ - ١١ (ب) ، ويوضع

علي ساند خشبي خاص به في موضعه

شكل ٦ . ١١

**المرجع في خراطة المعادن**



طريقة فك الظرف ذو القرص

للمحافظة عليه.

### ملاحظة :


١. يراعي دائماً وضع لوحة خشبية على الفرش أثناء عمليات الفك أو التركيب، تجنباً لإصطدام الظرف بفرش المخرطة.
٢. طريقة فك وتركيب الظرف ذو الثلاثة فكوك المتمركز ذاتياً، هي نفس طريقة فك وتركيب الظرف ذو الأربعة فكوك الحرة، والصينية، والصينية الدوارة.

## فك وتركيب فكوك الظرف المتمركز ذاتياً

عند الحاجة إلى تركيب الفكوك العكسية، أو عند تنظيف الظرف من الداخل، فإنه يجب فك الفكوك (لقم الظرف) وتنظيفها وتنظيف مجاري التركيب جيداً، ثم إعادة تركيبها، أو تركيب الفكوك العكسية .

### طريقة فك فكوك الظرف :

- عند فك فكوك ظرف المخرطة (لقم الظرف) .. فإنه يجب تطبيق الطرق الموضحة بشكل ٦ - ١٢ وإتباع الإرشادات التالية :-
١. يركب المفتاح في موضعه بالظرف، ويدار في عكس إتجاه دوران عقارب الساعة ، مع مسك الفك الثالث وجذبه إلى الخارج حتى يخرج خارج الظرف.
  ٢. يستمر في دوران مفتاح الظرف في عكس إتجاه دوران عقارب الساعة إلى أن يخرج الفك الثاني من الظرف .. ويكرر ذلك حتى يخرج الفك الأول.

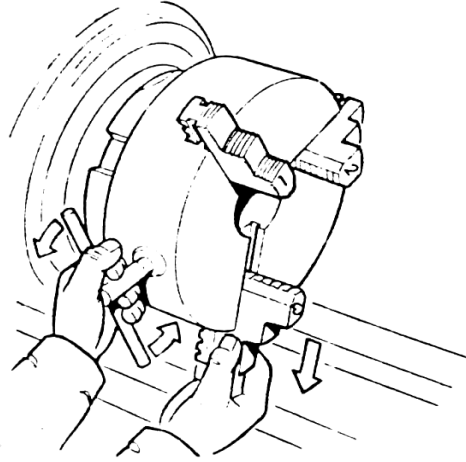


شكل ٦ - ١٢


طريقة فك فكوك الظرف

### طريقة تركيب فكوك الظرف :

- عند تركيب فكوك ظرف المخرطة (لقم الظرف) .. فإنه يجب تطبيق الطرق الموضحة بشكل ٦ - ١٣ وإتباع الإرشادات التالية :-
١. تنظف أسنان الفكوك ومجاري التركيب بالفكوك والظرف جيداً.
  ٢. يركب المفتاح بموضعه بالظرف ويدار في إتجاه دوران عقارب الساعة حتى يمكن رؤية بداية القرص الحلزوني بالمجرى الأولى.
  ٣. يركب الفك المرقم برقم ١ بمجرى الظرف المرقم برقم ١ ويضغط علي الفك مع دوران مفتاح الظرف في إتجاه دوران عقارب الساعة، حتى يشعر الفني أن أسنان الفك قد عشقت بالقرص الحلزوني.
  ٤. أدر مفتاح الظرف دورة تقريباً حتى يظهر بداية القرص، ويركب الفك المرقم برقم ٢ بمجرى الظرف المرقم برقم ٢ ويضغط علي الفك مع دوران مفتاح الظرف، ثم يركب الفك الثالث بالمجرى الثالثة بنفس طريقة تركيب الفك الأول والثاني.

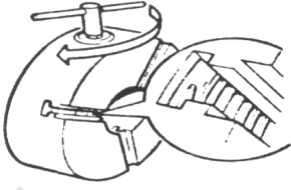

(أ) تركيب المفتاح بموضعه بالظرف ويدار في إتجاه  
الكلزوني بالمجرى رقم ١ .

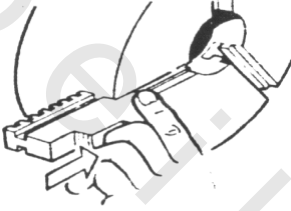

(ب) يركب الفك رقم ١ بمجرى الظرف رقم ١



(ج) دوران مفتاح الظرف في إتجاه دوران عقارب الساعة  
مع الضغط على الفك ، حتى يشعر الفني أن الأسنان الفك  
قد عشقت بالقرص الكلزوني ، ثم تكرر نفس الطريق  
السابقة لتركيب الفك رقم ٢ والفك رقم ٣ .

شكل ٦ - ١٣

طريقة تركيب فكوك الظرف

### الوقاية من الحوادث :

لتجنب وقوع حوادث المؤسفة .. فإنه يجب إتباع قواعد وإرشادات الأمان والسلامة

التالية :-

١. يمنع نهائياً فك أو تركيب الظرف عندما يتلقى عمود الدوران الحركة الدورانية من المحرك الكهربائي .. مهما كانت سرعته بطيئة .
٢. عدم إستعمال طرق الفك التي يصحبها ضربات قوية على الظرف ، حتى لا يصاب الظرف بالعطب، وكذلك أيضاً بالنسبة لفكوك الظرف .


٣. يراعي عند فك فكوك الطرف لغرض تنظيفها، أو لغرض إستبدالها بفكوك عكسية ، أن تركيب الفكوك بالطرف في مواضعها بترتيب أرقامها .
٤. ينزع مفتاح الطرف بعد عملية الربط أو الفك مباشرة، حيث نسيان المفتاح بالطرف يؤدي إلي تلف وتحطم المعدات، كما قد يؤدي إلي وقوع الحوادث المؤسفة .

## Face Plate

## رابعاً : صينية المخرطة

صينية المخرطة الموضحة بشكل ٦ - ١٤ عبارة عن قرص معدني مسطح بقطر كبير .. (بقطر أكبر من قطر الطرف ذو الأربعة فكوك الحرة). تحتوى الصينية علي عدد من المشقيات الطولية (المجاري) بشكل منتظم علي السطح الدائري لها، تسمح هذه المجاري بتركيب مسامير الربط والخصص وأثقال الموازنة الملحقة معها. يستخدم في بعض الأحيان الطرف ذو الأربعة فكوك حرة كصينية، وذلك بعد نزع الفكوك الأربعة .

تثبت الصينية بعمود دوران المخرطة بنفس طريقة تثبيت ظرف التمرکز الذاتي.

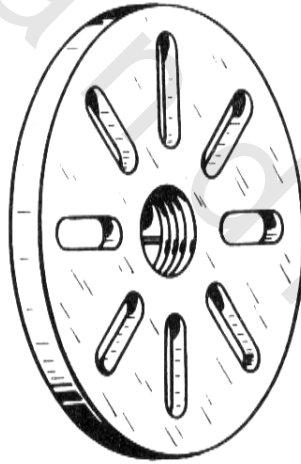


شكل ٦ - ١٤

## الصينية

تستخدم الصينية في تثبيت المشغولات الكبيرة والغير منتظمة كما هو موضح بشكل ٦ - ١٥، وذلك في حالة عدم إمكانية تثبيتها بالطرف ذو الأربعة فكوك الحرة

## المرجع في خراطة المعادن

تثبت القطع المراد تشغيلها علي الصينية عن طريق استخدام الخوص ومسامير الربط، كما تستخدم أثقال الموازنة المناسبة لمنع الاهتزازات وللمحافظة علي الخلوص الموجود بين عمود الدوران وكراسي التحميل .. وبالتالي المحافظة علي دقة تشغيل المخرطة .

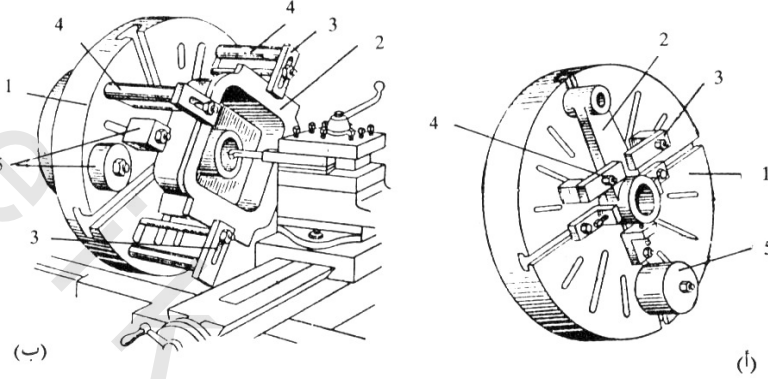

شكل ٦ - ١٥

تثبيت وخراطة المشغولات الغير منتظمة باستخدام الصينية

١. الصينية .
٢. قطعة التشغيل
٣. خوص للتثبيت .
٤. مسامير للتثبيت .
٥. ثقل موازنة .

### تشغيل القطع الغير منتظمة علي الصينية باستخدام زاوية :

توجد مشغولات مثل المواسير التي علي شكل زاوية قائمة والمشابهة لها، هذه المشغولات يصعب تثبيتها علي ظرف المخرطة ذو الأربعة فكوك الحرة، أو علي الصينية المخرطة بشكل مباشر.

تستخدم في مثل هذه الحالات الزاوية الملحقة بالصينية، وهي زاوية قائمة ذات حجم كبير مصنوعة من الصلب . تحتوى الزاوية علي مشقيات طويلة (مجاري طولية) بشكل منتظم، وذلك لسهولة تثبيتها علي الصينية بأي إتجاه .. حسب شكل وطبيعة

المشغولة المراد قطعها .

### الوقاية من الحوادث :

يراعي إتباع هذه الإرشادات عند استخدام ظرف المخرطة ذو الأربعة فكوك الحرة أو الصينية حرصاً علي سلامتك، وللمحافظة علي إستمرار كفاءة وجودة الماكينة .. وهي الأتي :-

١. نزع القنطرة التي بأسفل الظرف عند تشغيل القطع ذات الأجزاء البارزة، أو المشغولات ذات الأقطار الكبيرة التي يزيد نصف قطرها عن البعد بين محور عمود الدوران والفرش.

٢. يراعي تثبيت أثقال موازنة عند تشغيل الأجزاء الغير منتظمة لمنع الاهتزازات وللمحافظة علي مقدار الخلوص الموجود بين عمود الدوران وكراسي التحميل .

٣. تأكد من عدم إصطدام الأجزاء البارزة بفرش المخرطة قبل البدء في تشغيل القطع الكبيرة والغير منتظمة.

٤. ضبط محورية دوران المشغولات باستخدام الشنكار أو مبين القياس Indicator.

٥. إختيار سرعات قطع منخفضة.

٦. عدم توقف الظرف أو الصينية باليد.

٧. التأكد من تثبيت المشغولات بربطها جيداً بالمسامير والمساند لنفاذي إنطلاقها.


٨. الانتباه واليقظة أثناء عمليات التشغيل.

## التشغيل بين الذنبتين

تثبت المشغولات الطويلة عند خراطتها بين ذنبة عمود الدوران وذنبة الرأس المتحرك (الغراب المتحرك) كما هو موضح بشكل ٦ - ١٦، حيث تنتقل الحركة الدورانية إلي قطعة التشغيل عن طريق الصينية الدوارة Driving Plate ومفتاح الدوارة Driving Dog.

تؤدي الخراطة بين الذنبتين إلي جودة المشغولات المصنعة المتعددة الأقطار، مع دقة محورية جميع أقطارها.

**المرجع في خراطة المعادن**

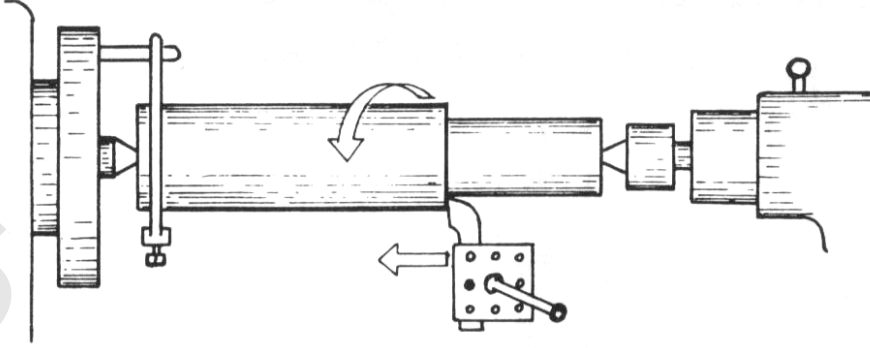

شكل ٦ - ١٦

تثبيت قطعة التشغيل بين الذنبتين

١. الرأس الثابت .. (الغراب الثابت) .
٢. الصينية الدوارة.
٣. مفتاح الدوارة.
٤. الذنبة الثابتة .. مثبتة بالمخروط الداخلي وعمود الدوران.
٥. قطعة التشغيل.
٦. الحركة الدائرية للمشغولة أثناء التشغيل.
٧. الذنبة الدوارة .. مثبتة بالرأس المتحرك .
٨. الرأس المتحرك .. (الغراب المتحرك) .
٩. قلم المخرطة.
١٠. حركة التغذية الطولية أثناء التشغيل.


## قمط المشغولات باستخدام المعدات المرنة

تستخدم معدات القمط المرنة (الأظرف الزانقة) في قمط المشغولات الأسطوانية القصيرة ذات الأقطار الصغيرة. نطاق قمط هذه الأظرف للمشغولات ضيق للغاية .. إلا أنها تتميز بالقمط الجيد والدقة العالية.

يولج الظرف الزانق الموضح بشكل ٦ - ١٧ في التجويف الداخلي المستدق في جلبة الظرف المثبتة بالمخروط الداخلي لعمود الدوران، ويتم قمط المشغولة عند سحبه

## المرجع في خراطة المعادن

إلى التجويف المستدق، عن طريق عمود طويل يمر خلال عمود الدوران.

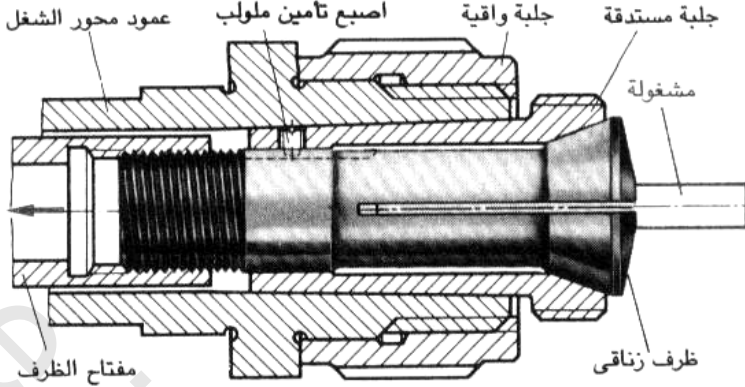

شكل ٦ - ١٧

### الظرف القامط (الزناق)

توجد الأظرف الزناقة (القامطة) بمجموعات متدرجة لتتناسب مع المشغولات المختلفة الأقطار المراد تشغيلها.

وللحفاظ علي دقة دوران الأظرف الزناقة .. يراعي إستخدامها في قمت المشغولات الأسطوانية النظيفة الخالية من الرايش أو من أي زوائد أخرى، وذلك في نطاق القطر الأسمى لها .

## سند المشغولات الطويلة

أثبتت التجارب أن القطع الطويلة التي يزيد طولها أكثر من ١٠ أضعاف قطرها، تتحني عند خراطتها تحت تأثير الوزن الذاتي وقوى القطع، وتتخذ نتيجة لذلك شكلاً مقوساً .. أي ذو قطر كبير في الوسط وأقطار صغيرة عند الأطراف . ويمكن تلافي ذلك عند استخدام المساند .. المخانق الثابتة والمتحركة .

تستخدم المخانق في سند المشغولات الطويلة أثناء خراطتها ، حيث تمنع فكوكها الإنزلاقية أو التدرجية إنبعاج المشغولات. علماً بأنه يجب أن تكون هذه المشغولات كاملة الإستدارة عند مواضع سنادتها.


ينبغي ضبط فكوك المساند بحيث ينطبق محور المشغولة مع محور الذنبتين.



## Steady Rest

## المخنقة الثابتة :

تثبت المخنقة الثابتة في أي موضع علي أدلة فرش المخرطة وتستخدم كساند للمشغولات الطويلة، وذلك لتجنب انحنائها أثناء التشغيل، كما تستخدم عندما يتطلب الأمر تشغيل الأسطح الجانبية لقطع التشغيل الطويلة مثل عمليات الثقب الموضحة بشكل ٦ - ١٨ أو اللولبة أو أي عمليات تشغيل مماثلة أخرى.

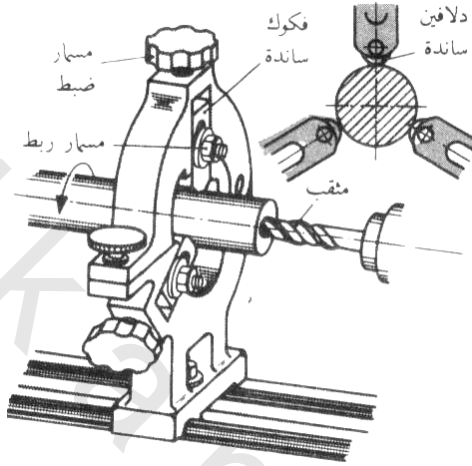

شكل ٦ - ١٨

المخنقة الثابتة أثناء ثقب أحد جانبي مشغولة طويلة

## المخنقة المتحركة :

لما كان قلم المخرطة يتحرك علي الطول الكلي لقطعة التشغيل، فإنه يلزم أن يتبعه المخنقة المتحركة لسند قطعة التشغيل، وذلك عند خراطة المشغولات الطويلة ذات الأقطار الصغيرة.


صممت المخنقة المتحركة (التابعة) بحيث تكون مفتوحة من الأمام ويكون لها فكان ساندان فقط، يقومان بمنع قطعة التشغيل من الإبتعاد عن محور الذنبتين.

تثبت المخنقة المتحركة علي العربة لتكون تابعة لها، بحيث يقع الفك الساندان خلف موضع القطع .. أي على الجزء الذي تم خراطه بقطعة التشغيل كما هو موضح بشكل ٦ - ١٩.

عند الإقتراب من القطر المطلوب إنجازه، أو عند التشغيل الناعم، فإنه يمكن

**المرجع في خراطة المعادن**

وضع المخنقة المتحركة بحيث تتحرك أمام أداة القطع.

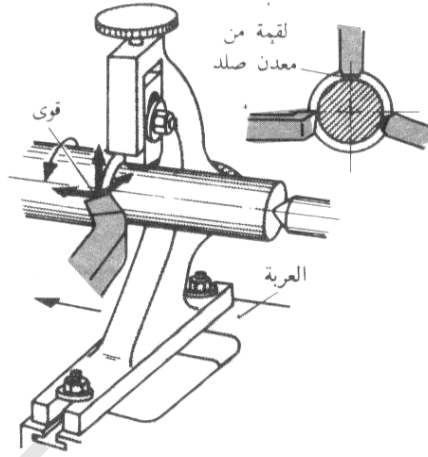

شكل ٦ - ١٩

المخنقة المتحركة أثناء عملية خراط طولية لقطعة تشغيل طويلة

## تثبيت المشغولات وخرائطها بدون ربطها بالظرف

يتطلب الأمر في بعض الأحيان تعديل بعض الأبعاد والأقطار في المشغولات التي سبق تجهيزها .. قد تؤدي مثل هذه المشغولات إلي عدم قدرة الفني على إنجاز مثل هذا العمل، وحيرت الفني الذي سوف يقوم بالتنفيذ. وهناك أمثلة لمثل هذه المشغولات وهي كالآتي :-

مثال ١ :


مشغولة سبق تشغيل إلى قطر ٢٠٠ ملليمتر وسمك ٥ ملليمتر، يوجد بها ثقب مركزي مقداره ٤ ملليمتر. والمطلوب تعديل وخرط القطر الخارجي إلي قطر ١٩٦ ملليمتر .

### طريقة التشغيل :

يتم تشغيل هذه القطعة بالطريقة الموضحة بشكل ٦ - ٢٠ وذلك بفتح ظرف المخرطة بفتحة مناسبة، واستخدام فكوك الظرف كساند للمشغولة، وتثبيت ذنبه الرأس المتحرك (الغراب المتحرك) بالثقب المركزي للمشغولة بضغط مناسب، وبسرعة قطع

المرجع في خراطة المعادن

وتغذية منخفضة يمكن خراط القطر الخارجي، مع ضمان الدقة في استدارة ومحورية المشغولة.

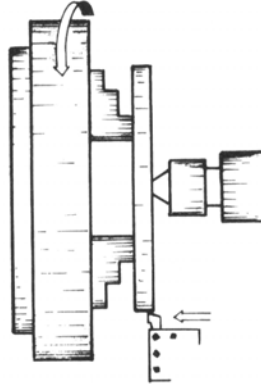

شكل ٦ - ٢٠

تثبيت وخراطة المشغولات بدون ربطها بالظرف

مثال ٢ :

مشغولة أخرى مشابهة للمشغولة السابقة، مع وجود ثقب في مركزها مقداره ٨ ملليمتر .

طريقة التشغيل :


يصعب تشغيل مثل هذه القطعة علي شاقعة، لذلك يفضل تشغيلها بالطريقة السابقة.

مثال ٣ :

مشغولة قطرها ٢٠٠ ملليمتر وسمكها ٣٠ ملليمتر. مثقوبة بثاقيب مركزي (بنطة مركز) فقط. والمطلوب تعديل القطر الخارجي إلي قطر ١٩٨ ملليمتر.

طريقة التشغيل :

يمكن تشغيل مثل هذه القطعة كما هو موضح بشكل ٦ - ٢١ بنفس خطوات تشغيل المثال الأول، حتى الوصول إلي القطر الخارجي المطلوب.

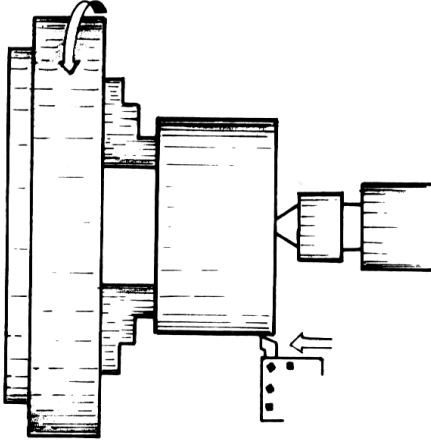

شكل ٦ - ٢١

تثبيت وخرط مشغولة ذات قطر وسمك بدون ربطها بظرف المخرطة

**مميزات طريقة تثبيت وخرط المشغولات بدون ربطها بالظرف :**

تتميز طريقة تثبيت وخرط المشغولات بدون ربطها على الظرف بالمميزات التالية

-:

١. سرعة التشغيل.
٢. دقة استدارة المشغولة.
٣. دقة محورية المشغولة.
٤. اختصار زمن التشغيل.



# الباب السابع

7

أسس عمليات قطع المعادن

Fundamentals Of metal  
Cutting Operations

## مَهْيَدٌ

يعتبر أسلوب تشغيل المعادن بالقطع بإزالة الرايش من أفضل أساليب التشغيل في مجال الإنتاج الصناعي لإمكان الحصول بواسطته على منتجات ذات دقة وجودة عالية. ولذلك نجد أن التطور في هذه الآلات يزداد يوماً بعد يوم، حتى أصبح استخدامها يعطى أفضل النتائج بأقل التكاليف وخصوصاً بآلات الإنتاج الكمي .. (إنتاج القطعة الواحدة إنتاجاً متماثلاً متكرراً بالجملة) ، أو بالآلات الأوتوماتية.

يتناول هذا الباب ماكينات التشغيل ذات القطع الدائري وحركاتها، والشروط الواجب توافرها في عملية قطع المعادن بصفة عامة .. والمخرطة بصفة خاصة، والقوى المؤثرة بها، والعناصر الأساسية لعملية القطع على المخرطة التي تتمثل في سرعة القطع وعمق القطع ومقدار التغذية وحساب زمن التشغيل، والرايش ونظرية تكوينه وطرق تكسيه، كما يتناول الجداول الخاصة لسرعات القطع، والمعادلات والأمثلة ذات العلاقة . ويتعرض إلى عمر الحد القاطع، والعوامل التي تؤدي إلى زيادة فترة تشغيله، وظواهر إنتهاء حياته، كما يتعرض إلى سوائل التبريد والتزييت وخواصها ومميزاتها .

## تشغيل المعادن بالقطع

Metals Working By Cutting

المرجع في خراطة المعادن

يعتبر أسلوب تشغيل المعادن بالقطع بإزالة الرايش من أفضل أساليب التشغيل في مجال الإنتاج الصناعي، لإمكان الحصول بواسطته على منتجات ذات دقة وجودة عالية. ولذلك نجد أن التطور في هذه الآلات يزداد يوماً بعد يوم حتى أصبح استخدامه يعطى أفضل النتائج بأقل التكاليف وخصوصاً بآلات الإنتاج الكمي .. ( إنتاج القطعة الواحدة إنتاجاً متماثلاً متكرراً بالجملة ) ، أو بالآلات الأوتوماتية.

### عملية القطع على المخرطة : Lathe Cutting Operation

تتلخص عملية القطع أثناء تشغيل المخرطة في إنفصال أجزاء بسيطة من معدن القطعة المطلوب تشغيلها على هيئة رايش (جزاز أو نحاعة) CHIP ، وذلك لغرض الحصول على مشغولة بالشكل والمقاس المطلوب.

ولكي تتم عملية القطع فإنه يجب أن تتحرك كل من المشغلة وقلم المخرطة حركات معينة، كما يجب اختيار الآلات القاطعة (الأقلام) المناسبة من حيث الشكل ومادة الصنع التي تتناسب مع خواص معدن القطعة المراد تشغيلها.

### شروط القطع : Cutting Conditioned

تستخدم عدد القطع المختلفة مثل أقلام المخارط - المثاقب - البراغل - ذكور ولقم القلاووظ .. في تشغيل القطع المراد خراطتها، ولكي تتم عمليات القطع فإنه يجب أن تتوفر الشروط التالية :-

١. وجود العدة القاطعة أصلد من معدن المشغولة، وبزوايا قطع مناسبة حادة.
٢. وجود عدة قطع ذات قوة كافية لمقاومة الضغط الناتج عن عملية القطع.
٣. وجود حركة دائرية للمشغولة المثبتة بالظرف، وحركة أخرى للعدة بالنسبة للمشغلة.

### ماكينات التشغيل : Working Machines

إن مهمة ماكينات التشغيل (آلات الورش) هي رفع كفاءة التشغيل مع تحقيق الدقة العالية للمنتجات المصنعة، لذلك يشترط في ماكينات التشغيل تأدية الحركات المطلوبة بسرعات معينة، وأن تضم تجهيزات لقمط الآلات القاطعة والمشغولة بسرعة وأمان، وأن

### المرجع في خراطة المعادن



تكون وحدات التشغيل والتحكم سهلة الإستخدام ومنسقة بصورة واضحة، كما يجب أن تكون الماكينة المراد تشغيلها مثبتة راسخة البنيان مقبولة الشكل.

### Lathe Working Motions

### حركات التشغيل بالمخرطة :

تتم عمليات إزالة الطبقات الزائدة من معدن الخامات المطلوب تشغيلها ميكانيكياً على آلات القطع المختلفة باستخدام العدد القاطعة المناسبة لكل ماكينة، حيث تنتقل الحركة لأدوات القطع من خلال التجهيزات الموجودة بالماكينات، بينما تتحرك الخامة حركة أخرى لها ارتباطاً مع حركة العدة القاطعة . تميز جميع ماكينات التشغيل بالقطع بثلاث حركات مختلفة، تختلف هذه الحركات من ماكينة إلى أخرى .

تتم عمليات إزالة الطبقات الزائدة من الخامات المطلوب تشغيلها ميكانيكياً على المخارط المختلفة الأنواع والأشكال باستخدام العدد القاطعة (أقلام المخارط) المناسبة لكل منها، حيث تنتقل الحركة إلى آلات القطع عن طريق التجهيزات الموجودة بالمخارط، بينما تتحرك الخامة حركة أخرى لها ارتباطاً مع حركة العدة القاطعة ، وعن طريق هذه الحركات يتكون الرابيش .

ويمكن تقسيم هذه الحركات إلى ثلاث حركات أساسية كما هو موضح بشكل ٧

١ - كالاتي :-

### Cutting Vivacity

### ١. حركة القطع :

تسمى أيضاً بسرعة القطع speed Cutting، وهي الحركة الدورانية لظرف المخرطة الحامل للمشغولة، وتعتبر هذه الحركة هي الحركة الرئيسية، حيث تدور القطعة المراد تشغيلها بالظرف لتعطي حركة القطع .

### Feed Vivacity

### ٢. حركة التغذية :

هي حركة مستقيمة للقلم وموازية لمحور الذنبتين، وتسمى بحركة التغذية الطولية. ويمكن تأدية هذه الحركة يدوياً أو ميكانيكياً.


### Deeping Vivacity

### ٣. حركة عمق القطع :

تسمى بحركة الاقتراب أو بحركة التعميق .. وهي حركة مستقيمة لقلم المخرطة

### المرجع في خراطة المعادن

وعمودية على محور الذنبتين، حيث يتغلغل الحد القاطع للقلم بالمشغولة المراد تشغيلها لإزالة طبقة من المعدن على هيئة رايش. وعادة تتم هذه الحركة يدويًا.

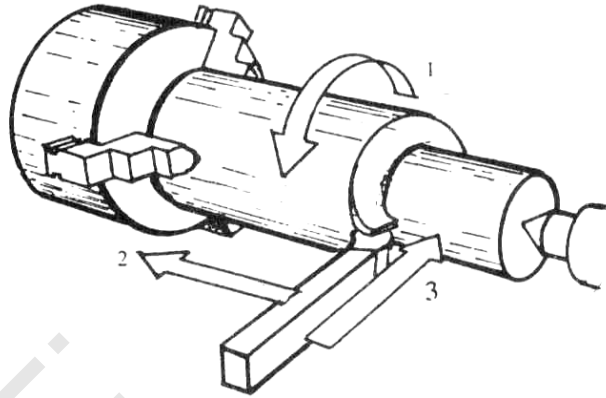


شكل ٧ - ١

## حركات التشغيل بالمخرطة

١. سرعة القطع .
٢. مقدار التغذية .
٣. عمق القطع .

تعمل ماكينات القطع الدائري بصفة عامة عند تشغيلها مثل المخارط والفرايز والمثاقب ..... وغيرها بحركات أساسية، وأهم هذه الحركات هي الحركة الدورانية (سرعة دوران المخرطة) التي تقدر بعدد الدورات في الدقيقة الواحدة. علمًا بأن سرعة القطع هي السرعة الخطية تقدر بوحدات طولية في الدقيقة.

∴ لإيجاد سرعة القطع فإنه يجب إيجاد محيط المشغولة المطلوب قطعها .. أي تحويل محيط قطعة التشغيل إلى خط مستقيم كما هو موضح بشكل ٧ - ٢ .

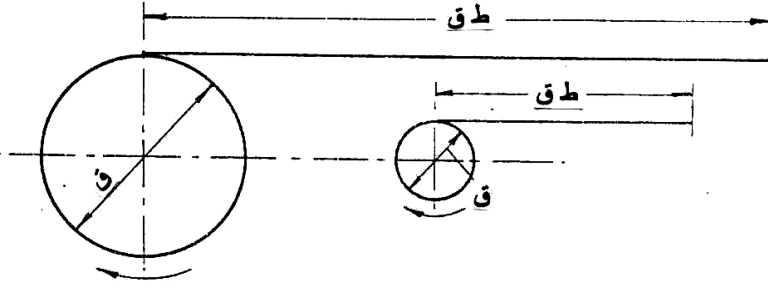

شكل ٧ - ٢

تحويل محيط قطعة التشغيل إلى خط مستقيم

حيث ق ..... القطر بالمليمترات .

ط ق ... المحيط بالمليمترات .

**الحركة النسبية بين الشغلة وأداة القطع :**


Relative Velocity Between piece & Cut Off Tool

تقوم المخرطة من خلال العمليات الصناعية بتشكيل المشغولات المختلفة، حيث تتم هذه العمليات من خلال تحريك الشغلة وأداة القطع (قلم المخرطة) حركات متعددة بالنسبة لبعضهما البعض وهي كالآتي :-

**١. حركة الشغلة وقلم المخرطة في الخراطة الطولية :**

يضبط قلم المخرطة على عمق القطع في الاتجاه العمودي لمحور الذنبتين أثناء دوران المخرطة .. وتتم حركة التغذية في الاتجاه الطولي، حيث يتحرك القلم حركة مستقيمة موازية لمحور الذنبتين كما هو موضح بشكل ٧ - ٣.

وتتكرر حركتي عمق قطع والتغذية الطولية بعد الانتهاء من كل مشوار .. حتى يصل قطر المشغولة إلى القطر المطلوب تشغيله .

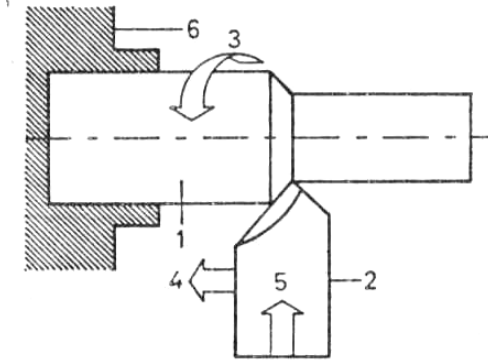


شكل ٧ - ٣

حركة الشغلة وقلم المخرطة في الخراطة الطولية

١. الشغلة.
٢. أداة القطع ( قلم المخرطة ).
٣. حركة القطع الدورانية للشغلة.
٤. حركة التغذية الطولية لأداة القطع والموازية لمحور الذنبتين.
٥. عمق القطع للحد القاطع لقلم المخرطة والعمودية على محور الذنبتين.
٦. ظرف المخرطة الحامل للمشغولة.

## ٢. حركة الشغلة وقلم المخرطة في الخراطة الجانبية :

يضبط قلم المخرطة على عمق القطع في الاتجاه الموازي لمحور الذنبتين، وتتم حركة التغذية العرضية للسطح الجانبي في الاتجاه العمودي لمحور الشغلة كما هو موضح بشكل ٧ - ٤.

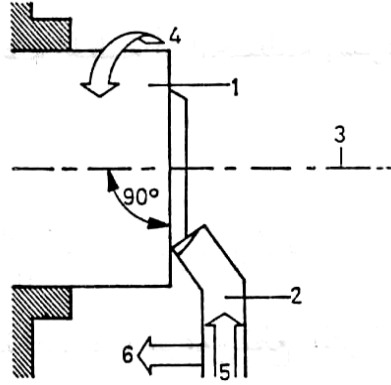

شكل ٧ - ٤

حركة الشغلة وقلم المخرطة في الخراطة الجانبية


١. الشغلة.
٢. أداة القطع (قلم المخرطة).
٣. محور الدوران.
٤. الحركة الدورانية للشغلة.
٥. حركة التغذية العرضية في الاتجاه العمودي لمحور الذنبتين.
٦. حركة عمق القطع بالاتجاه الموازي لمحور الذنبتين.

### تحليل القوى المؤثرة في عمليات قطع المعادن

Analysis of forces affecting metals cutting operations

تعتمد عملية القطع بجميع العمليات الميكانيكية على إحداث إنهيار لبعض جزئيات المعدن ، وذلك لنزع جزء أو طبقة رقيقة من السطح الخارجي أو الداخلي للمشغولة ، وتسمى هذه الجزئيات بالرايش (النحاتة أو الجراز).

وتنشأ أثناء ميكانيكية عملية القطع قوى مختلفة كما هو موضح بشكل ٧ - ٥ ، تؤثر هذه القوى على قلم المخرطة والمشغولة.

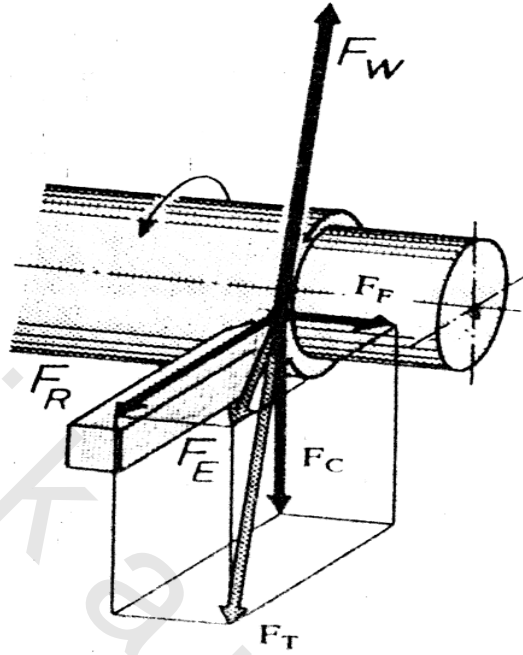

شكل ٧ - ٥

القوى المؤثرة على قلم الخرطة والمشغولة

حيث  $F_C$  ... قوى القطع.

$F_E$  ... محصلة القوتين  $F_R$  ،  $F_F$ .

$F_F$  ... قوة التغذية.

$F_W$  ... قوة عكسية.

$F_R$  ... قوة قطرية.

$F_T$  ... قوى القطع الكلية.

Cutting force

قوى القطع  $F_C$  :

ينشأ أثناء نزع طبقة الرايش من المشغولة قوي القطع  $F_C$  ، وتعتمد قيمتها على نوع مادة قطعة التشغيل وعلى زوايا الحد القاطع للقلم، وتعمل هذه القوي على تحميل قلم

**المرجع في خراطة المعادن**

الخراطة بحمل حنى.

Feeding force

قوة التغذية  $F_f$  :

تؤثر قوة التغذية  $F_f$  أثناء الخراطة الطولية في اتجاه موازى لمحور قطعة التشغيل ، كما تؤثر قوة قطرية  $F_R$  في الاتجاه المتعامد على المحور .. أى فى اتجاه عمق القطع.

وتمثل القوة  $F_E$  محصلة القوتين  $F_R$  ،  $F_f$  ، وتتوقف قيمتها واتجاهها على الزاوية المقابلة  $X$  .

Totality cutting force

قوة القطع الكلية  $F_t$  :

تتكون قوة القطع الكلية  $F_t$  من محصلة القوتين  $F_E$  ،  $F_C$  وتضاد القوة الكلية  $F_T$  قوة عكسية كرد فعل  $F_W$  مساوية لها فى المقدار ..... (قانون نيوتن الثانى).  
وتؤثر المادة المعرضة للتشغيل ، وكذلك قابلية المادة للتصليد تأثيراً كبيراً على مقدار قوة القطع.

ويمكن الحصول على الضغط النوعي الذي يرمز له بالرمز  $p$  من العلاقة التالية

-:

$$P = \frac{P^2}{f} = \dots \text{ Kg / mm}^2$$

حيث  $P$  ... الضغط النوعي للقطع .

$P^2$  ... قوة القطع .

$F$  ... مساحة المقطع العرضي للطبقة المنزوعة .

يتغير الضغط النوعي للقطع بتغير العوامل المؤثرة على قوة القطع .. أى إن قيمته غير ثابتة، علماً بأن قوته تزداد بزيادة متانة المادة المعرضة للتشغيل، كما تنخفض قيمته بزيادة مساحة المقطع العرضي للطبقة المنزوعة.

من هذا المنطلق فإنه يجب أن تتحمل معدات تثبيت قطعة التشغيل تأثير هذه القوة ، كما يراعى القواعد الأساسية عند تثبيت (ربط) عدد القطع، وذلك بوضع قلم المخرطة فى الحامل القلم بالوضع الصحيح، من خلال ضبط ارتفاعه بمستوى محور الدنبتين وربطه ربطاً محكماً.

### عناصر القطع الأساسية بالمخرطة :

The main parameter of the cutting

ترافق عملية تشغيل المعادن بالقطع إنفصال طبقة من المعدن من سطح المشغولة، وذلك لغرض الحصول على قطعة تشغيل حسب الشكل والمقاس ودرجة التشطيب المطلوبة .

ولإجراء عملية القطع، لابد أن تتحرك كل من الشغلة والعدة القاطعة حركات بالنسبة لبعضهما البعض (حركة دائرية . حركة تغذية . حركة تعميق)، ونتيجة لهذه الحركات ينزع الحد القاطع لقلم المخرطة الطبقات الزائدة عن الحاجة من القطعة التي يجرى تشغيلها على شكل ريش .

ولكى يتمكن فنى المخرطة من تشغيل جميع الأجزاء المطلوبة تشغيلاً صحيحاً، بحيث يصل إلى أفضل النتائج الممكنة من حيث التشغيل والمحافظة على العدة القاطعة ، فإنه يجب عليه التعرف والإلمام بمدى إرتباط عناصر القطع الأساسية ببعضهم ببعض .. وكالاتي :-

Speed

السرعة :

تعتبر سرعة القطع من أهم عوامل التشغيل ، حيث يتوقف عليها زمن القطع وحياة الحد القاطع، وعلى سبيل المثال فإنه يمكن إيجاد متوسط السرعة عند الانتقال من مكان إلى آخر (مسافة) في زمن معين.

مثال :

قطعت سيارة مسافة قدرها ١٦٠ كيلو متر في ساعتين . أوجد سرعة السيارة ؟

المرجع فى خراطة المعادن



الحل:

$$\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = \text{السرعة}$$

$$\therefore \text{سرعة السيارة} = \frac{160}{2} = 80 \text{ كم / ساعة}$$

Cutting Speed

سرعة القطع :

هي مسافة تحرك محيط قطعة التشغيل أمام الحد القاطع في الدقيقة الواحدة، وبالتأمل نرى أن ماكينات التشغيل ذات القطع الدائرى مثل المخارط . الفرايز . المثاقب . آلات التجليخ .. تدور بسرعات تقدر بعدد الدورات في الدقيقة ( r . p . m ) مع أن سرعات القطع هي سرعة خطية Linear تقدر بوحدة طولية في الدقيقة ، وتعرف بأنها المسافة التي تقطعها العدة ( قلم المخرطة ) مقدرة بالمتر في الدقيقة ( m / min ) ويرمز لها بالرمز V ، وحيث يرتبط محيط قطعة التشغيل بسرعة الدوران .. أى ترتبط السرعة الخطية أو السرعة المحيطية مع سرعة الدوران ، بذلك يمكن إيجاد سرعة القطع من العلاقة التالية :-

$$ع = \frac{\pi \times ق \times ن}{1000} = \dots \text{ م/د} \quad \text{أو}$$

$$V = \frac{\pi * d * N}{1000} = \dots \text{ m / min}$$

حيث ع ..... أو V ..... سرعة القطع (متر/ دقيقة). m / min

ط ..... أو π ... النسبة التقريبية (  $\frac{22}{7}$  ) أو 3.14

ق ..... أو d ..... قطر المشغولة بالمليمترات mm

ط × ق .. أو π d ... محيط المشغولة بالمليمترات mm

ن ..... أو n .... عدد الدورات في الدقيقة ( . r . p . m )

1000 ..... تعنى التحويل من المليمترات إلى أمتار.

المرجع في خراطة المعادن

## ملاحظة :

نظرًا لكبر الرقم الناتج لسرعة القطع عند استخراجها بالمليمتر/ دقيقة  $m / min$  ، لذلك يقسم الناتج على ١٠٠٠ للحصول على سرعة قطع بالمتر/ الدقيقة  $m / min$  .  
ومن الناحية العملية فإن سرعة القطع في عمليات الخراطة تتغير تغيرًا عكسيًا بالنسبة إلى صلادة المادة المراد تشغيلها .. أى كلما كان الجزء المراد تشغيله أكثر صلادة .. كلما إنخفضت سرعة الدوران، ويجب ألا تزيد سرعة القطع في أى حال من الأحوال عن المعدل النموذجي للأسباب التالية :-

١. تجنب فقدان الحد القاطع لقم المخرطة صلادته من خلال درجات الحرارة المرتفعة التى تؤدى إلى سرعة تآكله وإعادة تجليخه مرة أخرى.
٢. تجنب الأضرار التى تلحق بالمخرطة.
٣. تجنب تحريك قطعة التشغيل من بين فكوك ظرف المخرطة، أو ذبذبتها أثناء عملية الخراطة .. مما يؤدى إلى عدم جودة أسطح التشغيل.

## مثال ١ :

قطعة قطرها ٣٥ ملليمتر، تم تشغيلها على المخرطة بسرعة قدرها ٥٠٠ لفة في الدقيقة . أوجد سرعة القطع ؟

## الحل :

يرتبط محيط قطعة التشغيل بسرعة الدوران بالعلاقة التالية :-

$$ع = \frac{ط \times ق \times ن}{١٠٠٠}$$

$$٥٥ \text{ متر/ دقيقة} = \frac{500 \times 35 \times 22}{1000 \times 7}$$

∴ سرعة القطع = ٥٥ متر/ دقيقة

## مثال ٢ :

## المرجع في خراطة المعادن

قطعة قطرها ٣٠ ملليمتر، تم تشغيلها على المخرطة بسرعة قدرها ٣٥٠ لفة في الدقيقة . أوجد سرعة القطع ؟

الحل :

$$ع = \frac{ط \times ق \times ن}{١٠٠٠}$$

$$٣٣ م / د = \frac{٣٥٠ \times ٣٠ \times ٢٢}{١٠٠٠ \times ٧} =$$

∴ سرعة القطع = 33 متر/دقيقة

مثال ٣ :

قطعة قطرها ٥٠ ملليمتر، تم تشغيلها على المخرطة بسرعة قدرها ٢٥٥ لفة في الدقيقة . أوجد سرعة القطع ؟

الحل :

$$ع = \frac{ط \times ق \times ن}{١٠٠٠}$$

$$٤٠٠٠٧ م / د = \frac{٢٥٥ \times ٥٠ \times ٢٢}{١٠٠٠ \times ٧} =$$

∴ سرعة القطع = ٤٠ متر/دقيقة

مثال ٤ :

قطعة قطرها ٧٠ ملليمتر، يراد تشغيلها على المخرطة بسرعة قطع مقدارها ٢٢ متر في الدقيقة . أوجد عدد دورات قطعة التشغيل في الدقيقة ؟

الحل :

$$ع = \frac{ط \times ق \times ن}{١٠٠٠}$$

$$∴ ن = \frac{١٠٠٠ \times ع}{ط \times ق}$$

$$n = \frac{7 \times 1000 \times 22}{70 \times 22} = 100 \text{ لفة / دقيقة}$$

∴ عدد لفات قطعة التشغيل = 100 لفة / دقيقة

مثال ٥:

يراد خراطة عمود قطره ( d ) 100 mm بسرعة دوران ( n ) 80 r.p.m . أوجد

مقدار سرعة القطع V ؟

الحل :

$$V = \frac{\pi d n}{1000}$$

$$= \frac{3.14 \times 100 \times 80}{1000} = 25.12 \text{ m/min}$$

مثال ٦ :

يراد تشغيل عمود إسطواني على المخرطة ، إذا علمت أن قطره 100 mm وعدد

اللفات في الدقيقة 150 r.p.m أوجد سرعة القطع ؟

الحل :

$$V = \frac{\pi . d . n}{1000}$$

$$= \frac{3.14 \times 100 \times 150}{1000} = 47.1 \text{ m/min}$$

مثال ٧ :

يراد تشغيل جزء معدني على المخرطة ، إذا علمت أن قطره 50 mm ، وسرعة

القطع 25.12 m/min . أوجد عدد لفات ظرف المخرطة في الدقيقة ؟

الحل :

$$n = \frac{1000 V}{\pi . d}$$

$$= \frac{1000 \times 25.12}{3.14 \times 50} = 160 \text{ r.p.m}$$

المرجع في خراطة المعادن

في حالة عدم وجود السرعة المستنتجة بجدول سرعات المخرطة، فإنه يجب إختيار سرعة الدوران التالية لها في الصغر ، هذا يعنى أن السرعة المناسبة لدوران ظرف المخرطة بالعادلة السابقة هي ١٣٠ لفة / دقيقة.

### Cutting Speeds & Rotation

### سرعة القطع والدوران :


تعتمد سرعة دوران المخرطة (عدد اللفات في الدقيقة .. r.p.m ) على قطر قطعة التشغيل وسرعة القطع المختارة.

توجد جداول سرعات القطع على لوحات معدنية مثبتة على واجهة الماكينات، والتي يوصي باستخدامها نتيجة للأبحاث والتجارب السابقة .

فيما يلي جدول ٧ - ١ الذي يوضح سرعات القطع وعدد اللفات في الدقيقة. علماً بأنه يمكن حساب سرعة الدوران من هذين المتغيرين أو تحديدهما بمخطط السرعات .

جدول ٧ - ١

سرعات القطع وعدد اللفات في الدقيقة

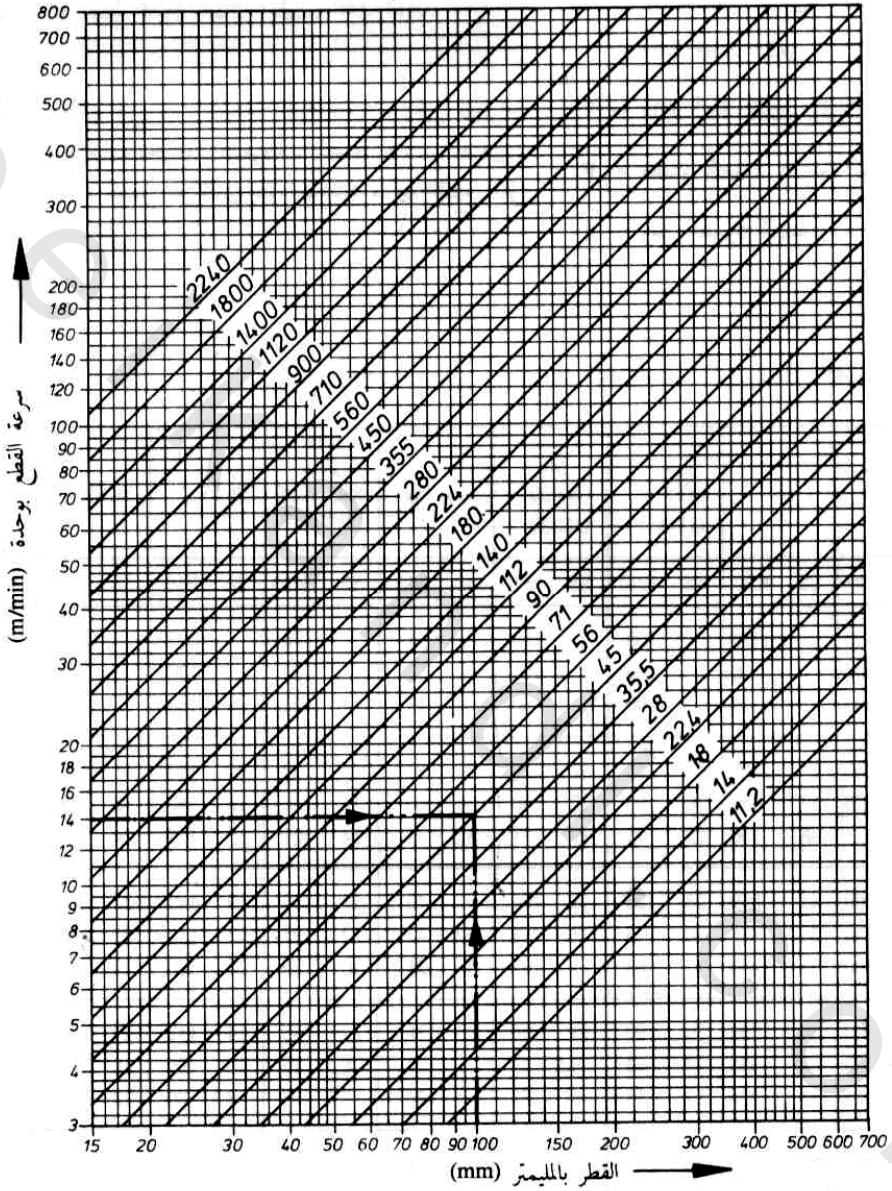

المرجع في خراطة المعادن

ملاحظة :

الجدول المشار إليها وضعت كإرشادات فقط ولا تعتبر بمثابة أوامر يجب تطبيقها ، حيث يمكن للخراط المتمرس تقدير قيمة السرعة المناسبة عند قيامه بخراطة المشغولات المتنوعة للإنتاج الفردي بالخبرة العملية ، أما في الإنتاج الكمي .. ( إنتاج السلعة الواحدة إنتاجاً متماثلاً بالجملة ) فإن قسم الإعداد بالمصنع يقوم بتحديد سرعة القطع ويدونها على لوحة أوامر التشغيل .

أمثلة على استخدام جدول سرعات القطع :

مثال ١ :

قطعة قطرها 25 mm ، يراد تشغيلها على المخرطة بسرعة قطع قدرها 35 m / min . أوجد سرعة القطع ؟

الحل باستخدام جدول سرعات القطع :

(أ) نبحث في جدول ٧ - ١ عن القطر ٢٥ ملليمتر، وعن سرعة القطع ٣٥ متر/دقيقة .

(ب) الصعود إلى أعلى للإحداثي الرأسي للقطر ٢٥ ملليمتر، ومقابلته مع الإحداثي الأفقي لسرعة القطع ٣٥ متر/دقيقة.

(ج) أنظر إلى تلاقي الإحداثي الأفقي بالإحداثي الرأسي نجد أن سرعة الدوران النموذجية هي ٢٥٠ لفة/دقيقة.

مثال ٢ :

قطعة قطرها ١١٠ ملليمتر ، تم تشغيلها على المخرطة بسرعة قطع قدرها ٢٢ متر في الدقيقة . أوجد سرعة دوران قطعة التشغيل في الدقيقة ؟

الحل باستخدام جدول سرعات القطع :

(أ) أنظر بجدول ٧ - ١ عن الإحداثي الرأسي للقطر ١١٠ ملليمتر .

(ب) أنظر للإحداثي الأفقي لسرعة القطع ٢٢ متر/دقيقة.

(ج) أنظر إلى تلاقي الإحداثي الأفقي بالإحداثي الرأسي نجد أن سرعة الدوران

النموذجية هي ٥٦ لفة / دقيقة.

مثال ٣ :

قطعة قطرها ٢٤ ملليمتر، يراد تشغيلها على المخرطة بسرعة قطع قدرها ٦٠ متر/ دقيقة . أوجد عدد اللفات في الدقيقة ؟

الحل :

(أ) أنظر بجدول ٧ - ١ عن الإحداثي الرأسي للقطر ٢٤ ملليمتر.

(ب) أنظر للإحداثي الأفقي لسرعة القطع ٦٠ متر/ دقيقة.

(ج) أنظر إلى تلاقي الأحداث الأفقي بالإحداثي الرأسي نجد أن سرعة الدوران

النموذجية هي ٧١٠ لفة / دقيقة.

ملاحظة :

عند قطع المعادن الخفيفة أو عند استخدام الأقلام ذات اللقم الكريديية للتشغيل بسرعات قطع عالية . سنجد أن سرعات القطع (ع أو V) وعدد اللفات (ن أو n) غير موجودة بالجدول . في هذه الحالة يمكن اختيار سرعة قطع تعادل نصف أو ربع سرعة القطع المعطاة وبعد الانتهاء من الحصول على عدد اللفات .. يضرب الناتج  $\times 2$  أو  $\times 4$  .

العناصر التي تعتمد عليها سرعة القطع :

سبق عرض الجداول الخاصة بمخطط سرعة القطع والذي وضع كإرشادات فقط ، ولا تعتبر بمثابة أوامر يجب تطبيقها، حيث يمكن تحديد سرعة الدوران بالممارسة والخبرة العملية. وعادة تعتمد سرعة القطع على عدة عوامل .. وهي كالآتي :-

١. قطر الشفلة المراد قطعها .

٢. معدن الشفلة .. زهر . صلب . نحاس . الومنيوم ... الخ.

٣. مادة أداة القطع .. صلب كربوني . صلب سرعات عالية . لقم كريديية أو مواد

سيراميك قاطعة ..... الخ.

٤. عمر العدة القاطعة.

**المرجع في خراطة المعادن**



٥. شكل زوايا الحد القاطع.
٦. مقدار عمق القطع والتغذية .. (مساحة مقطع الرايش).
٧. درجة جودة الأسطح .. (تخشين . تنعيم).
٨. نوع التشغيل .. (خراطة . ثقب . برغلة).
٩. استخدام سائل تبريد.
١٠. قدرة وكفاءة المخرطة.

### Economic Cutting Speed

### سرعة القطع الإقتصادية :

تعتمد سرعة القطع الإقتصادية على كل من مادة قطعة التشغيل، وقوة مقاومة الحد القاطع للعدة (الحد القاطع لقلم المخرطة أو الثاقب)، وجودة السطح المراد تشغيله، وعمر أداة القطع، ومساحة مقطع الرايش ، و قدرة الماكينة .

### Feeding

### التغذية :

هي المسافة التي يتقدمها الحد القاطع لقلم المخرطة أثناء دوران القطعة المعرضة للتشغيل خلال دورة واحدة. وحدة قياسها هي المليمتر / لفة .. mm / rev .. يرمز لها بالرمز F . تجرى التغذية بالطرق اليدوية أو الآلية . ويمكن تحديد مقدار التغذية للخراطة الطولية من العلاقة التالية :-

$$f = \frac{A}{a} = \dots \text{ mm / rev}$$

$$T_a = \frac{L}{f * n} = \dots \text{ min}$$

حيث f ... مقدار التغذية بالمليمتر / لفة .. mm / rev

A ... مساحة مقطع الرايش المربع .. mm<sup>2</sup>

a ... عمق القطع بالمليمتر .. mm

ta ... زمن التشغيل الفعلى بالدقيقة .. min


n ... عدد الدورات في الدقيقة .. r.p.m

L ... مسافة الخراطة الطولية بالمليمتر .. mm ، وهي كما هو موضح

بشكل ٧ - ٢ ، عبارة عن طول المسافة المقطوعة = بداية الخلوص

+ La ( طول الجزء الذى تم خراطته  $L_1$  ) + نهاية الخلوص Lu

$$L = Lu + L_1 + La$$

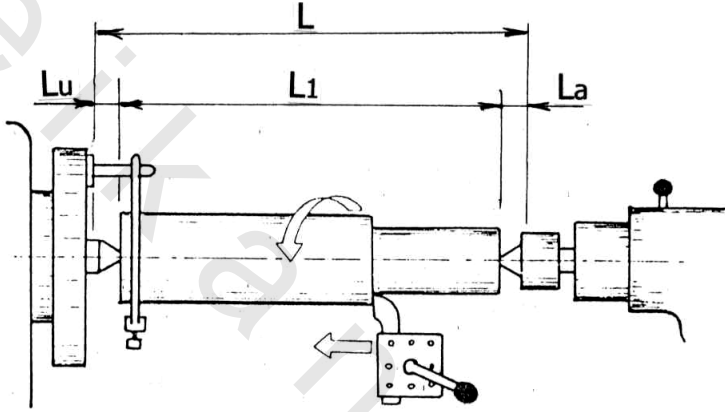

شكل ٧ - ٦

حساب الطول الكلى للمشغولة

مثال ١ :

يراد تشغيل عمود أسطوانى طوله ( L ) 600 mm بتغذية ( f ) مقدارها 0.5

mm/rev ، إذا علمت أن عدد دوران قطعة التشغيل ( n ) هي 50 r.p.m . أوجد زمن

التشغيل ( ta ) ؟

الحل :

زمن التشغيل ....

المرجع في خراطة المعادن

$$T_a = \frac{L}{f * n}$$

$$= \frac{600 \text{ mm}}{0.5 \text{ mm / rev} * 50 \text{ r.p.m}} = 24 \text{ min}$$

مثال ١:

احسب زمن تشغيل خراطة طولية لمشغولة إذا علمت الآتي :-

$$D = 75 \text{ mm}$$

$$L_1 = 390 \text{ mm}$$

$$L_a = 5 \text{ mm}$$

$$L_u = 5 \text{ mm}$$

$$N = 75 \text{ r.p.m}$$

$$V = 20 \text{ m/min}$$

$$S = 0.5 \text{ mm/min}$$

الحل :

حساب الطول الكلي L . . . . .

$$L = L_a + L_1 + L_u$$

$$5 = 500 \text{ mm} + 490 + 5 =$$

$$V = \frac{TT * d * n}{1000}$$

$$n = \frac{1000 * 20}{3.14 * 80} = 79.6 \text{ r.p.m}$$

زمن التشغيل . . . . .


$$t_a = \frac{L}{F * n} = \frac{500}{0.5 * 79.6} = 12.59 \text{ min}$$

∴ زمن التشغيل = 13 min

## ملاحظة :

لا تتفق القيمة المحسوبة لسرعة الدوران بصفة عامة مع القيمة الممكن ضبطها على المخرطة .. لذلك تأخذ سرعة الدوران التالية في الصغر من القيمة المحسوبة .  
**زمن التشغيل ومقدار التغذية للخراطة الطولية:**

يمكن إيجاد مقدار التغذية  $f$  في الخراطة الطولية الموضحة بشكل  $\gamma - \gamma$  وأيضاً زمن التشغيل  $t_a$  ، في حالة معرفة سرعة القطع  $V_c$  من خلال العلاقة التالية :-

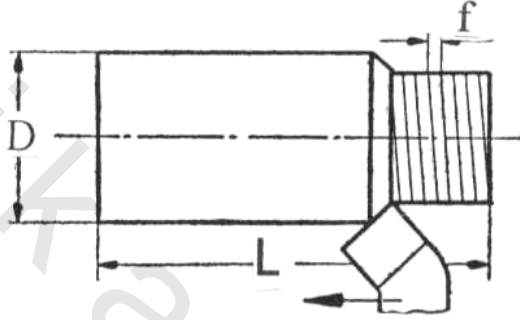

شكل ٧ - ٧

حركة التغذية بالخراطة الطولية

$$f = \frac{L * TT * d}{t_a * V} = \dots \text{mm / rev}$$

$$t_a = \frac{L * TT * d}{f * V} = \dots \text{min}$$

حيث  $D$  ... قطر الشغلة الخام بالمليمتري .. mm

$L$  ... طول مشوار القلم بالمليمتري .. mm

$f$  ... مقدار التغذية بالمليمتري / لفة .. mm / rev

$v$  ... سرعة القطع بالمليمتري .. m / min

$n$  ... عدد اللفات في الدقيقة .. r.p.m

$f_1$  ... عدد مرات القطع

**المرجع في خراطة المعادن**

مثال :

يراد تشغيل عمود اسطوانى طوله ( L ) 60 mm وقطره ( d ) 0.125 m إذا علمت أن سرعة القطع ( V ) قدرها 20 m / min والتغذية ( f ) مقدارها 0.5 mm . أوجد زمن التشغيل ta ؟

الحل :

$$ta = \frac{L * TT * d}{f * V}$$

$$= \frac{600 * 3014 * 0.125}{0.5 * 20} = 23.5$$

مثال :

يراد خراطة عمود قطره ( d ) 100 mm بسرعة دوران ( n ) 80 r.p.m . أوجد مقدار سرعة القطع V ؟

الحل :

$$V = \frac{TT * d * n}{1000}$$

$$= \frac{3.14 * 100 * 80}{1000} = 25.12 \text{ m/min}$$

ملاحظة :

لا تتفق القيمة المحسوبة لسرعة الدوران بصفة عامة مع القيمة الممكن ضبطها على المخرطة .. لذلك تأخذ سرعة الدوران التالية في الصغر من القيمة المحسوبة . ويمكن إيجاد مقدار التغذية f وزمن التشغيل ta في الخراطة الطولية ، في حالة معرفة سرعة القطع Vc من خلال العلاقة التالية :-

$$f = \frac{L * TT * d}{ta * V}$$

المرجع في خراطة المعادن

$$t_a = \frac{L * TT * d}{f * V} = \dots \text{ min}$$

مثال :

يراد تشغيل عمود اسطوانى طوله ( L ) 60 mm وقطره ( d ) 0.125 m إذا علمت أن سرعة القطع ( V ) قدرها 20 m / min والتغذية ( f ) مقدارها 0.5 mm . أوجد زمن التشغيل  $t_a$  ؟

الحل :

$$t_a = \frac{L * TT * d}{f * V}$$

$$= \frac{600 * 3014 * 0.125}{0.5 * 20} = 23.5 \text{ min}$$

مثال :

يراد خراطة عمود قطره ( d ) 100 mm بسرعة دوران ( n ) 80 r.p.m . أوجد مقدار سرعة القطع V ؟

الحل :

$$V = \frac{TT * d * n}{1000}$$

$$= \frac{3.14 * 100 * 80}{1000} = 25.12 \text{ m/min}$$

ملاحظة :

يراعى عند زيادة التغذية تخفيض سرعة القطع ، حتى لا يحدث تولد إجهادات قوى قطع كبيرة ، وقوى أخرى مقاومة بمنطقة القطع.  
زمن التشغيل الفعلي ومقدار التغذية :

يمكن تحديد زمن التشغيل الفعلي ، ومقدار التغذية للخراطة الطولية من العلاقة

طول مشوار الخراطة

التغذية فى الدقيقة

**المرجع فى خراطة المعادن**

التالية :-

$$t_a = \frac{L}{F * N} = \dots \text{ min } \dots$$

$$= \frac{L}{F * N} = \dots \text{ min } \dots$$

} زمن التشغيل الفعلي

$$S = \frac{L}{t_a * N} = \dots \text{ mm / rev } \dots$$

وحيث  $t_a$  .... زمن التشغيل الفعلي بالدقيقة (min).

$L$  .... مسافة الخراطة الطولية بالمليمتر (mm).

$S$  .... مقدار التغذية في الدقيقة (mm / rev).

$N$  ... عدد اللفات في الدقيقة (r.p.m)

وفي حالة عدم معرفة سرعة الدوران  $N$  فإنه يمكن تحديد زمن التشغيل الفعلي ،

ومقدار التغذية من العلاقة التالية :-

$$t_a = \frac{V}{\pi * d} = \dots \text{ min}$$

أو

$$t_a = \frac{L * \pi * d}{V} = \dots \text{ min}$$

} زمن التشغيل الفعلي

$$S = \frac{L * \pi * d}{t_a * V} = \dots \text{ mm / rev}$$

مقدار التغذية .....

ويمكن حساب زمن القطع ومقدار التغذية في الخراطة الطولية كما هو موضح

بشكل ٧ - ٨ من العلاقة التالية:-

$$N = \frac{V}{\pi * d} = \dots \text{ r. p. m}$$


عدد اللفات في الدقيقة

$$t_a = \frac{r}{S * N} = \dots \text{ min}$$

زمن التشغيل الفعلي

$$S = \frac{r}{\tan \alpha \times N} = \dots \text{ mm/rev}$$

عدد اللفات في الدقيقة

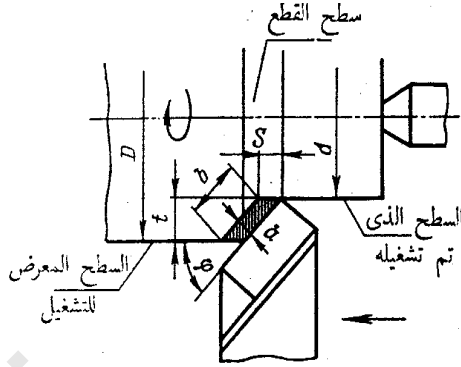

شكل ٧ - ٨

عناصر القطع أثناء التشغيل على المخرطة

حيث D ... قطر الجزء المراد تشغيله ( القطر قبل التشغيل ) .. mm .

d ... القطر بعد التشغيل .. mm .

S ... مقدار التغذية في الدقيقة (mm / rev) ..

b ... عرض الرايش المنزوع .. mm .

φ ... زاوية الحد القاطع ، أو زاوية الاقتراب الأفقية.

a ... سمك الرايش المنزوع .. mm .

t ... عمق القطع ، أو طبقة الرايش المنزوعة خلال مشوار واحد للقلم .. mm .

Types of Feeding

أنواع التغذية :

توجد عدة أنواع للتغذية ، يختلف كل منها عن الآخر باختلاف الاتجاه الذي ينتقل إليه الحد القاطع للقلم أثناء عمليات الخراطة بالنسبة إلى محور الذنبتين وهي كالاتي :-

Longitudinal Feed

١- التغذية الطولية :

هي المسافة التي يقطعها قلم المخرطة بشكل مواز لمحور الذنبتين.

المرجع في خراطة المعادن



Wide Feeding

٢- التغذية العرضية :

هي المسافة التي يقطعها قلم المخرطة بشكل عمودي على محور الذنبتين.

Deviated Feeding

٣- التغذية المنحرفة :

هي المسافة التي يقطعها قلم المخرطة والتي يشكل إتجاهها زاوية مع محور الذنبتين .. (عند خراطة الأسطح المخروطية).


Calculation Of Cutting Time

حساب زمن القطع :

يمكن إيجاد زمن القطع للمشغولات المختلفة عند العمل على المخرطة من خلال العلاقة الموضحة من خلال الرسم التخطيطي بجدول ٧ - ٢ وهي كالآتي :-

جدول ٧ - ٢

حساب زمن القطع الكلي

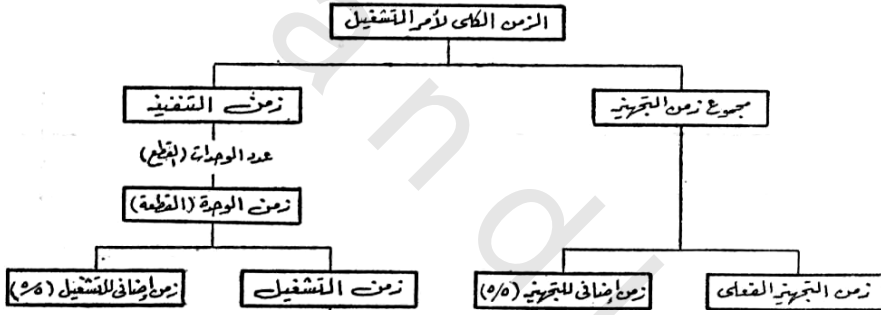

الحساب الكلي لزمن تنفيذ أمر التشغيل :

يمكن حساب الزمن الكلي لتنفيذ أوامر التشغيل المختلفة عند العمل على المخرطة

من خلال تسلسل العناصر التالية :-

Setting Time

١. زمن التجهيز :

هو زمن العمليات المساعدة للتشغيل الذي يشتمل على الآتي :-

- الزمن اللازم لمناقشة الفني لرئيسه المباشر في طريقة التنفيذ
- قراءة الرسم .

- تجهيز مكان العمل .
- تسليم وتسلم العدة .
- تجهيز وضبط الماكينة .
- إعادة مكان العمل إلى حالته الأصلية بعد التشغيل .
- تسجيل الزمن والبيانات في بطاقة التنفيذ .

### Time Of Execution

### ٢. زمن التنفيذ :

هو الزمن اللازم لتنفيذ كل أجزاء أمر التشغيل ، مع ملاحظة أنه لا يساوي دائماً زمن تنفيذ القطعة × عدد القطع ، فقد تختلف طريقة التشغيل .. وبالتالي يختلف زمن التشغيل في كل منها .

### Working Time

### ٣. زمن التشغيل :

هو الزمن الفعلي والأساسي لتنفيذ أمر التشغيل ، ويمكن أن يكون التشغيل بالطرق الآلية أو اليدوية .

يحدد زمن تشغيل القطع المصنعة من خلال مراقبة خطوات العمل ، وإثبات الزمن بواسطة الساعة الميقاتية ، أو يتم حساب هذا الزمن بقوانين خاصة .

### Additional Time For Operating

### ٤. الزمن الإضافي للتشغيل :

يلاحظ أنه لا يمكن حساب زمن التشغيل بدقة ، لذلك يعتبر هذا الزمن كجزء من زمن التشغيل لكل قطعة ويتم حسابه بالخبرة الفنية والتقدير الشخصي ، حيث يتعرض الفني أثناء العمل لظروف يتعثر إثباتها في أوامر التشغيل مثل ربط وفك الشغلة . تغيير السرعة عن طريق تغيير وضع تعشيق مقابض السرعات . توقف الماكينة لمراجعة قياس الأبعاد والأقطار . تنظيف الماكينة من أن لآخر . تنظيف مكان العمل من الرايش . تزييت وتشحيم الماكينة . تغيير سائل التبريد . سن العدة أو إستبدالها وضبط تثبتها بحمل القلم . الحديث مع رئيسه المباشر . صرف المرتب .. هذا بالإضافة إلى السماحات الشخصية

للفني مثل تناول المشروبات كالشاي أو القهوة أو المشروبات المثلجة . الذهاب إلى دورة المياه . الصلاة .... إلخ ، لذلك يضاف زمن إضافي دائماً ( نسبة مئوية من زمن التشغيل ) إلى زمن التشغيل الأساسي .

Depth Of Cut

عمق القطع :

هو المسافة العمودية على محور الذنبتين التي يتغلغل بها الحد القاطع لقلم المخرطة داخل الشغلة ، وتمثل طبقة المعدن المنزوعة خلال شوط واحد ويرمز لها بالرمز a .. وحدة قياسها هي mm .

ويعتبر مقدر عمق القطع في أعمال الخراطة ، هو نصف الفرق بين قطر الشغلة قبل التشغيل وقطرها بعد التشغيل ، ويتم الحصول عليه بعد شوط واحد للقلم . ويمكن إيجاد عمق القطع من العلاقة التالية :-

$$a = \frac{D - d}{2} = \dots \text{ mm}$$

حيث a ... عمق القطع بالمليمتري ... mm

D ... قطر الشغلة قبل التشغيل بالمليمتري .. mm

d ... قطر الشغلة بعد التشغيل بالمليمتري .. mm

Width of chip

عرض الجزء المنزوع من الرايش :

هو المسافة بين السطح المعرض للتشغيل والسطح الذي تم تشغيله ، مقاسه على سطح القطع ( راجع شكل ٥٦ ) . ويمكن إيجاد عرض الجزء المنزوع من الرايش من العلاقة التالية :-

$$b = \frac{t}{\sin \varphi}$$

حيث b ... عرض الجزء المنزوع بالمليمتري .. mm

المرجع في خراطة المعادن

t ... عمق القطع ، أو طبقة الرايش المنزوعة خلال مشوار واحد للقلم بالمليمتير .

Thickness of chip

سمك جزء الرايش المنزوع :

هو المسافة بين وضعين متتالين للحد القاطع خلال دوران المشغولة دورة واحدة ، وتقاس بشكل عمودي على الجزء المنزوع . ويمكن إيجاد سمك الجزء المنزوع من العلاقة التالية :-

$$\sin \phi \cdot S = A$$

حيث A ... سمك جزء الرايش المنزوع بالمليمتير .. mm

S ... مقدار التغذية بالمليمتير .. mm

Chip Cutting

مساحة مقطع الرايش :

يمكن إيجاد مساحة مقطع الرايش ( A ) .. أى مساحة المقطع العرضي للجزء المنزوع .. وحدة قياسها هي المليمتير المربع ( mm<sup>2</sup> ) من خلال العلاقة التالية :-

$$A = a \times f = \dots \text{mm}^2$$

حيث A ... مساحة مقطع الرايش بالمليمتير المربع .. mm<sup>2</sup>

a ... عمق القطع بالمليمتير .. mm

f ... مقدار التغذية بالمليمتير / لفة .. mm / rev

Chip Volume

حجم الرايش :

حجم الرايش المنزوع V .. وحدة قياسه هو Cm<sup>3</sup> يمكن أيجاده من العلاقة

التالية :-

$$V = A \cdot Vc = \dots \text{cm}^3$$

$$V = a \cdot f \cdot Vc = \dots \text{cm}^3$$

حيث V ... حجم الرايش المنزوع بالسنتيمتر المكعب cm<sup>3</sup>

المرجع في خراطة المعادن

A ... مساحة مقطع الرايش بالمليمتر المربع ..  $mm^2$

Vc ... سرعة القطع بالمتر / دقيقة ..  $m / min$

a ... عمق القطع بالمليمتر ..  $mm$

f ... مقدار التغذية بالمليمتر/ لفة ..  $mm / rev$

### العوامل التي يتوقف عليها عمق القطع :

يتوقف مقدار عمق القطع على قدرة وحالة أداء المخرطة .. بالإضافة إلى العوامل

التالية :-

١. نوع صلادة قطعة التشغيل .. أى إنه كلما ارتفعت صلابة المشغولة ، كلما إنخفض مقدار عمق القطع والعكس، أى إنه كلما كان المعدن لدنًا كلما ارتفع مقدار عمق القطع .

٢. نوع عملية القطع .. في حالة الخراط الخشن، فإن عمق القطع يكون كبيرًا، بحيث يعادل ثمانية أضعاف مقدار التغذية، أما إذا كان الخراط ناعمًا فإنه يفضل أن يكون عمق قطع مقداره صغيرًا أو مساويًا لمقدار التغذية تقريبًا.

٣. يمكن زيادة مقدار عمق القطع في حالة إستخدام سائل تبريد .

مثال ١ :

يراد خراطة عمود قطره ( D ) 80 mm إلى قطر ( d ) 70 mm علمًا بأن مساحة مقطع الرايش الناتج عن عملية الخراطة ( A ) هي  $2.5 mm^2$  عند التشغيل بسرعة قطع ( Vc ) قدرها 20 m/min . أوجد الآتى :-

(أ) عمق القطع a

(ب) مقدار التغذية f

الحل :

عمق القطع .....

$$a = \frac{D - d}{2} = \frac{80 - 70}{2} = 5 \text{ mm}$$

مقدار التغذية ....

$$f = \frac{A}{a} = \frac{2.5}{5} = 0.5 \text{ mm / rev}$$

مثال ٢:

براد خراطة عمود من قطر ( D ) 80 mm إلى قطر ( d ) 74 mm بتغذية ( f ) مقدارها 0.4 mm/rev . أوجد مساحة مقطع الرايش ( A ) ؟  
الحل :

$$a = \frac{D - d}{2} = \frac{80 - 74}{2} = 3 \text{ mm} \quad \text{عمق القطع .....}$$


$$A = a * f \quad \text{مساحة مقطع الرايش .....}$$

$$= 3 \times 0.4 = 1.2 \text{ mm}^2$$

حساب سرعة الدوران والتغذية وزمن التشغيل للخراطة العرضية :

في حالة خراطة الأسطح الجانبية للمشغولات كما هو موضح بشكل ٧ - ٩ يوضح نصف القطر r بدلاً من طول المشوار f .

يمكن إيجاد سرعة الدوران ( عدد الدورات في الدقيقة r. p. m ) والتغذية f وزمن التشغيل ta للخراطة العرضية من العلاقة التالية :-

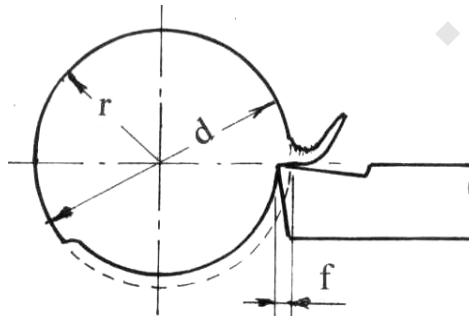

شكل ٧ - ٩

المرجع في خراطة المعادن

الخراطة العرضية

$$n = \frac{V_c}{TT * d} = \dots \text{ r.p.m}$$

$$f = \frac{r}{ta * n} = \dots \text{ mm / rev}$$

$$ta = \frac{r}{f * n} = \dots \text{ mit}$$

حيث: **n** : . . . . . عدد الدورات في الدقيقة .. **r.p.m**

**Vc** : . . . . . سرعة القطع بالمتر / دقيقة .. **m/min**

**TT** : . . . . . النسبة التقريبية .. **3.14** أو  $\frac{22}{7}$

**d** : . . . . . قطر الشغلة بالمليمترات .. **mm**

**f** : . . . . . مقدار التغذية بالمليمتر/لفة .. **mm/rev**

**r** : . . . . . نصف قطر الشغلة بالمليمتر .. **mm**

**ta** : . . . . . زمن التشغيل الفعلى بالدقيقة .. **min**

مثال :

يراد خرط عرضي بشغلة اسطوانية قطرها 0.25 mm إذا علم أن سرعة القطع  $V_c$  قدرها 20m / min والتغذية  $f$  مقدارها 0.5 mm / rev . أوجد زمن التشغيل  $ta$  ؟

الحل :

عدد الدورات في الدقيقة ....

$$n = \frac{V_c}{TT * d}$$

$$= \frac{20\text{m / min}}{3.14 * 0.25\text{mm}} = 25.47 \text{ r.p.m}$$

لا توجد سرعة دوران قدرها 25.47 r. p. m .. هذا يعنى أن سرعة الدوران قدرها 25 r.p.m .

$$r = d \div 2$$

$$= 0.25 \div 2 = 0.125 \text{ m}$$

زمن التشغيل . . . . .

$$t_a = \frac{r}{f * n}$$


$$= \frac{0.125 \text{ m}}{0.5 \text{ mm/rev} * 25 \text{ r.p.m}} = 10 \text{ min}$$



## الرايش .. Chip

يتكون الرايش في عمليات الخراطة عند ضغط الحد القاطع لقلم المخرطة على السطح الخارجى لقطعة التشغيل، حيث ينشأ عن ذلك شق بسطح قطعة التشغيل .. يؤدي إلى فصل جزء معدنى .. ويستمر تغلغل الحد القاطع في هذا الشق، حتى تنفصل أجزاء من السطح المعدنى للمشغولة على هيئة رايش (جزاز أو نحاته).

يختلف شكل واتجاه الرايش المنزوع باختلاف نوع معدن المشغولة واتجاه زاوية الجرف بقلم المخرطة كما هو موضح بشكل ٧ - ١٠.

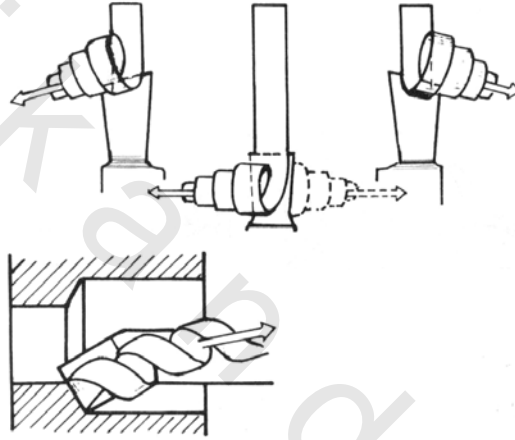

شكل ٧ - ١٠

اختلاف اتجاه الرايش باختلاف اتجاه زاوية الجرف بقلم المخرطة


### Theory of Chip Formation

### نظرية تكوين الرايش :

عملية تكوين الرايش هي جوهر عملية القطع ، وللتعرف على عملية تكوينه، نبحث عن عملية خراطة على قطعة تشغيل بسيطة .

أثناء عملية القطع وعند تقدم الحد القاطع لقلم المخرطة إلى جهة الأمام بشكل عمودى على محور الذنبتين، أى بحركة إقتراب ليتغلغل الحد القاطع بداخل المشغولة بعمق قطع معين، يؤدي ذلك إلى انفصال جزء من معدن المشغولة على هيئة رايش كما

هو موضح بشكل ٧ - ١١ .

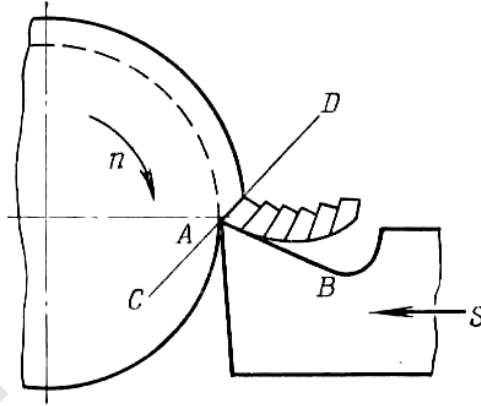

شكل ٧ - ١١

رسم تخطيطي لعملية خراطة أثناء إنفصال الرايش من المشغولة

يحدث إنفصال الرايش نتيجة لانضغاط طبقة من سطح معدن المشغولة تحت تأثير القوة المسلطة من القلم، ينتج عن ذلك انفعال بتشوه مرن ولدن. ومع إزدياد التشوه اللدن تزداد الاجهادات في الجزء المنزوع، وعندما تبلغ الاجهادات مقدراً يفوق منتهى متانة المعدن يحدث القص Shearing وانفصال جسيم من المعدن أو ما يسمى بالرايش، ويحدث مثل هذا الإنفصال باتجاه مستوى القص C D الذى يشكل زاوية معينة مع السطح الأمامى للقلم.

وبعد نزع جزء الرايش الأول يبدأ انضغاط وتشوه الجزء الثاني بالضبط كما كان عليه الحال بالنسبة للجزء الأول، حتى تفوق الاجهادات فيه المقدار الذى يزيد عن منتهى متانة المعدن في مستوى القص الثاني بشكل موازى للأول، ومن ثم يحدث إنفصال جزء جديد من الرايش .... وهكذا يمكن دراسة عملية القطع كعملية قص جزئيات المعدن على شكل أجزاء من الرايش يتلو بعضها البعض.

Types of Chip

أنواع الرايش :

يختلف نوع وشكل الرايش الناتج من عمليات التشغيل المختلفة باختلاف معادن

المرجع في خراطة المعادن

كل منها، ويكون هذه الاختلاف نتيجة للأسباب التالية :-

١. إختلاف زوايا آلة القطع وخاصة زاوية الجرف.

٢. إختلاف سرعة القطع.

٣. إختلاف معدن المشغولة.

ويمكن تصنيف أنواع الرايش كما هو موضح بشكل ٧ - ١٢ بالأنواع الآتية :-

#### Discontinuous Chip

#### (أ) الرايش الغير مستمر :

يسمى أيضاً بالرايش المجزء ، ويحدث عند تشغيل المعادن المتوسطة الصلادة بسرعات قطع صغيرة جداً ( 2 - 0.5 m / min ) بعدة قطع ذات زاوية جرف صغيرة حوالي ( 5<sup>0</sup> - 0 )، حيث يتشكل الجزء المنزوع من معدن المشغولة على هيئة رايش متكون من أجزاء منفصلة مشوهة وغير ملتحمة فيما بينها.

#### In - homogeneous Chip

#### (ب) الرايش غير المتجانس :

يسمى أيضاً بالرايش المستمر المتدرج، ويحدث عند تشغيل المعادن ذات الصلادة المتوسطة مثل الصلب متوسط الصلادة بسرعات قطع ما بين 5-15 m/mm، حيث يتشكل الجزء المنزوع من معدن المشغولة على شكل رايش متكون من أجزاء منفردة وملتحمة فيما بينها التحاماً خفيفاً، ويكون سطح الرايش المواجه للقلم بشكل أملس، أما السطح الآخر فيكون متدرجاً.

#### Continuous Chip

#### (ج) الرايش المستمر :

يحدث إذا كان المعدن المعرض للتشغيل من المواد اللدنة مثل الصلب الطرى أو الألمونيوم واستخدام سرعات قطع عالية ( أكبر من 60 m/min )، حيث أن الأجزاء المنفردة من الرايش لا تتفصل عن بعضها البعض، بل تنزع من سطح المشغولة على شكل شريط حلزوني .

ويحدث الرايش المستمر في الحالات التالية :-


- المعدن طرى.
- سمك الجزء المنزوع ( الرايش ) صغير .

- سرعات قطع عالية .
- زاوية جرف كبيرة .

## Fractured Chip

## (د) الريش المتفتت :

يحدث عند التعامل مع مشغولات ذات المعادن الهشة المعرضة للقصف مثل حديد الزهر أو البرونز، حيث يكون الريش الناتج عن عمليات التشغيل على شكل قطع صغيرة منفصلة عن بعضها وغير متناسقة ويبدو كأنها مكسرة.

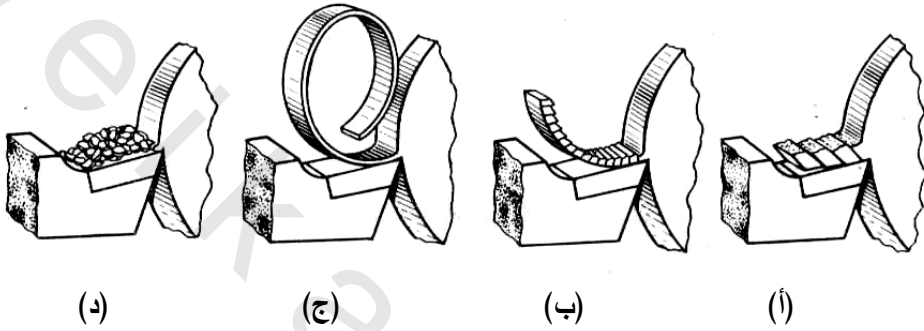

شكل ٢ - ١٢

أنواع الريش

- (أ) الريش الغير مستمر .
- (ب) الريش الغير متجانس .
- (ج) الريش المستمر .
- (د) الريش المتفتت .

## عملية تشكيل الريش أثناء خراطة المعادن المختلفة الصلادة :


توجد مراحل مختلفة متعاقبة لعملية تشكيل الريش أثناء خراطة المعادن المختلفة الصلادة، حيث يختلف أشكال الريش المنزوع باختلاف صلادة المعادن المعرضة للتشغيل.

عندما يضغط الحد القاطع لقلم المخرطة على طبقة المعدن الواقعة أمامه بالقوة P مولدًا بها تشوهًا مرئيًا كما هو موضح بشكل ٧ - ١٣ (أ) ومن ثم تشوهًا لدنًا كما هو

## المرجع في خراطة المعادن

موضح بشكل ٧ - ١٣ (ب)، ويزداد عرض المعدن دون أن يفصل ثم ينحني تدريجياً نحو الأعلى، وفي اللحظة التي يبلغ فيها التشوه أقصى حد يتحملة المعدن المعرض للتشغيل، وعندما تبلغ الإجهادات في الطبقة الجارية نزعها مقداراً يزيد عن حد متانة المعدن، يحدث قص للعنصر المشوه على السطح ab كما هو موضح بشكل ٧ - ١٣ (ج) الذي يسمى بسطح القص .

وبعد قص العنصر الأول من الرايش يستمر القلم بتشويه وقص العنصر التالي كما هو موضح بشكل ٧ - ١٣ (د) على السطح الموازي للأول ... وهكذا. وبهذه الطريقة تشكل عناصر مجزأة وراء بعضها البعض، وتؤلف هذه العناصر مجتمعة الرايش كما هو موضح بشكل ٧ - ١٣ (هـ) وذلك على طول إنتقال القلم.

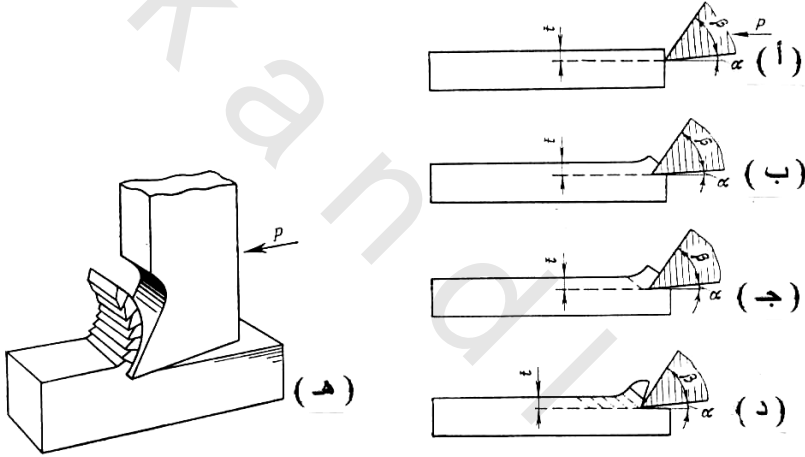

شكل ٧ - ١٣

عملية تشكيل الرايش

- (أ) تولد تشوه مرن بطبقة معدن قطعة التشغيل.  
 (ب) تولد تشوه لدن بطبقة معدن قطعة التشغيل.  
 (ج) حدوث قص للعنصر المشوه بطبقة معدن قطعة التشغيل.  
 (د) إستمرار الحد القاطع للقلم بحدوث تشوه وقص للعنصر التالي بطبقة معدن قطعة التشغيل.

المرجع في خراطة المعادن

(هـ) تشكيل عناصر مجزأة وراء بعضها البعض على طول إنتقال القلم مكونة الرايش المنزوع.

Chip breaking

تكسير الرايش :


يشكل الرايش الناتج عند إنفصاله من معدن الشغلة أثناء عمليات الخراطة ، مصدرًا كبيرًا للخطر على كل من الفنى والماكينة والعدة .. وأيضًا على الشغلة نفسها . فعندما يلتف الرايش المستمر الناتج عن إنفصاله بمعدن الشغلة حول القلم أو حول الشغلة نفسها، فإنه يعوق عملية القطع، علاوة على خطورته على الفنى الذى قد يصاب بجروح قاطعة نتيجة لحدّة حواف الرايش وارتفاع حرارته ، كما أن الرايش في هذه الحالة يؤدى إلى إزالة طلاء الماكينة .. وبالتالي يشوه منظرها العام، كما يؤدى التصاقه بالعدة ، ومن ثم تغيير شكل زوايا الحد القاطع والذى يؤدى إلى تشوه في شكل المنتج المصنع . لذلك يفضل الفنيين فى ورش الخراطة الحصول على رايش منقطع نظرًا لإنعدام خطورته وسهولة إزالته.

وأفضل الطرق للحصول على رايش مفتت هي تكسيره أو تقطيعه عن طريق أقلام الخراطة . وأكثر هذه الأقلام إنتشارًا هي الأنواع التالية :-

١. كسارات الرايش ذات المجرى : Grooved Chip Breakers

تشكل مجرى على شكل قوس بمقدمة الحد القاطع لقلم المخرطة كما هو موضح بشكل ٧ - ١٤ ، حيث تقوم المجرى بلف الرايش المناسب على وجه القل ، ليكسره إلى ملفات حلزونية صغيرة. وقد أثبتت التجارب أن هذا النوع من الكسارات ذات كفاءة عالية.


## المرجع في خراطة المعادن

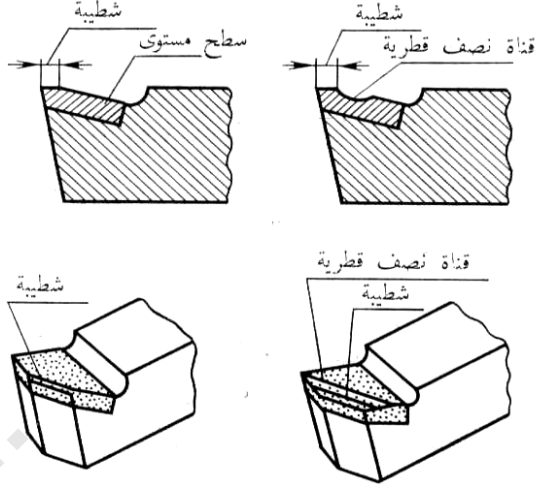

شكل ٧ - ١٤

### كسارة الرايش ذات المجرى الدائري

يشكل الحد القاطع لقلم المخرطة بمجرى طولى مستقيم كما هو موضح بشكل ٧ - ١٥، حيث يصطدم الرايش المناسب على وجه القلم بنهاية المجرى الطولى، الذي يؤدي إلى تكسيه إلى قطع صغيرة. تشكل المجرى الطولية أو النصف قطرية، بحيث يكون طولها أو قطرها أقل أو يساوى مقدار التغذية.

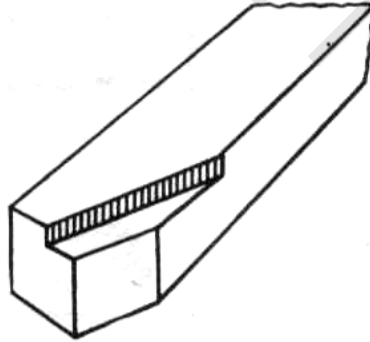

شكل ٧ - ١٥

### كسارة الرايش ذات المجرى الطولى

## المرجع في خراطة المعادن

## Separate Chip Breakers


## ٢. كسارة الرايش المنفصلة :

كسارة الرايش المنفصلة الموضحة بشكل ٧ - ١٦، تسمى أيضاً بكسارة الرايش ذات الأكتاف القابلة للاستبدال.

تقمت الأكتاف بإحكام على وجه قلم المخرطة لمنع مرور الرايش وإنسيابه من أسفله، مما يعوق عملية تكسير الرايش بصورة طبيعية.

صممت كسارات الرايش المنفصلة بأكتاف بأشكال مختلفة، بحيث تكون على شكل كتف مستقيم أو بكتف دائري.

تتميز هذه الكسارات بكفاءتها العالية في تكسير الرايش.

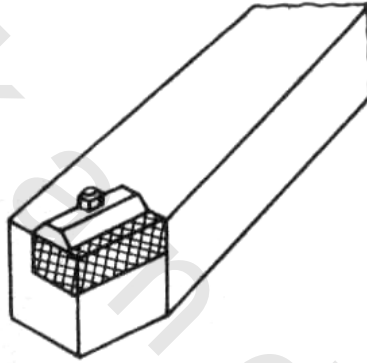

شكل ٧ - ١٦

كسارات الرايش المنفصلة ذات الأكتاف

## Cinematic of Chip breaking


## ٣. كسارة الرايش الحركية :

تقوم كسارة الرايش الحركية بعملها عن طريق الحركة الترددية للعدة نفسها كما هو موضح بشكل ٧ - ١٧، حيث تكون الحركة الترددية في اتجاه التغذية نفسها، مما يؤدي إلى تغيير سمك الرايش المتكون، فيسهل كسره في المنطقة الأقل سمكاً.

تعتمد طريقة عمل كسارة الرايش الحركية على دوران الحدبة ( Cam ) ٥، حيث تضغط على الرافعة ٦ التي تنقل الحركة المتأرجحة ٧ إلى قلم المخرطة ٢ ليتقدم بدفعة صغيرة نحو الشغلة ١، وفي الوقت نفسه يقوم الذراع ٣ بالارتفاع نحو الأعلى ليضغط



على النابض Spring ٤، ومع دوران الحذبة ٥ ترتفع الرافعة ٦ ليقوم النابض ٤ بدفع الذراع ٣ لتنتقل الحركة إلى قلم المخرطة برجوعه قليلاً نحو الخلف .... وهكذا، ويتكرر الحركات الترددية المستمرة لقلم المخرطة ٢ نحو الشغلة ١ يؤدي إلى تكسير الرايش بسهولة.

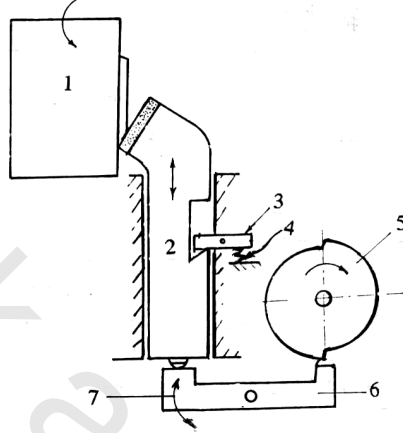

شكل ٧ - ١٧

### كسارة الرايش الحركية

١. قطعة التشغيل .
٢. قلم المخرطة .
٣. ذراع .
٤. نابض لولبي .
٥. حذبة .
٦. ذراع .
٧. حركة الذراع الحركة المتأرجحة .

Motor Chip Breakers Defects

### عيوب كسارة الرايش الحركية :

من أهم عيوب كسارة الرايش الحركية الآتى :-

١. عدم الحصول على أسطح ناعمة.

٢. تكاليفها مرتفعة.

لذلك فهي قليلة الانتشار.

Tool Life

**عمر الحد القاطع :**

يتآكل الحد القاطع تدريجيًا خلال عمليات التشغيل ، وعندما يصل البلى Wear مرحلة معينة، لا يعطى سطحًا مقبولًا، ويقال عندها إن العدة فقدت قدرتها وإن عمرها قد انتهى.

هذا يعنى أن عمر الحد القاطع، هو الفترة الزمنية التي يستغرقها للاستمرار في عمليات التشغيل بكفاءة إلى أن يصل لدرجة عدم قدرته على القطع، أي عند تغيير شكل الحد القاطع المقابل للمشغولة نتيجة لبليته أو تأكله .. Corrosion إلى شكل غير منتظم، حيث تظهر آثار عجزه عندما يلاحظ أن سطح المشغولة قد تغير من قطع ناعم إلى قطع خشن مع ظهور تمزق في السطح.

في هذه الحالة يجب توقف الماكينة وإعادة تجليخ آلة القطع، أى خلق حد قطع جديد ، أو تثبيت آلة قطع أخرى، ثم الاستمرار في عمليات القطع المطلوبة.

**ظواهر انتهاء حياة الحد القاطع :**

Phenomenon Of Cutting Adage-Life Ending

يمكن وصف حياة الحد القاطع بأن عمره قد انتهى عند حدوث ظاهرة أو أكثر من

الظواهر التالية :-

١. تلثم الحد القاطع.
٢. سطح التشغيل ردى.
٣. ظهور ندبات وخطوط على سطح المشغولة.
٤. عدم ثبات القياس على سطح الشغلة.
٥. ارتفاع كبير في درجة حرارة الشغلة.
٦. زيادة مفاجئة في قوة القطع.

**المرجع في خراطة المعادن**

## العوامل التي تؤثر في حياة الحد القاطع :

### Factors That Effect On Cutting Edge-Life Ending

أدت التجارب والأبحاث الخاصة بعمليات قطع المعادن منذ نهاية القرن التاسع عشر الميلادي إلى معرفة عدة عوامل تؤثر في حياة الحد القاطع. وأهم هذه العوامل هي الآتي :-

١. اختيار سرعة قطع مناسبة.
٢. اختيار أداة قطع ذات صفات وجودة عالية ، بحيث تكون مادة صنعها أصلد من معدن المشغولة المراد قطعها.
٣. تناسب مقدار التغذية وعمق القطع مع معدن المشغولة.
٤. الآلة القاطعة تكون ذات شكل وحجم مناسب ، بزوايا قطع حادة ، بحيث تتناسب زوايا القطع مع معدن المشغولة.
٥. استخدام سائل التبريد عند الحاجة إلى ذلك.
٦. تثبيت آلة القطع برطها جيداً بالوضع الصحيح.
٧. تثبيت الجزء المراد تشغيله جيداً.

## الأسباب التي تؤدي إلى دقة ماكينات التشغيل :

### Reasons that lead to accuracy of working machines

تعتبر ماكينات التشغيل من الدعائم الأساسية في أي مصنع أو في أي ورشة إنتاجية، وذلك لقيمتها العالية وأثمانها المرتفعة ، ولكي تؤدي هذه الماكينات وظائفها على أكمل وجه، فإنه يجب إتباع الإرشادات التالية :-

١. قبل البدء في العمل على أي ماكينة، فإنه يجب الإلمام التام بطريقة تشغيلها ، وإتباع تعليمات التشغيل والصيانة المرفقة من الشركة المنتجة لهذه الماكينات، وتنفيذها بعناية ودقة .
٢. عدم إهتزاز الماكينة أثناء التشغيل، وذلك من خلال تثبيتها بالأرض جيداً من قبل الفنيين المختصين.

٣. الضبط الدقيق لخلوص أعمدة الدوران والدلائل الانزلاقية .. من خلال الفنى المختص.
  ٤. الاختيار الصحيح والمناسب لسرعات القطع والتغذية وسوائل التبريد، وعدم تحميل الماكينة بأكثر من طاقتها.
  ٥. عدم تغيير سرعات الماكينة وهى فى حالة التشغيل.
  ٦. استعمال المخانق (المساند) عند تشغيل القطع الطويلة ذات الأوزان المرتفعة، وذلك تفادياً أى تلف بالماكينة.
  ٧. عدم ترك الماكينة وهى فى حالة التشغيل بأى حال من الأحوال.
  ٨. فى حالة الأعطال التى تحدث للماكينة ، فإنه يجب إيقاف تشغيلها، واستدعاء الفنى المختص لفحصها وصيانتها.
  ٩. تنظيف وتزيت وتشحيم الماكينة بانتظام ، ويلاحظ أن عرق اليدين يسبب صدأ الأجزاء اللامعة، لذلك يجب تنظيف هذه الأجزاء دائماً وتغطيتها بطبقة رقيقة من الشحم أو الزيت، كما يجب تزيت وتشحيم الدلائل الإنزلاقية، ومن المهم جداً إستعمال الزيوت والشحوم النظيفة والمناسبة لهذا الغرض.
- الأسباب التي تؤدي إلى دقة التشغيل :**

#### Reasons that lead to working accuracy

- تتعرض دقة ماكينات التشغيل على دقة المشغولات المصنعة، كما يتطلب من الفنى الذى يقوم بالعمل عليها أن يكون جاداً وصادقاً في عمله .. وهناك بعض الإرشادات التى يجب أن يعرفها وينفذها وهى كالاتي :-
١. التأكد من أن قطعة التشغيل والآلة القاطعة مثبتان بربطهما بإحكام، وأن العدد وأدوات القياس ليست موضوعة بطريقة تعوق العمل وتربكه.
  ٢. اختيار آلة القطع المناسبة لتشغيل الجزء المطلوب، بحيث تكون زوايا الحد القاطع حادة ومناسبة لمعدن قطعة التشغيل.

٣. في حالة تشغيل القطع الطويلة أو ذات الأوزان المرتفعة، فإنه يجب استخدام المساند (المخانق) المناسبة، تقادياً لتلف قطعة التشغيل أو تلف الماكينة.
٤. اختيار سرعة القطع والتغذية المناسبة.
٥. استخدام سائل التبريد عند الحاجة إلى ذلك.
٦. استخدام أدوات وأجهزة القياس المناسبة.
٧. تنظيف وتزييت الماكينة وتشحيم دلائلها الانزلاقية باستخدام الزيوت والشحوم النظيفة والمناسبة لهذا الغرض.

### سوائل التبريد والتزييت : Cooling liquids and lubrication

سوائل التبريد هي عبارة عن خليط مكون من الزيت المضاف إليه بعض أنواع الصابون أو الكبريت والماء بنسبة ١ : ١٥ أو ١ : ٢٠، كما تبلغ هذه النسبة في أغراض التخليخ إلى ١ : ٥، حيث يكون شكل الخليط كاللين، مقدرتها على التزييت مناسبة.

سوائل التبريد ذات خواص تبريد ممتازة ، لذلك تعتبر سوائل التبريد التي يدخل في خلطها الماء من أفضل مواد التبريد، كما تعتبر الزيوت الدهنية من أفضل مواد التزييت. وأفضل إمكانيات الاستعمال هي ما تقدمه زيوت التبريد وزيوت القطع. الغرض من استخدام سوائل التبريد والتزييت هو انخفاض قوة الاحتكاك ودرجات الحرارة بكل من العدد والآلات القاطعة والمشغولات المصنعة، وبالإضافة إلى ذلك فإن سوائل التبريد تدفع إلى مواضع القطع تحت ضغط، مما يساعد على جرف الرايش بعيداً عن منطقة القطع أول بأول، لذلك يتطلب من مواد التبريد والتزييت أن تكون غير ضارة بصحة الإنسان، وألا يكون لها تأثير سيئ على الماكينات أو على قطع التشغيل المصنعة من حيث الصدأ، وألا تكون قابلة للتحلل إلا بعد فترات طويلة من استخدامها.

مميزات سوائل التبريد :

## Advantages Of Lubrication And Cooling Liquid

تحقق سوائل التبريد المزايا التالية :-

١. إمكانية زيادة سرعة القطع بما يقرب من ٤٠ % .
٢. تضاعف عمر الآلة القاطعة عدة مرات.
٣. تخفض القوى اللازمة للقطع بنسبة تتراوح ما بين ١٠ . ١٥ %.
٤. تخفيض من درجة حرارة قطع التشغيل أثناء عمليات القطع المختلفة ، الذي يخفض من تمددها ، كما يساعد على القياس الدقيق.
٥. تمنع تلون قطع التشغيل الناتجة من حرارة إحتكاك القطع.
٦. تمنع تكون الأدخنة والضباب الذي قد يتصاعد من عمليات القطع.
٧. تعمل على إزالة قطع الرايش وإبعادها من المنطقة المحيطة بعدة القطع.
٨. تمنع صدأ وبلى عدد القطع والمشغولات.
٩. تمنع التحام الرايش بالحدود القاطعة لعدد القطع.
١٠. إنتاج أسطح مشغولات ذات جودة عالية.

### الخواص اللازمة لسوائل التبريد والتزييت :

#### Lubrication And Cooling Properties

يجب أن تكون سوائل التبريد والتزييت المستخدمة في عمليات تشغيل المعادن

بالخواص التالية :-

١. صالحة كيميائياً فلا تتفاعل مع معادن قطع التشغيل، أو مع معادن عدد القطع أو مع أجزاء الماكينات المختلفة، كما يجب ألا تساعد على تكوم الصدأ.
٢. لا تتبخر بسرعة والآ تكون ضارة بصحة العاملين عند ملامستها أو إستنشاق أبخرتها.
٣. ذات خواص تبريد عالية .. أى يجب أن تكون جيدة الحمل للحرارة مع قابليتها لإبلال أسطح المشغولات، وذلك ليتم التلامس بينها وبين قطع التشغيل بصورة جيدة، وبالتالي تسهيل عملية إنتقال الحرارة.

### المرجع في خراطة المعادن

٤. ذات خواص تزييت عالية، كما يجب أن تكون درجة لزوجتها مناسبة، بحيث تناسب عمليات التشغيل المختلفة، كما تعمل على تسهيل إنزلاق الرايش.
٥. إمكانية تخزينها لفترات طويلة دون أن تتلف .. أي دون أن تتأكسد أو تتجمد أو تفقد خواصها.
٦. رخيصة الثمن، كما يفضل إعادة إستخدامها عدة مرات بعد ترشيحها ، بحيث يكون إستخدامها إقتصادي.

# الباب الثامن

8

الأمان الصناعي

Industrial Safety



## الفصل الأول

### نظافة وتنظيم وتخطيط مكان العمل

## مَهْيَدٌ

علي الرغم من التقدم الصناعي في استخدام الآلات والماكينات في معظم مراحل الإنتاج، إلا أن وقوع بعض المخاطر والإصابات في المنشآت الصناعية قد يكون من أهم أسبابه هو سوء تخطيط مكان العمل أو التخطيط الغير مناسب أو عن عدم نظافة وتنظيم المواقع الإنتاجية، وعليه فقد إهتمت الدراسات الصناعية بهذا الجانب الهام ، حيث أن نظافة وتنظيم مكان العمل شيء ضروري وحتمي .. بل يعتبر من البنود الأساسية التي يجب أن تشمل جميع الأماكن.

أما تخطيط مكان العمل فهو شيء مرغوب ومستحب، وقد يختلف التخطيط من ورشة إلى أخرى، وذلك وفقاً لإختلاف طبيعة العمل أو لإختلاف تسلسل العمليات الصناعية.

يتناول هذا الفصل نظافة وتنظيم وتخطيط مكان العمل من حيث المبنى . الحوائط والأعمدة . والشبائيك والمناور . الأرضفة . الأرضيات . الممرات والمخارج . ماكينات التشغيل . المنحنيات والتقاطعات . أماكن التخزين.

ويتعرض إلى نتلج حسن تنظيم ونظافة مكان العمل ، وحسابات المساحات اللازمة للعمل على الماكينات.

## النظام والنظافة

النظافة والنظام من الأمور الواجبة والمستحبة وللازمة لكل عمل من الأعمال وخاصة في المجال الصناعي، لما يلزم هذا المجال وبدونها قد يتعثر العمل، مما يؤدي إلى حدوث الأضرار والحوادث والإصابات، وبالتالي ضياع الوقت والجهد والمال الذي يؤدي في النهاية إلى وجود فاقد في العملية الإنتاجية. هذا علاوة على إحداث سلوكيات غير مستحبة وارتباك في العمل.

مكان العمل هو أحد الأجزاء المخصصة للعمليات المختلفة للتصنيع والإنتاج ، ويزود مكان العمل بما يتفق مع طبيعة الأعمال الجارية، فعلي سبيل المثال ورشة الخراطة، تحتوي علي المخارط والخزائن (الدواليب) والعدد القاطعة وأدوات القياس وملحقات المخرطة مثل ظرف وصينية وفكوك مصلدة ومخانق ومفاتيح وذنب وخامات وقطع تم تصنيعها ..... الخ، كما تحتوي ورشة البرادة والتركيبات الميكانيكية علي الطاولات (الترج) والأنواع المختلفة من المبارد والمثاقب والمفاتيح المختلفة الأنواع والعدد القاطعة ..... الخ.

ويكمن التنظيم الصحيح لمكان العمل في ترتيب ووضع الخامات، والقطع التي تم تصنيعها، وعدد القطع، وأدوات القياس ..... وغيرها من عدد وأدوات مختلفة بشكل صحيح، يتناسب مع العملية الإنتاجية وعدم التعثر علي كل ما تقتضيه الحاجة من عدد قاطعة وأدوات بسرعة، وهذه هي الإرشادات والقواعد التي ينادي بها الأمان الصناعي. هذا يعني أن سلامة العاملين تكمن في المحافظة علي نظافة وتنظيم مكان العمل.

ويمكن تلخيص النظافة والتنظيم في الآتي :-

١. الممرات الخالية دائماً من أي معوقات.
٢. وجود الأجهزة الخاصة بالعمل في أماكنها.
٣. عدم امتلاء الأوعية الخاصة بالمشغولات المصنعة أكثر مما تتسع.

**المرجع في خراطة المعادن**

٤. إعادة الأدوات الغير مستعملة إلى أماكنها.
٥. تجهيز أرفف أو أوعية للأجزاء الصغيرة.
٦. وجود النضج (الترج) والآلات خالية من الأدوات الغير مستعملة.
٧. الإبلاغ عن العيوب الموجودة في الأرضيات كالحفر والكسور وغيرها التي قد تؤدي إلى إصابة العاملين أو تعثر العربات اليدوية.
٨. وضع القمامة والنفايات في الأوعية والأماكن المخصصة لها.
٩. إزالة المواد الزلقة (أثار الزيوت) من الأرضيات المجاورة للآلات. وقد أثبتت التجارب العملية أن معظم الحوادث التي وقعت بالمصانع كانت نتيجة عدم توفر الترتيب والنظافة، وكانت نتيجة ذلك على سبيل المثال الآتي :-
  - (أ) التعثر في مواد مبعثرة على الأرضيات والسلالم.
  - (ب) احتمال سقوط مواد من أعلا.
  - (ج) الانزلاق على أرضيات لزوجه.
  - (د) العمل حول أجزاء بارزة أو موضوعة في غير أماكنها.

### برنامج النظافة والتنظيم :

يجب أن تضع المصانع برنامجًا يشتمل على النظافة والتنظيم ، يتعاون الجميع في تنفيذه على أساس عمليات العناية وخاصة تلك التي يستلزم الأمر تصحيحها، وأهم ما يجب أن يقرره المشرفون ورؤساء الأقسام في هذا الصدد، هو كيفية استغلال المكان أو المساحات التي لديهم خير استغلال حسب مقتضيات العمل .. علمًا بأن برنامج النظافة والتنظيم يشتمل على الآتي :-

#### ١. المبنى :

يراعى بالمباني الآتي :-

- تنظيف الأسقف والأعمدة ودهاناتها بألوان زاهية عاكسه للإضاءة.
- ترميم وتنظيف الحوائط وإعادة دهانها في فترات ثابتة.

- توزيع أجهزة إطفاء الحريق في أماكن متفرقة من مكان العمل بحيث يسهل الوصول إليها، ويراعى في اختيارها أن تكون من نوع الحريق الذي يحتمل أو يشب.

- توضع بمواقع الإنتاج لافتات تحذير وأيضًا تعليمات لسلامة ووقاية العاملين في أماكن ظاهرة من مكان العمل، مثل الأحمال القصوى المسموح بها للروافع بالأوناش، والسرعات القصوى المأمونة المسموح بها سواء لماكينات التشغيل أو لمعدات النقل.

### ٢. الحوائط والأعمدة :

يراعى بالحوائط والأعمدة الآتي :-

- دهان الحوائط والأعمدة بألوان فاتحة لإعطاء المكان مزيدًا من الإضاءة.
- عدم استخدام الحوائط والأعمدة كأماكن لتعليق الملابس أو العدد أو لوضع السلالم المتحركة أو غير ذلك.

### ٣. الشبائيك والمناور :

يراعى بالشبائيك والمناور الآتي :-

- يغسل زجاج الشبائيك باستمرار كلما تراكم عليه الدخان أو الأتربة، حيث أن تراكم الأتربة والدخان يحجب نصف شدة الإضاءة الطبيعية.
- عدم استعمال جلسات الشبائيك كأماكن للتخزين.

### ٤. الأرصفة :

يراعى بالأرصفة الآتي :-

- يجب ألا تستعمل لأغراض التخزين حتى لا تعوق الحركة.

### ٥. السلالم والمخارج :

يراعى بالسلالم والمخارج الآتي :-

- يجب أن تكون جيدة الإضاءة ولا يوجد بها أي معوقات لسهولة الوصول إليها.
- الدرجات سليمة ومستوية ومصممة حسب الأصول الفنية.

### ٦. الأرضيات :

## المرجع في خراطة المعادن

يراعى بالأرضيات الآتي :-

- تصمم قشرة الأرض الخرسانية بحيث تتحمل أقصى حمل يمر فوقها، كما تجهز بفواصل للتمدد، وبميل مناسب يسمح بتصريف المخلفات السائلة من العمليات الصناعية أو مياه الغسيل إلى مجارى التصريف، والتنبيه بتنظيف الأرضيات في فترات منتظمة بعد انتهاء من العمل اليومي، وترميم أى تشرخات أو حفر عقب اكتشافها فوراً.
- بالنسبة للماكينات التي يصدر عن تشغيلها دويًا عاليًا كالمكابس وماكينات الديزل، فإنه يجب أن يكون لها أساسات كافية، كما يجب عزلها عن باقى أرضية الورشة بحاجز مطاطي، بحيث يمتص تأثير الاهتزازات الجانبية.
- بالنسبة للمجارى الأرضية التي يمر بها أنابيب وقود أو بخار أو هواء مضغوط أو كابلات كهربائية، فإنه يفضل أن تستقل مجارى الكابلات الكهربائية عن باقى الشبكات منعًا من حدوث أى تآكل بسبب أى ماس كهربائي، ويراعى أن تكون الفتحات العلوية للمجاري السابق ذكرها أعلى قليلاً من منسوب أرضية الورشة، كما توضع أغطية على هذه الفتحات منعًا من تجمع أى مخلفات بها.

#### ٧. الممرات والمخارج :

يراعى بالممرات والمخارج الآتي :-

- يحدد عرض الممر حسب نوع وضغط الحركة، علمًا بأن المصانع الحديثة تتجه إلى تحديد عرض الممر مساويًا على الأقل لعرض فتحة الباب أو المخرج المؤدى إليه.
- تحدد الممرات بوضوح كما تدهن حدودها بخطوط ملونة، وتكون دائماً خالية من أى عوائق.
- وجود أكثر من مخرج لتحاشي حدوث الإختناقات أو ما يسمى بعنق الزجاجة، وخاصة في حالة حدوث الخطر الذي يتطلب سرعة الهروب والإنقاذ السريع.

#### ٨. ماكينات التشغيل :

### المرجع في خراطة المعادن

يراعى بماكينات التشغيل الآتي :-

- يسمح ترتيب الماكينات بمساحات مناسبة وبزاوية معينة وذلك لسهولة تشغيلها وإجراء عمليات الصيانة بها عند الحاجة إلى ذلك، كما يمكن استقبال خامات التشغيل، بحيث لا يتعسر العاملين عليها.
- تجهز الماكينات بالحوامل اللازمة لوضع العدد المستخدمة عليها أثناء التشغيل، كما يجب وجود دواليب للعدة، بحيث لا يوضع على فرش أي ماكينة المنتج المصنع والعدد المستخدمة.
- وجود وعاء بكل ماكينة لحفظ مخلفات التشغيل مثل الريش أو البرادة أو النشارة وغيرها، مع ضرورة تفريغ تلك الأوعية بعد انتهاء من العمل اليومي.
- يراعى وجود حوامل بجوار الماكينات لوضع الأجزاء المصنعة أو نصف المصنعة أو الخامة بدلا من وضعها على أرضية الممرات.
- وضع دواسات خشبية أمام الماكينات ليقف عليها العمال والفنيين لتحميهم من الأمراض المفصلية نتيجة وقوفهم ساعات طويلة على الأرضية الخرسانية الرطبة.
- تزويد الماكينات التي يستعمل فيها سوائل التبريد بحواجز تمنع تثارها على الأرضية حول الماكينات، بحيث لا تتسبب في حوادث الانزلاق.
- توفير الإضاءة الكافية بحيث تسلط على أماكن التشغيل.

#### ٩. المنحنيات والتقاطيع :

يراعى بالمنحنيات والتقاطعات الآتي :-

- تحاشي وجود الأركان العمياء عند المنحنيات والتقاطعات منعا من حوادث التصادم مع وضع إشارات التحذير عند اللزوم.
- تحميل العربات اليدوية ومعدات النقل الداخلي بإرتفاع مناسب، بحيث تتيح الرؤية أمام العامل أو السائق.

#### ١٠. أماكن التخزين :

### المرجع في خراطة المعادن

يراعى بأماكن التخزين الآتي :-

- تصمم مساحات أماكن التخزين بما يتناسب مع إحتياجات الورشة وإنسياب الإنتاج.
- تخصص أماكن لتخزين المواد الخام، والمنتجات نصف المصنعة، والمنتجات كاملة التصنيع في المساحات المخصصة للتخزين.
- لا يجب تحميل الأرفف أو الحوامل فوق طاقتها، كما يجب أن تكون طرق الرص أو التعبئة أو التشوين بطرق آمنة.
- توضع بطاقات على كل صنف من مواد التخزين تبين أنواع المواد المخزونة.
- يراعى عدم تخزين مواد بالقرب من مواد أخرى تتفاعل معها بسهولة والتي قد يحدث عنها حرائق ذاتية، أما بالنسبة للمواد القابلة للاشتعال والتي قد تصل نقطة اشتعالها في درجات حرارة الجو وخاصة في فصل الصيف، فإنها يجب أن تخزن في مناطق منفصلة أو في أبنية مكيفة.
- يجب تخزين المواد القابلة للانفجار بمخازن مستقلة، بحيث تبعد مسافات مناسبة عن المخازن الأخرى.

### نتائج حسن تنظيم ونظافة مكان العمل :

أثبت حسن تنظيم ونظافة مكان العمل النتائج التالية :-

١. العمل على خفض سعر التكلفة للسلعة وزيادة الإنتاج كما وكيفا.
٢. سهولة مراقبة الإنتاج.
٣. انخفاض نسبة الفاقد في الصناعة وكذا انخفاض نسبة وقوع الإصابات.
٤. استغلال الزمن المخصص للعمل في الإنتاج وعدم ضياع جزء منه في الحصول على الأدوات والخامات.
٥. توفير مساحات كبيرة من الأرضيات التي يساء استعمالها فتخصص لأغراض العينات والإنتاج.

٦. سهولة الحركة في الممرات التي يتطلبها إنجازات العمل.

## تخطيط مكان العمل

تخطيط مكان العمل شيء مرغوب ومستحب ، وقد يختلف التخطيط من ورشة إلى أخرى، وذلك وفقاً لإختلاف لطبيعة العمل أو لإختلاف العمليات الصناعية. وبصفة عامة فإنه يجب أن يراعى عند تخطيط مكان العمل الانطلاق من خلال القواعد التالية:-

١. وجود مساحات كافية أمام وخلف كل ماكينة، بحيث تيسر حركة الفنيين بسهولة وأمان.

٢. وضع الخامات وأدوات وآلات القطع وغير ذلك بجوار الفني الذي يوم بالتشغيل، بحيث تكون على أقرب مسافة ممكنة منه، على ألا تعرقل حركاته.

٣. وضع الأدوات والعدد الكثيرة الاستعمال بشكل أقرب، أما الأدوات النادرة الاستعمال فتوضع في مكان آخر، كما توضع الرسومات أو اللوحات الخاصة بالأجزاء المطلوب تنفيذها في مكانها الخاص.

٤. تنظيم مكان العمل بحيث لا يكون مكدساً بقطع الخام والقطع الجاهزة (القطع التي تم تصنيعها)، بل يوضع كل منهما في المكان الخاص به.

٥. يجب أن يشتمل المكان على أرفف أو دواليب لحفظ العدد وآلات القطع وغير ذلك، بحيث يكون كل نوع من هذه العدد له مكانه الخاص.

### حساب المساحات اللازمة للعمل على الماكينات :

يتضح مما سبق عرضه أنه من الممكن حساب المساحات اللازمة للعمل على أي ماكينة، ومن خلال هذه المساحات بالإضافة إلى مساحة الطرقات اللازمة، والمساحات اللازمة لوسائل النقل الآلية، يمكن تحديد المساحة اللازمة للورشة أو المصنع كله . على أن يوضع في الاعتبار الإضاءة الطبيعية على الماكينات، وكذلك وسائل التهوية الطبيعية والصناعية باعتبار أن ذلك له تأثير مباشر على الإنتاج، وبالإضافة إلى ذلك فهناك



عوامل أخرى لها تأثيرها الواضح على العملية الإنتاجية وأهمها الآتي :-

١. أجهزة القياس التي يجب أن تحفظ في مكان خاص بعيدة عن العدد والأدوات، كما يوصي أن تخزن في مكان مكيف بدرجة حرارة ثابتة مقدارها ٢٠<sup>0</sup> م.

٢. الرسومات المختلفة المراد تنفيذها الخاصة بأقسام التشغيل والإنتاج، يجب وضعها في أماكن يسهل الاطلاع عليها، بحيث تكون في أغلفة من البلاستيك الشفاف وتحمل على حوامل خاصة، وتثبت في مكان مناسب على الماكينات.

٣. أدوات النظافة ومخلفات التشغيل، يجب أن تحفظ في مكان خاص بعيدة عن حيز الماكينات.

٤. يجب أن يشتمل المكان على أدوات وتجهيزات الرفع المساعدة ، لتساعد العمال على رفع الأجزاء الكبيرة ولتخفيض الوقت والجهد المبذول.

٥. يجب أن تتوفر الإضاءة والتهوية الجيدة بمكان العمل، ويمكن أن تكون التهوية طبيعية أو صناعية أو كلاهما معاً، مع الاحتفاظ بدرجة حرارة معتدلة ورطوبة مناسبة ... الخ.

٦. إخلاء مكان العمل من المشغولات المنتهية من على آلات الثقب والمخارط أو أي نوع آخر من الماكينات وتخزينها بالمكان المخصص لذلك، أما المشغولات الكبيرة فيجهز لها وسائل نقل مناسبة.

ويمكن القول في النهاية أن كل ما يحتاجه الفني .. يجب أن يكون قريباً منه بدون إرباك المكان، وبحيث لا يمنع حركته في أي اتجاه، وكذلك كل ما يحتاج إليه أثناء العمل يجب أن يكون في متناول يديه.

### تنظيم مكان عمل فني الخراطة :

مكان عمل فني الخراطة هو جزء من المساحة المخصصة للإنتاج بالقسم، وهو يحتوي على الماكينة ودولاب لحفظ الآلات القاطعة وأدوات وأجهزة القياس والخامات والمنتج المصنع وبعض التجهيزات المساعدة، وأيضاً أدوات الوقاية الشخصية التي يستخدمها،

لذلك يراعى عند تخطيط مكان العمل النموذجي لفني الخراطة أن بمساحة مناسبة، بحيث لا يعوق حركته أثناء العمل، كما يكون منظماً كما هو موضح بشكل ٨ - ١ ، ويراعى أن يتوفر به القواعد التالية :-



١. توضع الخامات والعدد بحيث تكون بالقرب من حركة الفني الطبيعية، كما يجب أن يكون جميع متطلباته بالقرب منه ، بل علي أقري مسافة ممكنة، بحيث لا تعرقل حركاته.

٢. توضع العدد والأدوات الكثيرة الاستعمال بشكل أقرب، أما الأدوات النادر استعمالها فتوضع في مكان آخر.

٣. رسم المشغولات المطلوب خراطتها علي اللوحة ٢ الموضحة بشكل ٣ - ١، أما الأوراق الغير مستعملة وأغراضه الخاصة فإنها توضع في أحد أدراج الخزانة (الدولاب).

٤. يجب ألا يكون مكان العمل مكس بالخامات والمشغولات الجاهزة، بل يجب أن توضع المشغولات الجاهزة في مكان يتناسب مع اتجاه حركة التشغيل، وذلك حسب تسلسل تكنولوجيا العمل . ويعتبر هذا الشرط هام بشكل خاص عند تشغيل القطع الكبيرة ، أو عند تشغيل القطع التي تحتوي عدة عمليات مثل الخراطة . القشط . التفريز . التجليخ ..... الخ.

ومن الأفضل حفظ الخامات الصغيرة التي يتم تصنيعها بكميات كبيرة في الأدراج الموجودة بالخزانة (الدولاب) وعلي مستوي يدي الفني، كما يجب وضع القطع الجاهزة في صناديق مائلة تقع علي مقربة من مكان العمل.

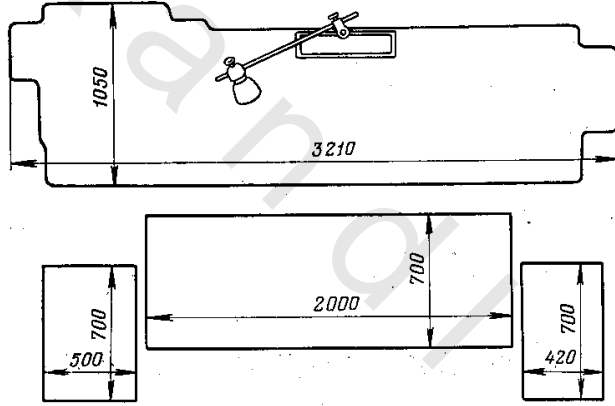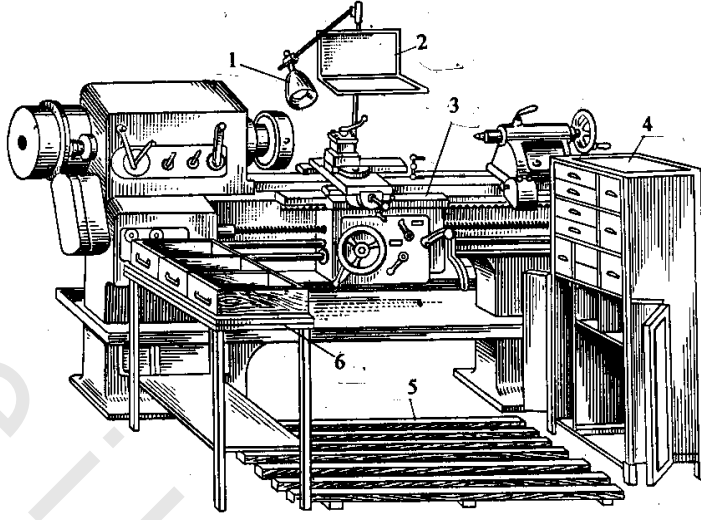

شكل ٨ - ١

المكان النموذجي لعمل فني الخراطة

١. مصباح كهربائي.
٢. لوحة وضع أدوات القياس وتثبيت أوامر التشغيل .. الرسومات المطلوب خراطتها.
٣. المخرطة.
٤. خزانة حفظ العدد .. (دولاب).
٥. لوحة خشبية توضع على الأرض .. (تحت أقدام الفني).

**المرجع في خراطة المعادن**

٦. أوعية للخامات والمشغولات المنتجة.

المرجع في خراطة المعادن

## الفصل الثاني

# مخاطر عمليات قطع وتشغيل المعادن

## مُهَيِّدٌ

على الرغم من التقدم الهائل الذي وصل اليه الانسان، الا أن ما ابتكره من آلات ومعدات وماكينات وأجهزة حديثة لغرض خدمته وتوفير وسائل رفايته، قد أصبحت في الوقت نفسه أداة خطرة عندما لا يحسن استخدامها.

يتناول هذا الفصل مخاطر عمليات قطع وتشغيل المعادن، ومخاطر الأدوات والعدد المستخدمة بالورش الخراطة مثل الثقبات وأقلام الخراطة ..... وغيرها.

ويتعرض إلى قواعد وإرشادات السلامة في عمليات قطع المعادن، والإرشادات التي يجب إتباعها قبل بدء العمل على الماكينات المختلفة.

## عمليات قطع وتشغيل المعادن

### بورش الخراطة

تجرى عمليات قطع وتشغيل المعادن باستخدام ماكينات التشغيل المختلفة مثل المخارط، حيث تتغير شكل المشغولات عن طريق إزالة أجزاء من معدنها في صورة رايش.

تستخدم هذه الماكينات عدد مختلف مثل أقلام الخراط . ثقابات (بنط) - براغل ..... وغيرها، هي عدد عالية الثمن ، لذلك يجب العناية بها وصيانتها بصفة دورية، كما يجب إنتقاء المكان المناسب لتخزينها وترتيبها.

تتميز أدوات القطع المستخدمة في تشغيل المعادن بصلادة عالية تفوق صلادة المعادن المراد قطعها، علاوة على الأشكال الهندسية لحدودها القاطعة التي تحدده ظروف عمليات القطع المختلفة.

ولتجنب وقوع الحوادث أثناء استخدام العدد الآلية المختلفة ، فإنه يجب إتباع قواعد وإرشادات الأمان والسلامة .. فيما يلي وصف للأكثر أنواع العدد الآلية استخداماً بورش الخراطة.

### المخارط

تعتبر المخرطة الأفقية العامة هي الماكينة الأولى في المصانع ، حيث تستخدم في جميع المصانع الإنتاجية، وجميع ورش الصيانة الميكانيكية، ويتضح أهميتها فيما ينتج منها من قطع غيار.


#### أقلام الخراطة :

تستخدم أقلام الخراطة في قطع وتشكيل المعادن حسب المواصفات الفنية المطلوبة، حيث تعتبر هي الأدوات القاطعة الرئيسية للمخرطة، أما أشكاله وأحجامه فهي متعددة، ويختلف استخدام كل منها عن الآخر باختلاف عملية القطع المطلوبة.

#### المرجع في خراطة المعادن

يتأثر الحد القاطع لقلم المخرطة أثناء عمليات قطع المعادن المختلفة لضغوط عالية ودرجات حرارة مرتفعة، الأمر الذي يؤدي إلى تغيير شكل الحد القاطع نتيجة للتآكل ويصبح القلم بعد فترة غير صالح للاستمرار للقطع، ويلزم لذلك نزع وإعادة تجليخه وهذا يضيع في الوقت ويؤثر على الاستهلاك السريع لعدد القطع، لذلك تصنع الآلات القاطعة بصفات وعناصر أساسية تجعلها قادرة على التحمل والصمود أمام المعادن المختلفة المطلوب تشغيلها.

أقلام الخراطة الموضحة بعض منها بشكل ٨ - ٢ ذات زوايا حادة، ولكي تكون قادرة على عمليات القطع والتغلغل بالمشغولات المعدنية المختلفة، فإنه يجب المحافظة عليها بوضعها بأماكنها الخاصة بخزانة (دولاب) العم، وعدم الإهمال في وضعها بأماكن يسهل سقوطها، التي قد تؤدي إلى إصابات بقدم أو يد الفني.

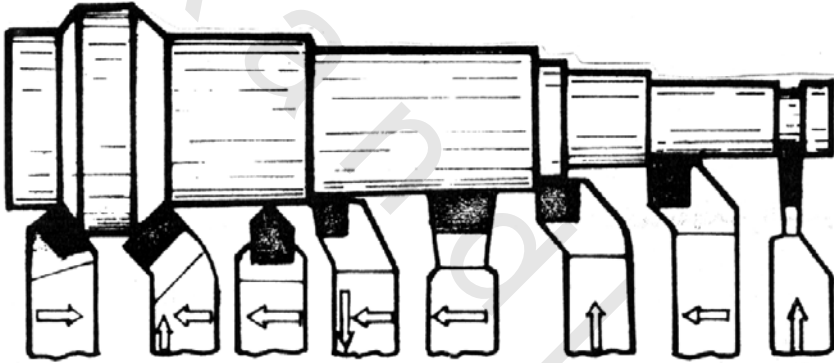


شكل ٨ - ٢

بعض أقلام الخراطة الخارجية

### احتياطات الأمان والسلامة :

- للوفاية ولمنع حدوث إصابات ، ولزيادة الأمان أثناء تجليخ أقلام الخراطة أو العدد الأخرى .. فإنه يجب إتباع الإرشادات التالية :-
١. يجب ضبط الساند بحيث لا يزيد بعده عن قرص التجليخ عن ٢ ملليمتر.

٢. يجب استخدام الحاجز الواقي المثبت بالمخرطة كما هو موضح بشكل ٨ - ٣ وذلك لوقاية فني المخرطة من الأجزاء البارزة بالظرف أو الصينية، ولوقايته أيضاً من تطاير الرايش أثناء عمليات التشغيل.

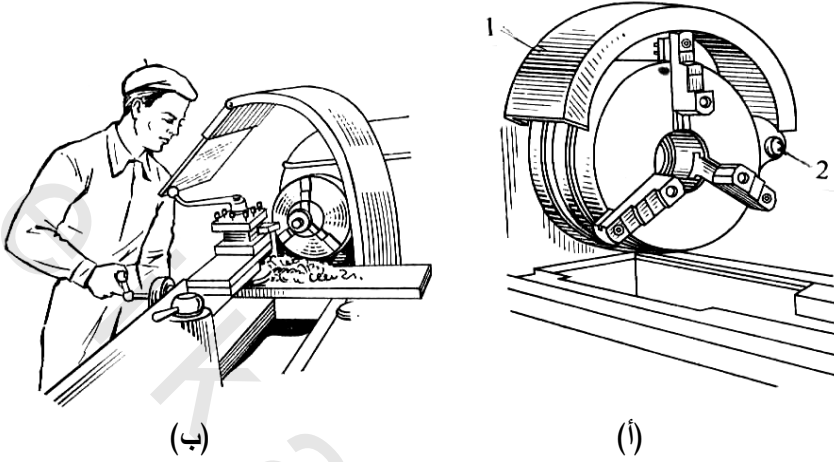


شكل ٨ . ٣

إستعمال الساتر لوقاية فني المخرطة من تطاير الرايش

١. ساتر واقى معدني .
  ٢. إتصال الساتر الواقي مفصلياً بجسم الرأس الثابت بالمخرطة.
  - (أ) ساتر واقى مفصلي مثبت بالرأس الثابت بالمخرطة.
  - (ب) ساتر واقى مفصلي مثبت بالعربة ويحتوي على لوحة زجاجية غير قابلة للكسر.
٣. يجب استخدام الساتر الواقي المثبت بآلة التجليخ اليدوي كما هو موضح بشكل ٨ - ٤.



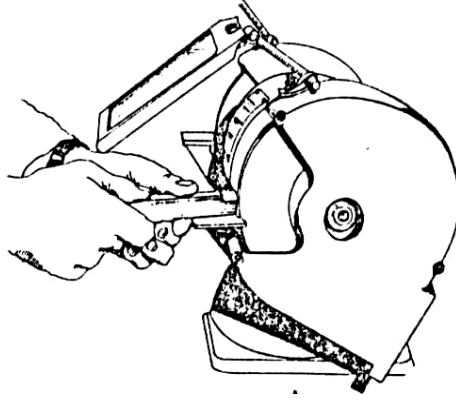

شكل ٨ - ٤

استخدام الحاجز الواقي

٤. يجب استخدام النظارة الواقية بطريقة محكمة لتشمل كلا العينين كما هو موضح  
بشكل ٨ - ٥ أثناء التشغيل على المخرطة أو عند العمل على آلات التجليخ اليدوية  
حماية لعينيك.



شكل ٨ - ٥

استخدام النظارة الواقية بطريقة محكمة


لتشمل كلا العينين أثناء التشغيل على المخرطة

٥. عدم لمس قرص التجليخ أثناء دورانه.

## الوقاية من حوادث المخرطة :

لتجنب وقوع حوادث أثناء تشغيل الأجزاء المراد خراطتها، فإنه يجب إتباع قواعد وإرشادات الأمان والسلامة التالية :-

١. يجب أن يكون وقاء المخرطة يعمل من خلال دائرة كهربائية أو هيدروليكية متصلة بمجموعة التحكم أو بعمود التشغيل ، بحيث لا يمكن تعشيق المخرطة إلا إذا كان الغطاء في وضع التشغيل الآمن كما هو موضح بشكل ٨ - ٦ .

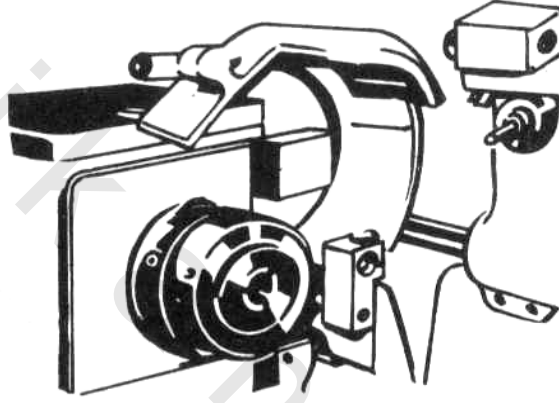


شكل ٨ - ٦

وقاء لمخرطة برجية يعمل من خلال دائرة كهربائية متصلة بعمود الإدارة

٢. صواني المخارط التي تبلغ أقطارها ٥٦٠ . ١٢٥٠ ملليمتر تحاط بسياج واقى من الجانب المقابل للشغلة، أما المناطق الخطيرة التي حول صواني المخارط الأكبر من قطر ١٢٥٠ ملليمتر، فإنها يجب أن تسور بإحاطتها بسياج من جميع النواحي.

٣. يجب إحاطة المشغولات والخامات التي على شكل قضبان طويلة والتي تبرز من الغراب الثابت بسياج مع سندها، بحيث تجنب انبعاث الضوضاء الناجم عند تشغيلها، كما تعمل على منع حدوث أي مخاطر بسببها كما هو موضح بشكل ٨ -


٧.

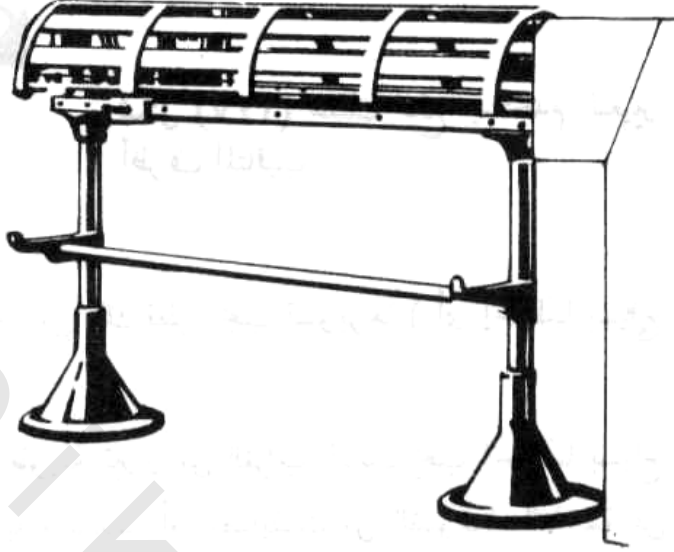

شكل ٨ - ٧

إحاطة المشغولات والخامات المراد تشغيلها بسياج  
بحيث تعمل على تخفيف الضوضاء وتمنع الحوادث


٤. يجب استخدام الحواجز الواقية الشفافة لمنع تطاير الرايش على العاملين بالورشة، وإذا تعذر ذلك لأسباب فنياً، فإنه يجب على الخراط استخدام قناع وجه أو نظارة واقية.
٥. عند قطع المشغولات ذات الأحجام الكبيرة الغير منتظمة، فإنه يجب تغطية المساحات الخطيرة من أماكن العمل بوسيلة واقية.
٦. يعتبر أي تشغيل يدوي في أثناء دوران عمود التشغيل مصدرًا للحوادث الجسيمة، ومع ذلك فإذا تطلب الأمر في بعض الأحيان إجراء عملية بسيطة مثل قطع القلاووظ يدويًا باستخدام كفة قلاووظ كما هو موضح بشكل ٨ - ٨، فإنه يجب تشغيل المخرطة على أقل سرعة، ومراعاة اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية لمنع الحوادث والإصابات.

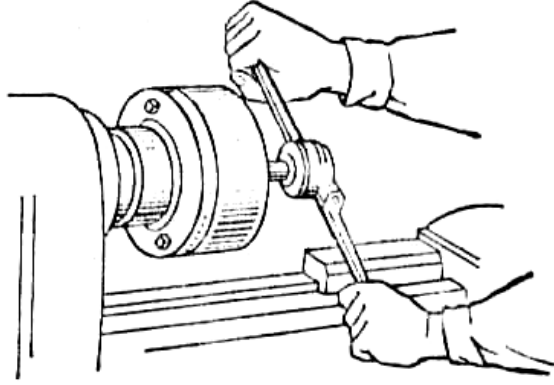

شكل ٨ - ٨

يعتبر أي تشغيل يدوي في أثناء دوران عمود  
تشغيل المخرطة مصدراً للحوادث الجسيمة

٧. ترك مفتاح الظرف بالمخرطة من أكبر مصادر الخطر، ويمكن تجنب هذا الخطأ  
باستخدام مفاتيح ربط آمنة يطرد آلياً بعد الاستخدام بفعل الدفع النابض اللولبي  
الداخلي بالمفتاح (السوستة) كما هو موضح بشكل ٨ - ٩.

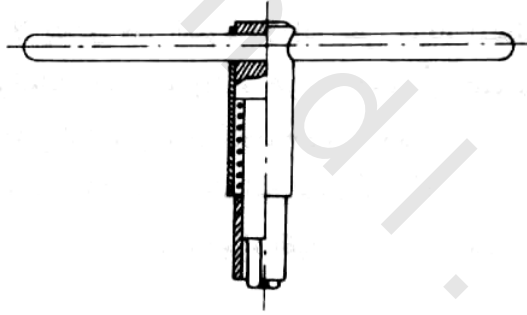

شكل ٩ - ٨

مفتاح ظرف مخرطة آمن يطرد آلياً بعد الاستخدام  
بفعل دفع النابض اللولبي الداخلي بالمفتاح

٨. يمنع نهائياً فك أو تركيب الظرف عندما يتلقى عمود الدوران الحركة الدورانية من  
المحرك الكهربائي .. مهما كانت سرعته بطيئة.

**الرجع في خراطة المعادن**


## المثاقب

تعتبر آلات الثقب من أكثر الآلات الميكانيكية إنتشارًا، حيث تستخدم في جميع ورش التصنيع والصيانة مثل الورش الميكانيكا . السيارات . الحدادة . الكهرباء . النجارة ..... وغيرها.

### الوقاية من المثاقب :

للوقاية ولتجنب وقوع الحوادث أثناء استخدام المثاقب المختلفة ، فإنه يجب إتباع إرشادات الأمان والسلامة التالية :-

1. يجب تثبيت المشغولات ومرشحات (دلائل) التشغيل والمثبتات بحيث تمنع قطع التشغيل من أي حركة أثناء التشغيل.
2. ماكينات التنقيب المتعددة الأعمدة التي يمكن تشغيل أعمدتها كل منها على حدة، يجب أن تزود بمفاتيح كهربائية وتشغيل الدواسات لتكون في متناول العامل أو الفني الذي يعمل عليها وهو في مكانه. كما يجب أن يزود كل عمود تشغيل بوسيلة تحكم.
3. يحظر الصعود على صينية أي ماكينة نظرا للخطورة الناجمة عن ذلك.
4. يجب عدم إجراء أي قياسات يدوية عندما تكون الماكينة في حالة تشغيل.
5. يوصى باستخدام سنبك دفع عند نزع ظرف المثاقب كما هو موضح بكل 8 - 10 ، مع ترك إحدى اليدين حرة لتلقي الظرف ومنعه من السقوط.
6. يجب على الفنيين ذوي الشعور الطويلة ارتداء غطاء للرأس عند تشغيل ماكينات التنقيب حتى لا يشتبك الشعر بعمود الإدارة.

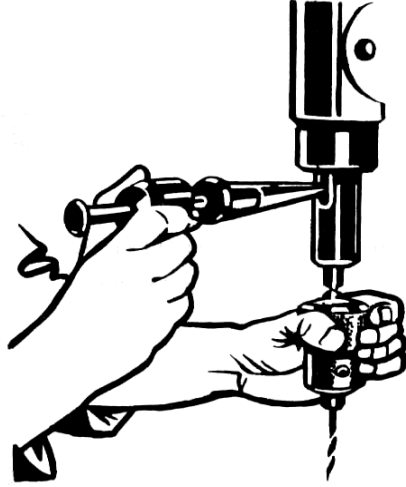

شكل ٨ - ١٠

استخدام سنبك عند نزع ظرف المثقاب

## مخاطر العدد اليدوية

تتميز أدوات القطع المستخدمة في العمليات اليدوية لتشغيل المعادن مثل المبارد . الفراجير ( البراجل ) . المفكات . مفاتيح الربط . الأجنات . المطارق ... وغيرها من العدد بصلادة عالية تفوق صلادة المعدن المراد قطعه .

عادة تكون مثل هذه العدد معرضة للتآكل نتيجة لكثرة الاستخدام، وهذا يدعو إلي العناية بها وصيانتها بصفة دورية، كما يجب انتقاء الأماكن المناسبة لتخزينها عندما لا تكون مستخدمة، لأن ترتيبها ونظافتها يساعدان على تجنب العديد من الحوادث التي قد تقع بسببها .

ولتجنب وقوع الحوادث أثناء استخدام أو تداول أو تخزين عدد القطع اليدوية المختلفة، فإنه يجب إتباع قواعد وإرشادات الأمان والسلامة .

وفيما يلي وصف لأكثر أنواع عدد القطع اليدوية استخداماً، وكذلك كيفية صيانتها

وتخزينها :-

### المرجع في خراطة المعادن


## المبرد :

المبرد عبارة عن أداة قطع متعددة الأسنان، أى ذات حدود قاطعة يمكنها من تسوية الأسطح ، لكل سنة من أسنان المبرد عبارة عن حد قاطع Cutting Edge يحتوى على زاوية قطع، وزاوية جرف ، وزاوية خلوص .. شأنها شأن الأدوات والعدد القاطعة الأخرى.

تجرى عملية البرادة اليدوية باستعمال المبارد بالأشكال والموصفات التي تتناسب مع الأجزاء المراد تشغيلها، وذلك عن طريق تحريك المبرد حركة خطية ترددية Linear Reciprocating من خلال الدفع به إلى الأمام مع الضغط عليه للقيام بعملية القطع أو بمشوار القطع Working Stroke (لإزالة طبقة رقيقة من معدن المشغولة على هيئة رايش) ، ثم يسحب المبرد إلى الخلف في مشوار العودة Return Stroke دون ضغط لتبدأ عملية ترددية جديدة .... وهكذا.

وتتطلب برادة أسطح المشغولات التي يزيد عرضها عن عرض المبرد، تحريك البرد في اتجاه جانبي، ويطلق على هذه الحركة بحركة التغذية Feed. تصنع المبارد من الصلب العالي الكربوني المقسى والمطبع .. Hardened Steel And Tempered بأنواع وأشكال وأبعاد مختلفة لتناسب مع المواد المراد تشغيلها وطبيعة عملية البرادة.

تعرف أطوال المبارد بصفة عامة بطول الجزء القاطع بكل منها ، وعلى سبيل المثال طول المبرد الموضح بشكل ٨ - ١١، يبدأ من طرف المبرد إلى كتفه، مع ملاحظة استبعاد المقبض من عملية القياس، وتتراوح أطوال المبارد عادة ما بين ٤ - ١٢//، ويصل إلى ١٤ بوصة في بعض الأنواع، أما أبعاد المبارد في النظام المتري تصل ما بين ١٠٠ - ٣٥٥ ملليمتر.

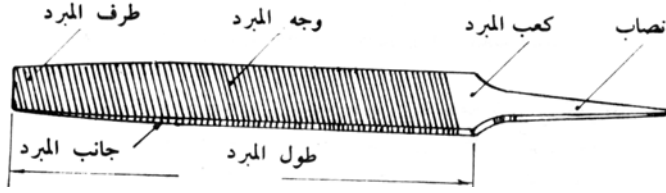


شكل ٨ - ١١

أجزاء المبرد

### الوقاية من الإصابة بالمبارد :

للووقاية ومنع حدوث إصابات ولزيادة الأمان عند إستخدام المبارد المختلفة الأشكال والأحجام ، فإنه يجب أن يزود المبرد المستخدم بمقبض (نصاب) جيد مناسب لحجمه كما هو موضح بشكل ٨ - ١٢، بحيث يكون أطرافه سليمة وغير بالية أو مشقوقة، حيث يسبب المبرد العاري (المبرد الذي لا يحتوي علي نصاب) إصابات بالغة ومستديمة وذلك نتيجة لاحتكاكه براحة بيد العامل، أو عندما يتصادف أى عقبة أثناء عملية البرادة، كما يسبب إصابات بالقدم عند سقوطه سهواً من على ضد التشغيل (الترجة).

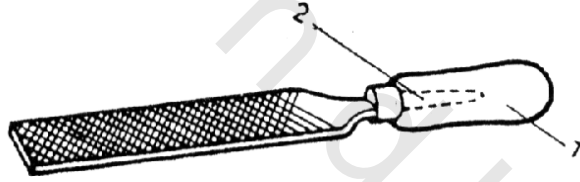

شكل ٨ - ١٢

مبرد مبطط

١. المقبض.

٢. النصاب.


### فرجار التقسيم :

يسمى بالوسط الفني بالبرجل العدل، حيث يتكون من ساقين مستقيمين ينتهي كل منهما بسن مدبب على شكل شوكة كما هو موضح بشكل ٨ - ١٣. يستخدم فرجار التقسيم في تقسيم المسافات ونقل الأبعاد أو نقل بعد بين نقطتين

### المرجع في خراطة المعادن



على سطح قطعة تشغيل بالاستعانة بالقدم الصلب .

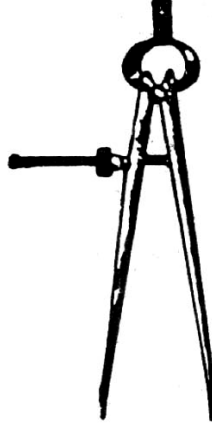

شكل ٨ - ١٣  
فرجار التقسيم

#### الوقاية من فرجار التقسيم :

للوفاية ومنع حدوث جروح بسبب الطرفين المدببين للفرجار ، فإنه يجب مراعاة الإرشادات التالية :-

١ . يجب ضم ساقيه بعد الاستخدام، ووضعه في مكانه المخصص له.

٢ . يفضل تغطية سني الفرجار عند تخزينه.

#### جهاز التخطيط والعلام البسيط :

جهاز التخطيط والعلام البسيط الموضح بشكل ٨ - ١٤ (أ) يسمى بالوسط الفني

بالشكار .

يحتوي الشكار على شوكة طرفيها مدببان من كلتا جانبيها، تستخدم هذه الشوكة


في تخطيط المشغولات المعدنية.

#### الوقاية من جهاز التخطيط والعلام :

للوفاية ومنع حدوث الإصابات بسبب الطرف المدبب للشوكة، فإنه يجب تخزينه

بعد الانتهاء من استخدامه، مع مراعاة الإرشادات التالية :-

١. يجب تخزين الشنكار بحيث تكون الشوكة بوضع رأسي .
٢. يجب تأمين طرفا الشوكة المدببان بغرس كل جانب بقطعة من الفلين أو المطاط كما هو موضح بشكل ٨ - ١٤ (ب) وذلك لتفادي الإصابة بالجروح.

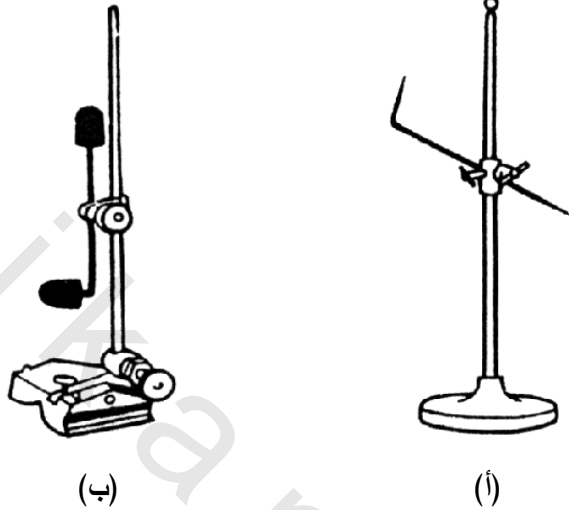

شكل ٨ - ١٤

الشنكار .. جهاز التخطيط البسيط

(أ) الشنكار .. جهاز تخطيط بسيط عندما يكون مستخدماً.

(ب) الشنكار أثناء تأمين الطرفين المدببين بقطع من الفلين أو المطاط بعد الاستخدام.

**ملاحظة :**

يراعى وضع جهاز التخطيط والعلام البسيط (الشنكار) بعد استخدامه على نضد العمل (الترجة) في وضع أفقي وذلك، لتفادي حدوث إصابات أو جروح بسبب الطرف المدبب للشوكة.

**المفك :**

 
تستخدم المفكات المختلفة الأحجام في ربط المسامير الملولبة أو فكها.

**الوقاية من الإصابة بالمفكات :**

**المرجع في خراطة المعادن**

للوفاية ومنع حدوث إصابات ولزيادة الأمان عند استخدام المفكات المختلفة الأحجام، فإنه يجب مراعاة الإرشادات التالية :-

١. يجب أن تكون جميع المفكات مزودة بمقابض محكمة بشكل ثابت، بحيث تكون سليمة وأطرافها غير بالية أو غير مشقوقة كما هو موضح بشكل ٨ - ١٥.
٢. يجب أن يكون المفك المستخدم في الأعمال والتركيبات الكهربائية مصنوعة من مواد غير موصلة للكهرباء مثل الخشب أو اللدائن "البلاستيك".



شكل ٨ - ١٥

مفك بمقبض جيد

### مفاتيح الربط :

غالباً ما تحدث التلفيات بمفاتيح الربط نتيجة للاستخدام السيئ لها ، كما يتسبب استخدام المفتاح العادي (البلدي) الموضح بشكل ٨ - ١٦ (أ) وهو في حالة سيئة إلى تلف الصامولة، وقد ينزلق المفتاح أثناء استخدامه مؤدياً إصابة مفاصل العامل . علماً بأنه لا يتحقق الربط الجيد لمسمار أو صامولة، إلا باستخدام مفتاح ربط جيد مناسب لكل منهما كما هو موضح بشكل ٨ - ١٦ (ب).



شكل ٨ - ١٦

استخدام مفتاح الربط

١. مفتاح ربط عادي ( بلدي ).

٢. استخدام مفتاح جيد لربط الصواميل بالوضع الصحيح.

### الوقاية من الإصابة بمفاتيح الربط :

للمحافظة ومنع حدوث إصابات ولزيادة الأمان عند استخدام مفاتيح الربط المختلفة

المقاسات ، فإنه يجب مراعاة الإرشادات التالية :-

١. عدم استخدام المفاتيح التالفة .
٢. استخدام المفاتيح بالمقاسات المحددة لربط أو فك الصواميل المناظرة لها .
٣. عدم استخدام المفاتيح كمطرقة .

## الفصل الثالث

### مخاطر الحركات الميكانيكية

## مَهَيِّدٌ

يتناول هذا الفصل مخاطر الحركات الميكانيكية، من حيث الحركات الدائرية مثل الحركة الدائرية للحدافات والبكرات، وصلات الأعمدة الناقلة للحركة الطولية، دوران ظرف المخرطة الحامل للمشغولة بشكل غير منتظم نتيجة للإهمال تثبيته جيداً بعمود الدوران، عدم نزع المفتاح من ظرف المخرطة بعد عملية الربط أو الفك مباشرة والذي يؤدي إلى أخطار بالغة.

ويتعرض إلى مصادر الخطورة بالماكينات، حيث تكمن المخاطر الميكانيكية عند نقط تداخل الحركة .. (أي عند الاقتراب أحد أطراف العامل من جزأين متحركين أو عند الاقتراب من جزء ثابت ينزلق عليه جزء آخر متحرك)، حيث تكون نقط التداخل أو نقط التلامس من مصادر الخطورة أثناء هذه الحركات، والتي تؤدي إلى جذب الأطراف أو اصطدام أجزاء الماكينات بها تحت ضغط كبير، والتي يحدث عنها دهس أو كسر العظام أو بتر الأطراف. ومن ثم فإنه يجب حجب هذه الأماكن بوسائل مناسبة لمنع حدوث أخطار.

## المخاطر الميكانيكية

يقصد بالمخاطر الميكانيكية تلك التي يتسبب في حدوثها قوة حركة أو قوتان معاً، وكل ما ينشئ نتيجة اتصال الأجسام المتحركة بعضها مع بعض كالرافعات والعربات وما شابهها، حيث يقع الحادث نتيجة للاصطدام بين جسمين أو بفعل السقوط (مثل السقوط من مكان مرتفع)، أو نتيجة (إنحشار) الضغط على أحد أطراف جسم إنسان كالذراع أو القدم بين الأجزاء المتحركة مثل التروس والدرافيل وما شابهها، أو تعلق الملابس بجزء دوار بماكينة.

### أسباب المخاطر الميكانيكية :

يمكن حصر الأسباب الأساسية للمخاطر الميكانيكية في بعض الحركات الميكانيكية، وبعض عمليات القطع والتشكيل في الآتي :-

١. الحركة الدائرية.

٢. الحركة الترددية الإنزلاقية.

٣. نقطة تداخل الحركة.

٤. عمليات قطع وتشغيل المعادن.

٥. عمليات التشكيل.


٦. الحواجز الواقية.

## الحركة الدائرية

الحركة الدورانية هي الحركة الأكثر انتشاراً في الآلات والماكينات المختلفة، وهي تستخدم لدوران أعمدة لتكون وسيلة لنقل حركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وقد تتسبب الأجزاء الدائرية إلى مخاطر للعاملين المتواجدين بالقرب منها أو الغير يقظين إن لم تكن مغطاة بشبكات معدنية أو بحواجز واقية. وأقرب أمثلة لذلك هي الآتي :-

**المرجع في خراطة المعادن**


١. الحدافات والبكرات ذات الأقطار الكبيرة المثبتة على أعمدة دائرية، تكمن الخطورة من خلال وسائل تثبيتها بمسامير الربط أو بالخوابير. السهم يشير إلى أماكن الخطورة بها كما هو موضح بشكل ٨ - ١٧.

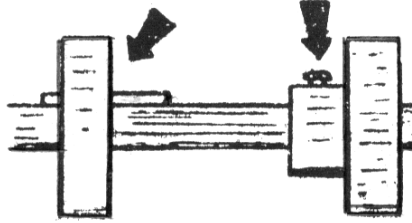

شكل ٨ - ١٧

تثبيت الحدافات والبكرات عن طريق المسامير والخوابير البارزة والغير مغطاة من المصادر التي تؤدي للمخاطر


٢. وصلات الأعمدة الناقلة للحركة الطولية، تكمن خطورتها من خلال وسائل تثبيتها بمسامير الربط البارزة، والسهم يشير إلى أماكن الخطورة بها كما هو موضح بشكل ٨ - ١٨.

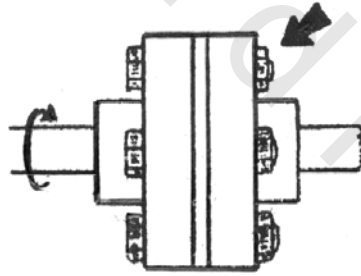

شكل ٨ - ١٨

وصلات الأعمدة التي تحتوي على مسامير بارزة تؤدي للمخاطر


٣. يوضح شكل ٨ - ١٩ الوضع الصحيح لوصلات الأعمدة الناقلة للحركة، حيث وضعت تجهيزات لتغطية المسامير أو الخوابير البارزة لتكون آمنة للفنيين العاملين عليها.

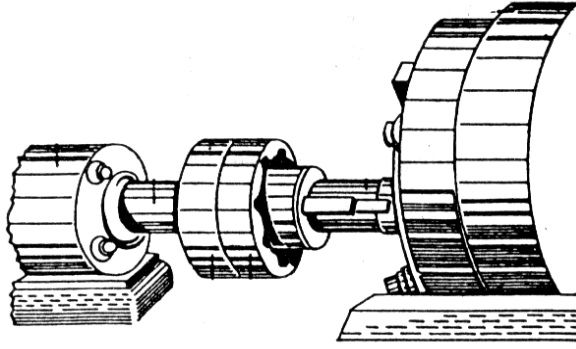

شكل ٨ - ١٩

الوضع الصحيح لوصلات الأعمدة

٤. دوران ظرف المخرطة الحامل للمشغولة بشكل غير منتظم، وذلك نتيجة للإهمال  
تثبيته جيداً بعمود الدوران كما هو موضح بشكل ٨ - ٢٠.

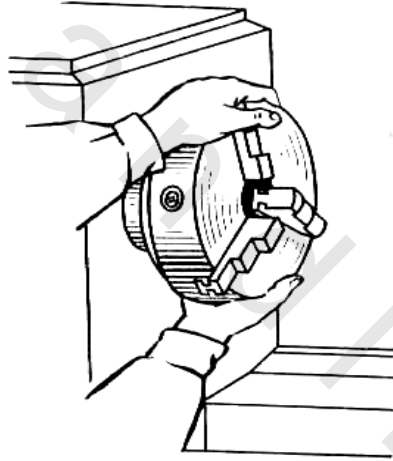


شكل ٨ - ٢٠

دوران ظرف المخرطة بشكل غير منتظم  
نتيجة عدم تثبيته بعمود الدوران جيداً

٥. عدم نزع المفتاح من الطرف بعد عملية الربط أو الفك مباشرة كما هو موضح بشكل ٨  
- ٢١ يؤدي إلى أضرار بالغة.

**المرجع في خراطة المعادن**



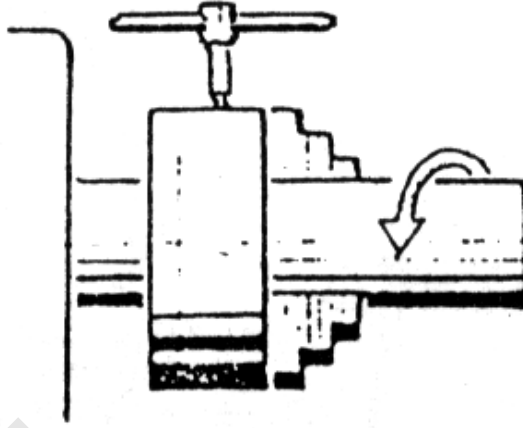

شكل ٨ - ٢١

حدوث أخطار بالغة نتيجة لعدم نزع  
مفتاح الظرف بعد عملية الربط أو الفك مباشرة


## نقط تداخل الحركة

تكمن المخاطر الميكانيكية عند نقط تداخل الحركة .. (أي عند الاقتراب أحد أطراف العامل من جزأين متحركين أو عند الاقتراب من جزء ثابت ينزلق عليه جزء آخر متحرك)، حيث تكون نقط التداخل أو نقط التلامس من مصادر الخطورة أثناء هذه الحركات.

### مصادر الخطورة بالماكينات :

تكمن الخطورة الممكن حدوثها بالماكينات ذات الحركة الدائرية أو الإنزلاقية بنقط التداخل .. فيما يلي بعض نماذج الأخطار الممكن حدوثها :-


١. شكل ٨ - ٢٢ يوضح وسيلة نقل حركة عن طريق سير وبكرتين، والأسهم تشير إلى أماكن الخطورة ، وهي نقط تقابل السير مع البكرتين .

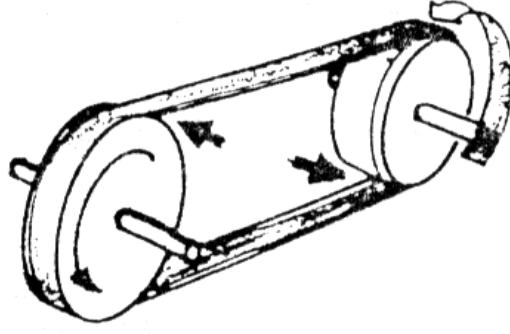

شكل ٨ - ٢٢

الأسهم تشير إلى أماكن الخطورة أثناء نقل الحركة بالسيور

٢. شكل ٨ - ٢٣ يوضح وسيلة نقل حركة بالتروس، والسهم يشير إلى مكان الخطر وهو نقطة تقابل الترسين.

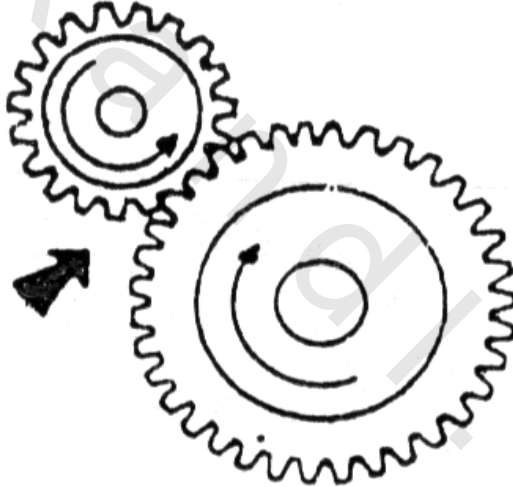


شكل ٨ - ٢٣

السهم يشير إلى مكان الخطر أثناء نقل الحركة بالتروس

٣. شكل ٨ - ٢٤ يوضح وسيلة نقل حركة عن طريق ترس وجريدة مسننة، والسهم يشير إلى مكان الخطر، وهي نقطة تقابل الترس مع الجريدة المسننة.


**المرجع في خراطة المعادن**

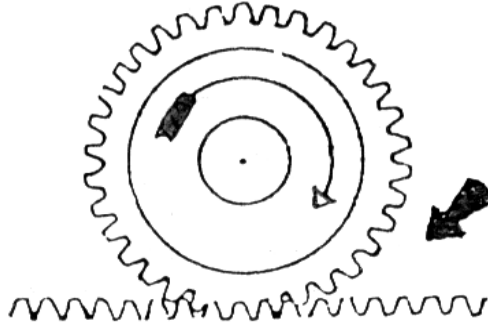

شكل ٨ - ٢٤

السهم يشير إلى مكان الخطر أثناء نقل الحركة بترس وجريدة مسننة


٤. شكل ٨ - ٢٥ يوضح وسيلة نقل حركة عن طريق ترس وجنزير، (كما هو الحال بالدراجات المختلفة)، والسهم يشير إلى مكان الخطر، وهي نقطة تقابل الترس مع الجنزير .

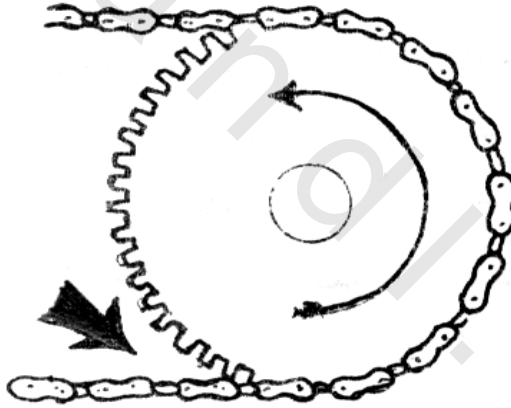

شكل ٨ - ٢٥

السهم يشير إلى مكان الخطر أثناء نقل الحركة بترس وجنزير

٥. السهم يشير إلى مصدر الخطر عند نقطة اتصال الحد القاطع لقم مخرطة بالمشغولة الجاري تشغيلها كما هو موضح بشكل ٨ - ٢٦ .

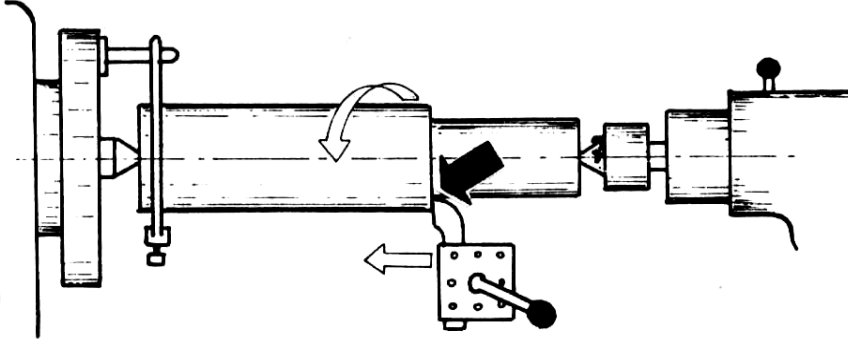

شكل ٨ - ٢٦

السهم يشير إلى مصدر الخطر

عند نقطة اتصال الحد القاطع لقطع مخروطية بمشغونة

النماذج السابق توضيحها تعبر من مصادر الخطر، وذلك لكونها تؤدي إلى جذب الأطراف أو اصطدام أجزاء الماكينات بها تحت ضغط كبير، ويكون نتيجة ذلك هو دهس أو كسر العظام أو بتر الأطراف. لذلك يجب حجب هذه الأماكن بوسائل مناسبة لمنع حدوث أخطار.

## الفصل الرابع

### الحواجز الواقية

#### Protecting Barriers

مهَيِّدٌ

تعتبر الآلات والعمليات الميكانيكية مصدراً كبيراً للخطر على العاملين عليها، حيث ينجم عنها نسبة مخاطر وإصابات عالية، والتي قد تترك عجزاً مؤقتاً أو مستديماً، كما تكمن أضرار ومخاطر العمل من خلال أسباب متعلقة بوسائل الإنتاج وما ينتج عنها من مخاطر لعدم صلاحيتها للعمل، أو لانخفاض صيانتها، أو لعدم احتوائها على وسائل وقائية، أو نتيجة الإهمال واللامبالاة .

أما مصادر الخطر الأساسية فإنها تكمن في الوسائل الناقلة للحركة، مثل السيور والتروس والأجزاء المتحركة الأخرى، وذلك عند الاتصال المباشر بين أحد أعضاء جسم العامل مع الأجزاء المتحركة بالآلة، أو عن طريق اندفاع أجزاء منها. الأمر الذي أدى إلى الاهتمام بتسيير وحجب المناطق الخطرة في هذه الآلات بحواجز واقية لحماية العاملين من المخاطر، حيث تعمل هذه الحواجز على منع اتصال أطراف العاملين من الوصول إلى المناطق الخطرة في هذه الآلات.

يتناول هذا الفصل الحواجز الواقية من حيث أنواعها وتطورها مثل .. الحواجز الثابتة . الحواجز المتحركة . الحواجز الآلية، والشروط التي يجب توافرها في هذه الحواجز.

## تطور الحواجز الواقية :

أهتم القائمون بعمليات الإنتاج والتصنيع بموضوع تطور الآلات والماكينات من خلال حجب وتسوير مصادر الخطر بها، حيث صدرت التشريعات المحلية بكل بلد إلى أن أصبح الالتزام بها دولياً ينص عليه في الاتفاقيات الدولية، بحيث يتعين توفير حجب مصادر الخطر في الآلات والماكينات عند صنعها، وقد نصت هذه الاتفاقيات عدم بيع أو تأجير أو استعمال الآلات التي لا تتوفر بها هذه الوسائل الوقائية، لذلك نجد أن الآلات والماكينات الحديثة الصنع أصبحت أقل خطورة مما كان يصنع منها في الماضي، نظراً لحجب مصادر الخطر بها، الأمر الذي أدى إلى وجود أكثر الأجزاء الدائرة أو المتحركة منها داخل أغطية معدنية مغلقة، كما أصبح النظام المتبع أن تزود كل ماكينة بمحرك كهربائي خاص لتشغيلها، وبذلك أمكن الاستغناء عن السيور وأعمدة نقل الحركة من مصادر القوى الميكانيكية، ومن ثم فقد انخفضت مخاطر تلك السيور والأعمدة وغيرها من وسائل نقل الحركة.

## أنواع الحواجز :

توجد أنواع عديدة من الحواجز الواقية .. أهمها الآتي :-

### ١- الحواجز الواقية الثابتة :

تنثبت الحواجز الواقية الثابتة على أو حول الأجزاء المراد الحماية من مخاطرها، أو على بعض أجزاء الماكينات التي يصدر عنها الحركة الدائرية الخطرة، وذلك لمنع التلامس العفوي لأطراف الفنيين وأجسامهم مثل تلامس الأعمدة والقوابض والقارنات Shafts-Clutches & Couplings وأيضاً لعدم تلامس السيور والتروس والحدافات وما شابه ذلك.


يمكن فك هذه الحواجز ورفعها من أماكنها عند الحاجة إلى ذلك .. أثناء أعمال الصيانة على سبيل المثال.

## المرجع في خراطة المعادن

تختلف أشكال الحواجز الثابتة بعضها عن بعض باختلاف الجزء الذي تغطيه، فمنها الحاجز المسطحة أو المستديرة التي يسمح بدخول الضوء اليها أو الحواجز التي تسمح بالتهوية ولمرور الضوء والحواجز التي على شكل نوافذ ذات قضبان أو نوافذ شبكية.

شكل ٨ - ٢٧ يوضح مخرطة أفقية مثبت بها حاجز واقى للتروس وحاجز آخر

للسيور.

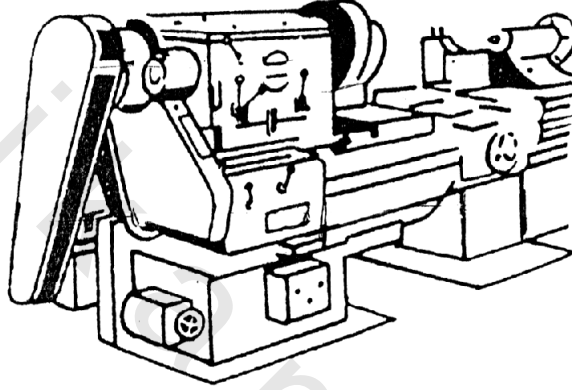


شكل ٨ . ٢٧

حاجز وقائي جيد لمخرطة

شكل ٨ . ٢٨ يوضح حاجز شبكي مثبت بجانبى آلة لعدم تلامس الأجزاء الدائرية


الخطرة بها.

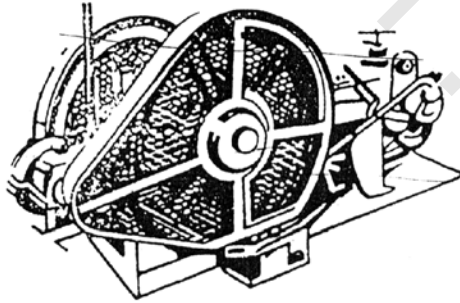

شكل ٨ . ٢٨

حواجز وقائية جيدة للتروس والحداقات

كما يمكن تسوير مصادر الخطر بالآلات الضخمة التي تحتوي على أجزاء ظاهرة فوق سطح الأرض، مثل الحدافات وذلك بإحاطتها بسور من القضبان أو المواسير كما هو موضح بشكل ٨ . ٢٩ .

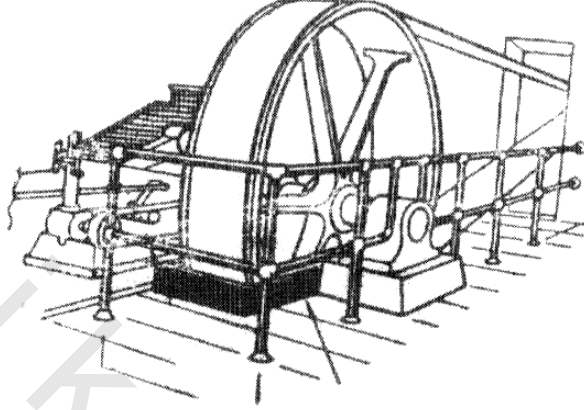


شكل ٨ - ٢٩

تسوير مصادر الخطر بالآلات الضخمة بسور من القضبان أو المواسير

## ٢- الحواجز الوقائية المتحركة:

توجد الحواجز الوقائية المتحركة بالماكينات التي لا تسمح طبيعة عملها من تثبيت الحواجز الوقائية الثابتة. تستخدم هذه الحواجز في بعض الماكينات لوقاية الفنيين من الاصابات المختلفة الناتجة عن تطاير الرايش أو بعض الأجسام الدقيقة. شكل ٨ . ٣٠ يوضح مخرطة أفقية مثبت عليها حاجز واقى متحرك، سطحه الأمامي بشكل مسطح شفاف.




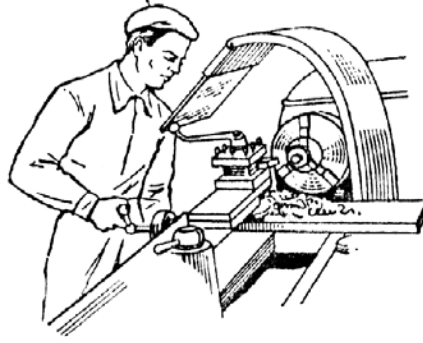

شكل ٣٠ . ٨

حاجز وقائي متحرك لمخرطة

توجد الحواجز الواقية المتحركة بأنواع وأشكال مختلفة بآلات التجليخ اليدوية وفي ماكينات التفريز وآلات التجليخ الآلية ..... وغيرها من الآلات المختلفة، فمنها المسطح والمستدير والشفاف والذي لا يسمح بالرؤية وغير ذلك. شكل ٣١ . ٨ يوضح حاجز وافي متحرك بآلة تجليخ يدوية.

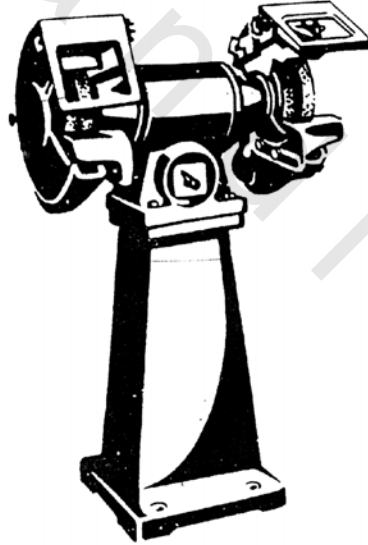

شكل ٣١ . ٨

حاجز وقائي متحرك لآلة تجليخ يدوية


## ٣. الحواجز الواقية المتحركة القابلة للضبط :

هذا النوع من الحواجز الواقية قابل للضبط ، حيث يمكن التحكم في حركتها إلى أعلى وإلى أسفل عن طريق التحكم الآلي أو الكهربائي، أو عن طريق التحكم النيوماتي أو الهيدروليكي .. (التحكم باستخدام الهواء المضغوط أو بالسوائل المضغوطة).

تستخدم الحواجز الواقية المتحركة الموضحة بشكل ٨ - ٣٢ عندما لا تسمح طبيعة عمل الماكينة من تثبيت حاجز واقية ثابت عليها لأي سبب، مثل اختلاف حجم المواد المصنعة ..... الخ.

يمكن تركيب عدة حواجز واقية متحركة بألة واحدة، بحيث تختلف مقاسات هذه الحواجز عن بعضها البعض باختلاف ما يناسب لمصادر الخطر المختلفة، أو ما يناسب كل عملية على حدة.

صممت الحواجز الواقية المتحركة على أن تظل في مواضعها لغرض الوقاية من المخاطر الممكن حدوثها، حتى الانتهاء من العملية الإنتاجية.

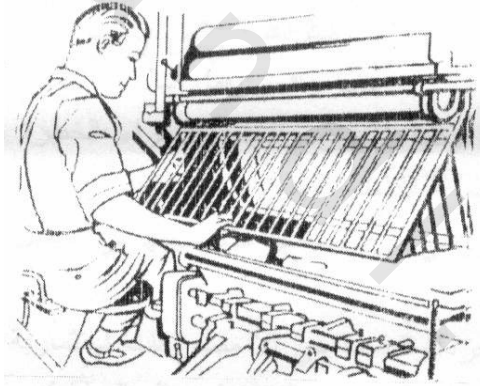

شكل ٨ - ٣٢

حواجز واقية متحركة


## ٤. الحواجز الواقية الآلية :

تزود بعض الآلات التي تكمن أخطار جسيمة مثل المكابس الضخمة على حواجز واقية آلية كما هو موضح بشكل ٨ - ٣٣، تعمل هذه الحواجز عن طريق الخلايا

المرجع في خراطة المعادن

الضوئية، حيث ينبعث من الحاجز خطوط ضوئية متوازية غير مرئية، الغرض من هذه الخطوط هو تغطية المناطق الخطرة في الآلة.

تقطع الخطوط الضوئية عند وجود أي شيء في الأماكن الخطرة مثل أحد أطراف العاملين، حيث تعمل الخلايا الضوئية على توقف الآلة الفوري عن طريق فصل التيار الكهربائي، وبذلك يتلافى الخطر نهائياً عند تشغيل مثل هذه الآلات.

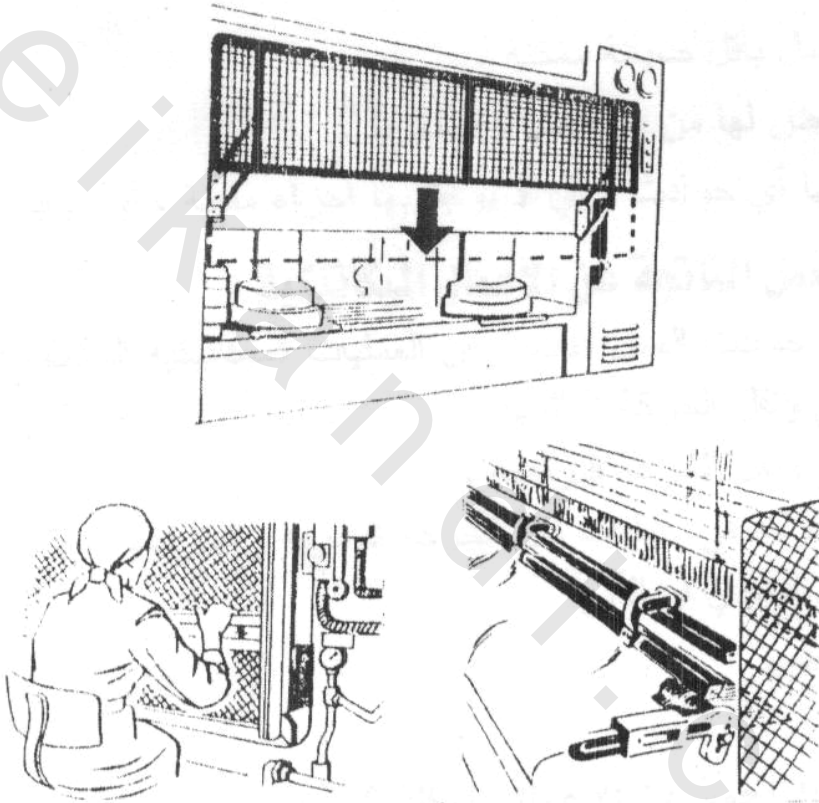

شكل ٨ - ٣٣

حاجز واقى يعمل آلياً

صممت الحواجز الواقية لتسوير وحجب الأجزاء الخطرة بالآلات والماكينات المختلفة، بحيث تكفل الحماية الكاملة للعاملين، مع الأخذ في الاعتبار احتمالات أخطاء

العاملين أنفسهم، وقد روعي في تصميمها عدم تسببها في تعطيل الإنتاج، أو تلفه أو تخفيضه.

تعتبر تكلفة الحواجز الواقية ما هي إلا مصروفات استثمارية، ومن الطبيعي أن أي استثمار يجب أن يعود بالفائدة، والفائدة في هذه الحالة قد عادت من خلال منع الحوادث، وبالتالي زيادة الإنتاج، لذلك فقد حددت شروط أساسية يجب أن تتوفر في هذه الحواجز.

### الشروط الواجب توافرها بالحواجز الواقية :

توجد عدة شروط يجب أن تتوفر في الحواجز الواقية .. وهي كالآتي :-

١. توفير الوقاية الكاملة من الأخطار بالأماكن التي وضعت عليها.
٢. تمنع وصول العامل أو أحد أعضاء جسمه إلى منطقة الخطر طوال فترة أداء العمل.
٣. تعمل بالطرق اليدوية أو الآلية بأقل مجهود ممكن.
٤. لا تكون سببا في أي ضيق نفسي أو إعاقة للعمل.
٥. لا تسبب في تعطيل أو خفض الإنتاج .
٦. عدم إعاقتها لعمليات الضبط والصيانة.
٧. الصلاحية للعمل بأقل صيانة ممكنة.
٨. تقاوم ما يتعرض لها من صدمات أو ضغوط.
٩. لا يتسبب عنها أي حوادث أي لا يوجد بها أجزاء مدببة، أو زوايا حادة.

## الفصل الخامس

# صيانة الآلات والمعدات

## مُهَيِّدٌ

يناقش هذا الفصل صيانة الآلات والمعدات ، وأهداف هذه الصيانة وأنواعها مثل .. الصيانة الإسعافية . الصيانة المخططة . الصيانة التصحيحية . الصيانة المستديمة . الصيانة التوقفية . الصيانة الوقائية، ومفهوم ومميزات الصيانة الوقائية. ويتناول نقل الآلات والمعدات وطرق تجميعها وتركيبها وترتيب تثبيتها، بحيث يتحقق التشغيل الآمن للسلس لهذه الآلات من خلال ترك مسافات مناسبة بين وسائل الإنتاج المختلفة وأجزاء المباني، لكي تعمل هذه الآلات بشكل آمن، وتسير عمليات نقل وتداول المواد .. مع مراعاة الاستفادة من ضوء النهار الطبيعي. ويتعرض إلى الصيانة وأثرها وأهميتها بالنسبة للإنتاج، والمفهوم الإقتصادي للصيانة من حيث الجانبين المعنوي والمادي، وطرق تحقيق السلامة والأمان في بيئة العمل سواء للعاملين بقطاع الإنتاج أو للعاملين بالصيانة.

## صيانة الآلات والمعدات

يجرى تنفيذ العمليات الإنتاجية باستخدام آلات ومعدات متعددة مختلفة ذات قيمة رأس مالية عالية قد تصل إلى ملايين الجنيهات، وبالتالي فإن تعطل أحد الآلات أو توقف أحد خطوط الإنتاج يؤدي إلى خسارة اقتصادية مؤثرة .. لذلك يجب المحافظة على الحالة الفنية العالية للآلات والمعدات.

إن الاستعمال المستمر لهذه الآلات يجعلها في حاجة إلى عمليات الصيانة والإصلاح المستمر، والمقصود بالصيانة .. أى كل الأعمال التي تتم بغرض الحفاظ على الآلات والمعدات بالمنشآت الصناعية لكي تعمل بمستوى أداء جيد. لذلك فهي ضرورية للاحتفاظ بمستوى أداء فني عالي للآلات والمعدات والماكينات والأجهزة ، وضمان لاستمرار الإنتاج بأفضل صورة داخل الوحدة الإنتاجية، وتلافياً للخسائر الناتجة عن الأعطال المفاجئة ، وحفاظاً على تكاليف التشغيل.

هذا يعني إن عدم تأسيس عمليات الصيانة والإصلاح على قواعد صحيحة، وإهمال صيانة وإصلاح المكنات والمعدات، يؤدي إلى عمل هذه الآلات بكفاءة منخفضة ، كما يكون العاملين عليها عرضة للمخاطر، وقد دلت الخبرة الطويلة على أن الصيانة والإصلاح ليسا ضروريين للمكنات أو المعدات فحسب، بل أنهما يؤثران تأثيراً جوهرياً على درجة السلامة والأمان داخل المنشأة الصناعية، وأيضاً على جودة وكفاءة المنتج.

ومن الخطأ الجسيم أن يستخف بعض العاملين بالصيانة والإصلاح ودورها في الوقاية من الحوادث، في الوقت الذي تهتم بهما جميع الدول المتقدمة صناعياً، ويخطو فيه الاتجاه العالمي خطوات واسعة نحو زيادة نسبة العاملين بإدارات وأقسام الصيانة لضمان زيادة الإنتاج. ومما لاشك فيه أن الوجه الاقتصادي والتقدم والتطور الصناعي يتطلبان المزيد من العناية بهذين المجالين، ويضاف إلي ذلك أن الرغبة في تخفيض عدد الحوادث الصناعية والتقليل من أثارها تعززها حقيقة هامة، وهي إن الحوادث تتسبب في الفقد الذي لا مبرر له في الوقت والمال والمواد. وهذا يدعو إلي التخطيط الجيد لأعمال

**المرجع في خراطة المعادن**

الصيانة.

أثناء الصيانة السنوية للمكنات التي تسمى بالعمرة العمومية، يجب أن تزود المكنات بأحدث معدات السلامة والأمان التي يتم إنجازها في هذا المجال، كما يجب عدم تشغيل هذه الماكينات إلا بعد نجاح اختبارات القبول التي تجريها الإدارات المختصة بذلك.

### ملاحظة :

كقاعدة عامة .. يجب أن يقوم بأعمال صيانة الآلات والمعدات وغيرها من الأجهزة العمال والفنيين المتخصصين، أو ذوي الخبرة العالية في هذا المجال والموثوق في كفاءتهم.

### أهداف الصيانة :

تهدف الصيانة للآتي :-

زيادة العمر الإتراضي للآلات والمعدات والماكينات بأقصى حد ممكن.  
المحافظة على القيمة الإقتصادية للمنشأة.  
تحقيق الهدفين السابقين بأقل تكلفة.

### أنواع الصيانة :

تشتمل الصيانة على أنواع مختلفة وهي كالاتي :-

#### ١. الصيانة الإسعافية :

الصيانة الإسعافية Emergency Maintenance هي صيانة غير مخططة، وهي تتمثل في الصيانة الفورية لأعطال الآلات والمعدات والماكينات الغير متوقعة .. مثل تغيير أحد أجزاء الآلة نتيجة لحادث ما.

#### ٢. الصيانة المخططة :

الصيانة المخططة Planned Maintenance هي صيانة منظمة، تمارس من خلال تخطيط ورقابة.

**٣. الصيانة التصحيحية :**

الصيانة التصحيحية Corrective Maintenance تعتبر إحدى أنواع الصيانة المخططة ، وهي صيانة تتخذ لضبط وإصلاح أى جزء أخفق من أجزاء الآلة، بحيث تعود الآلة إلى حالتها السابقة.

**٤. الصيانة المستديمة :**

الصيانة المستديمة Running Maintenance هي الصيانة التي تجرى أثناء إستمرار الآلة في العمل مثل عمليات التزييت والتشحيم .. وما شانه ذلك.

**٥. الصيانة التوقفية :**

الصيانة التوقفية Shut Down Maintenance هي الصيانة التي تجرى على الآلات والمعدات والماكينات عند توقفها عن الإنتاج، كما تجرى في الأجازات السنوية للمنشآت الصناعية.

**٦. الصيانة الوقائية :**

الصيانة الوقائية Preventive Maintenance هي صيانة دورية، تجرى وفق خطة زمنية محددة بهدف علاج وإصلاح أجزاء الآلات قبل وصولها إلى حالة الإخفاق، مع إختبارها والكشف عليها بما يسمح بإستمرارها في العمل دون تعرضها لأى توقف مفاجئ بقدر الإمكان.

**مفهوم خطة الصيانة الوقائية :**

المقصود بالصيانة الوقائية .. أي التي اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل عدم توقف الآلات والمعدات عن العمل. ويمكن تلخيص هذه الإجراءات في الآتي :-

١. العناية بتركيب الآلات والمعدات وتثبيتها على قواعدها، وتدريب الفنيين على تشغيلها .

٢. التبليغ عن أى خلل أو عطب في الآلات والمعدات مهما كان صغيراً. لأن الإهمال وعدم إصلاح الخلل البسيط قد يسبب عطلا كبيراً في المستقبل.



٣. الكشف الدوري على الآلات والمعدات واستبدال الأجزاء التي قاربت على التلف بأخرى جديدة.

٤. عمل الصيانة الشاملة للآلات (العمره) بعد عدد معين من ساعات التشغيل.

٥. عدم تحميل الآلات بأكثر من طاقتها، أو تشغيلها بسرعات أكبر من السرعات المحددة لها.

٦. تزييت وتشحيم وطلاء الآلات والمباني دورياً.

### مميزات الصيانة الوقائية :

تتميز الصيانة الوقائية في الآتي :-

١. تحقيق أكبر قدر من الأمان للعاملين نظراً لانخفاض معدل الإصابات والحوادث.

٢. ضمان عدم تعطل الآلات.


٣. الاحتفاظ بمعدل الإنتاج، كما يمكن زيادة القدرة الإنتاجية.

٤. إصلاح العيوب البسيطة قبل أن تتحول إلى عيوب كبيرة تكلف الكثير.

٥. تحديد أنواع الآلات والمعدات التي تتطلب صيانة بتكاليف عالية حتى لا يتم شراؤها مستقبلاً.

### نقل الآلات والمعدات وتجميعها وتركيبها

في أثناء نقل وتجميع الماكينات والمعدات وأجزائها ومجموعات الإدارة والحركة بالاستعانة بوسائل النقل والرفع، فإنه يجب التأكد من ربطها بالوضع الصحيح وبعناية أو بالوسائل الأخرى المستخدمة في هذا الغرض. علمًا بأن دور الصناعة ترفق مع الآلات والماكينات كتيبات تشتمل على تعليمات وإرشادات من حيث الأبعاد والأوزان والطرق الخاصة بالنقل والتعليق والتشغيل ..... وغيرها، وهي التي يجب الالتزام بها شكل ٨ - ٣٤، وبذلك يمكن تجنب الأخطار الناتجة عن النقل والتجميع وتجميع مجموعات الإدارة ومصادر القدرة المتعلقة بها بالأوضاع الصحيحة.

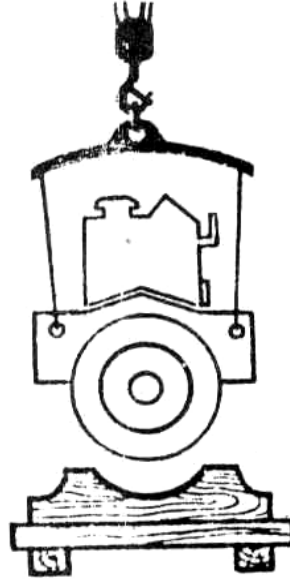

شكل ٨ - ٣٤

نقل أجزاء الماكينات الثقيلة بالاستعانة بحامل متين يلائم شكل الجزء المنقول


### ترتيب وتثبيت الآلات والمعدات :

الآلات والمعدات الثابتة التي تستخدم وهي في مكانها، يجب أن تثبت قواعدها جيداً بالأرض، بحيث يمنع حدوث أي تغيرات غير مرغوبة بأوضاعها أو بأماكنها، فضلاً عن منع تحركها أو تأرجحها، وينبغي مراعاة عدم تجاوز الأحمال المسموح بها على الأرضيات أو الأسقف.

ويجب تحقيق كفاءة التشغيل الآمن للسلس للآلات والمعدات، من خلال ترك مسافات مناسبة بين الأطراف والأذرع المتحركة كما هو الحال بآلات القوى التي يلزم لها نطاق نصف قطر، بحيث تعمل مثل هذه الآلات بشكل آمن.

كما يجب ترك مسافات مناسبة بين وسائل الإنتاج المختلفة وأجزاء المباني والإنشاءات بحيث لا تقل هذه المسافة عن ٨٠ سنتيمتر، مع مراعاة الاستفادة من ضوء النهار الطبيعي. وعلاوة على ذلك فإنه يجب ترك مسافات مناسبة للقيام بعمليات تداول

ونقل المواد كما هو موضح بشكل ٨ - ٣٥.

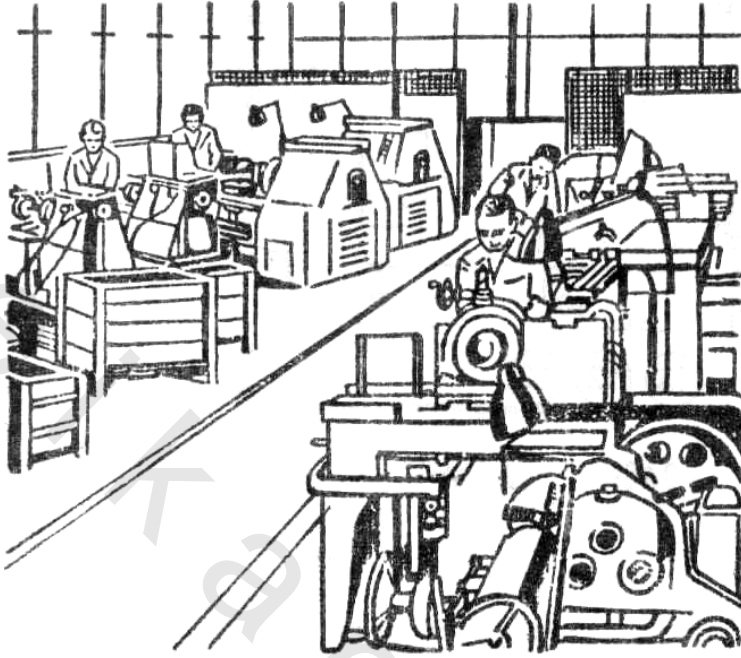

شكل ٨ - ٣٥

ترتيب الآلات والمعدات مع مراعاة الاستفادة من ضوء النهار الطبيعي والطرق الخاصة بتداول المواد

### تجنب وقوع الحوادث والأمراض المهنية :

بالإضافة إلي ما سبق ذكره بالموضوعات السابقة ، فإنه يجب عند تركيب الآلات والمعدات ومصادر القوى، الاهتمام بتجنب وقوع الحوادث والإصابات والأمراض المهنية المتسببة من تطاير الرايش أو تسرب الغازات والأبخرة أو انتشار الأتربة في بيئة العمل، بالإضافة إلى التحكم في درجة الحرارة والرطوبة والضوضاء والاهتزازات، كما يجب الخفيض إلي أدنى حد ممكن من المتاعب التي تنشأ عن الظواهر الأخرى المرتبطة بالإنتاج.

## الصيانة وأثرها على الإنتاج

لقد أثبت خبراء الاقتصاد النظرية القائلة بأن المال يحفظ ويصون المال .. ويعنى ذلك في الصناعة هو صرف مبالغ مالية محددة لحفظ رأس المال وصيانتته، كصيانة المباني وملحقاتها والكشف الدوري على الآلات والماكينات والأجهزة لاكتشاف ما بها من عيوب وعمل الدراسات الهندسية لمعرفة أسباب هذه العيوب ومعالجتها، واقتراح التغييرات الواجب إجراؤها أو التحسينات المطلوب إضافتها للقضاء على ما بها من عيوب ، أو التخفيض من أثرها على الإنتاج.

### أهمية الصيانة :

تنشأ عادة إدارة أو قسم الصيانة بالشركات والمصانع قبل إنشاء الإدارات والأقسام الأساسية وذلك لضمان حسن سير العمل، ومن ثم فإن العاملين بالصيانة يباشرون أعمالهم منذ الأيام الأولى لتثبيت الآلات والماكينات بحيث يكونوا على علم ودراية تامة بكل ما بها.

وتتركز أهمية الصيانة في الآتي :-

١. منع الأعطال المفاجئة ، وبالتالي ضماناً لعدم توقف الإنتاج.
٢. المحافظة على الآلات والماكينات والأجهزة والكشف الدوري عليها للحد من الإنتاج التالف أو الغير مطابق للمواصفات.
٣. ضغط الإنفاق على بعض قطع الغيار.
٤. تخفيض الإصابات والحوادث، ومن ثم توفير ما يصرف من نفقات غير مباشرة على العلاج.
٥. خفض تكاليف الإنتاج من خلال إصلاح العيوب الصغيرة قبل أن تتحول إلى عيوب كبيرة والتي قد تكلف الكثير.

## المفهوم الاقتصادي للصيانة :

هو نظام لواجبات محددة لمجموعة العمل القائمة على الصيانة دورياً، وتحددتها التعليمات والواجبات التي يلزم القيام بها من أجل المحافظة على سلامة المعدات واكتشاف العيوب قبل حدوثها وذلك لعدم التوقف الفجائي للآلات والمعدات والماكينات. يتمثل المفهوم الاقتصادي في شقين أساسيين هما :-

### ١. الجانب المعنوي :

يتمثل الجانب المعنوي في النشاط الإنتاجي والسمعة الطيبة وجودة المنافسة في السوق .. وبالتالي كسب ثقة العميل، ولن يتحقق ذلك إلا إذا كانت آلات ومعدات الإنتاج على أعلى مستوى من الكفاءة والأداء. ومن ثم فإن برنامج الصيانة يجب أن يتمشى جنباً إلى جنب مع برنامج الإنتاج لمنع أو تخفيض الأعطال المفاجئة .. وبالتالي ضماناً لعدم تعطل الآلات وتحقيق معدل الإنتاج.

### ٢. الجانب المادي :

يتمثل الجانب المادي في الآتي :-

(أ) إطالة عمر تشغيل الآلات والمعدات التي استثمر فيها مبالغ طائلة .. قد

يصعب توفيرها مرة أخرى.

(ب) تجنب تعطيل الأيدي العاملة مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أجور العمالة الفنية الماهرة.

(ج) تجنب التوقف الفجائي للآلات والمعدات الإنتاجية، مما يترتب عليه تخفيض الإنتاج وبالتالي عدم القدرة على تسليم المنتجات المطلوبة في المواعيد المحددة، والذي يترتب عليه الإخلال بالعقود ودفع غرامات مالية.

## السلامة والأمان في أعمال الصيانة

لا يمكن تحقيق الأمان والسلامة الصناعية في بيئة العمل سواء للعاملين بالإنتاج أو بالصيانة .. إلا إذا كان كل منهم على علم بالخطورة التي يمكن أن تصيبه أثناء تنفيذ

العمليات المكلف بها .. وكيف يمكن العمل بحيث لا يصاب أحد بأضرار أو تسوء صحته، لذلك كان من الضروري إلمام العاملين بالقطاعات المختلفة بقواعد وإرشادات السلامة الصناعية.

### التدابير الوقائية للعاملين بالإنتاج :

يمكن حصر التدابير الوقائية للعاملين في مجال الإنتاج الصناعي في الآتي :-

١. الاهتمام بإرشادات وسائل النقل وإرشادات وشعارات التحذير.
٢. عدم السير في طرق حركة وسائل النقل.
٣. لا يسمح بالمرور خلال الممرات الضيقة بجانب وسائل النقل والرفع كالسيارات المتحركة وأوناش الرفع.
٤. عدم لمس المعدات والأجهزة الكهربائية أثناء عمليات الصيانة والإصلاح.
٥. التثبيت الجيد للأحمال .. (من الطبيعي بأن وسائل الرفع كالأوناش وغيرها تعمل على أرضية المصنع .. وقد تنجم حوادث خطيرة عند التثبيت السيئ للأحمال بالسلاسل والحبال) .. لذلك يراعى التثبيت الجيد.

### التدابير الوقائية للعاملين بالصيانة :

يمكن حصر التدابير الوقائية للعاملين في مجال الصيانة في الآتي :-

١. الاهتمام بإرشادات وسائل النقل وإرشادات وشعارات التحذير.
٢. يجب استخدام العدد المناسبة بالطرق الصحيحة ، بحيث تكون مقاساتها ملائمة في عمليات الفك والتركيب.
٣. عدم إجراء عمليات الصيانة والإصلاح للآلات والماكينات أثناء تشغيلها.
٤. يجب التأكد بأن الآلات والماكينات المراد صيانتها موصلة بالأرض .. حتى يمكن تفريغ الشحنات الناتجة عن العيوب الكهربائية بالأرض.
٥. يجب تنظيف الأرض المحيطة للماكينة المراد إصلاحها بحيث تكون خالية من

### المرجع في خراطة المعادن

المخلفات كالرايش ولا تحتوي على زيوت وشحوم لتجنب مخاطر الجروح والانتزلاق.

٦. يجب ارتداء الملابس الخاصة بالعمل وذلك لحماية الفنيين من تشابك أطراف ملابسهم مع أجزاء الماكينات.

٧. يراعى عدم تحميل آلات التشغيل بأعمال اكبر من طاقة تحميلها.

٨. تجنب تعرض أجزاء الماكينات وخاصة اللوحات والمحركات الكهربائية للأمطار والرطوبة، وإذا حدث ذلك دون قصد فإنه يجب تجفيفها تماماً وعدم تشغيلها قبل جفافها وتبخر الرطوبة منها ، ويفضل تجفيفها بالهواء الساخن.

# الباب التاسع

9

مخارط الأغراض الخاصة

property Purposes Lathes



## مُهَيِّدٌ

تعتبر المخرطة من أقدم الماكينات التي اخترعها الإنسان ، وتطورت المخرطة على مر العصور بظهور المحرك البخاري ثم المحرك الكهربائي، وقد حدث بها تغييرات ضخمة بفضل خبرة الكثيرين من المهندسين والفنيين المبدعين، وذلك بإجراء تعديلات وتحسينات جوهرية بها إلى أن وصلت إلى هذا الشكل .

وللحاجة المتزايدة إلى المشغولات المتنوعة الدقيقة بأحجام وأشكال مختلفة وبينتاج فردي أو كمي، فقد صممت العديد من المخارط بأشكالها وأنواعها المختلفة لتسد حاجة الصناعات المتعددة .

توجد أنواع مختلفة من المخارط تختلف أنواعها وأشكالها باختلاف مواصفات وكمية المنتج المطلوب .. إلا أنها تتفق جميعها من حيث أساسياتها فمنها المخارط التقليدية مثل المخرطة الأفقية التي تسمى بمخارط الذنبة وهي من أكثر أنواع المخارط استخداماً.

يتناول هذا الباب شرحاً وافياً لمخارط الأغراض الخاصة مثل المخارط الرأسية . المخارط اللامركزية . المخارط الوجهية . المخارط الناسخة . مخارط العجلات . مخارط الحدبات Cames . المخارط الدقيقة . مخارط الإنتاج ..... وغيرها.

## خراطة المشغولات ذات الأشكال الخاصة

تحتاج بعض المنتجات ذات الأشكال الخاصة التي يصعب خراطتها على المخارط التقليدية [ المخارط الأفقية .. (مخارط الذنبة) بأحجامها المختلفة ] إلى الاستعانة بمخارط خاصة تلائم شكل وأبعاد المنتج المراد تصنيعه. فمن المعلوم أن المخارط بصفة عامة تتحد قدراته وحجمها بالمسافة بين الذنبتين، وهي التي تحدد أطول مشغولة يمكن تصنيعها على المخرطة، وارتفاع محور الذنبتين عن الفرش .. وهو الذي يحدد أكبر قطر يمكن تشغيله. ولما كانت هناك مشغولات لا يمكن تصنيعها على المخارط التقليدية مهما كان حجمها مثل المواسير الطويلة ذات الأقطار الكبير ، والتروس والأقراص والبكرات (الطارات) ذات الأقطار الكبيرة، وعجلات السكك الحديدية ، والحديدات بأشكالها المختلفة ..... وغيرها. لذلك فقد صممت دور الصناعة مخارط بأنواع وأشكال وأحجام مختلفة ، تسمى بمخارط الأغراض الخاصة التي يمكن الاستعانة بها لإنتاج كافة المشغولات الهندسية المطلوبة .


فيما يلي عرض لأكثر أنواع مخارط الأغراض الخاصة إنتشاراً.

## مخرطة الأوجه

### الخاصة بتشغيل للأقطار المتوسطة

يستخدم هذا النوع من المخارط للمشغولات ذات الأحجام والأقطار المتوسطة ، مثل الأقراص والأشكال التي يصعب تشغيلها على المخرطة الأفقية. لضخامة مخرطة الأوجه Faces Lathe فإن العربة والراسمة تتحركان الحركات المعتادة لهما عن طريق محركات خاصة ، وبذلك يمكن التحكم في حركة العربة أو الراسمة بالمسافة المطلوبة دون الحاجة إلى تشغيل المخرطة. تتكون مخرطة الأوجه الخاصة للأقطار المتوسطة الموضحة بشكل ٩ - ١ من الأجزاء التالية :-

**المرجع في خراطة المعادن**

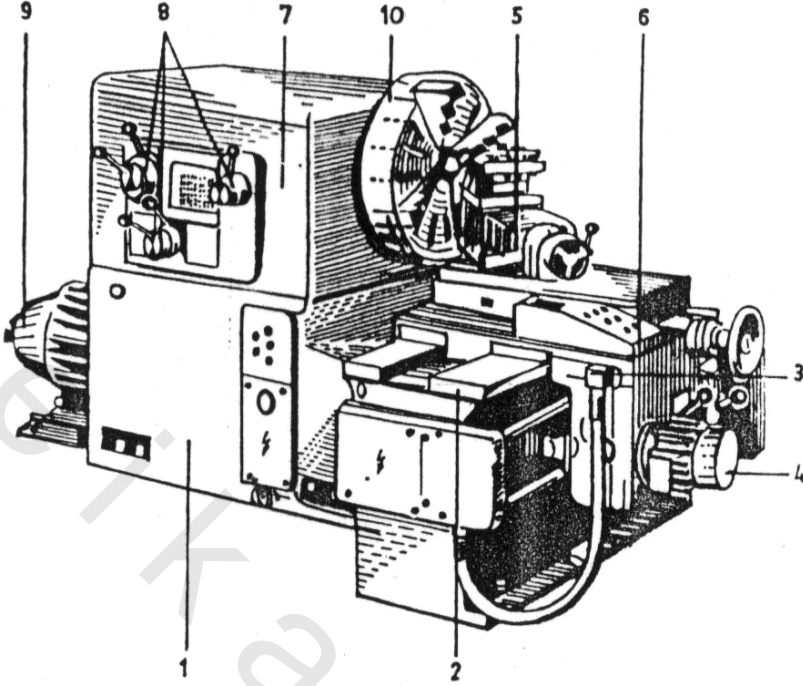

شكل ٩ - ١

مخرطة الأوجه الخاصة للأقطار المتوسطة

1. القاعدة: تحمل جميع أجزاء المخرطة.
2. الفرش: يوجد به مجاري إنزلاق ويحمل العربة.
3. العربة: تنزلق على الفرش وتحمل الراسمة.
4. محرك كهربائي: للتحكم في تشغيل العربة أو الراسمة.
5. الراسمة: تحمل الآلات القاطعة (الأقلام).
6. لوحة مفاتيح كهربائية: للتحكم في تشغيل المخرطة والعربة والرسمة.
7. الرأس الثابت: يحتوي على مجموعات تروس السرعات والتغذية.
8. مقابض: لاختيار السرعات المناسبة.
9. محرك كهربائي رئيسي: لتشغيل عمود الدوران عن طريق مجموعات التروس.
10. ظرف ذات أربعة فكوك حرة: يثبت بعمود الدوران ويحمل المشغولة المطلوب تشغيلها.

## مخرطة الأوجه


### الخاصة بتشغيل الأقطار الكبيرة

يستخدم هذا النوع من المخارط في تشغيل الأجزاء ذات الأقطار الكبيرة والتخانات الصغيرة.

تتشابه هذه المخرطة إلى حد كبير مع مخرطة الأوجه الخاصة بتشغيل الأقطار المتوسطة، وتختلف في شكل الطرف ذو الأربعة فكوك الحرة، حيث قطره كبير لإمكان تثبيت المشغولات ذات الأحجام الكبيرة عليه.

لضخامة مخرطة الأوجه المخصصة للأقطار الكبيرة فقد زودت برأس متحرك (غراب متحرك) لسند المشغولات، كما زودت بعربتين متقابلتين تحمل كل منهما راسمة التي تحمل الآلات القاطعة. يوجد محرك كهربائي خاص للتحكم في حركة العربة والراسمة بكلا الجهتين وذلك دون الحاجة إلى تشغيل المخرطة.

تتكون مخرطة الأوجه الخاصة بتشغيل الأقطار الكبيرة الموضحة بشكل ٩ - ٢ من الأجزاء التالية :-

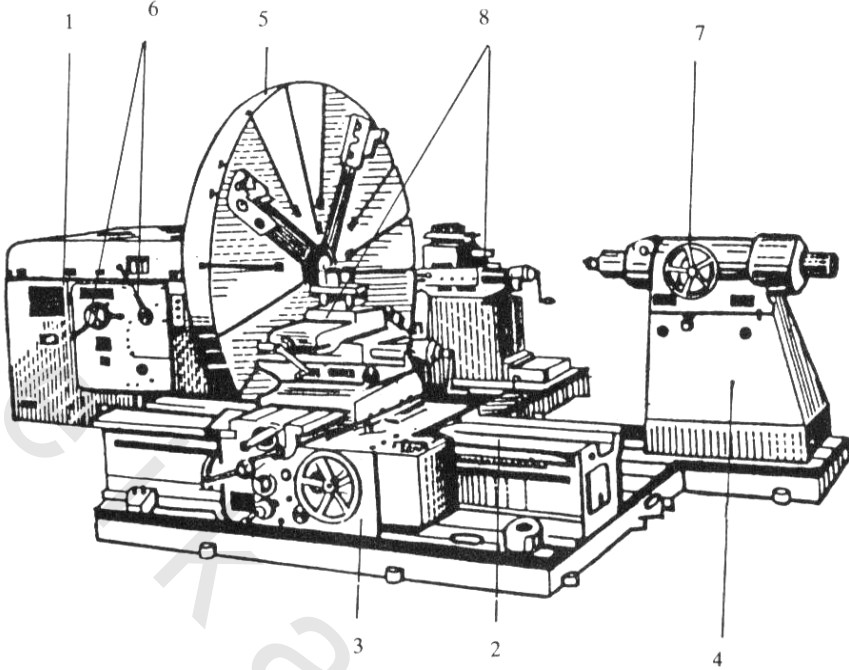

شكل ٩ - ٢

### مخرطة الأوجه الخاصة بتشغيل الأقطار الكبير

1. الرأس الثابت: يسمى أيضاً الغراب الثابت .. يحتوي على مجموعات تروس السرعات والتغذية.
2. الفرش: يوجد به مجاري انزلاق ويحمل العربة.
3. العربة: تنزلق على الفرش وتحمل الراسمة .. (توجد عربتان متقابلتان).
4. الرأس المتحرك: يسمى أيضاً بالغراب المتحرك .. يحمل الذنب التي تحمل المشغولات ذات الأحجام الكبيرة والطويلة.
5. ظرف ذو أربعة فكوك حرة: لتثبيت المشغولات.
6. مقابض: لاختيار السرعة المناسبة.
7. طارة: لحركة ذنب الرأس المتحرك عند تثبيت المشغولات.
8. الراسمة: تحمل الآلات القاطعة (الأقلام) ويمكن استخدامها عند تشغيل المستدقات (السنبة) من خلال انحرافها بالدرجة المطلوبة.

## مخرطة العجلات

### Wheels Lathe

توجد مخارط العجلات بأنواع مختلفة أهمها النوع الأفقي، والنوع الرأسي. يوجد من النوع الأفقي أحجاماً متفاوتة ويمكن تقسيماً إلى نوعين أساسيين هما :-

١. مخرطة مخصصة لخراطة عجلة واحدة من خلال تثبيت العجلة على صينية المخرطة .. (تتشابه هذه المخرطة بمخرطة الأوجه ذات الأقطار الكبيرة).

٢. مخرطة مخصصة لخراطة عجلتين في آن واحد من خلال تثبيتهما على عمود بين الذنبتين، أو تثبيت عجلة على صينية المخرطة، وعجلة أخرى على ذنبة الرأس المتحرك (الغراب المتحرك).


تتميز المخرطة المخصصة لخراطة عجلتين في آن واحد بالاستفادة بالمخرطة ورأسها الثابت والمتحرك ، وتخفيض كبير في زمن التشغيل .

تتكون المخرطة المخصصة لخراطة عجلتين في آن واحد الموضحة بشكل ٩

- ٣ من الأجزاء الأساسية التالية :-

١. الفرش الذي يحمل جميع أجزاء المخرطة .
٢. الرأس الثابت الذي يحتوي على المحرك الكهربائي وصندوق تروس السرعات والتغذية، وعمود الدوران الذي يحمل الصينية التي يثبت عليها العجلة المراد تشغيلها.
٣. الرأس المتحرك يحمل صينية لتثبيت العجلة الثانية التي تستمد حركتها الدورانية من عمود ينقل هذه الحركة من الرأس الثابت عن طريق مجموعة تروس .. أي أن الحركة الدورانية للصينيتين مرتبطة ببعضهما تماماً.
٤. عربتان .. توجد العربتان بين الرأس الثابت والرأس المتحرك، يحملان راسمتين ليمارس من خلالهما حركة التغذية التي يمكن ربطهما ببعض وتحريكهما يدوياً أو آلياً، ويمكن فصلهما عن بعضهما البعض، كما يمكن فصل حركة الصينيتين لعمل مشغولة واحدة فقط.

**المرجع في خراطة المعادن**

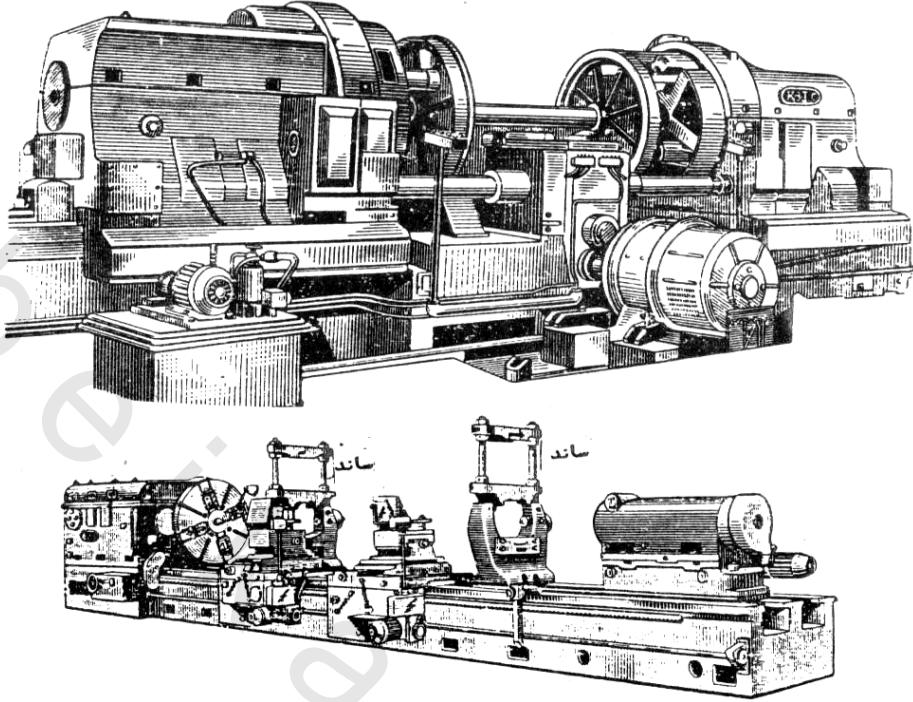

شكل ٩ - ٣

مخرطة العجلات

## مخرطة المواسير

PIPES LATHE

تستخدم مخرطة المواسير لتشغيل العمليات الصناعية المختلفة على المواسير ذات الأقطار الكبيرة، مثل الخرط الطولي الخارجي والداخلي والمخروطي (المسلوب) وقطع اللولب (القلووظ) على الأسطح الأسطوانية والمخروطية بخطواته الشائعة، كما تقوم بعملية القطع (الفصل).


توجد بمخرطة المواسير عربتان متقابلتان ، يثبت على كل منهما الآلات القاطعة المستخدمة في عمليات التشغيل .. (الغرض من وجود العريتان وترتيبة الآلات القاطعة هي سهولة وسرعة التشغيل).

يثبت عمود الدوران على كراسي محاور مقاومة للاحتكاك كما يثبت على كل من

**المرجع في خراطة المعادن**

جانبيه ظرف ذو أربعة فكوك متمركز ذاتياً. تستخدم ركيزة لحمل المواسير الطويلة ذات الأقطار والأوزان الكبيرة ، يوجد بالركيزة محملين (رولمان بلي .. مدحرجات ذات كرات مقاومة للإحتكاك) لسهولة الدوران ومقاومة الحرارة الناتجة عن الاحتكاك.

تتكون مخرطة المواسير الموضحة بشكل ٩ - ٤ من الأجزاء التالية :-

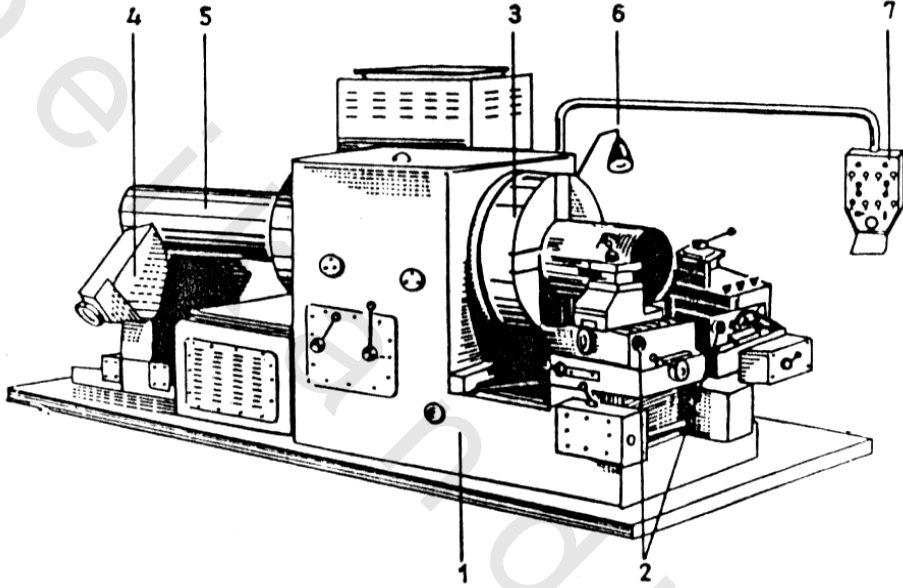

شكل ٦ - ٤

#### مخرطة المواسير

1. القاعدة: تحمل جميع أجزاء المخرطة.
2. العربية: تحمل الآلات القاطعة وتتحرك في عمليات القطع حسب مقدار التغذية.
3. الظرف: يوجد ظرفين (يثبت ظرف على كل جانب من جانبي عمود الدوران) .. الأظرف المستخدمة ذات الأربعة فكوك المتمركزة ذاتياً
4. ركيزة: لحمل المواسير الطويلة، يوجد بها محامل مقاومة للإحتكاك.
5. الماسورة: المشغولة المطلوب تشغيلها.
6. كشاف كهربائي: لتقوية الإضاءة.

### المرجع في خراطة المعادن



7. لوحة مفاتيح كهربائية: للتحكم في تشغيل المخرطة وأجزائها (هذه اللوحة قابلة للحركة الدائرية لسهولة التحكم في تشغيل المخرطة من أي جانب).

## مخرطة الأعمدة المرفقية

### المخرطة اللامركزية

#### Decentralization Lathe

تستخدم الأعمدة المرفقية في جميع محركات الاحتراق الداخلي ذات الأحجام المختلفة، حيث توجد بجميع السيارات والجرارات والسفن ... وغيرها، لذلك فإن الأعمدة المرفقية تصنع بأحجام مختلفة لكي تناسب جميع المتطلبات.


شكل ٩ - ٥ يوضح مخرطة للأعمدة المرفقية ذات الحجم الكبير التي تقوم بتشغيل الأعمدة المرفقية الطويلة ذات الأقطار الكبيرة.

صممت هذه المخرطة بعربيتين، وزودت بعشرة ركائز لإمكان تشغيل الأعمدة المرفقية الطويلة ذات الأحجام الكبيرة.

تستخدم مخرطة الأعمدة المرفقية ( المخرطة اللامركزية) في خراط الأعمدة المرفقية الطويلة ذات الأحجام الكبيرة، وفي خراطة الأسطح المستوية (خراطة طولية) للأعمدة الأسطوانية ذات الأحجام الكبيرة، وذلك بفضل وجود الركائز المتعددة، كما يمكن استخدامها في قطع اللوالب (القلالوظ بأنواعه) وتشغيل المستدقات ..... وغيرها من العمليات الصناعية.

المخرطة ذات حجم وارتفاع كبير لذلك فقد صمم لها درجات (سليم) ومنصة من جانبي المخرطة ليقف عليها فني المخرطة لمراقبة عمليات التشغيل.

تتكون مخرطة الأعمدة المرفقية ذات الحجم الكبير من الأجزاء التالية :-

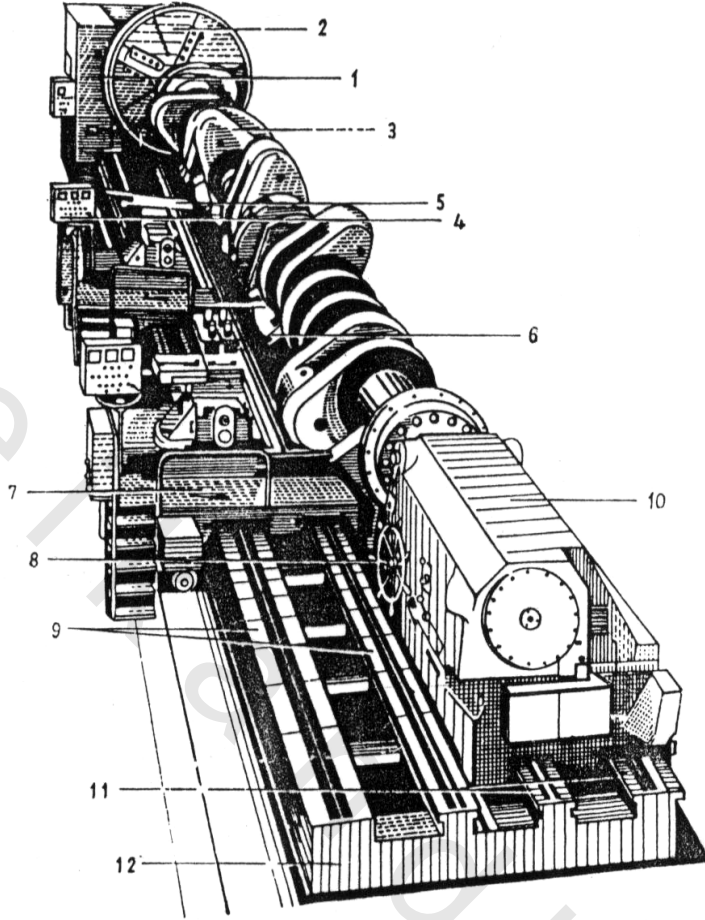

شكال ٩ - ٥

## مآارال الأاعرااض المرفقااا ذات الالال الكابار

١. الرأس الالابال: أامل مآاموعا اروال السرعال والالالالا .. أامل أالالار السرعاا المناسباا للالال عموا الالال.
٢. الالالال أالل: للالال موالع المشعولة وأللها .. الالال بأللللا مبالالابلا أو بألعل الالال.
٣. المشعولة: وها عبالا عن عموا أسطوانل أو عموا مرفق المأللأ الالال.
٤. لوالا مفاالل الكهربالالا: للالال المآارال وأالالها .. الالال بأوار مبالا فلل المآارال.

## المالال الالال المآارال

٥. العربية: تحمل الآلات القاطعة .. (توجد عربة أخرى تماثلها).
٦. ركيذة: قابلة للحركة ويمكن تثبيتها على أي مكان بالفرش ، وذلك لارتكاز المشغولة من عدة مواضع لضبطها وعدم اهتزازها.
٧. منصة: هو مكان مرتفع بالمخرطة يقف عليها الفني لمراقبة عمليات التشغيل.
٨. بكره كبيرة : (طارة كبيرة) للتحكم في حركة الرأس المتحرك (الغراب المتحرك).
٩. مجاري دليلية بالفرش: مجاري إنزلاق ينزلق عليها العربية.
١٠. لرأس المتحرك: يسمى أيضاً بالغراب المتحرك .. يحمل المشغولة من الجهة الأخرى المقابلة لعمود الدوران.
١١. مجاري دليلية بالفرش: ينزلق عليها الرأس المتحرك والركائز التي يمكن تثبيتها بأي مكان على طول الفرش.
١٢. نفرش: يحمل جميع أجزاء المخرطة.

## المخرطة الرأسية

### Vertical Lathe

تستخدم المخرطة الرأسية في إنتاج المشغولات الأسطوانية ذات الأحجام والأوزان الكبيرة مثل التروس الكبيرة والحداقات وعجلات السكك الحديدية ..... وغيرها.


صممت صينية المخرطة الرأسية بشكل أفقي وبحجم كبير (بقطر 1200 ملليمتر)، علماً بوجود مخارط رأسية مختلفة الأحجام (يصل قطر الصينية في المخارط ذات الأحجام الكبيرة إلى 22 متر لإمكان خراطة المشغولات الكبيرة التي يصل قطرها إلى 25 متر)، ونظراً لارتفاع حجم ووزن المشغولات التي تصنع عليها، لذلك تستخدم روافع لتثبيت المشغولات ورفعها. كما صمم صندوق تروس السرعات ليعطي سرعات منخفضة (16 سرعة) تبدأ من 9 لفات/دقيقة. وتنتهي بحد أقصى 280 لفة/دقيقة لتناسب مع أقطار وأوزان القطع المصنعة.

زودت هذه المخرطة بحاملين للآلات القاطعة، الحامل الأول مثبت على الرأس المثبتة على راسمة العربية وذلك لاستخدامه في عمليات الثقب وخراطة الأسطح الجانبية،

والحامل الثاني مثبت على منزلقة عرضية بالقائم الرأسي لاستخدامه في عملية خراطة الأقطار الخارجية للمشغولات.

تعمل المخرطة الرأسية بالتحكم اليدوي ويمكن تشغيل المخرطة من كل الجوانب من خلال لوحة المفاتيح الكهربائية المتحركة يدوياً، كما يمكن التحكم في حركة الرأس عن طريق محرك خاص (بحركة رأسية إلى أعلى وإلى أسفل أو بحركة أفقية إلى اليمين أو إلى اليسار) وذلك دون التقيد بتشغيل الصينية.

تتكون المخرطة الرأسية الموضحة بشكل ٩ - ٦ من الأجزاء التالية:-

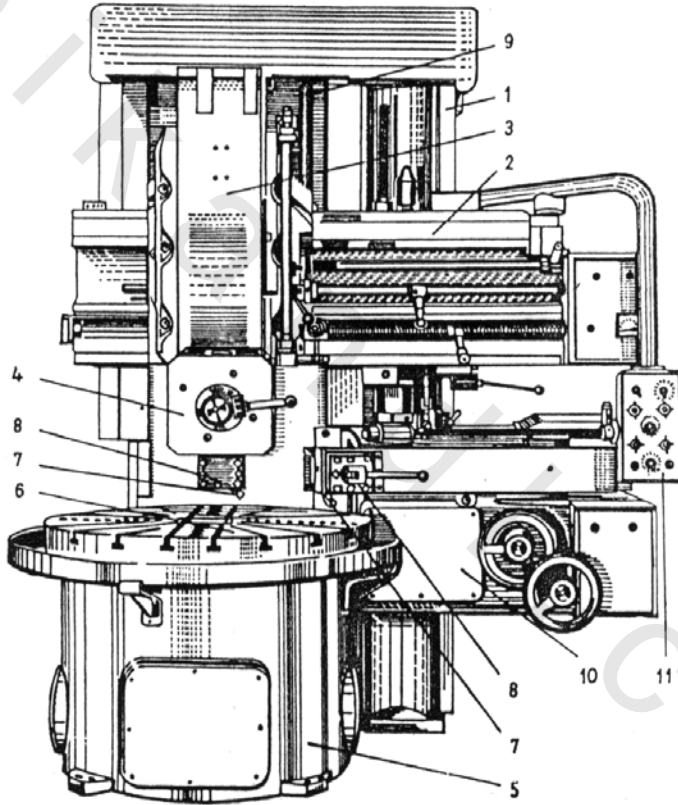

شكل ٩ - ٦

### المخرطة الرأسية

١. أعمدة رأسية: تعتبر الهيكل أو الفرش الذي ينزل عليه العربة .. كما يحقق

**المرجع في خراطة المعادن**

٢. العربة: يمكن التحكم في حركتها للتغذية الرأسية إلى أعلى وإلى أسفل بانزلاقها على مجاري الأعمدة الرأسية (الفرش) .. وتحمل الراسمة المثبت عليها الرأس حامل الآلات القاطعة.
٣. الراسمة: يمكن التحكم في حركتها للتغذية العرضية إلى اليمين أو إلى اليسار .. كما يثبت عليها الرأس الذي يحمل الآلات القاطعة المستخدمة للتشغيل.
٤. الرأس: حامل الآلات القاطعة مثل أقلام الخراطة أو الثاقب أو البراغل وغيرها.
٥. قاعدة: تحمل الصينية ويوجد بداخلها ترتيباً لإدارتها.
٦. الصينية: تثبت عليها المشغولات ذات الأقطار والأحجام الكبيرة.
٧. الآلات القاطعة: عبارة عن أقلام الخراطة أو الثقافات (البنت) أو العدد الأخرى المستخدمة في عمليات القطع.
٨. حامل القلم: مثبت به الأقلام المستخدمة لعمليات التشغيل.
٩. عمود التغذية: يسمى أيضاً بعمود الجر .. يستخدم للتغذية (حركة الراسمة أو العربة ألياً).
١٠. صندوق التروس: يوجد بداخله مجموعات تروس السرعات والتغذية.
١١. لوحة مفاتيح كهربائية: للتحكم في تشغيل المخرطة وأجزائها (هذه اللوحة قابلة للحركة الدائرية لسهولة التحكم في تشغيل المخرطة من أي جانب).


## المخرطة الرأسية ذات البرج الخماسي

### Vertical Lathe For Quintuple Spire

تستخدم المخرطة الرأسية ذات البرج الخماسي في إنتاج المشغولات الأسطوانية ذات الأحجام والأوزان الكبيرة، مثل التروس الكبيرة والحداقات ومرآحات المضخات وعجلات السكك الحديدية والملحقات الثقيلة الأخرى.

تتكون المخرطة الرأسية ذات البرج الخماسي الموضحة بشكل ٩ - ٧ من الأجزاء

التالية :-

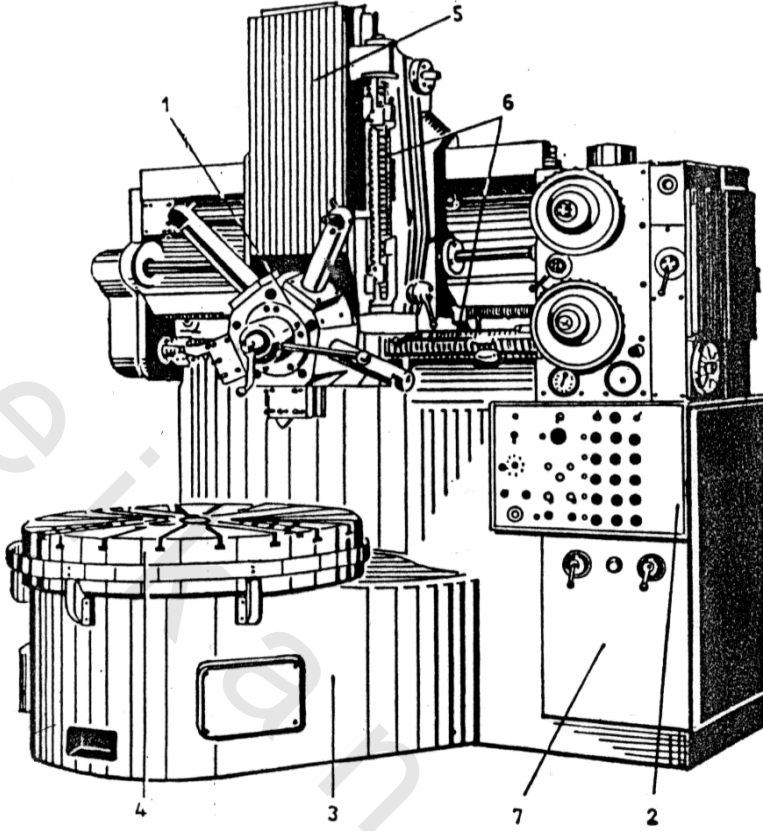

شكل ٩ - ٧

## المخرطة الرأسية ذات البرج الخماسي

١. البرج الخماسي: يستخدم لتثبيت الآلات القاطعة حسب ترتيب العمليات.
٢. لوحة المفاتيح الكهربائية: للتحكم في تشغيل المخرطة وأجزائها.
٣. قاعدة: تحمل جميع أجزاء المخرطة والصينية.
٤. الصينية: تستخدم لتثبيت المشغولات ذات الأقطار والأحجام الكبيرة.
٥. مجاري انزلاق رأسية: تستخدم كدليل للبرج حامل الآلات القاطعة.
٦. عمود قلاووظ: للتحكم في الحركة العرضية والرأسية بالتغذية المناسبة أثناء الخراطة الطولية أو العرضية أو عند قطع القلاووظ.
٧. صندوق الكهرباء: يوجد به جميع مفاتيح التحكم الرئيسية والأجهزة الكهربائية الخاصة بتشغيل المخرطة.

## المرجع في خراطة المعادن

## مميزات المخرطة الرأسية ذات البرج الخماسي :

### Discriminate Of Vertical Lathe For Quintuple Spire

تتميز المخرطة الرأسية ذات البرج الخماسي عن المخرطة الرأسية العادية رغم

التشابه الكبير بينهما بالمميزات التالية :-

1. تثبيت أدوات القطع حسب ترتيب العمليات بالبرج الخماسي.
2. تغيير أداة القطع بعد الانتهاء من كل عملية بدوران البرج يدوياً أو آلياً لتشغيل المرحلة التي تليها.
3. قطع اللوالب (القلاووظ) بخطواته المختلفة.
4. الدقة العالية في نسخ المشغولات.


## المخرطة الدقيقة

### Precision Lathe

تستخدم المخارط الدقيقة في إنتاج المشغولات ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة التي يتطلب بها الدقة في إنتاجها كالصناعات الهندسية الدقيقة المختلفة مثل التروس وإنتاج بعض أجزاء محركات الاحتراق الداخلي للسيارات والمركبات المختلفة، كما تستخدم في كثير من الأحيان كبديل لماكينات التجليخ، حيث إنتاجها الكمي يتميز بأسطح عالية الجودة والدقة ليتمثل بما تنتجه ماكينات التجليخ.

تنتج المخارط الدقيقة عند تشغيلها بسرعات قطع عالية مع تغذية منخفضة مشغولات ذات أسطح ملساء دقيقة ، لذلك تستخدم آلات قاطعة مصنوعة من الكريد أو الخزف أو الماس. يصل الدقة في أبعاد منتجات المخارط الدقيقة إلى ٠.٠٠٢ ملليمتر. تصنع المخارط الدقيقة بجساءة بحيث تكون متينة متماسكة البناء، وذلك لمنع أي انحراف أو انحراف في القياس المطلوب إنتاجه الذي قد يؤثر إلى جودة الأسطح والقطع المصنعة.

تتكون المخرطة الدقيقة الموضحة بشكل ٩ - ٨ من الأجزاء التالية :-

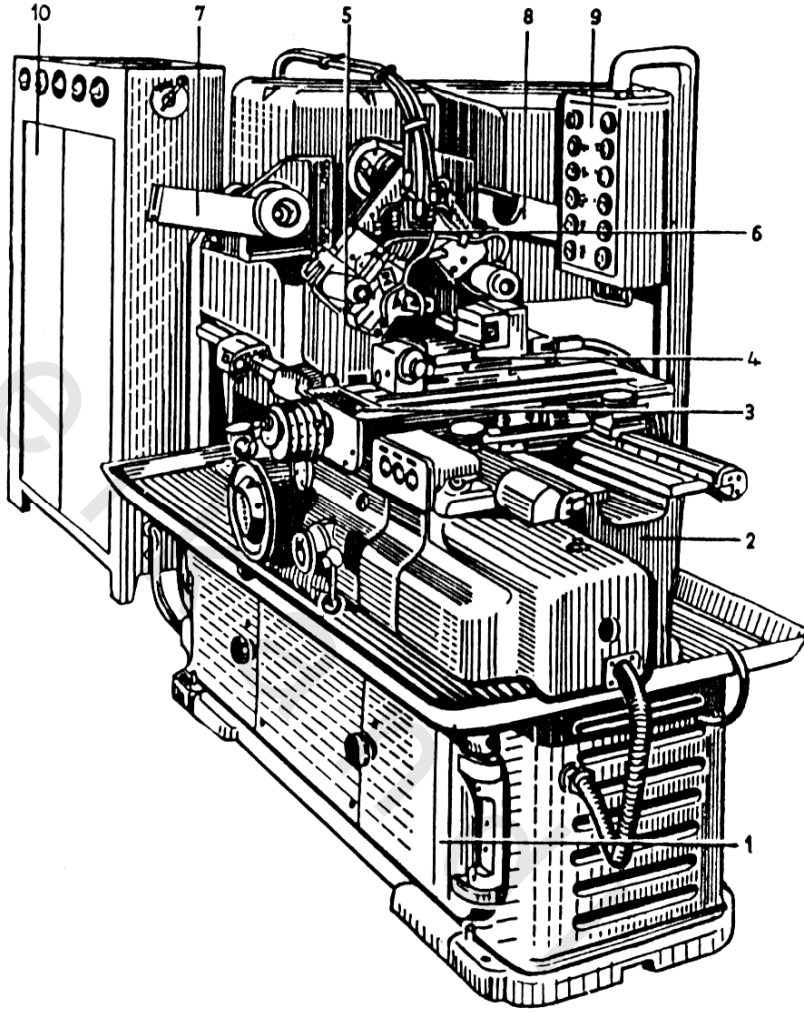

شكل ٩ - ٨

## المخرطة الدقيقة

١. القاعدة: تحمل الفرش وجميع أجزاء المخرطة.
٢. الفرش: مصنوع من حديد الزهر المجلخ والفانق الدقة الذي يحمل العربة والأجزاء المتحركة.
٣. العربة: تنزلق على الفرش وتحمل أدوات القطع المختلفة.
٤. حامل الأقلام: لتثبيت الآلات القاطعة المختلفة.
٥. عمود الدوران: يأخذ حركته من مجموعة تروس السرعات ويحمل ملحقات الربط الآلية.

**المرجع في خراطة المعادن**



٦. وحدة مناولة: جهاز لقمط المشغولة لتحركها حتى تصل إلى ترتيبية الربط.
٧. جهاز تغذية الخام: مهمته هو توصيل قطع الخام إلى آلة قمط المشغولات، كما يستخدم كخزان.
٨. منفذ: عبارة عن ماسورة تؤدي إلى وعاء تجميع المشغولات المصنعة أو إلى مرحلة تشغيل تالية.
٩. لوحة مفاتيح كهربائية: لتشغيل المخرطة وأجزائها المختلفة.
١٠. صندوق الكهرباء: يوجد بداخله الملحقات الكهربائي وجميع التوصيلات.

## المخرطة الخافضة


### Lowering Lathe

توجد مخارط خاصة لإنتاج الأشكال البيضاوية مل الحدبات CAMES ومقاطع التفريز (سكاكين الفريز) Milling Cutters ، تتشابه هذه المخرطة إلى حد كبير مع المخرطة الأفقية العامة (مخرطة الذنبة) ، حيث يمكن استخدامها في تشغيل الحدبات ومقاطع التفريز بإنتاج محدود، من خلال تثبيت جهاز الخراطة الخافض بمكان الراسمة العرضية.

#### الخراطة الخافضة :

للخراطة بالخفض تستخدم المخارط الخافضة، هذه المخارط مجهزة بترتيبات خاصة بحيث يمكن تحريك القلم من المحيط الخارجي للقطعة متجهاً إلى محورها بحركة حلزونية أثناء دوران قطعة التشغيل .

شكل ٩ - ٩ يوضح رسم تخطيطي لجهاز الخراطة الخافضة أثناء تشغيل حدبة، حيث يتحرك القلم حركة ترددية عن طريق حدبة تمثل قرص القيادة المثبتة بالجهاز لتشغيل الشكل البيضاوي المطلوب إنتاجه.

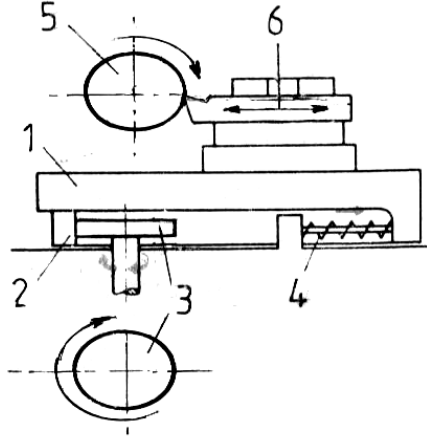


شكل ٩ - ٩

## جهاز الخراطة الخافض أثناء تشغيل حدبة

١. المنزلقة المترددة .. (تتحرك حركة ترددية بتأثير الحدبة).
٢. دليل منزلق.
٣. حدبة تمثل قرص القيادة .. (تتحرك حركة دائرية بنفس سرعة عمود الدوران ، ويمكن إستبدالها بالشكل المطلوب إنتاجه).
٤. نابض لولبي .. (ياي).
٥. القطعة المطلوب تشغيلها.
٦. الآلة القاطعة .. (قلم المخرطة يتحرك حركة ترددية).

وشكل ٩ - ١٠ يوضح رسم تخطيطي لجهاز الخراطة الخافضة أثناء تشغيل مقاطع تفريز (سكينة فريزة)، حيث يتحرك القلم عند وصوله إلى الفتحة التي بين السننتين حركة ترددية سريعة إلى الأمام والخلف عن طريق حدبة تمثل قرص القيادة المثبتة بالجهاز. تتكرر هذه العملية بكل سن بأسنان السكينة لتشغيل الشكل المطلوب إنتاجه.

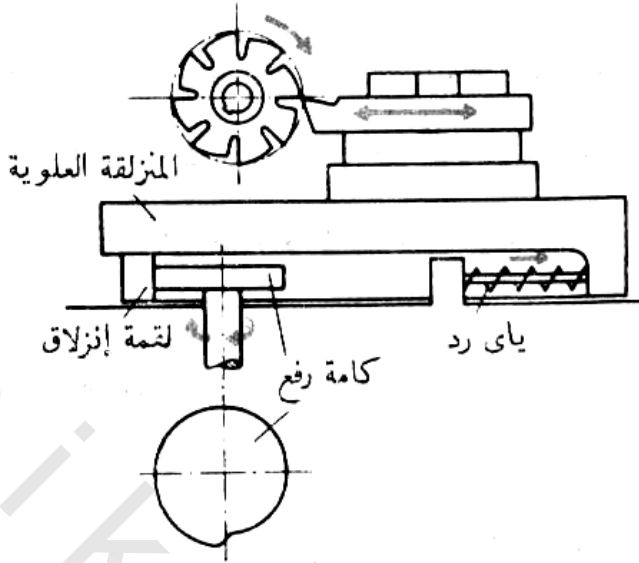

شكل ٩ - ١٠


جهاز الخراطة الخافض أثناء تشغيل سكينه فريزة

### Turning Lathe Instrument

### جهاز خراطة خافض :

توجد أجهزة للخراطة الخافضة يمكن تركيبها على الراسمة الطولية (الراسمة الصغرى) بالمخرطة الأفقية (مخرطة الذنبة) بمكان حامل القلم كما هو موضح بشكل ٩ - ١١، حيث تستخدم هذه الأجهزة بإجراء الخراطة بالخفض في الإتجاه المستقيم، أو بالإتجاه الجانبي، أو في الإتجاه المائل .

يستخدم جهاز الخراطة الخافض بالمخرطة الأفقية (مخرطة الذنبة) لإنتاج قطع فردية .. ولا تستخدم هذه الطريقة لغرض الإنتاج الكمي .

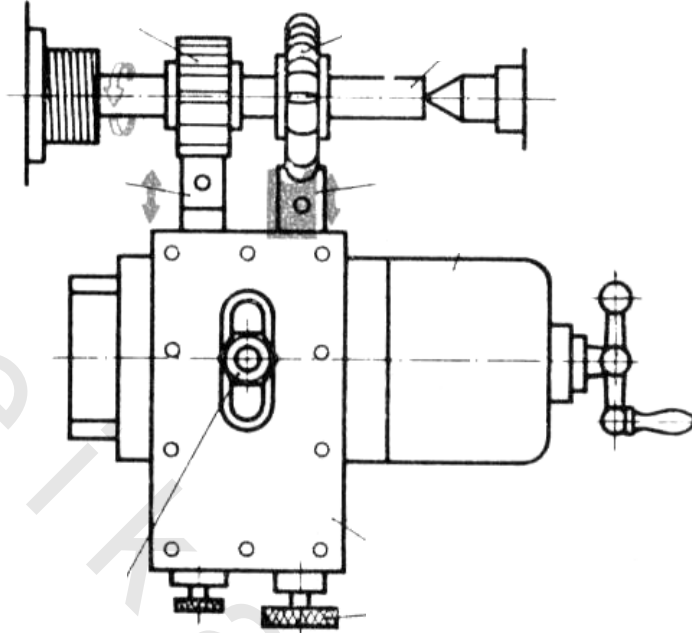

شكل ٩ - ١١

تثبيت جهاز الخراطة الخافض بالمخرطة الأفقية

### المخرطة الناسخة

#### Duplicator Lathe


طريقة إستخدامها تشبه طريقة العمل بإستخدام القضيب الدائلي على المخرطة الأفقية، حيث تتحرك الراسمة العرضية حركة تنفق مع شكل قضيب الدليل، ولكن هذه الطريقة لا تصلح إلا للقطع ذات الميل الصغير أو الأشكال المحدبة قليلاً. أما طريقة الخراطة بالنسخ فإن القطع تتخذ شكلها المطلوب في عملية واحدة، حيث يستخدم للقيادة قطعة أخرى تامة التشغيل، أو لوح من الصلب مشكل بالشكل المطلوب (ضبعة)، بحيث لا تتصل الراسمة العرضية مباشرة بالضبعة، بل توجه حركتها عن طريق مجس يلامس الضبعة بضغط خفيف، وهناك أنظمة مختلفة لعمليات الخراطة الناسخة .. فيما يلي عرض لأكثر أنواع هذه العمليات إنتشاراً.

#### المرجع في خراطة المعادن

## Copying From Standard Dilation Piece

## ١. النسخ من عينة نمطية :

يمكن استخدام المخرطة الأفقية (مخرطة الذنبة) لنسخ المشغولات من عينة نمطية كما هو موضح بشكل ٩ - ١٢، حيث تثبت العينة النمطية أسفل الراسمة العرضية (الراسمة الكبرى) مع دليل مرشد يتبع سطحها، وقد يستخدم في هذا الصدد (ضبعة أو شبلونة) تحدد شكل العينة بدلاً من العينة النمطية ليقود الراسمة العرضية بأعماق قطع متغيرة كلما تحركت بتغذية طولية، وقد يستخدم عدة قطع واحدة، وفي هذه الحالة يوضع برنامج لهذه العدة لتحركها في كل شوط بأعماق القطع المطلوبة على طول العينة حتى تنتهي تماماً.

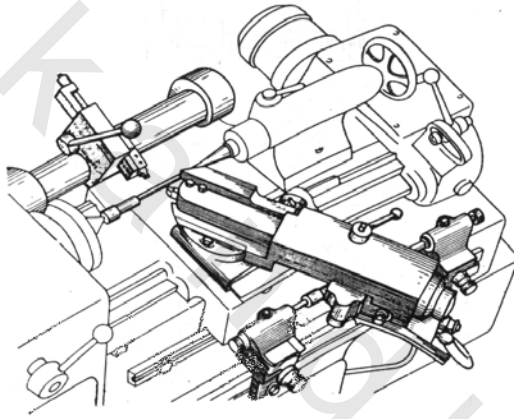


شكل ٩ - ١٢

مخارط الذنبة لنسخ المشغولات من عينة نمطية

## Copying By Electric Control

## ٢. النسخ بالتوجيه الكهربائي :

يمكن استخدام جهاز يعمل بالتوجيه الكهربائي لنسخ المشغولات من عينة نمطية كما هو موضح بالرسم التخطيطي بشكل ٩ - ١٣، حيث تتحرك الراسمة العرضية تبعاً لإتجاه حركة المجس من خلال تعشيق أحد القوابض الكهرومغناطيسية، كذلك يمكن توصيل القوابض أو فصلها أثناء دوران المكنة وتحت ضغط التحميل الكامل، ولهذا يكون عملها أكثر ليونة مما يصون المكنة ويجنبها التحميل الزائد .

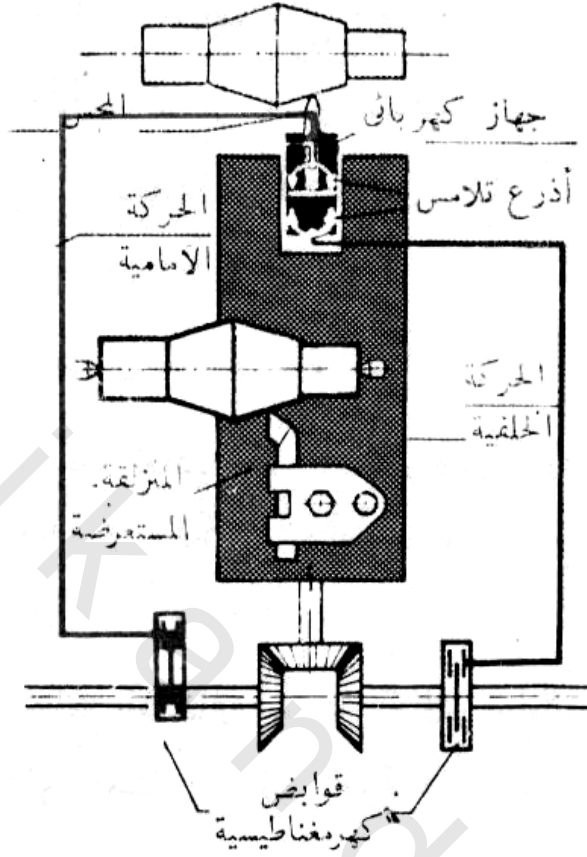

شكل ٩ - ١٣

جهاز خراطة ناسخ بالتوجيه الكهربائي


Copying By Hydraulic Control

٣. النسخ بالتوجيه الهيدروليكي :

يمكن استخدام جهاز هيدروليكي لنسخ المشغولات من عينة نمطية كما هو موضح بالرسم التخطيطي بشكل 9 - 14، حيث تتصل الراسمة العرضية بمكبس داخل أسطوانة ليتحرك المكبس عن طريق ضغط الزيت حركة عمودية (إلى الأمام وإلى الخلف)، ويتولى مجس توجيه تيار الزيت إلى جهة إحدى جانبي الأسطوانة أو للجانب الآخر، وبذلك تتحرك الراسمة العرضية حركة مطابقة لشكل العينة لإنتاج القطع المطلوبة تصنيعها

**المرجع في خراطة المعادن**

بشكل ومقاس العينة.

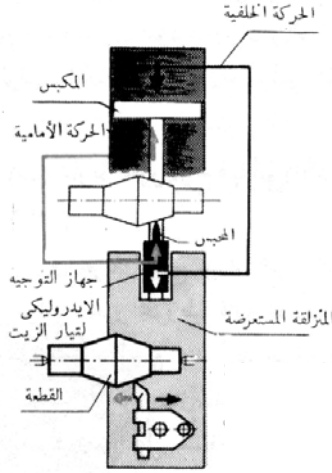


شكل ٩ - ١٤

جهاز خراطة ناسخ بالتوجيه الهيدروليكي

٤. النسخ بالتوجيه الكهربائي والهيدروليكي :

Copying By Hydraulic & Electric Control

تستخدم المخرطة الأفقية (مخرطة الذنبة) وتثبيت الراسمة العرضية بوضع منحرف على محور الذنبتين، أثناء الخراطة بالنسخ للمشغولات ذات الأسطح المستديرة أو المستدقة (المخروطية أو المسلوبة) الموضحة بشكل 9 - 10 (ب)، حيث لا يوجه تيار السائل للجهاز الهيدروليكي مباشرة بواسطة المكبس، بل يوجه عن طريق جهاز كهربائي كما هو موضح بالرسم التخطيطي بشكل 9 - 10 (أ)، وقد توجه حركة رجوع سريعة للآلات في هذه المخرطة.

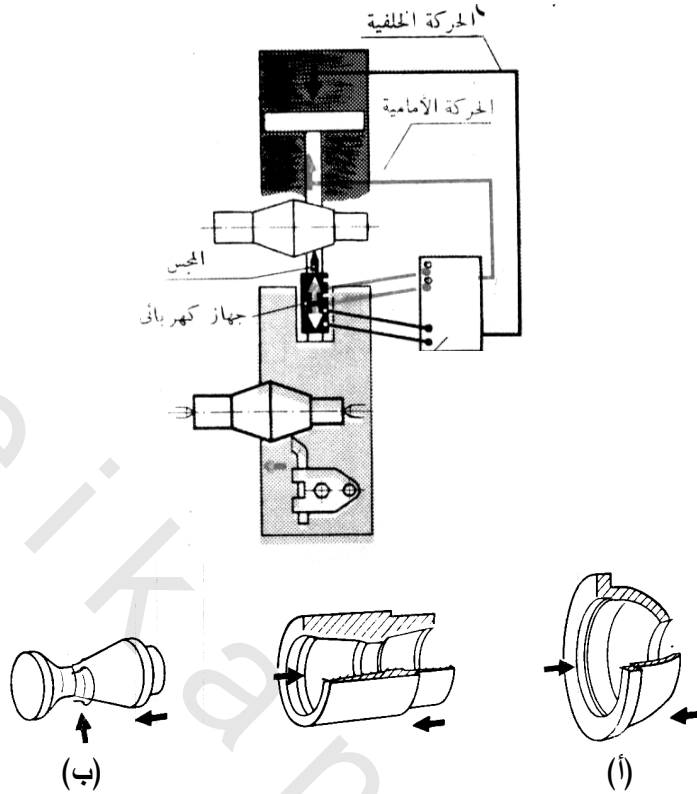

شكل ٩ - ١٥

جهاز خراطة ناسخ بالتوجيه الكهربائي الهيدروليكي

(أ) جهاز خراطة ناسخ بالتوجيه الكهربائي الهيدروليكي.

(ب) أمثلة للمشغولات التي تم إنجازها باستخدام جهاز خراطة ناسخ بالتوجيه

الكهربائي الهيدروليكي.

### Advantages Of Duplicating Turning

### مميزات الخراطة الناسخة :

تتميز عمليات الخراطة الناسخة بعدة مميزات .. أهمها الآتي :-

١. إنتاج مشغولات متماثلة ومطابقة للشكل والمقاس المطلوب بجودة ودقة عالية .
٢. تخفض زمن التشغيل بدرجة كبيرة وخاصة عند إنتاج المجموعات الصغيرة، حيث يتراوح الإقتصاد في زمن التشغيل ما بين ٣٠ % . ٧٠ % تبعاً لنوع وشكل القطع المراد تصنيعها.

### المرجع في خراطة المعادن



## مخارط البرج

### Capatan Lathes

يعتبر نزع قلم المخرطة من حامله لغرض شحذه (تجليخه) وإعادة تثبيته أو نزعه واستبداله بقلم آخر بعد الانتهاء من كل عملية صناعية، من أبرز عيوب المخرطة الأفقية (مخرطة الذنبة)، حيث يتطلب إنتاج القطعة الواحدة المتعددة الخطوات إستبدال القلم بآخر بعد الإنتهاء من كل مرحلة، وهذا يستغرق زمن طويل .. الأمر الذي يؤثر على زيادة تكاليف الإنتاج.

لذلك فقد صممت مخرطة البرج بحيث يمكن تثبيت جميع أدوات القطع اللازمة لتشغيل القطعة المتعددة المراحل بالكامل دون الحاجة إلى تغيير أو استبدال إحدى أدوات القطع.

لتشغيل القطع المتعددة المراحل بنجاح، يلزم ضبط وتثبيت أدوات القطع بالبرج حسب تسلسل مراحل التشغيل.

يتم تجهيز مخرطة البرج بتثبيت أدوات القطع وضبطها بالوضع المناسب حسب شكل الجزء المطلوب إنتاجه بواسطة فني ماهر، علماً بأن عملية التجهيز تستغرق وقتاً طويلاً، بينما يقوم فني عادي لتشغيلها في عملية الإنتاج ، حيث التعامل مع مخارط البرج سهلاً للغاية.

### البرج : Capitan

يثبت البرج على الراسمة الذي يسمح بتركيب عدد كبير من الآلات القاطعة التي تكون محورها مطابق أو يوازي محور عمود الدوران تماماً، حيث يمكن تشغيل هذه الآلات بتسلسل بمجرد الإنتهاء من كل مرحلة، ومن خلال حركة إدارة البرج الذاتية .. حيث يتحرك البرج حركة دائرية عند نهاية مشوار رجوع لتجهيز العدة المستخدمة للمرحلة التالية.

من المستطاع تشغيل القطع المختلفة من أعمدة طويلة من خلال إستخدام الطرف

للربط، وتبعاً لوضع البرج الدوار، حيث توجد ماكينات يكون محور البرج فيها رأسياً وأخري يكون محوره أفقياً.

### مخارط البرج ذات المحور الرأسي : Capstan Lathe With Vertical Axis


تستخدم مخارط البرج ذات المحور الرأسي في تشغيل وإنتاج القطع الكبيرة والقطع ذات الأشكال الغير منتظمة .

تتكون المخرطة من أجزاء أساسية وأخري مساعدة ، وأهم الأجزاء الأساسية هي عربة البرج الدوار .

تتكون عربة البرج الموضحة بالرسم التخطيطي بشكل ٩ - ١٦ من ركاب ينزلق عليه المنزلة العلوية بحركة ترددية، المنزلة العلوية تحمل البرج، والبرج قد يكون شكله مربع أو مسدس أو مثنى، حيث يستقبل بمحيطه آلات وأجهزة عديدة، ويدور من تلقاء نفسه عند نهاية حركة رجوع العربة العلوية، وفي نفس الوقت تتجه ثقوب إستقبال الآلات الموجودة به بحيث ينطبق محورها مع محور عمود الدوران تماماً.

بعد الدوران يتم تأمين وضع البرج تلقائياً أثناء حركة تقدم العربة .. أي يثبت في وضعه تماماً .

تستخدم عربة البرج في عمليات الثقب والخرط الطولي فقط، أما خراطة الأسطح المستوية الجانبية فيستخدم لها عربة عرضية خاصة بين البرج الدوار والرأس الثابت (الغراب الثابت)، ويمكن أن تعمل هذه العربة مع البرج الدوار في نفس الوقت

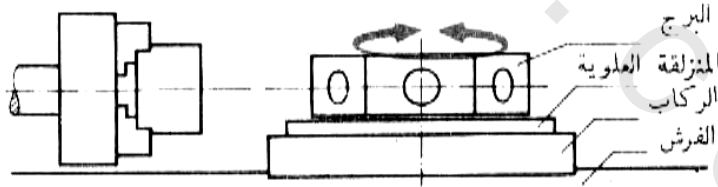

شكل ٩ - ١٦

برج مخرطة سداسي ذو محور رأسي

### مخارط البرج ذات المحور الأفقي : Capstan Lathe With Horizontal Axis

المرجع في خراطة المعادن

تستخدم مخارط البرج ذات المحور الأفقي في تشغيل وإنتاج القطع الصغيرة. تتكون المخرطة من أجزاء أساسية وأخرى مساعدة، وأهم الأجزاء الأساسية هي عربة البرج الدوار .

في عربة البرج يبيت عمود البرج داخل كراسي محور مستدقة (مخروطية) قابلة للضبط ، ويحل هذا العمود البرج عند أحد طرفيه، ويحمل العمود عند الطرف الآخر جهاز صد آلي، ولوجود العمود محمول علي مسافة طويلة بين كراسي المحور، فإن البرج يرتكز بقوة وأمان فلا يوجد أي عزم لقوي مضادة ، كما يؤدي ذلك إلى زيادة هدوء المكنة بالإضافة إلى دقة عملها. شكل 9 - 17 يوضح برج مخرطة ذو محور أفقي. يؤمن البرج في وضعه بواسطة بنز تأمين، وعندئذ ينطبق محور ثقب إستقبال الآلة التي جاء دورها للعمل علي محور عمود الدوران إنطباقاً تاماً ، ولتحرير البرج يسحب بنز التأمين عن طريق رافعة يدوية .




شكل 9 - 17

برج مخرطة ذو محور أفقي

ولما كان عمود دوران البرج منخفض عن محور عمود دوران المكنة، وأحياناً إلى جانب منه، فمن الممكن إجراء عمليات خراطة الأسطح المستوية بإستخدام البرج الدوار

وبعض الآلات البسيطة، وبذلك يمكن الاستغناء عن وجود عربة مستعرضة خاصة. وتبعاً لذلك فإنه يمكن تحريك البرج حتى يكاد يلامس القطعة، وهذا بدوره ييسر ربط القطعة ببروز قصير ، ويترتب علي هذا أن تعمل المكنة بهدوء.

الثقوب الكثيرة بالبرج تمكن من تركيب عدد كبير من العدد القاطعة كما هو موضح بشكل ٩ - ١٨ مما يؤدي إلى تشغيل القطع ذات العمليات الصناعية المتعددة. غالباً يمكن تركيب برج مجهز بآلات مضبوطة الأوضاع بمكان البرج المركب على المخرطة، مما يخفض أوقات الضبط بنسبة كبيرة وخاصة في الأعمال التي تتكرر كثيراً.

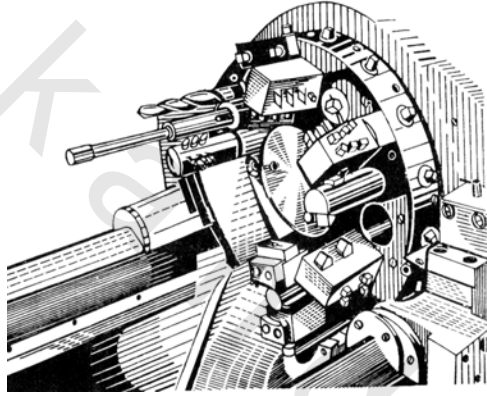

شكل ٩ - ١٨

ترتيبة أدوات قطع في برج ذو محور أفقي

Fixture Instrument

أجهزة الربط :

يستخدم الظرف ذو الثلاثة فكوك (الظرف المتمركز ذاتياً) كوسيلة لربط المشغولات بالمخروط الأفقية (مخرطة الذنبة)، أما بمخارط البرج أو المخارط الآلية فتختلف هذه الوسيلة، حيث تستخدم الأطراف التي تربط تلقائياً والتي تتميز بمزايا عديدة .. تسمى هذه الأطراف بأظرف الحركة الذاتية.

Motion Chucks Self

أظرف الحركة الذاتية :

توجد أنواع وأشكال عديدة لأظرف المخارط ذات التمرکز الذاتي ، لكل منهم

**المرجع في خراطة المعادن**

مميزاته الخاصة التي تتناسب نوع العمل الذي صمم من أجله. فعلى سبيل المثال مخارط الإنتاج (ذات الإنتاج الكمي) التي تنتج الأجزاء المتشابهة بكميات كبيرة، يعوقها عملية ربط وفك قطع التشغيل بالطرف من أن لآخر والتي تستغرق وقتاً كبيراً، بالإضافة إلى المجهود المبذول من فني المخرطة.


لذلك فقد صممت دور الصناعة أطرف ذات حركة ذاتية، لكي تقوم بعملية الربط والفك تلقائياً وبسهولة، من خلال الضغط على مفتاح أو من خلال حركة مقبض لتتم عملية الربط أو الفك آلياً.

توجد أنواع مختلفة من أطرف المخارط ذات الحركة الذاتية .. فيما يلي عرض لأكثر أنواع هذه الأطرف انتشاراً.

### Pneumatic Chuck

### الظرف النيوماتي:

ترود مخارط الإنتاج التي تحتوي على أطرف نيوماتية .. أي الأطرف التي يتم تشغيلها بواسطة الهواء المضغوط كما هو موضح بشكل 9 - 19 بمواسير خارجية لتصل إلى عمود الدوران، الذي صمم بفراغات داخلية لنقل الهواء المضغوط إلى داخل الظرف من خلال تجهيزة خاصة، حيث تتم حركة الفكوك الثلاثة لربط المشغولات عن طريق التحكم في دخول الهواء المضغوط أو خروجه من خلال مقبض صمام يدار يدوياً أو آلياً بمجرد الانتهاء من تشغيل كل قطعة.

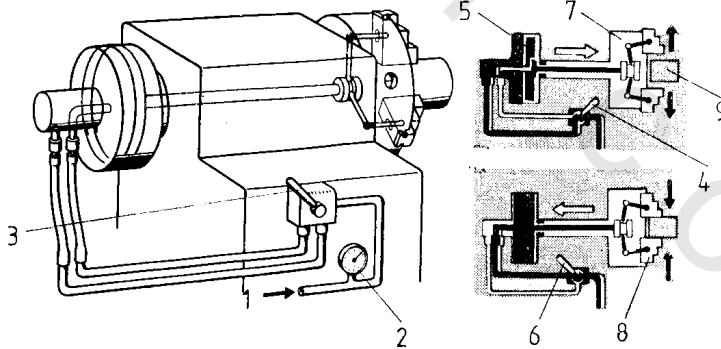

شكل 9 - 19

## وصول الهواء المضغوط بالظرف وحركة الفكوك الثلاثة

١. دخول الهواء المضغوط.
٢. مبین لتوضیح ضغط الهواء.
٣. مقبض متصل بصمام خانق للتحكم في دخول وخروج الهواء، وبالتالي حركة الفكوك الثلاثة إلى الداخل أو إلى الخارج .. أي الحركة عند الربط أو الفك.
٤. مقبض متصل بصمام ليسمح باتجاه دخول الهواء المضغوط، والتحكم في حركة المكبس ٥. مكبس للتحكم في الحركة الميكانيكية، لربط وفتح فكوك الظرف، علماً بأن حركة ربط الفكوك عن طريق مجموعة نوابض (يايات) قوية.
٦. حركة المقبض لمنع دخول الهواء المضغوط، وعودة الفكوك الثلاثة إلى وضع الربط عن طريق مجموعة نوابض (اليايات).
٧. الظرف الذي يعمل بالهواء المضغوط، أثناء انطلاق الفكوك.
٨. فكوك الظرف وهي في وضع الربط.
٩. قطعة التشغيل.

## Hydraulic Chuck

## الظرف الهيدروليكي:

توجد عدة تجهيزات لعمليات ضغط الزيت Hydraulic في الماكينات أو المعدات أو الأجهزة المختلفة، وأقرب مثال لذلك المكابس أو رافعات السيارات.

الغرض من استخدام السوائل المضغوطة في الأجهزة والمعدات المختلفة هو سرعة ودقة التحكم في التشغيل، لذلك فقد صممت دور الصناعة ظرف مخرطة يعمل بضغط الزيت، وهو عبارة عن ظرف يمر من خلاله كمية من الزيت المضغوط عن طريق مضخة، ويتم التحكم في حركة دخول وخروج الزيت من خلال صمامات وذلك لربط وفك المشغولات المراد تثبيتها بالظرف عند الحاجة إلى ذلك.

ينقل الزيت المضغوط إلى داخل الظرف من خلال عمود الدوران المصمم بفراغات لهذا الغرض، لتتم حركة الفكوك الثلاثة لربط القطعة المراد تشغيلها أو تطلق، عن طريق التحكم في دخول أو خروجه الزيت المضغوط من خلال مقبض صمام يدار يدويا أو آليا بمجرد الانتهاء من تشغيل كل قطعة.


## المرجع في خراطة المعادن

يستخدم هذا النوع من الأظرف في مخارط الإنتاج الكمي المصمم بالإدارة الهيدروليكية.

### Electric Chuck

### الظرف الكهربائي:

الظرف الكهربائي الموضح بالرسم التخطيطي بشكل ٩ - ٢٠ عبارة عن ظرف ذو ثلاثة فكوك ، زود بمجموعة حدبات CAMS ونوابض (بايات) ومحرك كهربائي. تنتقل الحركة من المحرك الكهربائي الذي يتحرك حركة دائرية مع الظرف وعمود الدوران عن طريق مجموعة بايات، التي تأخذ حركتها بواسطة تجهيزة خاصة، لتتم حركة الفكوك (للربط أو الفك) من خلال الحدبات، التي يتم ضبطها قبل البدء في تشغيل الإنتاج الكمي، وذلك حسب قياس قطر المشغولة.

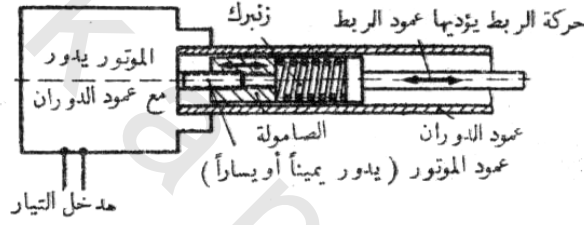

شكل ٩ - ٢٠

### الظرف الكهربائي


### أجهزة التغذية التلقائية للأعمدة : Automatic Feeding Sets For Bare

عند التشغيل من عمود طويل ، يمكن دفع العمود باليد كلما أريد تشغيل قطعة جديدة، ولكن هذه الطريقة مضيعة للوقت ومرهقة للفني الذي يعمل على المخرطة، ولهذا فقد صممت أجهزة تؤدي هذه العمليات ذاتياً، ومن أبسط هذه الأجهزة الجهاز الموضح بالرسم التخطيطي بشكل ٩ - ٢١ الذي يعمل بالطريقة التالية :-

يثبت العمود في جلبة تدور مع القطعة داخل جهاز التقديم ، وعندما يفتح الظرف القامط (الظرف القابض أو الشاقة المرنة) يسحب الثقل جهاز التقديم ومعه العمود إلى

### المرجع في خراطة المعادن

الأمام، وهذا يؤدي بدوره بتوقف عن الحركة عندما يصطدم بمصد مثبت بالبرج الدوار، ثم يثبت عندئذ يدوياً بواسطة جاز الربط (ظرف تقليدي أو ظرف قامط ..... إلخ) ، وفي الماكينات الحديثة يستخدم جهاز يحتوي على محرك كهربائي أو هيدروليكي لتقديم العمود بدلاً من الثقل .

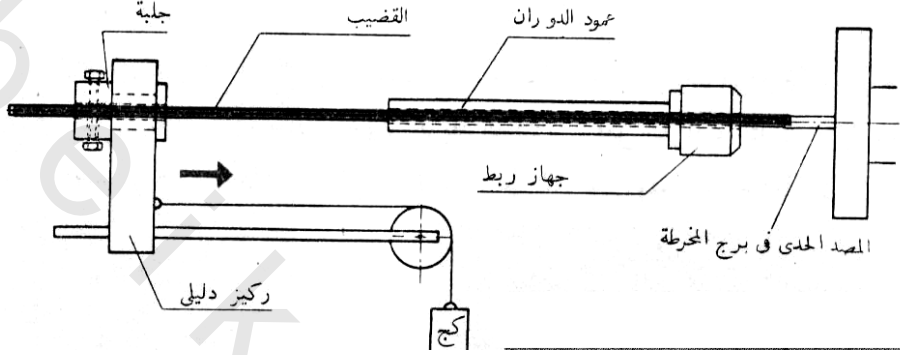

شكل ٩ - ٢١  
جهاز التغذية التلقائي للأعمدة

### Design Of Capitan Lathes

### تصميم مخرطة البرج :

تتشابه مخرطة البرج مع المخرطة الأفقية العامة (مخرطة الذنبة) من حيث مكوناتها الأساسية، حيث يتماثل في كل منهما القاعدة والفرش والرأس الثابت الذي يحمل مجموعات تروس السرعات والتغذية، في حين يختلفا في تثبيت الآلات القاطعة، حيث عربة مخرطة الذنبة تحمل الرسمة العرضية التي تحمل الرسمة الطولية التي تحمل حامل الأقلام، بينما تثبت الأدوات القاطعة بالبرج الذي تحمله الرسمة ، لذلك سميت الرسمة (بالرسمة ذات البرج) نظراً لأن البرج مثبت بأعلىها.

من أهم مميزات مخرطة البرج هو تشكيل قطعة متعددة المراحل بإنتاج بالجملة (إنتاج بكميات صغيرة) في زمن قصير ، حيث لا يستغرق إنتاج القطعة الواحدة سوي ٢ . ٣ دقائق وذلك دون الحاجة إلى تغيير أو ضبط أدوات القطع.

### المرجع في خراطة المعادن



## Types Of Capitan Lathes

## أنواع مخارط البرج :


يوجد أنواع مختلفة لمخارط البرج، حيث يثبت البرج في بعضها بوضع أفقي التي تسمى بمخارط البرج بها السداسي بينما توجد مخارط أخرى يثبت بها البرج بوضع رأسي وتسمى بمخارط البرج الأسطواني.

### مخرطة البرج السداسي

#### Hexagonal Capatan Lathe

تستخدم مخرطة البرج السداسي في تشغيل جميع العمليات الصناعية التي تجري على المخرطة الأفقية العامة مثل النقب . المخروط الخارجي والداخلي . البرغلة . التخشين بالترترة . قطع اللولب (القلاووظ) المتري والإنجليزي الخارجي والداخلي ، بالإضافة إلى خراطة التشكيل .... وغيرها .

تتكون مخرطة البرج السداسي الموضحة بشكل ٩ - ٢٢ من الأجزاء التالية:-

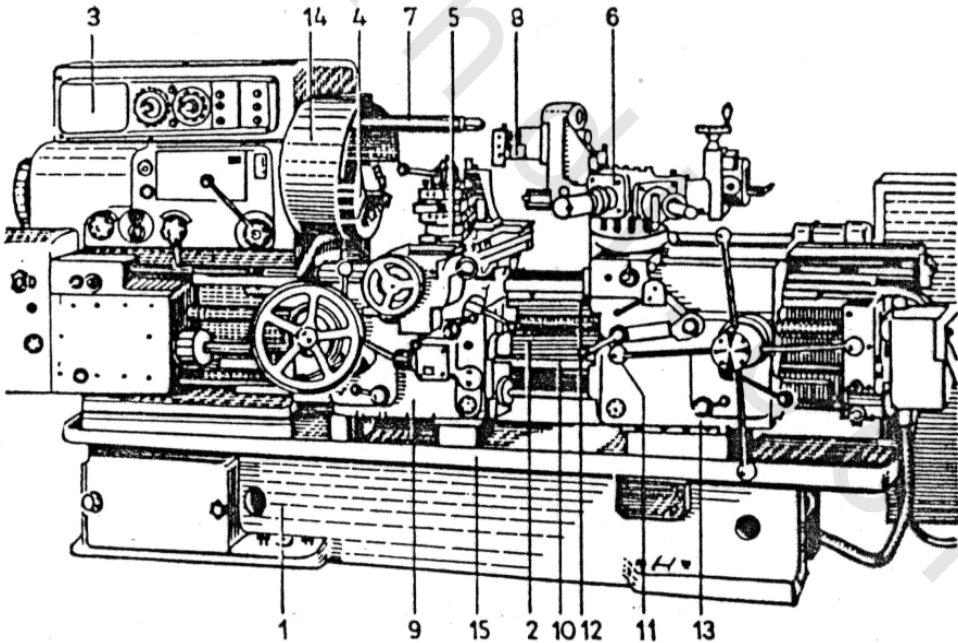

### المرجع في خراطة المعادن

## شكل ٩ - ٢٢

## مخرطة البرج السداسي

١. القاعدة: تحمل الفرش وجميع أجزاء المخرطة.
٢. الفرش: يصنع حديد الزهر، ويتم تشغيل وتجليخ أسطح الإنزلاق بعناية فائقة، يثبت عليه الرأس الثابت من الجهة اليسرى كما يثبت دليل البرج والمجاري المستعرضة من الجهة اليمنى.
٣. الرأس الثابت: يحتوي على مجموعات تروس السرعات والتغذية كما يحمل عمود الدوران.
٤. عمود الدوران: يحمل الظرف القابض (القامط) الذي يثبت به المشغولة.
٥. الراسمة: يثبت بها حامل ذو أربعة أوجه لإمكان تثبيت أقلام خراطة إضافية في حالة تعدد عمليات التشغيل على القطعة المصنعة، بالإضافة إلى تثبيت قلم قطع (فصل) بحامل القلم أو بتثبيتته بحامل آخر مقابل له بوضع عكسي (بحيث تكون حركة الدوران عكسية عند القطع) .. وذلك حسب تصميم المخرطة.
٦. البرج السداسي: مثبتة على عربة البرج وهو عبارة عن منشور سداسي الأوجه بكل منه ثقب كبير لتثبيت أدوات القطع المختلفة. يدار البرج تلقائياً في نهاية مشوار الرجوع (بعد الانتهاء من كل عملية تشغيل) بزواوية قدرها ٥٦٠ أي 1/6 لفة.
٧. مسمار إحكام: لضمان التمرکز الدقيق لأدوات القطع بالبرج.
٨. أدوات القطع: تثبت بالبرج حسب ترتيب عمليات التشغيل.
٩. العربة: تنزلق على الفرش وهي تحمل الراسمة التي تحمل حامل أقلام القطع.
١٠. عمود التغذية: يسمى أيضاً بعمود الجر، يستخدم لحركة العربة أو الراسمة آلياً عند التشغيل التقليدي.
١١. العمود المرشد: يسمى أيضاً بعمود القلاووظ، يستخدم عند قطع النواب (القلاووظات).
١٢. جريدة مسننة: توجد أسفل الفرش مباشرة، يعشق بها ترس مثبت بالعربة لإمكان إنزلاق العربة على الفرش.


١٣. راسمة البرج: تحمل البرج السداسي وتنزلق على الفرش بحركة طولية (في اتجاه الظرف عند تشغيل العمليات المختلفة وفي الاتجاه العكسي عند الرجوع).
١٤. ساتر وقائي: لحماية فني المخرطة من تتطاير الرايش وسائل التبريد.
١٥. وعاء: صندوق لتجميع الرايش واستقبال سائل التبريد.

### الحركة الآلية لدوران البرج السداسي :

يتحرك البرج حركة مستديرة حول محوره لتهيئة عدة القطع المثبتة بالبرج السداسي في وضع القطع . توجد هذه الحركة الآلية بنظم مختلفة أهمها الآتي :-

#### أولا : الآلية الميكانيكية ذات الروافع والقرص المسنن

- تستخدم الآلية الميكانيكية ذات الروافع والقرص المسنن الموضحة بشكل ٩ - ٢٣ في المخارط الصغيرة والمتوسطة (الكابستان) ، حيث يدور البرج حول محوره أثناء الرجوع السريع للمنزلة إلى الخلف ، بعد الإنتهاء من كل عملية قطع .

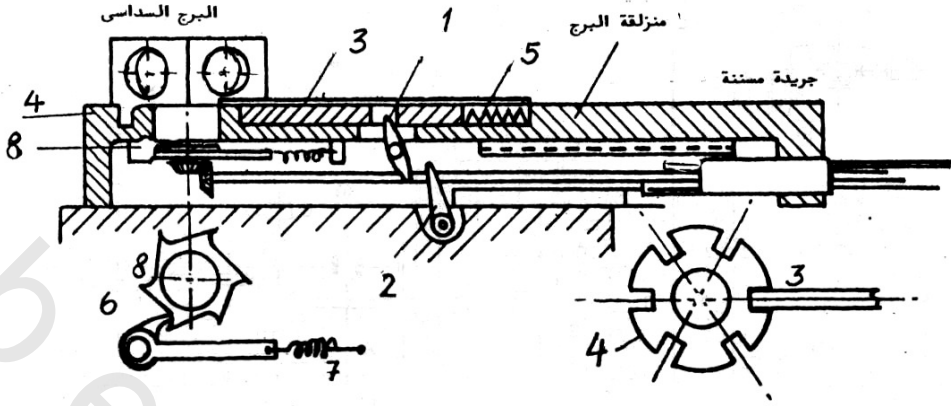

شكل ٩ - ٢٣

آلية دوران البرج الميكانيكية ذات الروافع والقرص المسنن

١. رافعة مفصلية.
٢. ذراع مفصلي.
٣. ساقطة منزلة.
٤. قرص مسنن تحتوي على ستة شقوق (٦ فتحات).
٥. نابض لولبي .. (ياي ضغط).
٦. ساقطة مفصلية.
٧. نابض لولبي.
٨. قرص مسنن تحتوي على ستة أسنان.

يصطدم أحد أطراف الرافعة المفصلية ١ مع الذراع المفصلي ٢ لينحرف طرف الرافعة ١ العلوي ليسحب معه الساقطة المنزلة ٣ المثبتة أسفل البرج السداسي، لتضغط على نابض الضغط (الياي) ٥، عندئذ يكون القرص المسنن ٤ والبرج السداسي حران الحركة. ومن خلال هذه الحركة أيضا تتحرك الساقطة المفصلية ٦ بتأثير شد النابض ٧ ليتحرك القرص المسنن ٨ ذو الستة أسنان حركة دائرية مقدارها سنة واحدة .. أي حركة بزاوية قدرها  $1/6$  لفة.

$$1/6 \text{ لفة} \dots \text{ تعني تحرك البرج بزاوية} = \frac{360}{6} = 60^\circ$$


**المرجع في خراطة المعادن**

عندئذ يضغط النابض (الباي) ٥ على الساقطة المنزلقة ٣ لكي تستقر في أحد فتحات القرص المسنن ٤ ، ليثبت البرج في الوضع الجديد.

### ثانيا : الآلية الميكانيكية ذات الخوابير المنزلقة

الآلية الميكانيكية ذات الخوابير المنزلقة الموضحة بشكل ٩ - ٢٤ سميت بهذا الإسم لوجود ستة أسافين (٦ خوابير) منزلقة بأسفل البرج، الخوابير المنزلقة هي خوابير تعشيق مثبتة وموزعة بالتساوي علي محيط دائرة واحدة .. أي بين كل خابور والذي يليه زاوية قدرها  $60^{\circ}$ .

يوجد ثقب بالسطح الأسفل للبرج ليثبت به أحد الخوابير الستة تحت تأثير نابض لولبي (باي)، حيث يندفع خابور التعشيق إلى أعلى لتأمين وضع البرج في مكانه

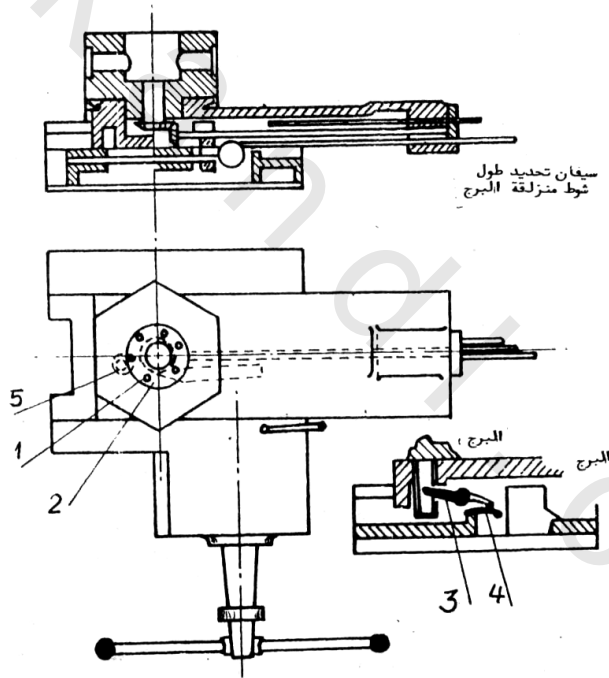

شكل ٩ - ٢٤

الآلية الميكانيكية ذات الخوابير المنزلقة

١. خوابير الإدارة .. (عددها ٦ خوابير) ..
٢. حذبة.
٣. رافعة مفصلية.
٤. حذبة.
٥. تبيلة تثبيت البرج.

يتم تحرير البرج ( فكه ) من خلال إتباع الخطوات التالية :-

١. بعد الإنتهاء من إحدى عمليات القطع ، وعند إرتداد منزلقة البرج فإن أحد خوابير التعشيق تنزلق رأسياً لأسفل لينطلق من البرج تحت تأثير رافعة الدبة ٢ المثبتة بمنزلة البرج .

٢. في نفي التوقيت تتحرك طرف الرافعة المفصلية ٣ لأسفل نتيجة حركة طرفها الآخر على الحذبة ٤ لينزلق الخابور المعشق بالبرج ٥ ليحرك البرج الحركة الدائرية .

٣. يتحرك البرج حركة دائرية بزواوية قدرها  $60^{\circ}$  عن طريق قرص مسنن أسفل البرج بطريقة مماثلة لطريقة آلية الروافع والقرص المسنن السابق ذكرها .


يتم تثبيت البرج من خلال الخطوات التالية :-

○ بعد دوران البرج يندفع أحد الخوابير المنزلقة إلى أعلى ليستقر بتقب لحدد وضع البرج.

○ بعد تثبيت البرج مرة أخرى في بدء الشوط الثاني بتبيلة التثبيت عن بتأثير الحذبة ٤ عن طريق الرافعة المفصلية ٣.

### ثالثاً : الآلية الميكانيكية طراز جنيفا

الآلية الميكانيكية طراز جنيفا الموضحة بشكل ٩ - ٢٥ تسمى أيضاً بالآلية الصليب المالطي . تستخدم هذه الآلية في تحويل الحركة الدائرية إلى حركة دورانية متقطعة .

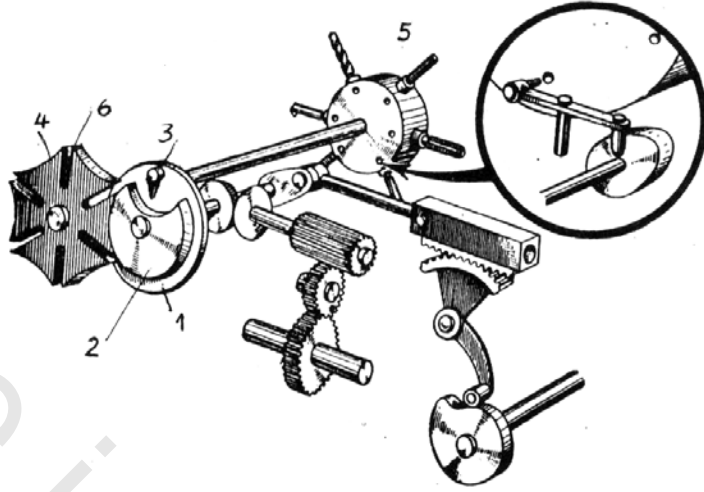

شكل ٩ - ٢٥

الآلية الميكانيكية طراز جنيفا .. (آلية الصليب المائطي)

١. قرص أسطواني.
٢. قرص هلال.
٣. مسمار لا مركزي.
٤. قرص سدس الشكل.
٥. البرج السداسي الذي يحمل الآلات القاطعة.
٦. المشقيات .. (عددها ٦ فتحات).

يدور القرص ١ على أحد جانبي القرص ٢ الهلالي الشكل المثبت معه، وكذلك المسمار اللامركزي ٣. أمام القرص الهلالي قرص سداسي الأطراف ٤. يوجد مشقبيات برأس كل طرف من الأطراف الستة الموضحة إحداها برقم ٦.

القرص السداسي يحمل محور البرج السداسي ٥ الذي يحمل الآلات القاطعة . يدور القرص الهلالي ٢ عند دوران القرص ١ عن طريق مجموعة التروس ٧، ويظل القرص السداسي ٤ ثابتاً في موقعه إلى أن يستقر المسمار اللامركزي ٣ في أحد مشقيات القرص السداسي ٤ ليتحرك البرج حركة دائرية بزواوية قدرها  $60^{\circ}$ ، ثم يثبت بهذا الوضع ... وهكذا.

**المرجع في خراطة المعادن**

**ضبط وتجهيز مخرطة البرج : Setting & Equipment Capstan Lathe**

يجب تجهيز مخرطة البرج وتثبيت وضبط الآلات القاطعة بالبرج السداسي عند تشغيل الأجزاء المتماثلة المطلوبة بتسلسل الخطوات الآتية:-

١. تجهيز الأعمدة الخام بالقطر المناسب وضبط جهاز التغذية التلقائي لدفع الخام.
٢. تثبيت وضبط الآلات القاطعة المناسبة حسب تسلسل عمليات التشغيل.
٣. ضبط المصدات الطولية والعرضية لكل آلة قطع حسب الأطوال والأقطار المطلوبة.
٤. تجهيز سائل التبريد المناسب.
٥. اختيار سرعة القطع ومقدار التغذية المناسبة.


**قطع اللوالب على مخرطة البرج : Cutting Thread On Capstan Lathe**

يستخدم لقطع اللوالب (القلاووظات) المترية أو الإنجليزية على مخارط البرج السداسي آلات قاطعة مختلفة .. وهي كالآتي :-

**١. رأس قطع اللولب الخارجية :**

يستخدم رأس قطع اللوالب الموضح بشكل ٩ - ٢٦ ( القلاووظات) الخارجية بالطريقة الميكانيكية على مخارط البرج وبعض مخارط الإنتاج المختلفة لقطع القلاووظ الخارجي ألياً وذلك لمزاياه العظيمة في الإنتاج الكمي، حيث يمكن استبدال فكوكه الأربعة بفكوك أخرى بالقطر والخطوة المطلوبين في وقت قصير، كما يمكن ضبط عمق السن في حدود ضيقة.



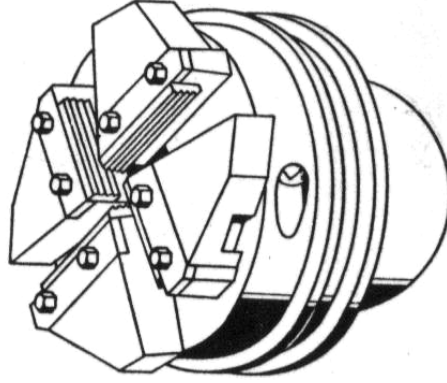

شكل ٦ - ٢٦


رأس قطع القلاووظ الخارجي الآلي

٢. رأس قطع اللوالب الداخلية :

يستخدم رأس قطع اللوالب الموضح بشكل ٩ - ٢٧ (القلاووظات) الداخلية بالطرق الآلية على مخارط البرج وبعض مخارط الإنتاج المختلفة لقطع القلاووظ الداخلي أيضاً وذلك لمزاياه العظيمة في الإنتاج الكمي.

تتماثل الرأس القاطعة للقلاووظ الداخلي الآلي مع الرأس القاطعة للقلاووظ الخارجي الآلي في الفكوك الأربعة التي تثبت بالقطر والخطوة المطلوبين، وضبط عمق السن والحركة الآلية عند نهاية طول القلاووظ المطلوب قطعه.

صمم الجزء الأمامي للفكوك الأربعة بشكل مخروطي، وذلك لسهولة تكوين الرايش بالإضافة إلى تفادي كسر الأسنان اللوالب بقطع التشغيل المصنعة.

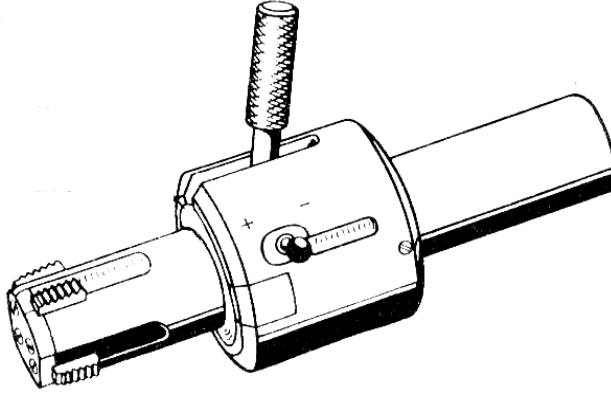


شكل ٩ - ٢٧

## رأس قطع القلاووظ الداخلي الآلي

التحكم في طول اللولب (القلاووظ) المطلوب قطعه بواسطة المصدات الطولية، حيث تندفع الفكوك الأربعة إلى الداخل تلقائياً عند نهاية الطول .. أي عند اصطدامها بالمصد الطولي.

## ٣. أمشاط اللوالب الخارجية والداخلية :

تستخدم أمشاط اللوالب (القلاووظات) الخارجية والداخلية الموضحة بشكل ٩ - ٢٨ في قطع أسنان القلاووظ الخارجي والداخلي بالقطر والخطوة المطلوبين على مخارط البرج وبعض مخارط الإنتاج الأخرى.

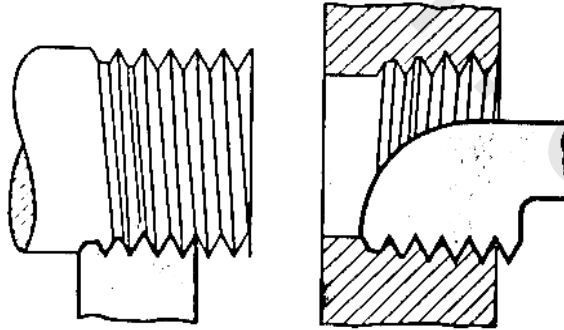

شكل ٩ - ٢٨

## أمشاط القلاووظ الخارجية والداخلية

**المرجع في خراطة المعادن**

## مميزات مخرطة البرج السداسي :

تتميز مخرطة البرج السداسي عن المخرطة الأفقية العامة (مخرطة الذنبة) بالآتي

-:


١. إمكانية استخدام عدد كبير من الآلات القاطعة (يصل إلى ١١ آلة قاطعة) حيث تثبت ٦ آلات قاطعة بالبرج السداسي كما تثبت ٤ آلات قاطعة بحامل القلم.
٢. مناسبة للإنتاج الكمي من ناحية التشغيل.
٣. إمكانية تشغيل قطع تشتمل على مجموعة عمليات صناعية مختلفة متعاقبة في زمن بسيط يصل إلى ما بين ٢ . ٣ دقائق لتشغيل القطعة الواحدة.
- ٤- تشغيل أدق للمشغولات المتعددة المراحل والمعقدة.
- ٥- اقتصادية للإنتاج الكمي .. (الإنتاج بكميات كبيرة).

## مخرطة البرج الأسطواني

### Cylindrical Capatan Lathe

البرج الخاص بالمخرطة الذي يحمل أدوات القطع المختلفة على شكل أسطواني .. لذلك أطلق عليها مخرطة البرج الأسطواني.

تتشابه مخرطة البرج الأسطواني مع مخرطة البرج السداسي من حيث مكوناتها الأساسية، في حين يختلفا في تركيب الآلات القاطعة بكل منهما، حيث يوجد بمخرطة البرج السداسي عربة ورأسمة ذات برج، بينما يوجد بمخرطة البرج الأسطواني رأسمة ذات برج فقط وهي التي تحمل البرج الأسطواني الذي يثبت به أدوات القطع المختلفة للتشغيل. تتكون مخرطة البرج الأسطواني الموضحة بشكل ٩ - ٢٩ من الأجزاء التالية:-

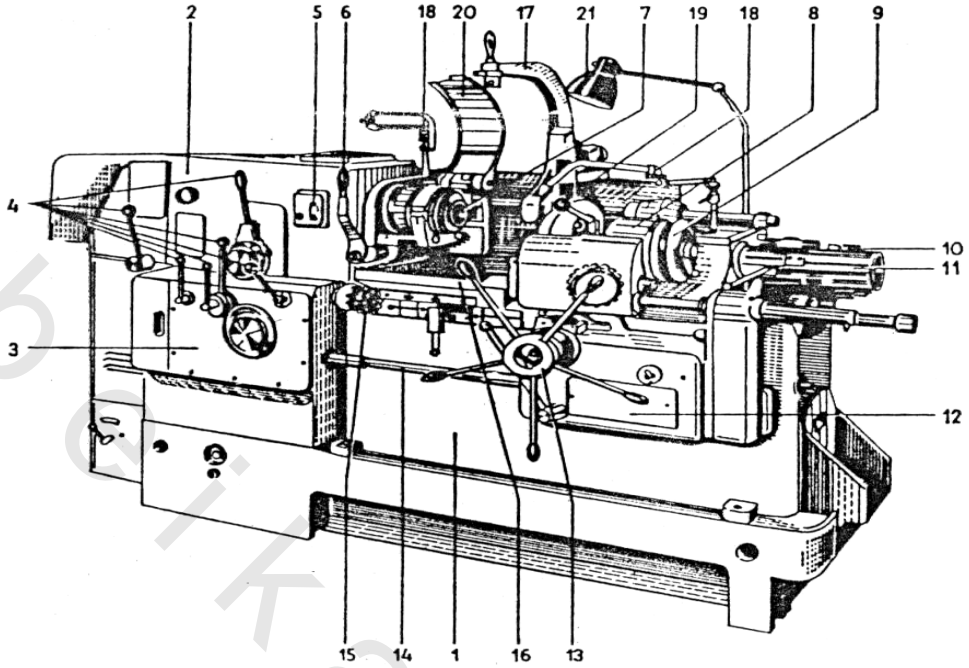

شكل ٩ - ٢٩

## مخروط البرج الأسطواناني

١. الفرش.
٢. صندوق تروس السرعات.
٣. مجموعة تروس التغذية.
٤. مقابض لضبط سرعات القطع.
٥. مفتاح تشغيل كهربائي.
٦. رافعة لتشغيل الطرف.
٧. عمود الدوران الرئيسي.
٨. البرج الأسطواناني.
٩. مقبض مستدير .. (طارة) لتشغيل البرج.
١٠. مصدات لتحديد الطول المطلوب تشغيله.
١١. الجزء الخلفي لأسطوانة البرج بها مجاري طولية على شكل حرف T لتثبيت المصدات الطولية لتحديد الطول المطلوب تشغيله.

**المرجع في خراطة المعادن**

١٢. جهاز إدارة البرج.
١٣. مقابض لحركة البرج.
١٤. عمود التغذية.
١٥. مصدات متعددة لتوقف التغذية الطولية حسب تسلسل عمليات التشغيل.
١٦. مجاري إنزلاق الراسمة البرجية.
١٧. رافعة مثبت بها قلم قطع (قلم فصل).
١٨. مصدر سائل التبريد.
١٩. ذراع لتثبيت البرج.
٢٠. ساتر وقائي حماية للفني من تطاير الرايش وسائل التبريد.
٢١. كشاف كهربائي لتقوية الإضاءة.


## مخرطة البرج الأوتوماتية

### Automation Capatan Lathe

تستخدم مخرطة البرج الأوتوماتية للإنتاج الكمي في كل مجالات الصناعات الهندسية الدقيقة، زودت المخرطة الأوتوماتية بأجهزة التحكم المبرمج لسرعات القطع والتغذية ، بالإضافة إلى ملحقات التغذية الأوتوماتية للعمود الخام.

تعتبر هذه المخرطة تطوراً لمخرطة البرج السداسي والبرج الأسطواني. صممت المخرطة الأوتوماتية لتناسب المشغولات ذات الإنتاج الكمي للأقطار المتوسطة التي لا يزيد أقطارها عن ١٠٠ ملليمتر. تجهز المخرطة الأوتوماتية لتشغيلها لإنتاج الشكل المطلوب في زمن لا يتجاوز ٣٠ دقيقة.

تتكون مخرطة البرج الأوتوماتية الموضحة بشكل ٩ - ٣٠ من الأجزاء التالية :-

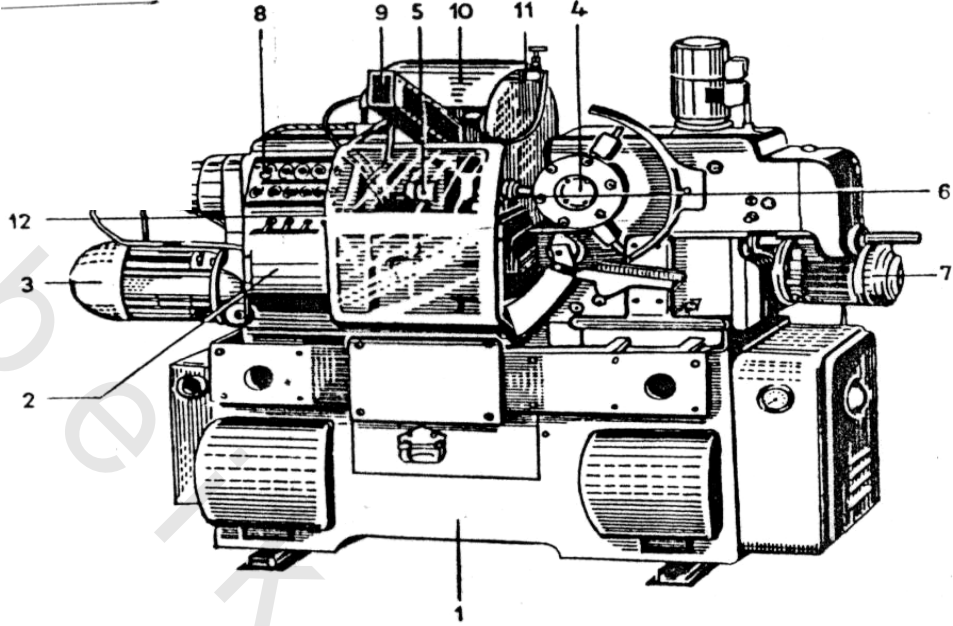

شكل ٩ - ٣٠

## مخريطة البرج الأوتوماتية

١. الفرش: يحمل جميع أجزاء المخريطة.
٢. صندوق تروس السرعات: للتحكم في سرعة عمود الإدارة وفي الأجهزة الأوتوماتية.
٣. محرك كهربائي: لإدارة الجهاز الرئيسي ومجموعات تروس السرعات.
٤. البرج: لتثبيت جميع أدوات القطع المستخدمة للتشغيل.
٥. عمود الإدارة: يأخذ حركته من مجموعات تروس السرعات ومثبت عليه الظرف القابض.
٦. مجاري مستعرضة: يثبت عليها أدوات القطع والتشكيل بتسلسل خطوات العمل.
٧. محرك كهربائي: لإدارة أجهزة التحكم في المخريطة.
٨. لوحة الضبط: لتشغيل المخريطة.. وتعتبر جهاز للبرمجة.
٩. جهاز التغذية: جهاز ملحق للتغذية بالمشغولات على هيئة قطع.
١٠. ساتر وقائي: لحماية فني المخريطة من تطاير الرايش وسائل التبريد.
١١. مصدر سائل التبريد: لوصول سائل التبريد من المضخة إلى موضع التشغيل عن

طريق مواسير .

١٢ . ساتر وقائي: عبارة عن مادة من البلاستيك الشفاف . توضع أمام منصة فني

المخرطة لحمايته من تناثر الرايش وسائل التبريد ، كما يمكنه الرؤية لملاحظة

تشغيل المخرطة.

Automation

**الأوتوماتية :**

الأوتوماتية تعني التنظيم والتحكم التلقائي بالماكينات والمنشآت .. أي تعمل الآليات والأجهزة على ضبط نفسها تلقائياً من خلال تجهيزات خاصة، بحيث تعطى العمل المطلوب عند نقطة أو لحظة محددة في دورة أو عملية أو عمليات تشغيل مختلفة.

وتتمثل أغراض الأوتوماتية في خفض زمن الإنجاز بالمقارنة بالماكينات التي يتم فيها التحكم يدوياً، وتحقيق دقة تشغيل عالية مع درجة كبيرة في السلامة والأمان، ومن ثم تركيز نشاط الفنيين المدربين في مهام أخرى.

من أهم صفات الأوتوماتية هي قيام المكنة بمراجعة القطع المصنعة بنفسها، كما تضبط نفسها تلقائياً، وبذلك أصبح دور الفني يقتصر على تجهيز المكنة ومراقبتها فقط.

## المخارط الأوتوماتية

Automation Lathe

المخارط الأوتوماتية هي مخارط يجرى عليها العديد من العمليات الصناعية المساعدة كالنسخ . تقديم آلات القطع . وتقديم قطع التشغيل وربطه فكها تلقائياً . توجيه سائل التبريد بالمعدل المناسب . ضبط سرعة القطع والتغذية ..... إلخ، أي يقتصر عمل الفني الذي يعمل على المخرطة الأوتوماتية على مراقبة وصيانة آلات القطع والمكنة .

ضبط المخرطة الأوتوماتية يستغرق وقتاً طويلاً ، لذلك لا تستخدم هذه المخارط إلا في الإنتاج الكمي .. إنتاج السلعة الواحدة إنتاجاً متماثلاً بالجملة.

**المرجع في خراطة المعادن**

يمكن للفني المدرب أن يقوم بالعمل على عدة ماكينات أوتوماتية في آن واحد.

Types Of Automation Lathe

أنواع المخارط الأوتوماتية :

يمكن تقسيم المخارط الأوتوماتية تبعاً للاختلافات المتباينة إلى الآتي :-

١. مخارط نصف أوتوماتية .

٢. مخارط كاملة الأوتوماتية .

Half Automatic Lathe

أولاً : المخارط نصف أوتوماتية

في المخارط نصف الأوتوماتية لا يتم تقديم القطع تلقائياً كما يحدث بالمخارط الأوتوماتية، بل يجرى ذلك باليد ، كما تزويد المكنة بقضبان المعدنية الجديدة. تصنع المخارط نصف الأوتوماتية خصيصاً لإنتاج القطع الكبيرة.

Perfect Automatic Lathe

ثانياً : المخارط كاملة الأوتوماتية

في المخارط كاملة الأوتوماتية .. يتم تقديم آلات القطع . وتقديم قطع التشغيل وربطه وفكها تلقائياً . توجيه سائل التبريد بالمعدل المناسب . ضبط سرعة القطع والتغذية ..... إلخ، أي يقتصر عمل الفني الذي يعمل على المخرطة الأوتوماتية على مراقبة وصيانة آلات القطع والمكنة فقط. تصنع المخارط الأوتوماتية خصيصاً لإنتاج القطع ذات الأحجام المتوسطة والصغيرة.

تنقسم المخارط الأوتوماتية إلى نوعين أساسيين هما :-

المخارط الأوتوماتية ذات عمود إدارة واحد :

المخارط الأوتوماتية ذات عمود الإدارة الواحد تحتوي على عمود دوران واحد فقط، وتعتبر من أصغر وحدات التشغيل الأوتوماتية. يمكن توصيل المخرطة بماكينات مماثلة لها، أو بماكينات مختلفة عنها لكي تعمل هي الأخرى أوتوماتياً وذلك عن طريق مجموعة من الناقلات.

يمكن تشغيل جهاز التحكم كهروميكانيكياً ، ويتم تغيير السرعات والتغذية عن

**المرجع في خراطة المعادن**




طريق بكرات مدرجة (طنابير) تحكم عن خلال حذبات قابلة للضبط، ومفاتيح حذبات، وقوابض كهربائية. تعرف هذه المخارط بإنتاج القطع المصنعة الواحدة بعد الأخرى.

تستخدم المخارط الأوتوماتية ذات عمود الإدارة الواحد بكفاءة عالية في إنتاج المشغولات بمعظم مجالات صناعة السيارات، كما تستخدم على نطاق صغير في مجال بناء الماكينات.

المخارط الأوتوماتية ذات عمود الإدارة الواحد الموضحة بشكل ٩ - ٣١ تتكون

من أجزاء أساسية وأخرى مساعدة كالآتي :-

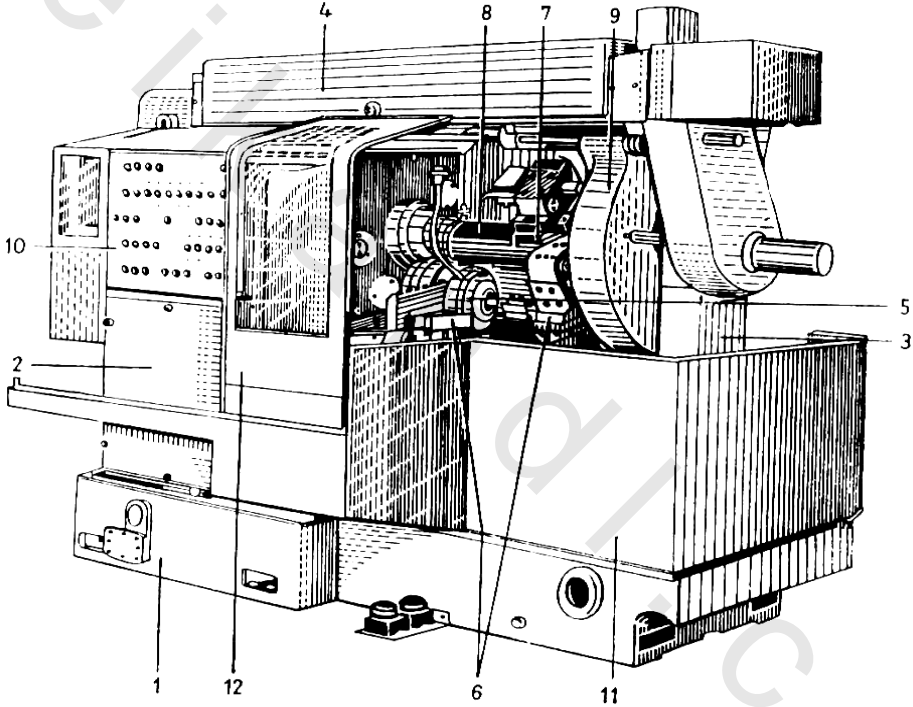

شكل ٩ - ٣١

مخرطة أوتوماتية ذات عمود إدارة واحد

١. الفرش : يحمل جميع أجزاء المخرطة.
٢. مجموعة الإدارة : تحتوي على مجموعة الإدارة الرئيسية والثانوية ، وكذلك حذبات التحكم في التغذية.

٣. العمود القائم : يحمل كراسي تحميل البرج.
٤. عتب : الغرض منه هو وصل مجموعة الإدارة مع العمود القائم ، وذلك لزيادة تماسك المكنة ، مما يؤدي إلى دقة التشغيل.
٥. عمود الإدارة : يحتوي على ترتيبات ربط المشغولات.
٦. مجاري مستعرضة : تستخدم أثناء عمل التجايف والتشكيل والفصل.
٧. مجاري البرج : تستخدم في حمل عدد القطع المختلفة (أقلام الخراطة . الثقابات . البراغل ... وغيرها).
٨. دليل : يستخدم في ربط تمركز رأس البرج.
٩. مجموعة إدارة البرج : تستخدم في تشغيل وإدارة رأس البرج.
١٠. لوحة مفاتيح : تستخدم في تشغيل المخرطة ، كما تستخدم في نفس الوقت كلوحة توصيل للبرنامج.
١١. حاجز : يستخدم للوقاية من سائل التبريد والرايش المتطاير ، كما يقوم بتجميع الرايش.
١٢. ساتر وقائي : يعمل كغطاء فاصل لتغطية حيز القطع ، ولحماية الفني من تناثر الرايش وسائل التبريد أثناء عمليات التشغيل.

### المخارط الأوتوماتية ذات أعمدة إدارة متعددة :


المخارط الأوتوماتية ذات أعمدة الإدارة المتعددة تحتوي على عدة أعمدة دوران، يبلغ عددها ٤ . ٦ أعمدة ، بحيث يمكن تشغيل عدة قطع في آن واحد، وبعد كل نقلة للبرج الدوار تبدأ عملية تشغيل جديدة .. (أي إنه يتم تشغيل قطعة واحدة بعد كل نقلة). هذا يعني إن المخارط الأوتوماتية المتعددة الأعمدة تعمل أسرع من المخارط الأوتوماتية ذات العمود الواحد.

هذه المخرطة تناسب بصفة خاصة التشغيل من خامات على هيئة قضبان، ونظراً لإمكان إضافة مجموعة ملحقات خاصة مختلفة، لذلك فمن الممكن توسيع نطاق إستخدام المخرطة، إذ إنه بإستخدام بعض الملحقات الخاصة مثل ملحقات لقطع اللوالب . تمشيط اللوالب . تشكيل اللوالب بالدرفلة . الثقب بسرعات عالية . الثقب المستعرض . التفريز . فتح

**المرجع في خراطة المعادن**

المشقيبات . الخرط اللامركزي . وكذلك ملحقات لأغراض التغذية الأخرى . ولإيداع المشغولات المنتجة .. بذلك يمكن أن يؤدي عليها عمليات تحتاج إلى عدة ماكينات . تستخدم هذه المخرطة غالباً بكفاءة عالية في مجال الإنتاج الكبير وخاصة في مجال صناعة الماكينات، كما تستخدم على نطاق واسع في صناعة السيارات حيث يلزم إنتاج دفعات كبيرة من الأجزاء .

تتكون المخارط الأوتوماتية ذات أعمدة الإدارة المتعددة الموضحة بشكل ٩ - ٣٢ من أجزاء أساسية وأخرى مساعدة كالآتي :-

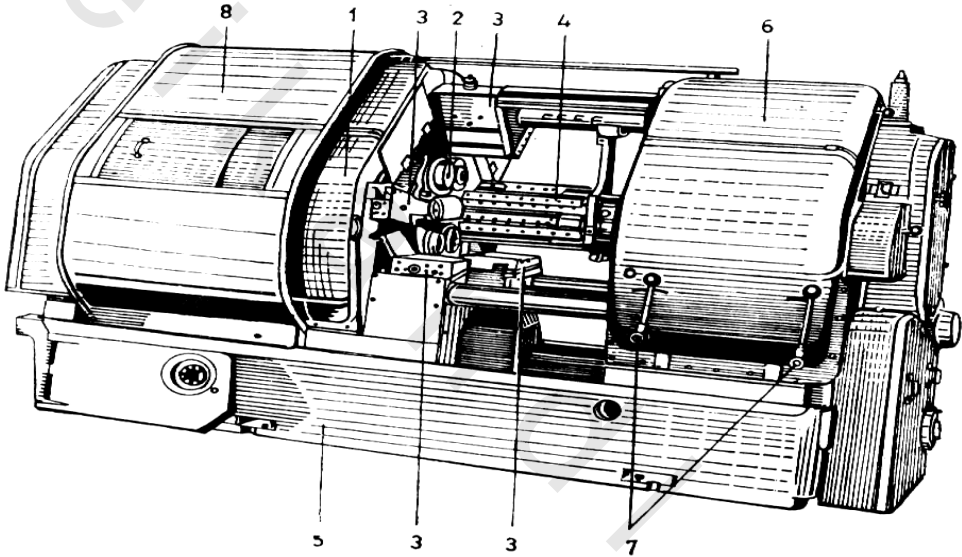

شكل ٩ - ٣٢

المخارط الأوتوماتية ذات أعمدة الإدارة المتعددة

١. الغراب الثابت : يحتوي على تروس الإدارة وأجهزة التحكم في أعمدة الإدارة.
٢. عمود الإدارة : يوجد بالمخرطة حوالي ستة أعمدة إدارة ، بذلك يمكن تشغيل ٦ مشغولات في آن واحد ، كما يمكن أداء ٦ خطوات من دورة التشغيل في ترميرات متتالية ، أو خرط شغلتين تحتوي كل منها على ثلاث خطوات في آن واحد.
٣. مجاري مستعرضة : لتحديد وضع أقلام التشكيل وقلم الفصل .

٤. مجاري طولية : لتحديد وضع أقلام الخراطة والمثاقب للتشغيل الطولي.
٥. الفرش : لمل وتثبيت جميع أجزاء المخرطة.
٦. جهاز تحكم : للحكم في حركة العربة.
٧. أذرع تشغيل : لضبط وتشغيل المخرطة.
٨. ساتر واقى : لتغطية حيز القطع ، ولحماية الفني من تناثر الرايش وسائل التبريد أثناء عمليات التشغيل .. توجد نافذة من اللدائن الشفاف لمراقبة عمليات التشغيل.



# الباب العاشر

10

## القياس وضبط الجودة

Quality Control & Measurement

## الفصل الأول أدوات وأجهزة القياس

### مَهَيِّدٌ

من المبادئ الأساسية الهامة في عمليات القياس هو استخدام أدوات أو أجهزة مناسبة للأجزاء المراد قياسها، ويتم اختيار الأدوات أو الأجهزة حسب أهمية هذه الأجزاء، من حيث تركيبها أو طريقة تشغيلها لتحقيق درجة الدقة المطلوبة.

يتناول هذا الباب عرضاً لأكثر أنواع أدوات وأجهزة القياس المستخدمة في الورش الميكانيكية والمصانع الإنتاجية بصفة عامة، وورش الخراطة بصفة خاصة مثل الفراجير (البراجل) المختلفة الأنواع والأشكال . القدمات ذات الورنية بأنواعها وأشكالها المختلفة . الميكرومتترات بأنواعها وأشكالها المختلفة . محددات القياس . المبينات ذات وجه الساعة ..... وغيرها.

## القياس

### Measurement

يعرف القياس بأنه النتيجة التي يمكن الحصول عليها من خلال مقارنة قيم غير معروفة بقيم أخرى معروفة المقدار والكم، وعلى سبيل المثال لا يمكن تحديد وزن أى سلعة إلا بعد مقارنتها بالأوزان النمطية، ولا يمكن الحصول على نتيجة قياس دقيق لأحد الأبعاد الميكانيكية إلا بعد إستخدام الأدوات والأجهزة النمطية كالمسطرة أو القدمة ذات الورنية أو الميكومتر .... إلخ، ولا يمكن الحصول على قياس لدرجات الحرارة إلا عن طريق إستخدام الترمومتر .

وبذلك يمكن التعبير عن القياس بأنه مقدار دقيق يعطى بالأرقام للتحديد أى قيمة سواء للأبعاد . الأقطار . الزوايا . الخشونة . القوى . الأحجام . الأوزان ..... إلخ .

### معامل القياس

#### Measurement laboratory's

معامل القياس هي عبارة عن حجرات أو قاعات خاصة للقياسات الدقيقة، تحتوي على العديد من الأدوات وأجهزة القياس والمعايرة، لإستخدامها في قياس ومراجعة المنتجات المصنعة.

توجد هذه المعامل في جميع المصانع الإنتاجية ، الغرض منها هو فحص ومعايرة قياسات المشغولات المصنعة Work Pieces ومقارنة قياساتها بقياسات الأجزاء الأساسية النموذجية Master Gauge ، وذلك لتحديد الانحرافات Deviations (مقدار الزيادة أو النقص في القياس الأساسي) ، للتعرف على الأجزاء المقبولة Accepted أو الأجزاء المرفوضة Rejected .

**المرجع في خراطة المعادن**



## الشروط الواجب توافرها في معامل القياس:

Conditions to be available at measuring laboratory's

هناك شروط يجب أن تتوفر في معامل القياس (حجرات أو قاعات القياس)، لضمان الدقة العالية عند مراجعة ومعايرة المنتجات المصنعة .. لذلك يجب أن تتوفر بها الشروط التالية :-

### ١- درجة حرارة ثابتة ٢٠ م : 20 Constant temperature °C

يعتبر هذا الشرط من أهم الشروط الواجب توافرها في معامل القياس ، لذلك يجب أن يزود المعمل بجهاز تكييف هواء ، كما يجب أن تكون حوائطه مبطنه بعوازل حرارية وتغطية أرضية وسقفه بطبقة عازلة للحرارة.

### ٢- نسبة رطوبة مناسبة : Suitable humidity rates

يفضل أن تكون نسبة الرطوبة في جو المعمل ما بين ٥٠ - ٥٥ % وذلك لراحة الفنيين والمهندسين العاملين، بالإضافة إلى المحافظة على أدوات وأجهزة القياس والمشغولات المطلوب قياسها أو فحصها من الصدأ.

### ٣- النظافة وخلو من الأتربة : Cleaning & dust free

يجب توفر النظافة المستديمة وخلو المعمل من الأتربة والغبار لعدم حدوث خدوش بأسطح العدسات والأجزاء البصرية، بالإضافة إلى عدم تعرض أجهزة القياس الأخرى للتآكل.

### ٤- البعد عن مصادر الاهتزازات : Avoiding Resources of vibration

أى اهتزاز بالمبنى ينتج عنه إزاحة للمشغولات المراد فحصها وكذلك أدوات وأجهزة القياس المستخدمة ، لذلك يجب أن يكون المعمل بالدور الأرضي ، وفي حالة وجود ماكينات قياس ، يفضل تثبيتها على قواعد خرسانية ومخدرات من الكاوتشوك.

### أسس تصميم أدوات وأجهزة القياس :

Bases of measurement apparatus & instruments design

تصميم أدوات وأجهزة القياس ، بحيث يمكن استعمالها في أوسع مجال في

القياسات ، وتتلخص أهم أسس تصميماتها فيما يلي:-

١. تقسيم أدوات القياس ذات التدرج إلى أقسام تمثل وحدات قياس ، كما هو الحال في المسطرة Rule أو المنقلة Protractor ، بحيث يمكن قراءة قيمة البعد أو المقاس مباشرة على هذا التدرج ، مع تقدير قيمة أجزاء القسم الواحد اعتماداً على النظر.
  ٢. يمكن زيادة دقة القياس بتزويد التدرج أو المقياس الرئيسي بورينة منزلقة Vernier مدرجة تنزلق عليه ، ويمكن بواسطتها قياس أجزاء من القسم الواحد.
  ٣. يمكن أيضاً زيادة دقة القياس بالاستعانة بوسائل مختلفة لتكبير أقسام التدرج باستعمال عدسة مكبرة أو مجهر.
  ٤. تصميم بعض أدوات وأجهزة القياس بحيث يمكن مراجعة قياس البعد المطلوب عن طريق حركة مؤشر على تدرج ، ويجرى فيه تكبير هذه الحركة بواسطة ترتيبات ميكانيكية مختلفة كما هو الحال في مبيانات القياس Indicators Gauge.
  ٥. اعتماد بعض أجهزة القياس على استعمال حركة الشعاع الضوئي أو على إسقاطه ، كما تبنى التصميمات في بعضها على خاصية التداخل الضوئي.
  ٦. استعمال فرق ضغوط الهواء في قياس الانحرافات في الأبعاد.
  ٧. تصميم أدوات قياس بمقاسات محددة ، وهي أدوات قياس فائقة الدقة والمعروفة بمحددات القياس Limit Gauges ، وذلك للكشف عن القياس أو البعد بين حدين Limits معينين ، بحيث يكون المنتج مقبولاً ، وعند وقوع القياس أو البعد خارج هذين الحدين (بالزيادة أو بالنقص) يكون المنتج غير مطابق للمواصفات الموضوعية ويصير بذلك مرفوضاً.
- ويؤخذ في الاعتبار عند تصميم هذه المحددات، التآكل Wear التي ستتعرض لها هذه الأدوات من كثرة الاستعمال ، وهناك أيضاً محدّدات قياس أخرى قابلة للضبط Adjustable الأمر الذي يزيد كثيراً في مجال استعمالها.

## دقة القياس

### Measurement precision

القياس هو العلم والفن المتعلقان بتحديد الأطوال وضبط الأبعاد ، والقياس الدقيق هو الصرح القوى الذي تقوم عليه الصناعات الحديثة ، وهو الدعامة الأولى بل الأساس الذي يعتمد عليه الإنتاج الصناعي في جميع مراحلها ، وما يترتب عليه من تبادل السلع بين دول العالم ، إلى حتمية تصنيع منتجات بقياسات موحدة متفق عليها دولياً بتفاوتات تكاد تكون معدومة في معظم المشغولات.

ولإمكان تصنيع المنتجات المختلفة ، فإنه يجب استخدام أدوات وأجهزة القياس . تختلف هذه الأدوات والأجهزة باختلاف درجة الدقة المطلوبة وأهمية الجزء المراد قياسه وعلاقته بالأجزاء المكتملة له .. وأنواع أدوات وأجهزة القياس هي كالآتي:-

1. أدوات قياس ناقلة أو أدوات قياس غير مباشرة مثل الفراجير (البراجل) بأنواعها وأشكالها المختلفة.
2. أدوات قياس مباشرة مثل القدمات ذات الورنية بأنواعها وأشكالها - الميكرومترات بأنواعها وأشكالها المختلفة ، وهي الأدوات الأكثر انتشاراً بالورش الميكانيكية والمصانع الإنتاجية.
3. أدوات وأجهزة الفحص والمقارنة مثل قوالب ومحددات القياس - المبيبات ذات وجه الساعة .. وهي أدوات وأجهزة قياس ذات دقة عالية.
4. أجهزة القياس الضوئية والبصرية .. وهي ما تسمى بأجهزة القياس الفائقة الدقة.

## أدوات القياس الناقلة

## Movable Measurement Instruments

أدوات القياس الناقلة هي عبارة عن مجموعة من الفراجير (البراجل) المختلفة الأشكال ، وتسمى بأدوات القياس الناقلة حيث أنها تنقل المقاييس المختلفة من المساطر أو من المشغولات النموذجية إلى المشغولة المراد قياسها. تستخدم الفراجير بصفة عامة في نقل القياسات من القدم الصلب إلى القطع المطلوب تشغيلها ، حيث يستخدمها البراد في رسم الخطوط المتوازية ، والتحقق من توازي الأسطح الخارجية أو الداخلية للمشغولات ، كما يستخدمها الخراط في مقارنة قياس الأجزاء الأسطوانية بمشغولات أخرى نموذجية ، ومراجعة وفحص توازي الأسطح الداخلية للثقوب.

تصنع الفراجير من الصلب الذي لا يصدأ أو من الصلب المتوسط الصلادة ، وتتكون بصفة عامة عن ساقين مثبتين بمسمار بحيث يكونا قابلا للحركة. تختلف أشكال الفراجير بعضها عن بعض باختلاف استخدام كل منها .. فيما يلي عرض لجميع أنواع وأشكال الفراجير كل منها على حدة.

### الفراجير .. البراجل

#### Dividers


تعتبر الفراجير (البراجل) من الأدوات التكميلية للمسطرة (القدم الصلب) ، وتستخدم في نقل الأبعاد وفي عمليات التخطيط والشنكرة. تصنع الفراجير من الصلب المتوسط الصلادة ، وتتكون من ساقين بأشكال مختلفة . تختلف أنواع الفراجير باختلاف أشكال ساقها ، وأنواع الفراجير هي :-

١. فرجار القياس الخارجي.
٢. فرجار القياس الداخلي.
٣. فرجار التقسيم.
٤. فرجار بشوكة.

### المرجع في خراطة المعادن

## فرجار القياس الخارجي Outside Calipers :

يسمى بالفرجار الكروي ويعرف من ساقية المنحنيين على شكل قوس . تصنع فرجائر القياس الخارجية بتصميمات مختلفة كما هو موضح بشكل ١٠ - ١ لتفي كافة الأغراض.

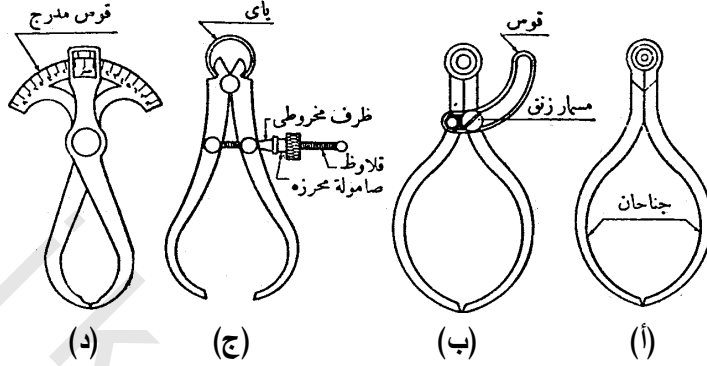

شكل ١٠ - ١

التصميمات المختلفة لفرجائر القياس الخارجية.


- (أ) فرجار القياس الخارجي البسيط ، من عيوبه إنه يفقد ضبط فتحته بسهولة.  
 (ب) فرجار القياس الخارجي ذو القوس ، مزود بمسمار قلاووظ للتثبيت ، من عيوبه إنه يضبط بصعوبة.  
 (ج) فرجار القياس الخارجي الدقيق ، مزود بنابض حلقي (ياي) وقلاووظ ذو سن دقيق يساعد على ضبط القياس بدقة كبيرة.  
 (د) فرجار القياس الخارجي ذو القوس المدرج ، مزود بقوس مدرج يسمح بالحصول على القراءة المباشرة للقياس ، يتميز هذا الفرجار بإمكانية استخدامه للقياسات الخارجية والداخلية.

يستخدم فرجار القياس الخارجي في قياس ومراجعة الأقطار والأبعاد الخارجية للمشغولات المختلفة . ويراعى عند استخدامه أن يكون وضعه بشكل عمودي على المشغولة المراد قياسها مع تلامس طرفا ساقية بلطف.

## فرجار القياس الداخلي Inside Calipers :

يسمى أيضا بالفرجار المقص ويعرف من ساقية المستقيمين المنحني نهايتها إلى الخارج.

تصنع فراجير القياس الداخلية بتصميمات مختلفة كما هو موضح بشكل ١٠ - ٢ لتفي كافة الأغراض.

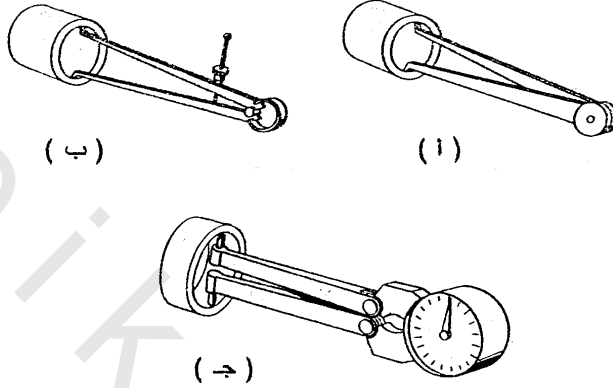

شكل ١٠ - ٢

#### التصميمات المختلفة لفراجير القياس الداخلية

- (أ) فرجار القياس الداخلي البسيط ، من عيوبه أنه يفقد ضبط فتحته بسهولة.
- (ب) فرجار القياس الداخلي الدقيق ، مزود بنابض حلقي (باي) ومسمار قلاووظ وصامولة ذو سن دقيق يساعد على ضبط القياس بدقة كبيرة.
- (ج) فرجار القياس الداخلي ذو الساعة ، مزود بساعة قياس (دقة قياسها ٠.١ - ٠.٠٥ - ٠.٠٢ - ٠.٠١ مم) يتميز هذا النوع من الفراجير بقياسه المباشر كما يستخدم في القياسات الداخلية الدقيقة وفي قياس المجارى الداخلية للتقوب.

تستخدم فراجير القياس الداخلية بصفة عامة في قياس الأقطار والأبعاد الداخلية كما تستخدم في اختبار توازي الأسطح الداخلية للمشغولات.

يراعى أن يكون طرفا ساقى حدا القياس بشكل كروي ليكون موضع تلامس ساقى الفرجار أثناء القياس على شكل نقطة.

شكل ١٠ - ٣ يوضح الطريقة الصحيحة لقياس الأقطار والأبعاد الداخلية

#### المرجع في خراطة المعادن

للمشغولات ، وذلك بارتكاز أحد ساقي الفرجار وحركة الساق الأخرى حركة على شكل قوس ، مع زيادة فتحة الفرجار حتى يتلامس طرفا ساقي الفرجار على السطح الداخلي للمشغولة . ولدقة القياس فإنه يجب أن يكون محور الفرجار مطابقاً تماماً لمحور قطعة التشغيل.


شكل ١٠ - ٣

الطريقة الصحيحة لقياس الأقطار والأبعاد الداخلية للمشغولات

فرجار التقسيم Firm Joint Divider :

يسمى أيضا بالبرجل العدل ، لكونه يتكون من ساقين مبطينين مستقيمين ، ينتهي

كل منهما بسن على شكل شوكة كما هو موضح بشكل ١٠ - ٤ .

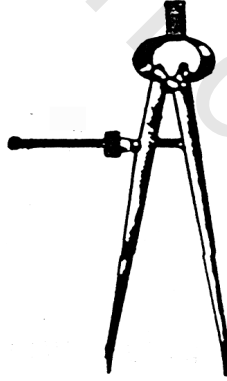

شكل ١٠ - ٤


فرجار التقسيم

يستخدم فرجار التقسيم في تقسيم المسافات ونقل الأبعاد ورسم الأقواس والدوائر

أثناء عمليات التخطيط والشنكرة ، وذلك من خلال الاستعانة بالمسطرة (القدم الصلب).

## الفرجار ذو الشوكة Hermaphrodite Calipers :

 
يتكون الفرجار ذو الشوكة من ساقين أحدهما يماثل إحدى ساقى فرجار القياس الداخلي أى ذو ساق مستقيم ينتهي بانحناء إلى الداخل ، والساق الأخرى تماثل إحدى ساقى فرجار التقسيم .. أى ذو ساق مستقيم ينتهي بسن على شكل شوكة. يعتبر الفرجار ذو الشوكة الموضح بشكل ١٠ - ٥ وسط بين فرجار التقسيم وفرجار القياس الداخلي.



شكل ١٠ - ٥

## الفرجار ذو الشوكة

يستخدم الفرجار ذو الشوكة في عمليات التخطيط والشكرة وذلك لرسم الخطوط المتوازية للأسطح الجانبية الخارجية للمشغولات كما هو موضح بشكل ١٠ - ٦ (أ) . كما يستخدم لرسم الخطوط المتوازية للأسطح الجانبية الداخلية للمشغولات كما هو موضح بشكل ١٠ - ٦ (ب).

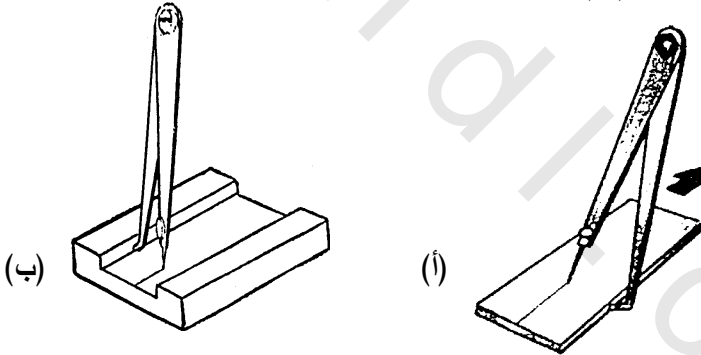

شكل ١٠ - ٦

استخدام الفرجار ذو الشوكة لرسم الخطوط المتوازية للأسطح الجانبية الخارجية والداخلية للمشغولات.

ملاحظة : 

المرجع في خراطة المعادن



للحصول على أفضل النتائج عند استخدام الفرجار ذو الشوكة .. فإنه يجب أن يكون الفرجار بشكل عمودي على قطعة التشغيل ، مع ملاحظة أن يكون سن الساق المستقيم مدبباً وبشكل حاد.

## القدمة ذات الورنية

### Vernier Caliper


تصنعقدمة ذات الورنية من الصلب الذي لا يصدأ وهي عبارة عن مسطرة مقسمة بالمليمترات من جهة والبوصات من جهة أخرى ، ينتهي طرفها بالفك الثابت بحيث يتعامد معها تعامداً تاماً.

تنزلق الورنية التي تنتهي بالفك المتحرك والتي تحمل التقسيم المساعد بالمليمترات والبوصات على المسطرة ، وذلك لتحديد القياس بدقة .. يطلق عليها (الورنية) Vernier نسبة إلى اسم الرجل الذي اخترعها.

يختلف دقة القياس من قدمة إلى أخرى (٠.١ أو ٠.٠٥ أو ٠.٠٢ ملليمتر) باختلاف تقسيم الورنية المنزلة .. وهو موضح فيما بعد لكل نظام على حدة.

تعتبرقدمة ذات الورنية من أكثر أدوات القياس انتشاراً بين الوسط الفني لميزاتها المتعددة وأهمها صغر حجمها وقياساتها العامة ، لذلك فقد سميت بالقدمة ذات الورنية جامعة الأغراض.

تتكونقدمة ذات الورنية الموضحة بشكل ٧.١٠ من الأجزاء الآتية:-

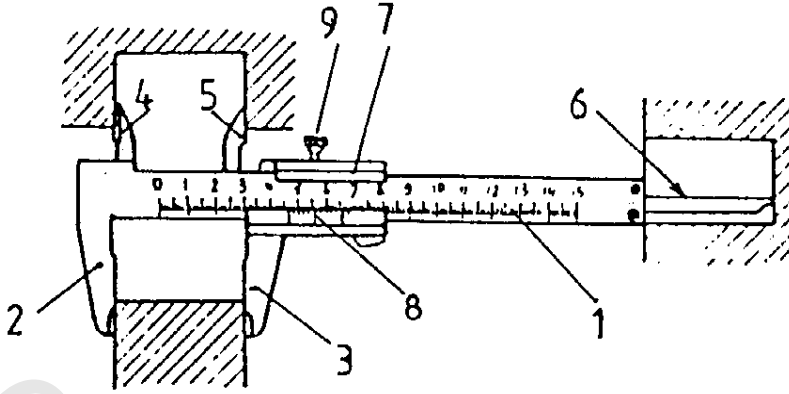

شكل ١٠ - ٧


## القدمة ذات الورنية

- ١- المسطرة: يوجد بها التقسيم الرئيسي بالمليمترات والبوصات.
- ٢- الفك الثابت: بنهاية المسطرة ويستخدم مع الفك المتحرك لقياس الأبعاد والأقطار الخارجية.
- ٣- الفك المتحرك: بنهاية الورنية المنزلقة ويستخدم مع الفك الثابت لقياس الأبعاد والأقطار الخارجية.
- ٤- حد القياس الثابت: مثبت بالورنية المنزلقة ويستخدم مع حد القياس المتحرك للقياس الداخلي.
- ٥- حد القياس المتحرك: مثبت بالورنية المنزلقة ويستخدم مع حد القياس الثابت للقياس الداخلي.
- ٦- ساق قياس الأعماق: مثبت بالورنية المنزلقة ويتحرك معها ويستخدم لقياس الارتفاعات وأطوال الثقوب (الأعماق).
- ٧- الورنية المنزلقة: تنزلق على المسطرة وتحمل التقسيم المساعد بالمليمترات والبوصات.
- ٨- التقسيم المساعد: الغرض منه هو تكبير الأجزاء الصغيرة من المليمتر أو الأجزاء الصغيرة للبوصة لسهولة قراءتها.
- ٩- مسمار تثبيت: لتثبيت الورنية المنزلقة على القياس المطلوب عن الحاجة لذلك.

مميزات القدمة ذات الورنية : Advantages of Vernier caliper

توجد عدة أشكال للقدمة ذات الورنية التي يختلف استخدام كل منها عن الأخرى باختلاف الجزء المطلوب قياسه ، وبصفة عامة تتميز القدمة ذات الورنية بالصفات التالية:-

١. تصنع من الصلب الذي لا يصدأ.
٢. ذو حجم مناسب.
٣. سهولة الاستخدام.
٤. استخدامها للقياسات العامة كما هو موضح بشكل ١٠ - ٨.

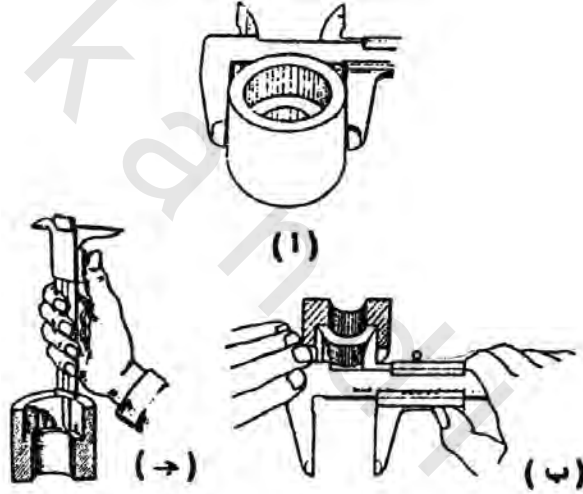

شكل ١٠ - ٨

استخدام القدمة في القياسات العامة

(أ) قياس الأبعاد والأقطار الخارجية.

(ب) قياس الأبعاد والأقطار الداخلية.

(ج) قياس الارتفاعات والأعماق.

٥- إمكان تثبيتها على القياس المطلوب.

- ٦- تجمع بين النظامين المترى بالمليمترات والإنجليزي بالبوصات وأجزاء كل منهما .  
تصل الدقة بكل منهما إلى ٠.٠٢ مليمتر ، ٠.٠٠١ بوصة .
- ٧- تتدرج أطوال القدمة لإمكان استخدامها لقياس المشغولات ذات الأبعاد والأقطار الكبيرة لتصل إلى ١٥٠٠ مليمتر أى ١.٥ متر ، والتي تتميز بنفس الدقة السابق ذكرها.

## نظرية الورنية

### Vernier Theory

يستحال تصميم أداة قياس يقسم عليها السنتمتر الواحد إلى ١٠٠ جزء ليساوى الجزء الواحد منه ٠.١ مليمتر .. وإذا فرض تم ذلك فلا يمكن قراءة الأجزاء الصغيرة بالعين المجردة.

لذلك فقد صممت دور الصناعة ورنية تحمل تدريجا بمثابة تقسيم مساعد للتقسيم الأساسي وهى عبارة عن تكبير للأجزاء الصغيرة لأقسام القياس الأساسي.

تنزلق الورنية على المسطرة .. لذلك سميت بالورنية المنزقة . تستخدم الورنية المنزقة مع التقسيم الأساسي بالمسطرة لإمكان قراءة الأجزاء الصغيرة بالعين المجردة بسهولة ودقة ، حيث يصل دقة قراءة القدمة إلى ٠.١ أو ٠.٠٥ أو ٠.٠٢ مليمتر للقياس المترى ، وإلى ٠.٠٠١ بوصة للقياس الإنجليزي .


### نظام تدريج الورنية المنزقة دقة ٠.١ مليمتر:

#### System of slide vernier graduation 0.1mm

شكل ١٠ - ٩ يوضح رسم تخطيطي لجزء من القدمة أثناء انطباق صفر التقسيم الرئيسي بالمسطرة مع صفر التقسيم المساعد بالورنية.

أخذت مسافة من المسطرة مقدارها ٩ مليمتر ، وقسمت إلى ١٠ أقسام متساوية على الورنية المنزقة ، بحيث ينطبق صفر التقسيم الأساسي بالمسطرة مع صفر التقسيم المساعد بالورنية ، وينتهي التدريج التاسع بالمسطرة بمحاذاة التدريج العاشر بالتقسيم المساعد بالورنية.

**المرجع في خراطة المعادن**

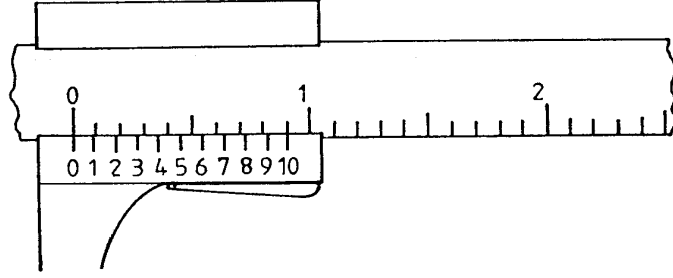

شكل ١٠ - ٩

نظام تدرج الورنية المنزقة دقة ٠.١ ملليمتر

بذلك يكون القسم الواحد بالورنية = ٩ مم ÷ ١٠ أجزاء = ٠.٩ ملليمتر

وهذا يعنى أن الفرق بين قيمة القسم الواحد من التقسيم الأساسي بالمسطرة وقيمة

القسم الواحد بالتقسيم المساعد بالورنية = ١ - ٠.٩ = ٠.١ ملليمتر.

وهي دقة قياس الورنية المنزقة أو دقة القدمة ذات الورنية.

وهكذا .... وبناء على طريقة تقسيم الورنية السابق ذكرها ، فإنه يمكن تدرج

الورنية المنزقة دقة ٠.٠٥ ملليمتر أو ٠.٠٢ ملليمتر.

**قراءات مختلفة للقدمة ذات الورنية دقة ٠.١ ملليمتر:**

Different readings of Vernier Caliper 0.1 mm

فيما يلي رسم تخطيطي يوضح قراءات مختلفة للقدمة ذات الورنية دقة ٠.١


ملليمتر ، وذلك نتيجة لتحرك الورنية المنزقة على مسطرة القدمة لتحديد المسافة بين

الفكين الثابت والمتحرك.

١. عند تلامس الفك الثابت للقدمة مع الفك المتحرك ينطبق صفر المسطرة مع صفر

التقسيم المساعد بالورنية المنزقة كما هو موضح بشكل ١٠ - ١٠ ، الذي يشير إليه

السهم حيث لا توجد قراءة ، أو القراءة تساوى صفر.

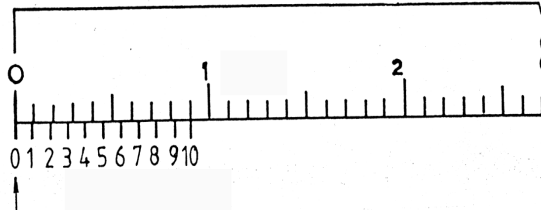

شكل ١٠ - ١٠

قراءة القدمة = صفر

٢. عند تحرك الورنية المنزقة على المسطرة ليتجاوز صفر الورنية ١٠ ملليمتر لينطبق على القسم الثالث من التقسيم الأساسي بالمسطرة كما هو موضح بشكل ١٠ - ١١ ، حيث يشير السهم إلى صفر التقسيم المساعد بالورنية المنزقة لتحديد قراءة الملليمترات الصحيحة بمسطرة القدمة وهي تساوي ١٣ ملليمتر.



شكل ١٠ - ١١


قراءة القدمة = ١٣ ملليمتر

٣. عند تحرك الورنية المنزقة على المسطرة كما هو موضح بشكل ١٠ - ١٢ ليتجاوز صفر الورنية ١٦ ملليمتر ، ليشير السهم الصغير لتحديد قراءة بالملليمترات الصحيحة على المسطرة وهي ما بين ١٦ ملليمتر، ١٧ ملليمتر، أى أن القياس أكبر من ١٦ ملليمتر وأقل من ١٧ ملليمتر.

هذا يعنى أن قراءة الملليمترات الصحيحة هي ١٦ ملليمتر ، يضاف إليها جزء من الملليمتر الذي يشير إليه السهم الكبير بالتقسيم المساعد بالورنية المنزقة وهو ٠.٨ ملليمتر.

∴ قراءة القدمة = ١٦ + ٠.٨ = ١٦.٨ ملليمتر

**المرجع في خراطة المعادن**

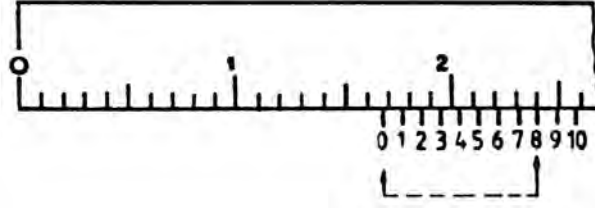

شكل ١٠ - ١٢

قراءة القدمة = ١٦.٨ ملليمتر

### القدمة ذات الوردية دقة 0.05 ملليمتر Vernier Caliper 0.05 mm

تتكون القدمة ذات الوردية دقة  $\frac{1}{20}$  أو 0.05 ملليمتر من نفس أجزاء القدمة ذات

الوردية دقة 0.1 ملليمتر باختلاف تدرج الوردية المنزقة لإمكان قياس أدق. يوجد نظامان للوردية المنزقة دقة 0.05 ملليمتر هما كالآتي:-

#### النظام الأول لتدرج الوردية المنزقة دقة ٠,٠٥ ملليمتر:


يوضح شكل ١٠ - ١٣ رسم تخطيطي للقدمة أثناء انطباق صفر التقسيم الأساسي

بالمسطرة مع صفر التقسيم المساعد بالوردية المنزقة.

أخذت مسافة من مسطرة القدمة مقدارها 19 ملليمتر وقسمت إلى 20 قسم (أقسام

متساوية) على الوردية ، بحيث يبتدىء صفر التقسيم الأساسي بالمسطرة مع صفر التقسيم

المساعد بالوردية ، وينتهي آخر تدرج بمحاذاة التدرج التاسع عشر من المسطرة.

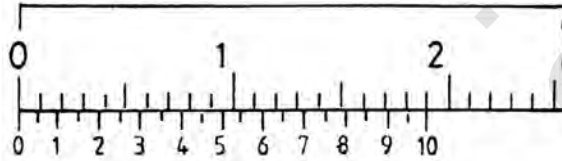

شكل ١٠ - ١٣

النظام الأول لتدرج الوردية المنزقة دقة 0.05 ملليمتر

بذلك يكون كل قسم من أقسام الورنية = 19 ملليمتر ÷ 20 جزء =  $\frac{19}{20}$  ملليمتر وهذا يعني أن الفرق بين قيمة القسم الواحد من القياس الأساسي بالمسطرة وقيمة قسم واحد من التقسيم المساعد بالورنية.


$$= 1 - \frac{19}{20} = \frac{1}{20} \text{ أو } 0.05 \text{ ملليمتر}$$

وهي دقة قياس الورنية المنزلة أو دقة قياس القدمة ذات الورنية.

### قراءات مختلفة للقدمة ذات الورنية دقة 0.05 ملليمتر :

#### Reading The Vernier Caliper 0.05 mm

١. شكل ١٠ - ١٤ رسم تخطيطي لجزء من القدمة ذات الورنية دقة 0.05 ملليمتر الذي يوضح قيمة قياس وهو كالآتي:-

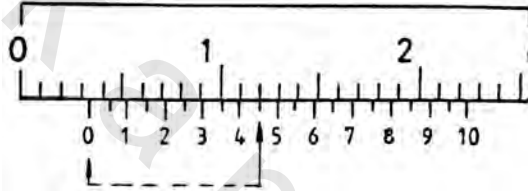

شكل ١٠ - ١٤

$$\text{قراءة القدمة} = 3.45 \text{ ملليمتر}$$

السهم الصغير يشير إلى صفر الورنية لتحديد قراءة الملليمترات الصحيحة على المسطرة وهي ما بين 3 ، 4 ملليمتر .. أي أن القياس أكبر من 3 ملليمتر وأقل من 4 ملليمتر.


وهذا يعني أن قراءة الملليمترات الصحيحة = 3 ملليمتر، يضاف إليها جزء من الملليمتر الذي يشير إليه السهم الكبير بالتقسيم المساعد بالورنية المنزلة لتكون قراءة القدمة.

$$= 3 + 0.45 = 3.45 \text{ ملليمتر.}$$

٢. شكل ١٠ - ١٥ رسم تخطيطي لجزء من القدمة ذات الورنية دقة 0.05 ملليمتر الذي يوضح قيمة قياس وهو كالآتي:-

### المرجع في خراطة المعادن



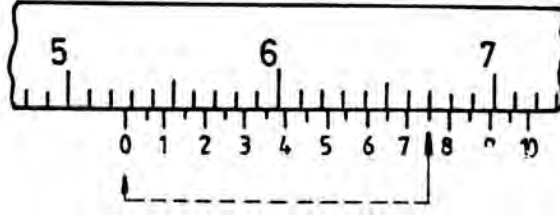

شكل ١٠ - ١٥

قراءة القدمة = 52.75 ملليمتر

السهم الصغير يشير إلى صفر الورنية لتحديد قراءة الملليمترات الصحيحة على المسطرة وهي ما بين 52 ، 53 ملليمتر. أي أن القياس أكبر من 52 ملليمتر وأقل من 53 ملليمتر.

.. هذا يعني أن قراءة الملليمترات الصحيحة = 52 ملليمتر، يضاف إليها جزء من الملليمتر الذي يشير إليه السهم الكبير بالتقسيم المساعد بالورنية المنزقة لتكون قراءة القدمة.


$$52.75 = 0.75 + 52 =$$

### النظام الثاني لتدريج الورنية المنزقة دقة ٠,٠٥ ملليمتر :

تتشابه القدمة ذات الورنية دقة 0.05 ملليمتر بالنظام الأول مع القدمة ذات الورنية دقة 0.05 ملليمتر بالنظام الثاني من حيث الأجزاء والشكل العام ودقة القياس، ويختلفان من حيث نظام تدريج الورنية، ويعتبر هذا النظام (نظام تدريج الورنية) هو الأكثر انتشاراً بالنسبة للقدمات المنزقة دقة 0.05 ملليمتر.

شكل ١٠ - ١٦ يوضح جزء من القدمة ذات الورنية دقة  $\frac{1}{20}$  أو 0.05 ملليمتر

بالنظام الثاني أثناء انطباق صفر المسطرة مع صفر الورنية.

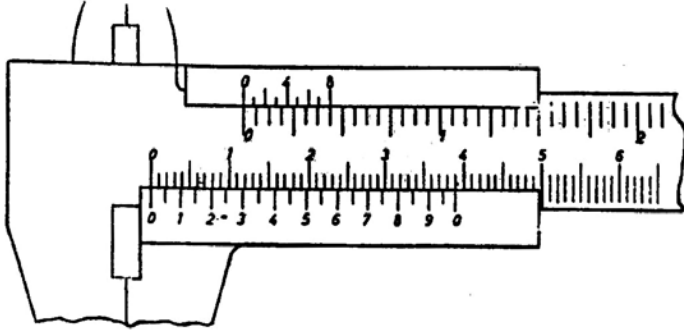

شكل ١٠ - ١٦

النظام الثاني لتدريج الورنية المنزلة دقة 0.05 ملليمتر

أخذت مسافة قدرها 39 ملليمتر من المسطرة وقسمت إلى 20 قسم (أقسام متساوية) على الورنية المنزلة، بحيث يبتدىء صفر الورنية بمحاذاة صفر المسطرة وينتهي آخر تدريج بمحاذاة التدريج التاسع والثلاثون من المسطرة.

$$\text{بذلك يكون كل قسم من أقسام الورنية} = 39 \text{ مم} \div 20 \text{ جزء} = \frac{39}{20} \text{ مم}$$

الذي يقابلها قسمين من أقسام المسطرة قيمتها = 2 مم

وهذا يعني أن الفرق بين قيمة القسمين من التقسيم الأساسي بالمسطرة وقيمة القسم

الواحد من التقسيم المساعد بالورنية المنزلة.


$$= \frac{39}{20} - 2 = \frac{39}{20} - \frac{40}{20} = \frac{1}{20} \text{ مم} \dots \text{أي } 0.05 \text{ ملليمتر.}$$

وهي دقة قياس الورنية المنزلة أو دقة القدمة ذات الورنية.

**قراءة للنظام الثاني للقدمة ذات الورنية دقة ٠.٠٥ ملليمتر :**

شكل ١٠ - ١٧ يوضح جزء من القدمة ذات الورنية دقة 0.05 ملليمتر الذي

يوضح قيمة قياس.

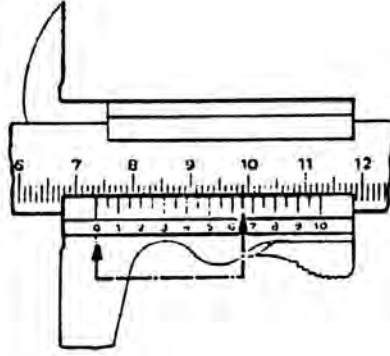

شكل ١٠ - ١٧

قراءة القدمة = 73.65 مم

السهم الصغير يشير إلى صفر الورنية لتحديد قراءة المليمترات الصحيحة على المسطرة وهي ما بين 73 ، 74 مليمتر .

أي أن القياس أكبر من 73 مليمتر وأقل من 74 مليمتر .. وهذا يعني أن القراءة الصحيحة = 3٧ مليمتر، يضاف إليها جزء من المليمتر الذي يشير إليه السهم الكبير بالتقسيم المساعد بالورنية المنزقة كآتي :-

قيمة كسر المليمتر الواضحة على الورنية = 0.6 + 0.05 = 0.65 مليمتر .

∴ قراءة القدمة = 73 + 0.65 = ٧٣.٦٥ مليمتر .

### القدمة ذات الورنية دقة 0.02 مليمتر

Vernier Caliper 0.02 mm

تتكون القدمة ذات الورنية دقة 0.02 مليمتر من نفس أجزاء القدمة ذات الورنية

دقة 0.1 ، 0.05 مليمتر ، باختلاف تدرج الورنية المنزقة لإمكان قياسات أدق .

يوجد شكلان أساسيان للقدمة ذات الورنية دقة 0.02 مليمتر شائعا الاستخدام

وهما كالآتي :-

الشكل الأول :

هو الشكل الأساسي (القدمة جامعة الأغراض) المخصصة للقياسات العامة

التالية :-

**المرجع في خراطة المعادن**

1. قياس الأبعاد والأقطار الخارجية.
2. قياس الأبعاد والأقطار الداخلية.
3. قياس الأعماق.

## الشكل الثاني :

القدمة ذات محدد الضبط الدقيق المخصصة للقياسات الآتية :-


1. قياس الأبعاد والأقطار الخارجية.
2. قياس الأبعاد والأقطار الداخلية.

الغرض من وجود محدد الضبط الدقيق في القدمة دقة 0.02 ملليمتر .. هو سهولة التحكم في حركة الورنية المنزلقة عند القياس الدقيق.

## القدمة ذات محدد الضبط الدقيق دقة 0.02 ملليمتر :

تتكون القدمة ذات محدد الضبط الدقيق دقة 0.02 ملليمتر الموضحة بشكل ١٠

- ١٨ من نفس أجزاء القدمة دقة 0.1 ، 0.05 ملليمتر ، بتغيير تقسيم الورنية المنزلقة لإمكان قياسات أدق بالإضافة إلى بعض الأجزاء الأخرى وهي كالآتي :-

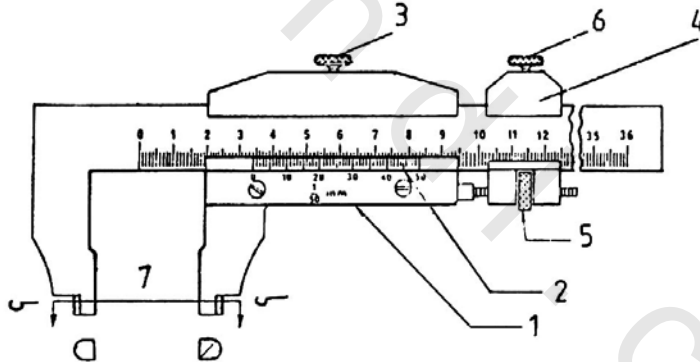

شكل ١٠ - ١٨

القدمة ذات محدد الضبط الدقيق دقة 0.02 ملليمتر


1. مسام تثبيت الورنية المنزلقة.
2. التقسيم المساعد بالورنية.
3. الورنية المنزلقة.

## المرجع في خراطة المعادن

4. محدد الضبط الدقيق.
5. عجلة التحكم في حركة محدد الضبط الدقيق.
6. مسمار تثبيت محدد الضبط الدقيق.
7. (س س) قطاع بالفكين الثابت والمتحرك يستخدمان للقياس الداخلي.

### النظام الأول لتدريج الورنية المنزلة دقة 0,02 ملليمتر :

يوضح شكل ١٠ - ١٩ رسم تخطيطي للقراءة أثناء انطباق صفر التقسيم الأساسي بالمسطرة مع صفر التقسيم المساعد بالورنية المنزلة. أخذت مسافة مقدارها 49 ملليمتر من المسطرة وقسمت إلى 50 قسم (أقسام متساوية) على الورنية المنزلة ، بحيث يبدأ صفر الورنية بمحاذاة صفر المسطرة وينتهي آخر تدريج بمحاذاة التدريج 49 من المسطرة.

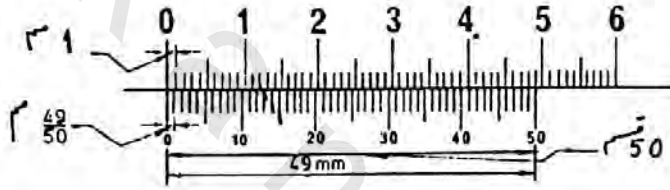

شكل ١٠ - ١٩

### النظام الأول لتدريج الورنية المنزلة دقة 0.02 ملليمتر

بذلك يكون كل قسم مدرجاً من الورنية المنزلة

$$= 49 \text{ مم} \div 50 \text{ جزء} = \frac{49}{50} \text{ مم}$$

هذا يعني أن الفرق بين قيمة القسم الواحد من القياس الأساسي بالمسطرة وقيمة

القسم الواحد من التقسيم المساعد بالورنية


$$= 1 - \frac{49}{50} = \frac{1}{50} \text{ مم} \text{ .. أي } 0.02 \text{ مم}$$

وهي دقة قياس الورنية المنزلة أو دقة قياس القدمة ذات الورنية.

**قراءات للنظام الأول للقراءة ذات الورنية دقة 0,02 ملليمتر :**

فيما يلي قراءات مختلفة للقدمة ذات الورنية دقة 0.02 ملليمتر ، وذلك نتيجة لتحرك الورنية المنزقة لتحديد مسافة بين الفكين الثابت والمتحرك.

١. شكل ١٠ - ٢٠ يوضح جزء من القدمة ذات الورنية دقة 0.02 ملليمتر ، والسهم يشير إلى قراءة القياس وهو كالآتي:-

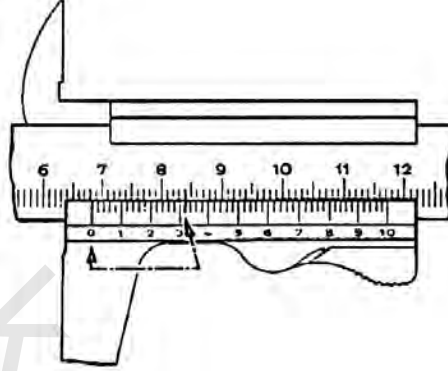

شكل ١٠ - ٢٠

قراءة القدمة = 68.32 مم


السهم الصغير الذي يشير إلى صفر الورنية لتحديد قراءة المليمترات الصحيحة على المسطرة وهي ما بين 68 ، 69 ملليمتر.

أي أن القياس أكبر من 68 ملليمتر وأقل من 69 ملليمتر .. هذا يعني أن قراءة المليمترات الصحيحة = 68 ملليمتر.

يضاف إليها جزء من المليمتر الذي يشير إليه السهم الكبير بالتقسيم المساعد بالورنية المنزقة لتكون قراءة القدمة

$$= 68 + 0.3 + 0.02 = 68.32 \text{ ملليمتر.}$$

٢. شكل ١٠ - ٢١ يوضح جزء من القدمة ذات محدد الضبط الدقيق دقة 0.02 ملليمتر والسهم يشير إلى قراءة القياس وهو كالآتي:-

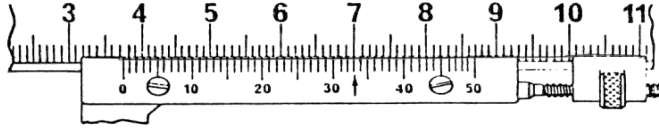

شكل ١٠ - ٢١

قراءة القدمة = 37.66 مم

السهم الصغير يشير إلى صفر الورنية لتحديد قراءة المليمترات الصحيحة على المسطرة وهي ما بين 37 ، 38 مليمتر .. أي أن القياس أكبر من 37 مليمتر وأقل من 38 مليمتر.

وهذا يعني أن قراءة المليمترات الصحيحة = 37 مليمتر.

يضاف إليها جزء من المليمتر الذي يشير إليه السهم الكبير بالتقسيم المساعد بالورنية المنزقة لتكون قراءة القدمة.


$$(2 \times 0.03) + (2 \times 0.3) + 37 =$$

$$0.06 + 0.6 + 37 =$$

$$= 37.66 \text{ مليمتر.}$$

### النظام الثاني لتدريج الورنية المنزقة دقة ٠,٠٢ مليمتر :

يوضح شكل ١٠ - ٢٢ رسم تخطيطي لجزء من القدمة ذات الورنية أثناء انطباق صفر التقسيم الأساسي بالمسطرة مع صفر التقسيم المساعد بالورنية.

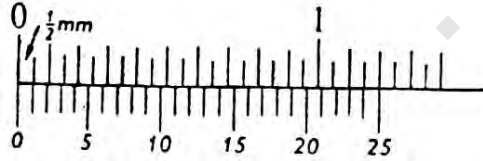

شكل ١٠ - ٢٢

النظام الثاني لتدريج الورنية المنزقة دقة 0.02 مليمتر

أخذت مسافة من المسطرة مقدارها 12 مليمتر ، وقسمت إلى 25 قسم (أقسام متساوية) بالورنية المنزقة، بحيث يبتدئ صفر الورنية بمحاذاة صفر المسطرة ، وينتهي

### المرجع في خراطة المعادن

آخر تدريج بالورنية بمحاذاة التدريج الثاني عشر من المسطرة .. علماً بأن تدريج المليمترات بالمسطرة مقسم إلى أنصاف المليمترات.

بذلك يكون كل قسم من أقسام الورنية = 12 مم ÷ 25 جزء = 0.48 مم وهذا يعني أن الفرق بين قيمة القسم الواحد من التقسيم الأساسي بالمسطرة وقيمة قسم واحد من التقسيم المساعد بالورنية المنزقة.

$$= 0.5 - 0.48 = 0.02 \text{ مم}$$


وهي دقة قياس الورنية المنزقة أو دقة قياس القدمة ذات الورنية.

**ملاحظة:**

يعتبر هذا النوع من القدمات أقل انتشاراً وذلك لصغر مسافة تقسيم الورنية مما ينتج عنه الرؤية الغير واضحة وعدم الدقة في القراءة.

**قراءات للنظام الثاني للقدمة ذات الورنية دقة 0.02 ملليمتر:**

١. شكل ١٠ - ٢٣ يوضح رسم تخطيطي لجزء من القدمة ذات الورنية دقة 0.02 ملليمتر، والسهم يشير إلى قراءة القياس وهو كالآتي:-

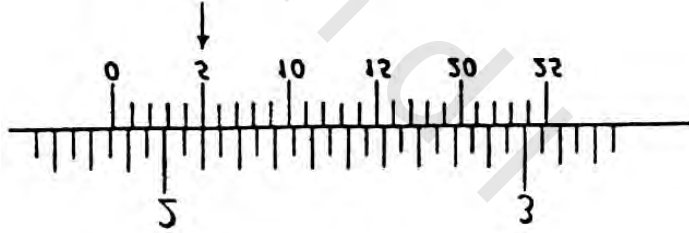

شكل ١٠ - ٢٣

قراءة القدمة = 18.6 ملليمتر

$$\text{قراءة القدمة} = 18.5 + (2 \times 0.05)$$


$$= 18.5 + 0.1 = 18.6 \text{ ملليمتر}$$

٢- شكل ١٠ - ٢٤ يوضح رسم تخطيطي لجزء من القدمة ذات الورنية دقة 0.02

ملليمتر والسهم يشير إلى قراءة القياس وهو كالآتي:-

**المرجع في خراطة المعادن**



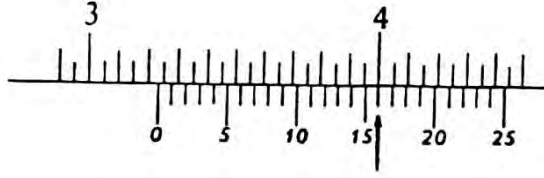

شكل ١٠ - ٢٤


قراءة القدمة = 32.32 ملليمتر

$$\text{قراءة القدمة} = 32 + (2 \times 0.16)$$

$$= 32 + 0.32 = 32.32 \text{ ملليمتر}$$

### النظام الثالث لتدريج الورنية المنزقة دقة ٠,٠٢ ملليمتر:

يوضح شكل ١٠ - ٢٥ رسم تخطيطي لجزء من القدمة ذات الورنية أثناء انطباق صفر التقسيم الأساسي بالمسطرة على صفر التقسيم المساعد بالورنية.

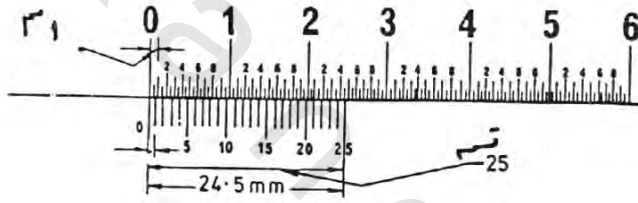

شكل ١٠ - ٢٥

النظام الثالث لتدريج الورنية المنزقة دقة 0.02 ملليمتر

أخذت مسافة مقدارها 24.5 ملليمتر من التقسيم الأساسي بالمسطرة وقسمت إلى 25 قسم (أقسام متساوية) على الورنية المنزقة بحيث يبتديء صفر الورنية بمحاذاة صفر المسطرة وينتهي آخر تدريج بالورنية بمحاذاة التدريج 24.5 ملليمتر من المسطرة.

بذلك يكون كل قسم من أقسام الورنية = 24.5 مم ÷ 25 جزء = 0.98 مم

.. هذا يعني أن الفرق بين قيمة القسم الواحد من التقسيم الأساسي بالمسطرة وقيمة

قسم واحد من التقسيم المساعد بالورنية المنزقة


$$= 0.98 - 1 = 0.02 \text{ ملليمتر.}$$

وهي دقة قياس الورنية المنزقة أو دقة قياس القدمة ذات الورنية.

### قراءات مختلفة للنظام الثالث للقدمة ذات الورنية دقة ٠,٠٢ ملليمتر :

شكل ١٠ - ٢٦ يوضح رسم تخطيطي لجزء من القدمة ذات الورنية دقة 0.02

ملليمتر، والسهم يشير إلى قراءة القياس وهو كالآتي:-

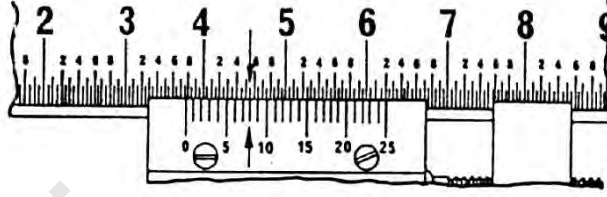

شكل ١٠ - ٢٦

قراءة القدمة = 37.66 ملليمتر

$$\text{قراءة القدمة} = (2 \times 0.08) + 0.5 + 37 =$$

$$0.16 + 0.5 + 37 =$$

$$37.66 = \text{ملليمتر}$$

ملاحظة :

هذا النوع من القدمات أقل انتشاراً رغم كبر التقسيم المساعد بالورنية المنزقة شيئاً ما عن النظام السابق ، إلا أن تقارب خطوط التقسيم بالمسطرة والتقسيم المساعد بالورنية يؤدي إلى عدم الدقة في رؤية قراءات القياس بدقة.

### القدمات ذات الأشكال الخاصة

#### Special Vernier Calipers

صممت القدمات المنزقة ذات الورنية بأشكال مختلفة ، يختلف استخدام كل منها


عن الأخرى باختلاف شكل الجزء المراد قياسه.

فيما يلي عرض لأكثر أشكال القدمات ذات الأشكال الخاصة انتشاراً.

القدمة ذات حدي القياس الداخلي : Caliper with inside pointed jaws

المرجع في خراطة المعادن

الغرض من تصميم حدي القياس بهذا الشكل هو إمكان قياس الأقطار الداخلية للمشغولات التي يصعب قياسها بالقدمة ذات الورنية التقليدية. تتكون القدمة ذات حدي القياس الداخلي شكل ١٠ - ٢٧ بنفس أجزاء القدمة ذات حدي القياس الخارجي ، باختلاف استبدال حدي القياس بأخرين يميلان إلى الداخل بزوايا قدرها  $45^{\circ}$  وينتهي بزوايا ميل إلى الداخل.

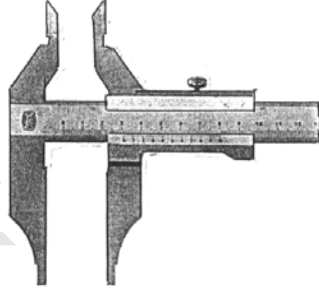

شكل ١٠ - ٢٧


القدمة ذات حدي القياس الداخلي

تستخدم القدمة ذات حدي القياس الداخلي لقياس الأقطار الداخلية الغير ظاهرة ، بالإضافة إلى استخدامها في قياس الأبعاد والأقطار الخارجية والداخلية من خلال الفكين الثابت والمتحرك.

**القدمة ذات حدي القياس المقوسين : Caliper with hooked jaws**

الغرض من حدي القياس المقوسين هو قياس أبعاد المشغولات التي يصعب قياسها بالقدمة ذات الورنية.

تتكون القدمة ذات حدي القياس المقوسان شكل ١٠ - ٢٨ بنفس أجزاء القدمة ذات الورنية ، باختلاف استبدال حدي القياس بالشكل التقليدي للقدمة ذات الورنية بحدي القياس مقوسان محدبان على شكل مخلبان متقابلان لاستخدامها للقياس الخارجي الخاص.

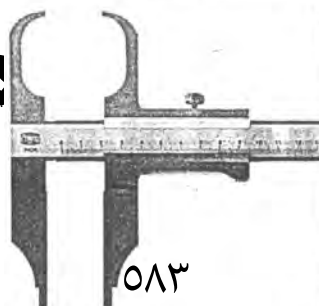

## شكل ١٠ - ٢٨

## القدمة ذات حدي القياس المقوسين

تستخدمقدمة ذات حدي القياس المقوسان للقياسات الآتية:-


١. قياس الأبعاد والأقطار الداخلية.
٢. قياس الأبعاد والأقطار الخارجية.
٣. قياس أبعاد المشقبيات التي تصعب قياسها بالقدمة التقليدية.

### قدمة قياس الأعماق : Depth Gauges Vernier

تستخدمقدمة قياس الأعماق في قياس الأعماق وأطوال الثقوب . صممت ورنية قدمة الأعماق بذراعين ممتدين لإرتكازهما على أسطح المشغولات المراد قياس أعماقها ، وذلك ضماناً لتنبيتها على المشغولات بشكل أفقي.

يتميز القياس باستخدامقدمة قياس الأعماق عن القياس بالقدمة ذات الورنية ، بدقة قياس الأولى وذلك لارتكاز ذراعي الورنية على سطح المشغولة ، مما يؤكد الحصول على قياسات أدق .

تتكونقدمة قياس الأعماق الموضحة بشكل ١٠ - ٢٩ من الأجزاء الآتية:-

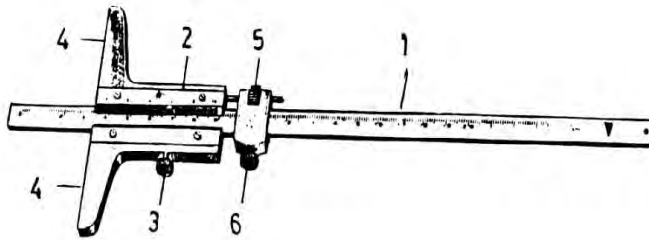

المرجع في خراطة المعادن


شكل ١٠ - ٢٩  
قدمة قياس الأعماق

- ١- المسطرة.
- ٢- المنزلة.
- ٣- مسمار تثبيت المنزلة.
- ٤- الذراعين.
- ٥- محدد الضبط الدقيق.
- ٦- مسمار تثبيت محدد الضبط الدقيق.

### قدمة قياس أعماق ذات ساقين :

Two legs depth gauge cylindrical grooves

صممت دور الصناعة قدمة لقياس الأعماق ذات ساقين الموضحة بشكل ١٠ - ٣٠. الساق الأول هو المسطرة التقليدية التي تتحرك بالمنزلة لقياس أعماق المشغولات ذات الأبعاد والأقطار الكبيرة ، والساق الثاني هو المثبت بالمنزلة ليتحرك بمجرد المسطرة لقياس أعماق المشغولات ذات الأبعاد والأقطار الصغيرة.

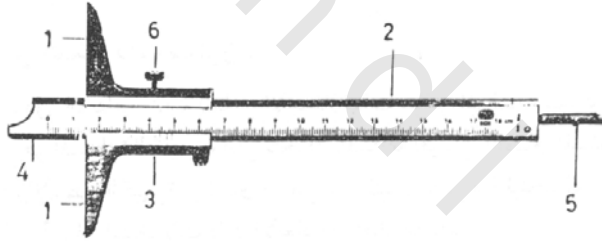

شكل ١٠ - ٣٠

قدمة قياس أعماق ذات ساقين

- ١- الذراعان.
- ٢- المسطرة.
- ٣- المنزلة.
- ٤- ساق قياس أعماق المشغولات ذات الأبعاد والأقطار الكبيرة.
- ٥- ساق قياس أعماق المشغولات ذات الأبعاد والأقطار الصغيرة.

٦- مسمار تثبيت.

### قدمة قياس أعماق مجارى الأسطح الأسطوانية :


Vernier depth gauge of cylindrical grooves

تستخدم قدمة قياس أعماق مجارى الأسطح الأسطوانية في قياس أعماق المجارى الطولية بالأعمدة ، والأجزاء الأسطوانية كعمود التغذية بالمخرطة ، والأجزاء والمشغولات المشابهة.

تختلف شكل هذه القدمة عن شكل قدمة قياس الأعماق التقليدية من حيث شكل الذراعين والمسطرتين المتحركتين.

تتكون قدمة قياس مجارى الأسطح الأسطوانية الموضحة بشكل ١٠ - ٣١ من

الأجزاء الآتية:-

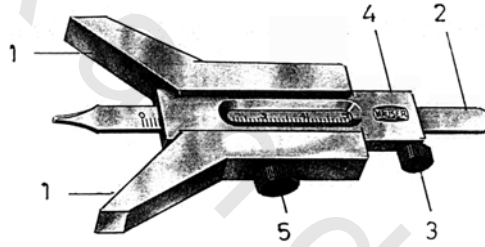

شكل ١٠ - ٣١


قدمة قياس أعماق مجارى الأسطح الأسطوانية

- ١- ذراعان على شكل زاوية.
- ٢- مسطرة متحركة داخل مجرى طولي.
- ٣- مسمار تثبيت المسطرة.
- ٤- ساق يتحرك داخل المنزلة.
- ٥- مسمار تثبيت الساق.

شكل ١٠ - ٣٢ يوضح قدمة قياس أعماق مجارى الأسطح الأسطوانية أثناء

قياس مجرى طولي على سطح مشغولة أسطوانية.

**المرجع في خراطة المعادن**

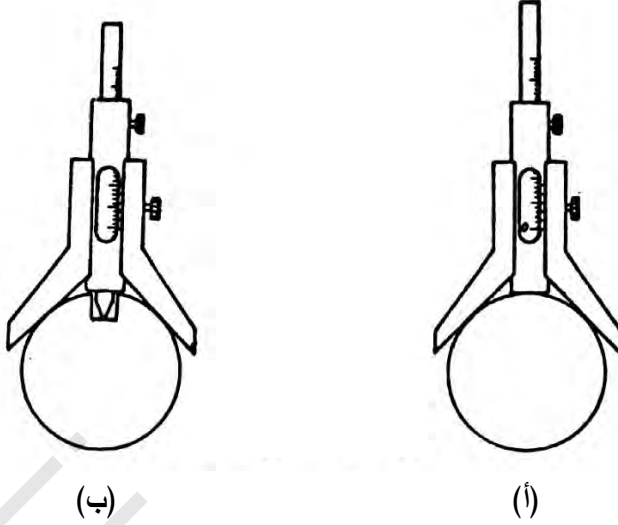


شكل ١٠ - ٣٢

- قياس مجرى طولي على سطح مشغولة أسطوانية  
(أ) تثبيت المنزلة بعد ضبطها على سطح القطر الخارجي للأسطواني للمشغولة.  
(ب) قياس عمق المجرى من خلال حركة الساق.

### قدمة قياس الارتفاعات Vernier Height Gauge :

تعتبر قدمة قياس الارتفاعات من أهم أدوات الشنكرة (التخطيط والعلام) .. لذلك يسمونها الفنيين بالشنكار الحساس.  
تستخدم قدمة قياس الارتفاعات لقياس الارتفاعات ، واختبار استواء المشغولات ، ولمراجعة ارتفاع الثقوب والمشقيات ، ورسم خطوط الشنكرة العرضية المتوازية ، وذلك مع الاستعانة بزهرة الاستواء.  
توضع قدمة قياس الارتفاعات بصندوقها الخاص بعد الانتهاء من استخدامها وذلك للمحافظة عليها.

تتكون قدمة قياس الارتفاعات الموضحة بشكل ١٠ - ٣٣ من الأجزاء الآتية:-

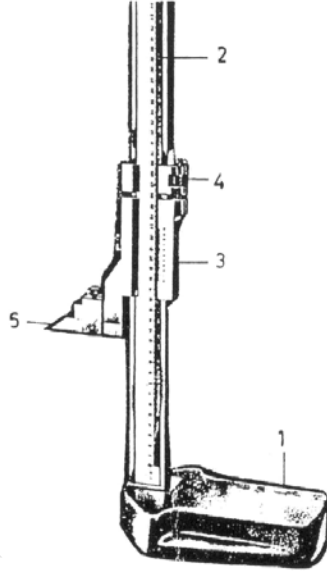

شكل ١٠ - ٣٣

## قدمة قياس الارتفاعات

١. القاعدة: عبارة عن كتلة معدنية ثقيلة الوزن مصنوعة من الزهر على شكل مربع أو مستدير ، الغرض منها هو حمل المسطرة والورنية والمؤشر بشكل رأسي.
٢. المسطرة: مثبتة بوضع عمودي على القاعدة ، ومدرجة بالنظامين المتري بالمليمترات والإنجليزي بالبوصات ، أو بإحدهما حسب تصميم دور الصناعة المنتجة.
٣. الورنية المنزلة: يوجد بها التقسيم المساعد بالمليمترات والبوصات وتحمل المؤشر وتنزلق على المسطرة العمودية.
٤. محدد الضبط الدقيق: يستخدم للحركة الدقيقة التي تحمل المؤشر.
٥. المؤشر: مصنوع من الصلب المقسى ، ينتهي بجزء صلد أو كريد مشطوف لاستخدامه لرسم خطوط الشنكرة على قطع التشغيل المعدنية . يثبت المؤشر بمسمار قلاووظ لإمكان فكه ووضعه بالمكان المخصص له في صندوق المقدمة ، كما يمكن استبداله.



## الميكرومترات

### Micrometers

تختلف أهمية قطع التشغيل المصنعة باختلاف أدوات القياس المستخدمة والدقة المطلوبة من أجلها ، أو حسب أهمية الجزء وطريقة تركيبه وتعامله مع باقي الأجزاء ، لذلك صممت القدمات المنزقة المتعددة الأشكال والأطوال لقياس المشغولات المختلفة التي يصل دقتها إلى ٠.١ أو ٠.٠٥ أو ٠.٠٢ ملليمتر . لكن هناك أجزاء ميكانيكية تحتاج عند تجمعها إلى دقة أكثر أثناء التشغيل .. الأمر الذي يترتب عليه ضرورة استخدام أدوات قياس أكثر دقة مثل الميكرومترات التي تفوق القدمات بصفة عامة بدرجة كبيرة ، حيث أن دقة قياسها تبلغ ٠.٠١ ملليمتر ، وتصل إلى ٠.٠٠١ ملليمتر في الميكرومترات ذات الورنية.

تعتبر الميكرومترات باختلاف أنواعها وأشكالها من أدوات وأجهزة القياس التي تلي القدمات المنزقة من حيث دقتها ، وهي من أكثر أدوات القياس انتشارا في المصانع وورش التشغيل ، وذلك لدقتها وسهولة استخدامها وقراءتها.

تستخدم الميكرومترات بصفة عامة لإتاحة الدقة في قياس الأجزاء والمشغولات بدرجة أكبر من دقة القدمات المنزقة ، وذلك عن طريق التحكم في الحركة المحورية لقلووظ عمود القياس ، ولاحتمال سوء استخدام الميكرومترات من خلال الضغط على الأجزاء أو المشغولات أثناء قياسها بدوران أسطوانة القياس الخارجية .. لذلك فقد زودت جميع الميكرومترات بمسار تحسس (عجلة تفويت) لتحديد وانتظام قوة الضغط على الأجزاء المراد قياسها أثناء استخدامها ، لضمان دقة القياس بالإضافة إلى المحافظة على قللووظ عمود القياس .. وبالتالي درجة حساسية الميكرومتر.

من الطبيعي وجود ميكرومترات بالنظام المتري بالمليمتر ، كما توجد ميكرومترات أخرى بالنظام الإنجليزي بالبوصة .. علما بأن النظام المتري هو النظام الدولي SI المتبع بمعظم أنحاء العالم.

### أنواع الميكرومترات : Types of micrometers :

توجد أنواع أساسية من الميكرومترات التي تختلف أشكالها باختلاف نوع القياس المطلوب من أجله وهي كالاتي :-

١. ميكرومتر القياس الخارجي.
٢. ميكرومتر قياس الداخلي.
٣. ميكرومتر قياس الأعماق.
٤. ميكرومتر قياس سن القلاووظ.

كما توجد ميكرومترات أخرى للقياسات الخاصة مثل ميكرومتر قياس أقطار الأسلاك - ميكرومتر قياس سكاكين الفريز - ميكرومتر قياس أسنان التروس - ميكرومتر قياس سمك المواسير - ميكرومتر قياس أعماق الخوابير ..... وغيرها.

الميكرومترات من أدوات القياس الدقيقة والحساسة ، حيث تتأثر من خلال انتقال حرارة يد الفني الذي يستخدمها ، لذلك فقد زودت جميع الميكرومترات الحديثة بقطع من البكالييت المعروفة بعدم تأثرها بانتقال الحرارة ، بتغليف الأجزاء التي يلامسها يد الفني أثناء استخدامها وهي كالاتي:-

١. تغليف جانبي الإطار.
٢. تغليف أسطوانة القياس الخارجية.
٣. تغليف سمار التحسس أو عجلة التقويت.

صممت أدوات وأجهزة القياس لاستخدامها عند درجة حرارة ثابتة قدرها عشرون درجة مئوية ( 20°C ) ، لذلك توصي الشركات المنتجة باستخدامها عند هذه الدرجة ، وفي حالة استخدام أى ميكرومتر لفترات طويلة ، فإنه يجب تثبيته على حامله الخاص

### المرجع في خراطة المعادن

لتلافى التمدد الطولي.

### ميكرومتر القياس الخارجي : Outside Micrometer


يستخدم ميكرومتر القياس الخارجي في قياس الأبعاد والأقطار الخارجية للمشغولات والأجزاء ذات الأسطح المشطبة الدقيقة.

يتكون ميكرومتر القياس الخارجي الموضح بشكل ١٠ - ٣٤ من الأجزاء الآتية:-

١. الإطار: هو الهيكل الرئيسي الذي يحمل جميع أجزاء الميكرومتر ، وهو على شكل قوس أو على شكل حرف U.

يصنع الإطار من سبيكة تتكون من النيكل والزنك والنحاس الأحمر وهي سبيكة غير قابلة للصدأ.

عادة يثبت عند موضع حمله مادة عازلة كالبكالييت (بكلتا جانبي الإطار) ، وذلك لمنع انتقال حرارة اليد إليه أثناء استخدامه.

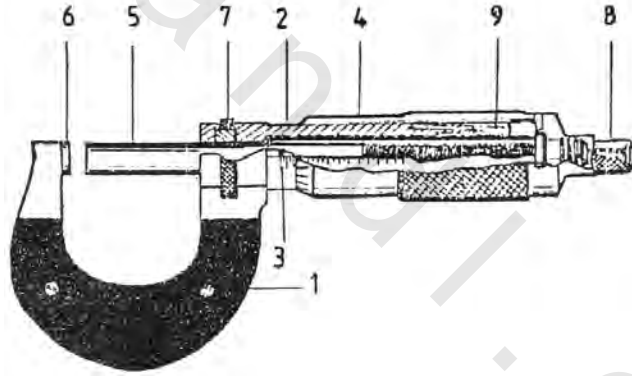

شكل ١٠ - ٣٤

### ميكرومتر القياس الخارجي

٢. أسطوانة القياس الداخلية: مثبتة بالإطار وتحمل التقسيم الرئيسي بالمليمترات وأنصاف المليمترات.

٣. التقسيم الرئيسي: هو تقسيم طولي بأسطوانة القياس الداخلية بجميع أنواع

- الميكرومترات بطول ٢٥ ملليمتر فقط ، مهما كان نطاق قياسه . عادة يقسم بالملليمترات من الجهة العليا وأنصاف الملليمترات من الجهة السفلى.
٤. أسطوانة القياس الخارجية: عبارة عن جلبة أسطوانية أو غلاف أسطواني بقلووظ داخلي خطوته ٠.٥ ملليمتر ، وهي نفس خطوة قلاووظ عمود القياس.
- يوجد ببداية أسطوانة القياس الخارجية مخروط مقسم إلى ٢٥ قسم (أقسام متساوية) ، حيث يقابل التقسيم الرئيسي الأفقي الذي يحدد قيمة القياس بدقة.
- أثناء دوران أسطوانة القياس الخارجية (الغلاف الأسطواني) تتحول الحركة الدائرية إلى حركة مستقيمة بعمود القياس في اتجاه قاعدة الارتكاز أو عكسها ، حسب اتجاه الدوران.
٥. عمود القياس: هو العمود المتحرك الذي يحصر الجزء المراد قياسه بينه وبين قاعدة الارتكاز المقابلة له.
- يوجد بنهاية عمود القياس قلاووظ خارجي خطوته ٠.٥ ملليمتر (الجزء الداخلي الموضح بقطاع الميكرومتر) معشق مع القلاووظ الداخلي لأسطوانة القياس الخارجية.
- عند دوران أسطوانة القياس الخارجية في اتجاه عقارب الساعة ، يتحرك عمود القياس حركة مستقيمة في اتجاه قاعدة الارتكاز ، لينحصر الجزء المراد قياسه بين عمود القياس وقاعدة الارتكاز.
٦. قاعدة الارتكاز: مثبتة بالإطار ، ينحصر الجزء المراد قياسه بينها وبين عمود القياس.
٧. فرملة حلقيّة: تستخدم بمثابة صامولة لتثبيت عمود القياس عند الحاجة إلى ذلك ، وتحل الفرملة عند استخدام الميكرومتر لقياس آخر.
٨. مسمار تحسس: يسمى أيضا بعجلة التفويت ، مثبت بنهاية أسطوانة القياس الخارجية ، الغرض منه هو تحديد قوة الضغط أثناء القياس ، لضمان دقة

وحساسية الميكرومتر وتأكيدا لصحة القياس.

٩. حلقة ضبط الخلوص: مثبتة على نهاية قلاووظ أسطوانة القياس الداخلية ، الغرض منها هو ضبط الخلوص بين عمود القياس وأسطوانة القياس الداخلية ، وأيضاً لضبط أسطوانة القياس الخارجية على الصفر ، وذلك في حالة وجود أى خلوص أثناء اختبار الميكرومتر من حين لآخر.

للحفاظ على دقة وحساسية الميكرومترات المختلفة ، فقد وضع عند تصنيعها كساء من معدن صلد بالجزء الأمامي لعمود القياس ، وأيضاً على الجزء الأمامي لقاعدة الارتكاز (الجزئين المعرضان للاحتكاك بالمشغولات المراد قياسها) وذلك للحفاظ عليهما من التآكل ، نتيجة لكثرة احتكاكهما بالمشغولات المعدنية المختلفة أثناء عمليات القياس.

### أهمية مسمار التحسس بالميكرومترات :

The importance of ratchet screw in micrometer

تتأثر دقة قياس المشغولات المختلفة بالميكرومترات بمدى ضبط الضغط على الجزء الجاري قياسه بين قاعدة الارتكاز وطرف عمود القياس من خلال الأسطوانة الخارجية . ومن ثم فقد زودت جميع الميكرومترات بمسمار تحسس أو عجلة تقوية (وسيلة لضبط دقة القياس) ، ومن خلال هذه الوسيلة يمكن التحكم في الضغط الخفيف المنتظم الواقع على المشغولات أثناء قياسها ، للحصول على قياسات ذات دقة عالية ، بالإضافة إلى المحافظة على دقة وحساسية الميكرومتر.

### اختبار دقة قياس الميكرومترات :


Testing of micrometers measurement precision

يوصى بمراجعة واختبار دقة قياس الميكرومترات من حين لآخر ، بواسطة قوالب القياس ذات الأسطح المتوازية ، لضبطها أو للتأكد من دقتها.

### نطاق قياس الميكرومتر :

## Micrometer Measuring Range

ميكرومترات النظام المتري بجميع أنواعها وأشكالها وأحجامها .. طول مشوار عمود القياس بكل منها هو ٢٥ ملليمتر ، والغرض من تصنيعه بهذه الصورة وعدم زيادة طول مشوار عمود القياس هو المحافظة على دقة وحساسية الميكرومتر .  
أما مدى نطاق قياس الميكرومتر الموضح بشكل ١٠ - ٣٥ فإنه يزيد بمقدار ٢٥ ملليمتر كالاتي:-

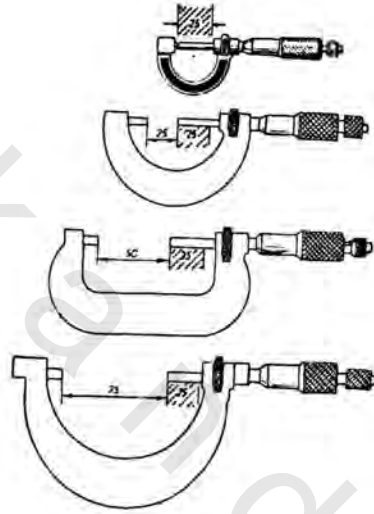

شكل ١٠ - ٣٥

## نطاق قياس الميكرومتر

- ميكرومتر قياس ٠ - ٢٥ ملليمتر .
- ميكرومتر قياس ٢٥ - ٥٠ ملليمتر .
- ميكرومتر قياس ٥٠ - ٧٥ ملليمتر .
- ميكرومتر قياس ٧٥ - ١٠٠ ملليمتر .
- ميكرومتر قياس ١٠٠ - ١٢٥ ملليمتر .
- ميكرومتر قياس ١٢٥ - ١٥٠ ملليمتر .


.. وبزيادة قدرها ٢٥ ملليمتر .. ليصل مدي نطاق قياس الميكرومتر إلى ٥٠٠ ملليمتر .

## نظرية الميكرومتر

### Micrometer Theory

بنيت نظرية الميكرومتر على فكرة محدد الضبط الدقيق بالقدمة ذات الورنية ، ومحدد الضبط الدقيق عبارة عن مسمار قلاووظ وصامولة ، الغرض منهما هو التحكم الدقيق في حركة الورنية.

∴ الحركة الأساسية التي بنيت عليها نظرية تصميم الميكرومتر ، هي تحويل الحركة الدائرية إلى حركة مستقيمة ، من خلال التحكم في حركة دوران مسمار قلاووظ بصامولة مثبت بها قاعدة على شكل حرف U كما هو موضح بشكل ١٠ - ٣٦ فإذا كانت خطوة سن قلاووظ المسمار والصامولة واحد ملليمتر ، فإنه عند دوران المسمار دورة كاملة .. ينتج عنه تحرك المسمار إلى الأمام أو إلى الخلف حسب اتجاه الدوران ، مسافة قدرها واحد ملليمتر .

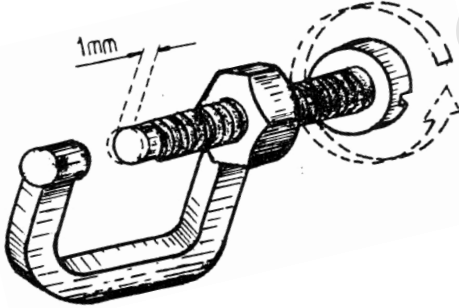

شكل ١٠ - ٣٦

نظرية الميكرومتر

خطوة قلاووظ عمود القياس المعتادة والأكثر انتشارا بالميكرومترات ، هي ٠.٥ ملليمتر ، والغرض من صِفْرِ الخطوة هو الحصول علي الحركة الدقيقة أثناء القياس.

علما بأنه يوجد ميكرومترات أخرى خطوة قلاووظ عمود قياسها هو واحد ملليمتر .. وهى أقل انتشارا . سنتناول في هذا الباب شرح نظام تدريج كل منهما .. مع عرض لقرءات مختلفة لهما.

الميكرومترات التي خطوة قلاووظ عمود قياسها ٠.٥ ملليمتر ، يوجد بمخروط أسطوانة قياسها تدريج مقسم إلى ٥٠ قسم . والميكرومترات التي خطوة قلاووظ عمود قياسها واحد ملليمتر ، يوجد بمخروط أسطوانة قياسها تدريج مقسم إلى ١٠٠ قسم . الغرض من هذه الأقسام هو تكبير الأجزاء الصغيرة .. مما يرفع دقة القراءة ، حيث تضاف هذه الأجزاء إلى قيمة القياس الأساسي بالتقسيم الرئيسي بأسطوانة القياس الداخلية ، للحصول على قراءة دقيقة.


### النظام الأول لتدريج الميكرومتر :

First system of micrometer graduation

خطوة قلاووظ عمود القياس ٠.٥ ملليمتر ، وهى بالطبع نفس خطوة القلاووظ الداخلي لأسطوانة القياس ، وهذا يعنى أنه إذا أديرت أسطوانة القياس الخارجية دورة كاملة ، يتحرك عمود القياس إلى الأمام أو إلى الخلف وذلك حسب اتجاه الدوران مسافة قدرها ٠.٥ ملليمتر.

رأس الميكرومتر الذي خطوة قلاووظ عمود قياسه ٠.٥ ملليمتر الموضح بشكل ١٠

٣٧ - مواصفاته كالآتي:-

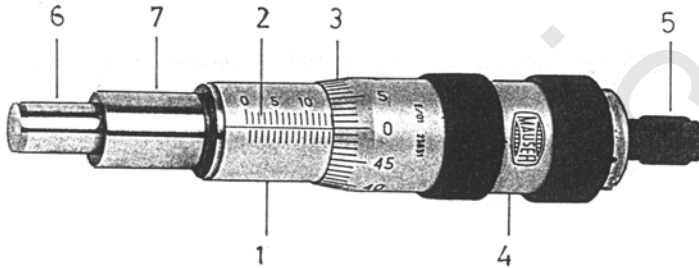

شكل ١٠ - ٣٧

رأس ميكرومتر خطوة عمود قياسه ٠.٥ ملليمتر



- ١- أسطوانة القياس الداخلية.
  - ٢- التقسيم الرئيسي على خط طولي ، يشير التقسيم العلوي على المليمترات الصحيحة كما يشير التقسيم السفلي إلى أنصاف المليمترات.
  - ٣- مخروط أسطوانة القياس مقسم إلى ٥٠ جزء.
  - ٤- أسطوانة القياس الخارجية بها جلتين بمادة عازلة للحرارة كالبكليت.
  - ٥- مسمار التحسس مغطى بمادة عازلة للحرارة كالبكليت.
  - ٦- عمود القياس.
  - ٧- جزء أسطواني يثبت بإطار الميكرومتر.
- الدورة الكاملة لأسطوانة القياس الخارجية = خطوة قلاووظ عمود القياس = ٠.٥ ملليمتر = جزء واحد من التقسيم الرئيسي الطولي الأسفل بأسطوانة القياس الداخلية.
- إذا أديرت أسطوانة القياس الخارجية لتبتعد عن خط صفر التقسيم الرئيسي بأسطوانة القياس الداخلية بمقدار جزء واحد فقط ، يكون قيمة الجزء بمخروط أسطوانة القياس الخارجية = جزء واحد من مجموع أجزاء مخروط أسطوانة القياس الخارجية × خطوة قلاووظ عمود القياس

$$= \frac{1}{50} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10} \text{ .. أو } ٠.٠١ \text{ ملليمتر}$$



وهي دقة قياس الميكرومتر . يعتبر هذا النظام هو الأكثر انتشاراً بالميكرومترات.

**قراءات مختلفة للنظام الأول لتدريج الميكرومتر:**

Different reading of first system micrometer graduation

**مثال ١:**

 شكل ١٠ - ٣٨ يوضح قراءة لميكرومتر صفر - ٢٥ ملليمتر ، دقة ٠.٠١ ملليمتر، ولزيادة الإيضاح فقد تم تكبير رأس الميكرومتر . أوجد قيمة القراءة ؟

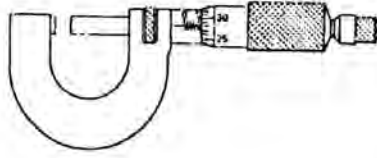

شكل ١٠ - ٣٨

قراءة الميكرومتر = ٥.٧٨ ملليمتر

قراءة الميكرومتر كالآتي :-

خط التقسيم الطولي الرئيسي بأسطوانة القياس الداخلية مقسم من أعلى بالمليمترات الصحيحة ومن أسفل بأنصاف المليمترات .. وهذا يعنى أن خطوة قلاووظ عمود القياس = ٠.٥ ملليمتر.

قراءة التقسيم الرئيسي العلوي = ٥ ملليمتر.

قراءة التقسيم الرئيسي السفلى = جزء واحد فقط = ٠.٥ ملليمتر.


قراءة مخروط أسطوانة القياس = ٢٨ جزء =  $\frac{28}{50} \times \frac{1}{2}$  = ٠.٢٨ ملليمتر.

∴ قراءة الميكرومتر = ٥ + ٠.٥ + ٠.٢٨ = ٥.٧٨ ملليمتر.

مثال ٢ :

شكل ١٠ - ٣٩ يوضح قراءة لميكرومتر خارجي صفر - ٢٥ ملليمتر ، دقة ٠.٠١

ملليمتر. أوجد قيمة قراءة الميكرومتر ؟

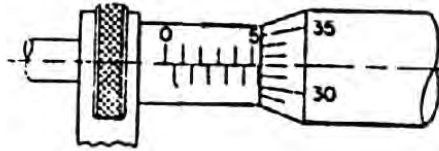

شكل ١٠ - ٣٩


قراءة الميكرومتر = ٥.٨٢ ملليمتر

المرجع في خراطة المعادن

قراءة التقسيم الرئيسي العلوي = ٥ ملليمتر  
 قراءة التقسيم الرئيسي السفلي = جزء واحد = ٠.٥ ملليمتر  
 قراءة مخروط أسطوانة القياس = ٣٢ جزء =  $\frac{32}{50} \times \frac{1}{2}$  = ٠.٣٢ ملليمتر  
 ∴ قراءة الميكرومتر = ٥ + ٠.٥ + ٠.٣٢ = ٥.٨٢ ملليمتر.

مثال ٣ :

شكل ١٠ - ٤٠ يوضح قراءة لميكرومتر خارجي صفر - ٢٥ ملليمتر ، دقة ٠.٠١ ملليمتر . أوجد قيمة قراءة الميكرومتر؟

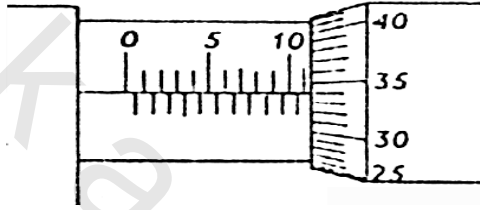

شكل ١٠ - ٤٠


قراءة الميكرومتر = ١١.٣٤ ملليمتر  
 قراءة التقسيم الرئيسي العلوي = ١١ ملليمتر  
 قراءة مخروط أسطوانة القياس = ٣٤ جزء =  $\frac{34}{50} \times \frac{1}{50}$  = ٠.٣٤ ملليمتر.  
 ∴ قراءة الميكرومتر = ١١ + ٠.٣٤ = ١١.٣٤ ملليمتر.

### النظام الثاني لتدريج الميكرومتر:

#### Second system of micrometer graduation

خطوة قلاووظ عمود قياسه واحد ملليمتر ، ويعرف هذا النظام من الميكرومترات من مخروط أسطوانة القياس المقسم إلى ١٠٠ قسم ، بالإضافة إلى خط التقسيم الرئيسي الطولي بأسطوانة القياس الداخلية المقسم من أعلى فقط بالملليمترات . علما بأن هذا النوع من الميكرومترات قليل الانتشار.

رأس الميكرومتر الذي خطوة عمود قياسه واحد ملليمتر والموضح بشكل ١٠ - ٤١ مواصفات كالآتي:-

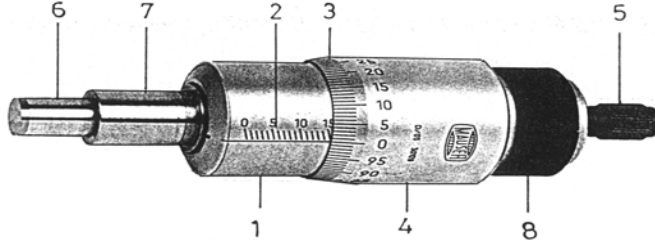

شكل ١٠ - ٤١

رأس ميكرومتر خطوة قلاووظ عمود قياسه واحد ملليمتر

- ١- أسطوانة القياس الداخلية.
- ٢- التقسيم الرئيسي على الخط الطولي بالمليمترات فقط.
- ٣- مخروط أسطوانة القياس مقسم إلى ١٠٠ قسم.
- ٤- أسطوانة القياس الخارجية.
- ٥- مسمار تحسس بمغطى بمادة عازلة للحرارة كالبكليت.
- ٦- عمود القياس.
- ٧- جزء أسطواني يثبت بإطار الميكرومتر.
- ٨- جلبة بمادة عازلة للحرارة كالبكليت.

عندما يكون مخروط أسطوانة القياس مقسم إلى ١٠٠ قسم، تكون خطوة قلاووظ عمود قياسه واحد ملليمتر، وهي من الطبيعي نفس خطوة القلاووظ الداخلي لأسطوانة القياس. وهذا يعنى أنه إذا أديرت أسطوانة القياس دورة كاملة.. يتحرك عمود القياس إلى الأمام أو إلى الخلف حسب اتجاه الدوران مسافة قدرها واحد ملليمتر.

إذا أديرت أسطوانة القياس لبيتعد خط الصفر بمقدار جزء واحد فقط، يكون قيمة هذا الجزء = جزء واحد من مجموع أجزاء مخروط أسطوانة القياس × خطوة عمود القياس.

$$= 1 \times \frac{1}{100} = 0.01 \text{ ملليمتر} \text{ .. وهي دقة قياس الميكرومتر.}$$


**المرجع في خراطة المعادن**

## قراءات مختلفة للنظام الثاني الميكرومتر الخارجي :

Different reading for external micrometer system

مثال ١:

شكل ١٠ - ٤٢ يوضح قراءة ميكرومتر خارجي صفر : ٢٥ ملليمتر دقة ٠.٠١ ملليمتر . أوجد قيمة قراءة الميكرومتر؟

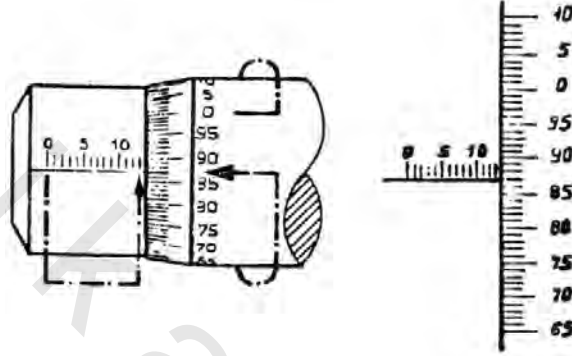

شكل ١٠ - ٤٢

قراءة الميكرومتر = ١٣.٨٧ ملليمتر

الحل :

خط التقسيم الرئيسي الطولي بأسطوانة القياس يشير إلى الملليمترات ، ويلاحظ عدم وجود تقسيم سفلي، بالإضافة إلى مخروط أسطوانة القياس مقسم إلى ١٠٠ قسم . هذا يعني أن خطوة قلاووظ عمود القياس ١ ملليمتر .

قراءة الميكرومتر كالآتي:-

السهم الموضح على خط التقسيم الرئيسي بأسطوانة القياس الداخلية يشير إلى الملليمترات الصحيحة وهي = ١٣ ملليمتر .

السهم الدائري الموضح على مخروط أسطوانة القياس ، يشير إلى أجزاء الملليمتر وهي ٨٧ جزء أي = ٠.٨٧ ملليمتر .

∴ قراءة الميكرومتر = ١٣ + ٠.٨٧ = ١٣.٨٧ ملليمتر

## مثال ٢:

إذا أديرت أسطوانة القياس بميكرومتر بمقدار ٢٧ جزء . علما بأن خطوة قلاووظ عمود قياسه ١ ملليمتر . أوجد قيمة قراءة الميكرومتر؟

## الحل:

قيمة قراءة الميكرومتر = قيمة الأجزاء المدارة من مجموع أجزاء مخروط أسطوانة القياس × خطوة قلاووظ عمود القياس.

$$0.27 \text{ ملليمتر} = 1 \times \frac{27}{10} =$$

## مثال ٣:

إذا أديرت أسطوانة القياس بميكرومتر بمقدار ٨ دورات كاملة وأضيف إليها ٣٢ جزء علما بأن خطوة قلاووظ عمود القياس ١ ملليمتر . أوجد قيمة قراءة الميكرومتر؟

## الحل:

قيمة الدورة الكاملة لأسطوانة القياس بميكرومتر خطوة عمود قياسه ١ ملليمتر = ١ ملليمتر .

$$\therefore \text{قيمة قراءة الميكرومتر} = 8 + \frac{8.32}{32} \text{ ملليمتر}$$

## الميكرومترات الخاصة

## Special Micrometers

تعتبر الميكرومترات من أكثر أدوات القياس انتشاراً في الورش والمصانع ، وذلك لسهولة استخدامها ووضوح قراءة تدريجها .

لذلك فقد صممت دور الصناعة أنواع وأشكال مختلفة من الميكرومترات ذات نماذج خاصة، لاستخدامها في قياس المشغولات المصنعة والتي يصعب قياسها بالميكرومترات التقليدية . أنواع الميكرومترات الخاصة هي كما يلي:-

١- ميكرومتر القياس الداخلي بأشكاله المختلفة.

٢- ميكرومتر قياس الأعماق بأشكاله المختلفة.

٣- ميكرومتر قياس التروس.

## المرجع في خراطة المعادن

- ٤- ميكرومتر قياس أسنان اللولب.
  - ٥- ميكرومتر قياس الأسلاك.
  - ٦- ميكرومتر قياس المواسير.
  - ٧- ميكرومتر قياس عدد القطع ذات الثلاثة والخمسة والتسعة حواف.
  - ٨- ميكرومتر قياس أبعاد المجارى الخارجية والداخلية.
  - ٩- ميكرومتر قياس مجارى الخوابير.
- فيما يلي عرض أنواع الميكرومترات الخاصة المستخدمة في ورش الخراطة :-

### الميكرومترات الداخلية Inside Micrometers:

تتشابه الميكرومترات الداخلية بصفة عامة مع الميكرومترات الخارجية من حيث خطوة عمود القياس والتقسيم الرئيسي كأسطوانة القياس ، وتختلف الميكرومترات الداخلية عن الخارجية من حيث وجود فكين (نقطتين ارتكاز) أو ثلاثة فكوك (ثلاثة نقط ارتكاز) بدلا من الإطار الذي على شكل قوس أو على شكل حرف U ، بالإضافة إلى القراءة العكسية بخط التقسيم الرئيسي بالميكرومترات الداخلية ، حيث صمم التدرج الرئيسي كأسطوانة القياس الداخلية بشكل عكسي عن ما هو متبع بالميكرومترات الخارجية. توجد أشكال مختلفة للميكرومترات الداخلية ، لإمكان قياس الأبعاد والأقطار الداخلية لكافة المشغولات والأجزاء الدقيقة لتفي بالمتطلبات الصناعية المختلفة.

فيما يلي عرض لجميع أشكال الميكرومترات الداخلية.


### الميكرومتر الداخلي ذو الفكين دقة ٠,٠١ ملليمتر:

Inside Micrometer With Two Jaws 0.01 mm

يستخدم الميكرومتر الداخلي ذو الفكين دقة ٠.٠١ ملليمتر في قياس الأبعاد والأقطار الداخلية للمشغولات والأجزاء الدقيقة.

صمم السطح الخارجي لمقدمة كل من فكي القياس على شكل قوس ، ليكون تلامس كل منهما مع السطح الداخلي للجزء المراد قياسه على شكل نقطة.

يتكون الميكرومتر الداخلي ذو الفكين دقة ٠.٠١ ملليمتر الموضح بالرسم التخطيطي بشكل ١٠ - ٤٣ من الأجزاء الآتية:-

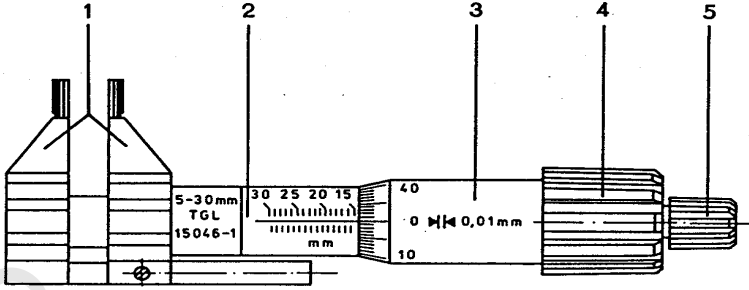

شكل ١٠ - ٤٣

الميكرومتر الداخلي ذو الفكين دقة ٠.٠١ ملليمتر


- ١- فكي القياس .. (الفك الثابت والفك المتحرك).
- ٢- أسطوانة القياس الداخلية التي تحمل التقسيم الرئيسي بشكل عكسي.
- ٣- أسطوانة القياس الخارجية.
- ٤- غلاف أسطواني من الباكلت ، لعدم تسرب حرارة اليد للميكرومتر.
- ٥- مسمار تحسس.

### نطاق قياس الميكرومتر الداخلي ذو الفكين دقة ٠.٠١ ملليمتر :

يتشابه الميكرومتر الداخلي ذو الفكين دقة ٠.٠١ ملليمتر مع الميكرومتر الخارجي من حيث نطاق القياس ، حيث أن طول مشوار عمود القياس بكل منها هو ٢٥ ملليمتر.

يبدأ قياس الميكرومتر الداخلي ذو الفكين دقة ٠.٠١ ملليمتر من ٥ - ٣٠ ملليمتر ، ويزيد مجال القياس بمقدار ٢٥ ملليمتر كالمعتاد ليصل قياسه إلى ٧٥ ملليمتر كما هو موضح بشكل ١٠ - ٤٤ .



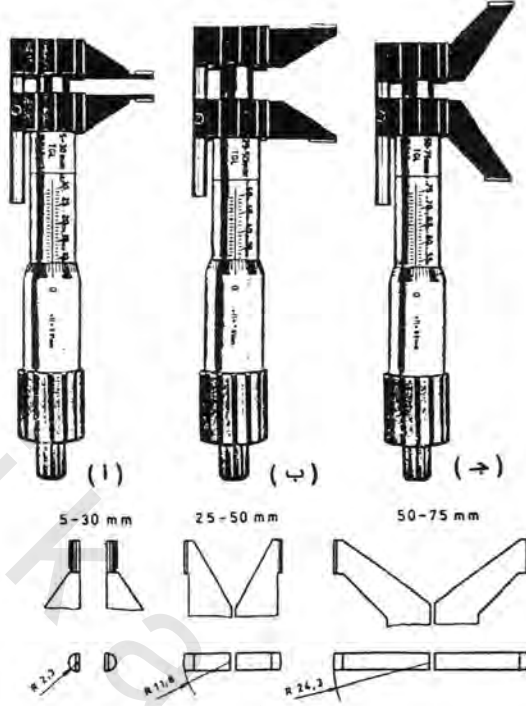

شكل ١٠ - ٤٤

- نطاق ققياس الميكرومتر الداخلي ذو الفكين دقة ٠.٠١ ملليمتر
- (أ) ميكرومتر ٥ . ٣٠ ملليمتر . سمك كل من مقدمة الفكين الثابت والمتحرك هو ٢.٥ ملليمتر ، أي إنه عند انطباق صفر التقسيم الرئيسي بأسطوانة القياس الداخلية مع صفر تدريج مخروط أسطوانة القياس الخارجية ، يكون عرض الفكين الثابت والمتحرك ٥ ملليمتر.
- (ب) ميكرومتر ٢٥ . ٥٠ ملليمتر . بعد كل من مقدمة الفكين الثابت والمتحرك هو ١٢.٥ ملليمتر ، أي إنه عند انطباق صفر التقسيم الرئيسي بأسطوانة القياس الداخلية مع صفر تدريج مخروط أسطوانة القياس الخارجية ، يكون عرض الفكين الثابت والمتحرك ٢٥ ملليمتر.
- (ج) ميكرومتر ٥٠ . ٧٥ ملليمتر . مدي قباسه .. أي من مقدمة الفكين الثابت والمتحرك هو ٢٥ ملليمتر ، أي إنه عند انطباق صفر التقسيم الرئيسي بأسطوانة

القياس الداخلية مع صفر تدريج مخروط أسطوانة القياس الخارجية، يكون عرض الفكين الثابت والمتحرك ٥٠ ملليمتر.


الميكرومتر الداخلي ذو الفكين دقة ٠,٠٠١ مم:

### INTERNAL MICROMETER WITH TWO CALIPERS

يتشابه الميكرومتر الداخلي ذو الفكين مع الميكرومتر الخارجي باختلاف الفكين بدلاً من الإطار الذي على شكل قوس . دقة قياسه 0.01 ملليمتر .. أضيف عليه تقسيم مساعد ليصل دقة قياسه إلى 0.001 ملليمتر.

يتكون الميكرومتر الداخلي ذو الفكين الموضح بشكل ١٠ - ٤٥ من الأجزاء

التالية:-

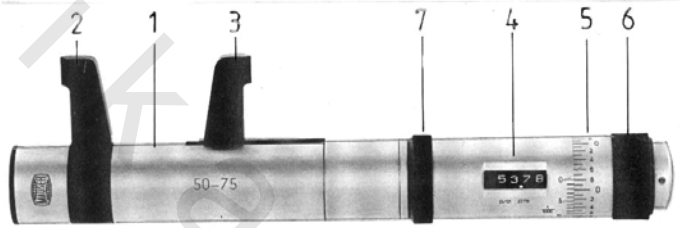

شكل ١٠ - ٤٥

الميكرومتر الداخلي ذو الفكين

1. الهيكل الأساسي.
2. الفك الثابت.
3. الفك المتحرك.
4. القراءة الأساسية المباشرة.
5. التقسيم المساعد.
6. مسمار تحسس.
7. فرملة حلقيّة.

يبلغ طول مشوار الفك المتحرك 25 ملليمتر ، أما مدى القياس فيكون كالآتي :-

50 : 75 ملليمتر

75 : 100 ملليمتر

100 : 125 ملليمتر

**المرجع في خراطة المعادن**

125 : 150 ملليمتر

150 : 175 ملليمتر

175 : 200 ملليمتر


### الميكرومتر الداخلي ذو الفكين المزدوجين :

#### INTERNAL MICROMETER WITH DOUBLE TWO CALIPERS

مع الحاجة المتزايدة لقياس الأقطار الصغيرة الدقيقة ، فقد قامت دور الصناعة بتطوير تصميم الميكرومتر الداخلي ليكون ذا فكين مزدوجين .

يتشابه الميكرومتر الداخلي ذو الفكين المزدوجين مع الميكرومتر الداخلي ذو الفكين التقليدي السابق عرضه باختلاف الفكين المزدوجين.

يتكون الميكرومتر الداخلي ذو الفكين المزدوجين الموضح بشكل 10 - 46 من الأجزاء التالية :-

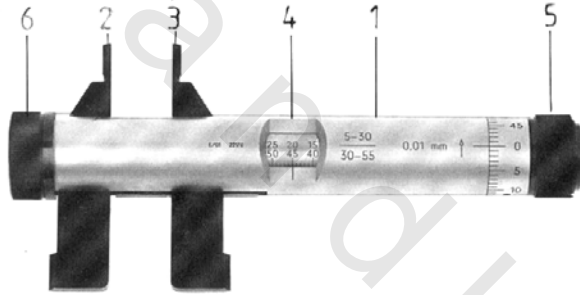

شكل ١٠ - ٤٦

#### الميكرومتر الداخلي ذو الفكين المزدوجين

1. الهيكل الأساسي.
2. الفك الثابت.
3. الفك المتحرك.
4. القراءة الأساسية المباشرة.
5. مسمار تحسس.
6. فرملة حلقيّة.

أثناء انطباق الفكين تكون قيمة قياس الفكين من الجهة العليا 5 ملليمتر .. حيث إن سمك كل منهما 2.5 ملليمتر ، لإمكان استخدامها في القياسات التي تبدأ من 5 : 30 ملليمتر ، وقيمة قياس الفكين من الجهة السفلى 30 ملليمتر .. حيث إن سمك كل منهما 15 ملليمتر ، لإمكان استخدامها في القياسات التي تبدأ من 30 : 55 ملليمتر .

من أهم مميزات الميكرومتر الداخلي ذي الفكين المزدوجين هو استخدام الفكين المزدوجين في القياس الداخلي ليصل مدى القياس من 5 : 55 ملليمتر ، لذلك فإن التقسيم الأساسي يظهر به قراءتين من لكلا الجهتين (العليا والسفلى).

**ملاحظة :**

وجود الفكين المزدوجين في الميكرومترات الداخلية ذات الأقطار الكبيرة يزيد في وزنها ، الأمر الذي قد يؤدي إلى احتمال أخطاء في القياس .. لذلك فقد صمم الميكرومتر الداخلي الذي يبدأ قياسه من 50 ملليمتر ذو فكين من جهة واحدة.

## الميكرومتر الداخلي دقة ٠.٠١ ملليمتر


### المجهر لقياس أقطار المجاري الداخلية

يتشابه الميكرومتر الداخلي المجهر لقياس أقطار المجاري الداخلية الموضح بشكل 10 - 47 (أ) مع الميكرومتر السابق ذكره في الشكل والتصميم ، ويختلفان من حيث شكل مقدمة كل من فكي القياس .

يستخدم هذا الميكرومتر في قياس أقطار المجاري الداخلية لتقريب المشغولات الدقيقة كما هو موضح بالرسم التخطيطي بشكل 10 - 47 (ب).

نطاق قياس الميكرومتر الداخلي دقة ٠.٠١ ملليمتر والمجهر لقياس أقطار المجاري الداخلية هو ١٠ . ٣٥ ملليمتر ، أي إنه عند انطباق صفر التقسيم الرئيسي بأسطوانة القياس الداخلية مع صفر تدريج مخروط أسطوانة القياس الخارجية ، يكون عرض الفكين (الثابت، والمتحرك) = ١٠ ملليمترات.

**المرجع في خراطة المعادن**

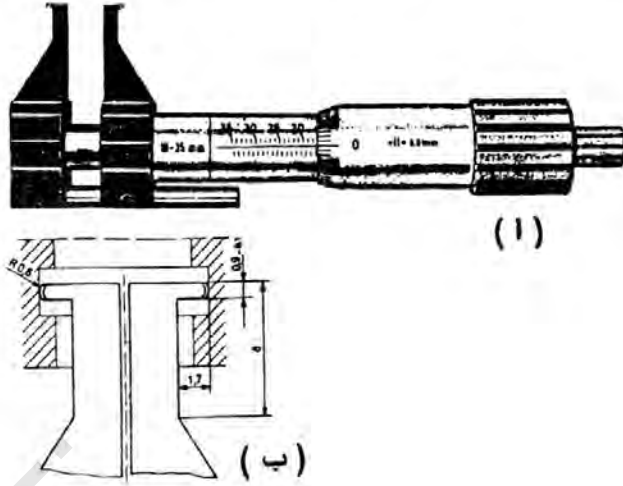

شكل ١٠ - ٤٧

الميكرومتر الداخلي المجهز لقياس أقطار المجاري الداخلية

(أ) الميكرومتر الداخلي المجهز لقياس أقطار المجاري الداخلية.

(ب) رسم تخطيطي للفكين أثناء قياس قطر مجرى داخلي بمشغولة.


**الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد:**

#### INTERNAL MICROMETER WITH EXTENSION RODS

يتشابه الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد مع الميكرومتر الخارجي في التقسيم الرئيسي بأسطوانة القياس الداخلية ، وتدرج مخروط أسطوانة القياس الخارجية. يستخدم الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد في قياس الأقطار الداخلية الكبيرة . توجد قطع إمتداد يمكن تثبيتها بالميكرومتر لاستخدامه في قياس الأبعاد والأقطار الداخلية الكبيرة.

يتكون الميكرومتر الداخلي المجهز امتداد الموضح بشكل ١٠ - ٤٨ من الأجزاء

التالية:-

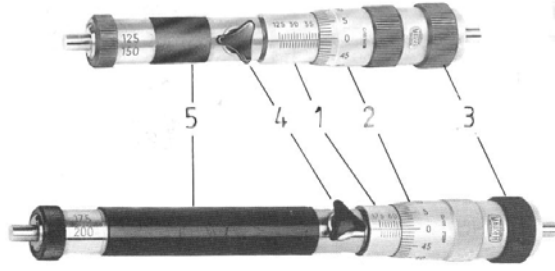

شكل ١٠ - ٤٨

الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد

1. أسطوانة القياس الداخلية.
2. أسطوانة القياس الخارجية.
3. حلقة أسطوانية للتحسس.
4. مسمار تثبيت.
5. قطع امتداد.

ملاحظة :

صمم السطحين الجانبيين لأعمدة قياس الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد على شكل قوس ، بحيث يكون تلامس كل منهما على نقطة ، وذلك للحصول على قياسات دقيقة.

نطاق قياس الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد :

RANGE OF INTERNAL MICROMETER WITH EXTENSION RODS

يبدأ نطاق قياس الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد من 35 : 50 ملليمتر ، أما نطاق القياس الذي يليه فإنه يتشابه مع نطاق قياس الميكرومتر الخارجي ، حيث طول مشوار عمود القياس 25 ملليمتر ليزيد مجال قياسه بمقدار 25 ملليمتر كالاتي :-

35 : 50 ملليمتر

50 : 75 ملليمتر

75 : 100 ملليمتر

100 : 125 ملليمتر


المرجع في خراطة المعادن

125 : 150 ملليمتر

وهكذا .. بزيادة قدرها 25 ملليمتر ليصل نطاق قياسه إلى 500 ملليمتر.

### طرق القياس باستخدام الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد :


1. يستخدم الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد في القياس المباشر كما هو موضح بشكل ١٠ - ٤٩ ، وذلك بحمله بكلتي يدي الفني ووضع السطحين الجانبين لأعمدة قياس الميكرومتر على السطح الداخلي لقطعة التشغيل .

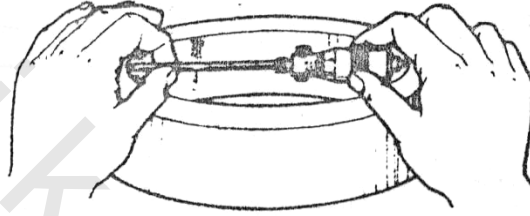

شكل ١٠ - ٤٩

استخدام الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد للقياس المباشر

2. وبزيادة طول الميكرومتر شيئاً فشيئاً مع حركة عمود القياس بحركة على شكل قوس باحتراس ، حتى يتلامس أطراف الميكرومتر على السطح الداخلي للشغلة بشكل عمودي كما هو موضح بشكل ١٠ - ٥٠ للوصول إلى القياس المطلوب وبدقة.

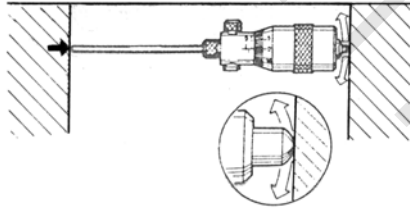

شكل ١٠ - ٥٠

تلامس أطراف الميكرومتر على السطح الداخلي للشغلة بشكل عمودي

2. يستخدم ذراع التطويل الموضح بشكل ١٠ - ٥١ في حمل الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد لقياس أقطار المشغولات الداخلية العميقة.




شكل ١٠ - ٥١

## ذراع التطويل

## إرشادات :

- عند استخدام الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد والمثبت بذراع التطويل لقياس أقطار المشغولات العميقة .. يراعى إتباع الخطوات التالية :-
- ضبط الميكرومتر بقياس أقل من القطر أو البعد المطلوب قياسه.
  - يوضع الميكرومتر داخل القطر الداخلي للمشغولة بحيث يسند عمود أسطوانة القياس على قطعة التشغيل.
  - زيادة طویل الميكرومتر شيئاً فشيئاً حتى يتلامس السطحان الجانبيان لأعمدة قياس الميكرومتر للسطح الداخلي للمشغولة بشكل عمودي ، وبحركة الميكرومتر حركة متأرجحة كما هو موضح بشكل ١٠ - ٥٢ يمكن الشعور أو الإحساس بمدى تلامس كلا جانبي الميكرومتر للمشغولة والتأكد من صحة القياس.
  - يسحب الميكرومتر برفق لمعرفة قيمة القياس.

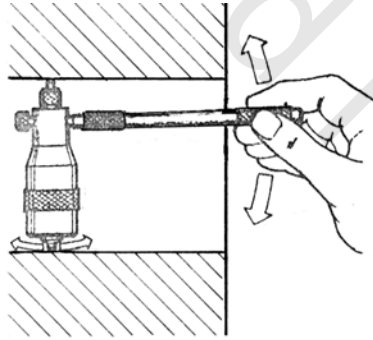

شكل ١٠ - ٥٢

تلامس الميكرومتر للسطح الداخلي للمشغولة بشكل عمودي  
ثم تحركه بحركة متأرجحة للتأكد من التلامس الجيد وصحة القياس


تذكر أن :

المرجع في خراطة المعادن



يجب استخدام الميكرومتر الداخلي أثناء القياس بالطريقة الصحيحة أي بوضع عمودي على السطح الداخلي لقطعة التشغيل كما هو موضح بشكل ١٠ - ٥٣ (أ) وذلك للحصول على قياسات دقيقة.

علماً بأن استخدام الميكرومتر بالطريقة الخاطئة أي بوضع منحرف عن الخط العمودي أو مائل لمحور السطح الداخلي لقطعة التشغيل كما هو موضح بشكل ١٠ - ٥٣ (ب) ينتج عنه قياسات خاطئة وغير صحيحة.

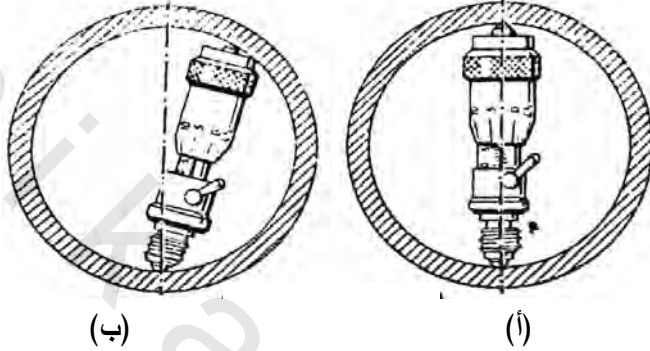

شكل ١٠ - ٥٣

استخدام الميكرومتر الداخلي بالطرق الصحيحة والخاطئة أثناء القياس

(أ) طريقة القياس الصحيحة .

(ب) طريقة القياس الخاطئة .


### الميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقط ارتكاز

Three point inside bore micrometer

يعتبر الميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقط ارتكاز من أفضل أنواع الميكرومترات الداخلية في قياس أقطار المشغولات والأجزاء الدقيقة ، وذلك لوجود ثلاثة أذرع يتلامسون مع سطح القطر الداخلي على هيئة نقط ارتكاز أثناء عملية القياس ليعطي قياسات ذات دقة عالية.

يتكون الميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقط ارتكاز الموضح بشكل ١٠ - ٥٤ من

الأجزاء التالية :-

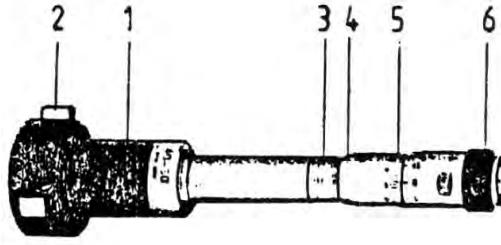


شكل ١٠ - ٥٤

الميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقط ارتكاز

١. الهيكل.
٢. نقط الارتكاز.
٣. أسطوانة القياس الداخلية.
٤. أسطوانة القياس الخارجية.
٥. الورنية.
٦. عجلة تفويت.. (عجلة التحسس).

يستخدم الميكرومتر الداخلي ذو الثلاثة نقط ارتكاز في قياس الأقطار الداخلية ومجاري الأقطار الداخلية من ٦ . ٣٠٠ . ٠٠٠٠٠ ملليمتر.

زود الميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقط ارتكاز بورنية شكل ١٠ - ٥٥ تحمل تقسيم دقته ٠.١ ملليمتر ، ليصل دقة قياسه إلى ٠.٠٠٠١ ملليمتر.

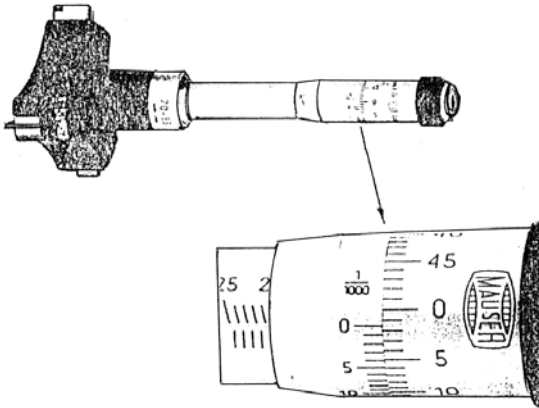

شكل ١٠ - ٥٥

زود الميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقط ارتكاز بورنية ليصل دقة قياسه إلى ٠.٠٠٠١ ملليمتر

**المرجع في خراطة المعادن**

## نطاق قياس الميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقط ارتكاز :

يختلف نطاق قياس الميكرومترات الداخلية ذات الثلاث نقط ارتكاز عن ما هو متبع بالميكرومترات التقليدية الأخرى، وذلك لاختلاف الحركة بينهما، فقد صمم نطاق قياسها بأقل مدى ممكن، وذلك للمحافظة على جودة الحركة الميكانيكية للميكرومتر، بالإضافة إلى الحصول على قياسات أدق.

جدول ١٠ - ١ يوضح اختلاف مجال قياس نقط الارتكاز الثلاث بالميكرومترات الداخلية ومدى قياس كل منها.

### جدول ١٠-١


### نطاق قياس الميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقط ارتكاز

مجال القياس	مدى القياس	مجال القياس	مدى القياس
10 ملليمتر	40 : 50 ملليمتر 50 : 60 ملليمتر 60 : 70 ملليمتر	2 ملليمتر	6 : 8 ملليمتر 8 : 10 ملليمتر
1.5 ملليمتر	70 : 85 ملليمتر 85 : 100 ملليمتر	2.5 ملليمتر	10 : 12.5 ملليمتر 12.5 : 15 ملليمتر 15 : 17.5 ملليمتر 17.5 : 20 ملليمتر
25 ملليمتر	100 : 125 ملليمتر 125 : 150 ملليمتر 150 : 175 ملليمتر 175 : 200 ملليمتر 200 : 225 ملليمتر 225 : 250 ملليمتر 250 : 275 ملليمتر 275 : 300 ملليمتر	5 ملليمتر	20 : 25 ملليمتر 25 : 30 ملليمتر 30 : 35 ملليمتر 35 : 40 ملليمتر 40 : 35 ملليمتر

### ميكرومتر قياس الأعماق : Depth Micrometer Gauge

تستخدم قدمة الأعماق في قياس أعماق الثقوب والارتفاعات ، علما بأن دقة قياسها ٠.٠٥ أو ٠.٠٢ ملليمتر ، كما يستخدم ميكرومتر الأعماق في قياس أعماق الثقوب والارتفاعات للمشغولات الدقيقة الهامة ، يصل دقة قياسه إلى ٠.٠١ ملليمتر.

يتشابه ميكرومتر الأعماق مع الميكرومتر الخارجي من حيث خطوة قلاووظ عمود القياس ، والتقسيم الرئيسي بأسطوانة القياس الداخلية ، وتدرج مخروط أسطوانة القياس الخارجية ، ولكنه يختلف في القراءة العكسية للتقسيم الرئيسي ، حيث صمم التدرج الرئيسي بأسطوانة القياس بشكل عكسي عن ما هو متبع بالميكرومترات الخارجية. يتكون ميكرومتر قياس الأعماق الموضح بشكل ١٠ - ٥٦ من الأجزاء الآتية:-

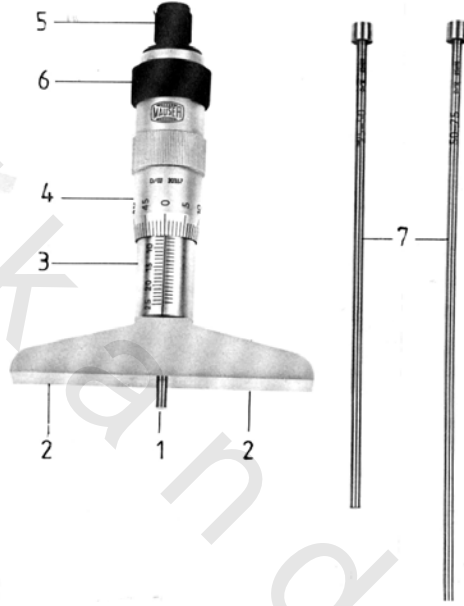

شكل ١٠ - ٥٦

## ميكرومتر قياس الأعماق

1. عمود القياس.
2. ذراع الارتكاز .. يتعامدان مع عمود القياس بزاوية  $90^{\circ}$ .
3. التقسيم الرئيسي بشكل عكسي.
4. أسطوانة القياس الخارجية.
5. مسمار تحسس.
6. فرملة حلقية .. لتثبيت أسطوانة القياس الخارجية على القراءة المطلوبة.
7. قطع امتداد.

## المرجع في خراطة المعادن

## أدوات وأجهزة القياس ذات الدقة العالية

### High Accuracy Measuring Instruments

لإمكان تصنيع منتجات ذات دقة عالية ، فإنه يجب استخدام أدوات وأجهزة قياس مناسبة مثل القدمات والميكرومترات .... وغيرها ، ونظراً إلى الحاجة المتزايدة إلى صناعة الآلات والمعدات والماكينات ، والدقة الواجب توافرها في هذه المنتجات لتحقيق صفة التبادلية ، وخاصة بعد التقدم الكبير الذي شمل معظم أنحاء العالم ، كان لابد من استخدام أدوات وأجهزة قياس أدق لفحص هذه المنتجات .. إلا أن القدمات والميكرومترات لا يمكن استخدامها في عمليات الفحص والمعايرة وخاصة المشغولات والأجزاء الدقيقة ذات الإنتاج الكمي.

لذلك فقد صممت دور الصناعة أدوات فحص ذات أبعاد ثابتة لاستخدامها في فحص دقة المنتجات المصنعة ، وأجهزة مقارنة لاستعمالها في مقارنة قياس المشغولات المصنعة مع مجموعة قوالب قياس ، كما صممت مبيّنات القياس ذات المؤشر لفحص المشغولات والتعرف على مقدار الخطأ في انحراف القياس بالزائد أو بالناقص .  
فيما يلي عرض لأكثر أنواع أدوات وأجهزة الفحص والمقارنة انتشاراً مثل محددات القياس - قوالب القياس - مبيّنات القياس.

## محددات القياس

### Limit Gauges

لجأت دور الصناعة بعد الحرب العالمية الثانية إلى إنتاج محددات قياس ، وهي أدوات لا تحمل تدريجات لقياس الأبعاد ، بل تستعمل مباشرة دون إجراء أى قياسات أو حسابات ، وذلك للحكم على صلاحية المنتجات أو عدم صلاحيتها ، وللتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية الفنية.

محددات القياس هي أدوات مراجعة وفحص ذات دقة عالية ، وهي عبارة عن

فكين يحملان مقاسين بقيمتين محددتين (في حالة القياس الخارجي) ، أو على جانبي مقبض (في حالة القياس الداخلي) . يمثل أحد القياسيين الحد الأعلى للبعد المطلوب التحقيق منه ، كما يمثل القياس الآخر الحد الأدنى لنفس البعد ، ويكون الفرق بين هذين المقاسين هو مقدار التجاوز أو الانحراف للقياس النموذجي المسموح به.

ويعتبر الجزء المراد فحصه مقبولاً إذا مر بأحد قياسي المحدد ولم يمر بالقياس الآخر ، ومرفوضاً إذا مر بالقياسين معا .. (حسب نوع القياس .. أى في حالة القياس الداخلي أو خارجي) . من هنا جاءت تسمية هذه المحددات الدخول والادخول .. ( Go & Not Go Gauges ) .

تستخدم محددات القياس بصفة عامة في فحص دقة قياس المشغولات ذات التفاوتات الضيقة ، وخاصة المشغولات ذات الإنتاج الكمي التي تنتج لغرض التبادلية ، وذلك أثناء مراحل التشغيل أو بعد إتمام الإنتاج.

تعرف قيمة التفاوتات بالميكرون .. (الميكرون أو الميكرومتر = 0.001 ملليمتر).

### أنواع محددات القياس : Limit gauges types :

توجد محددات القياس بنماذج مختلفة ، ويمكن تقسيمها بالنسبة إلى استخداماتها


الأساسية إلى الآتي:-

- ١- محددات قياس الثقوب.
- ٢- محددات قياس الأعمدة.
- ٣- محددات قياس اللوالب الداخلية.
- ٤- محددات قياس اللوالب الخارجية.
- ٥- محددات قياس اللوالب الخارجية القابلة للضبط.

محدد قياس الثقوب Plug Gauge :

**المرجع في خراطة المعادن**

يوجد محدد قياس الثقوب الموضح بشكل ١٠ - ٥٧ بقيمة محددة لمقاساته ودقة قياسه وتفاوت أبعاده . تستعمل محددات قياس الثقوب في مراجعة وفحص الأقطار الداخلية للمشغولات الدقيقة.

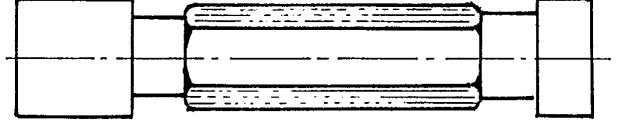


شكل ١٠ - ٥٧

### محدد قياس سدادي ذو جانبيين

تستعمل محددات القياس السدادية ذات الجانبين ثنائية الطرف في مراجعة وفحص قياس الأقطار الداخلية . يعرف الجانب السماحي الدخول (Go) بأنه أطول من الجانب الآخر اللا سماحي أو اللا دخول (Not Go).

شكل ١٠ - ٥٨ يوضح محدد قياس سدادي ذو جانبيين ثنائي الطرف أثناء فحص ثقب بالطريقة الصحيحة.

ينضغط الهواء أمام محددات القياس السدادية أثناء عملية فحص قياس الثقوب الغير نافذة ، مما يؤثر على دقة مراجعة القياسات ، لذلك فقد أنتجت دور الصناعة هذه المحددات بثقب صغير بكل منها لطرد الهواء أثناء عمليات فحص قياس الثقوب..

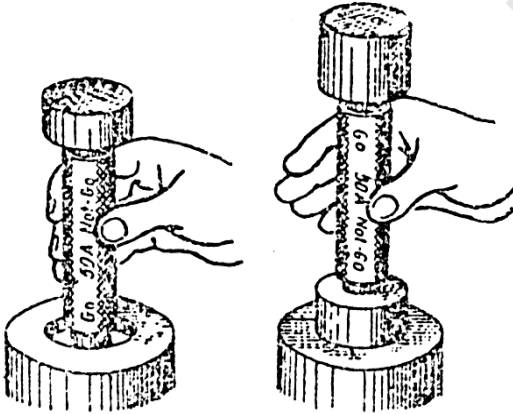

شكل 10 - ٥٨


محدد قياس سدادي ذو جانبيين ثنائي الطرف أثناء فحص ثقب بالطريقة الصحيحة

محددات قياس الأعمدة Snap Gauges :

تستعمل محددات قياس الأعمدة في مراجعة وفحص أقطار المشغولات الخارجية الدقيقة ، تتنوع هذه المحددات من حيث التصميم إلى أشكال مختلفة .. وفيما يلي أكثر أشكال محددات قياس الأعمدة انتشاراً.

### محدد قياس فكي مزدوج : Double End Limit Snap Gauge

عبارة عن فكين بطرفين مقوسين يحملان جانبين ثابتين للقياس كما هو موضح بشكل ١٠ - ٥٩ . الفك اليساري وعادة محفور عليه قيمة التفاوت بالزائد وهو الجانب السماحي الذي تمر به المشغولات المقبولة (دخول Go) ، والفك الآخر محفور عليه قيمة التفاوت بالنقص وهو جانب القياس المرفوض (لا دخول Not Go) ، ويعرف بوجود منحنى دائري باللون الأحمر .

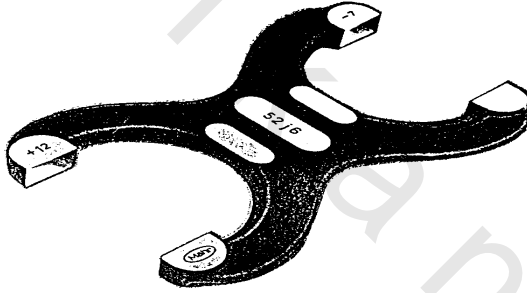


شكل ١٠ - ٥٩

محدد قياس فكي مزدوج

الأعمدة الدقيقة المصنعة بتوافق خلوص والمستعملة كأجزاء بآلات التشغيل أو بالماكينات المختلفة ، لا يمكن أن تكون صالحة للاستعمال إلا إذا كان قياسها الفعلي واقعاً بين الحدين (الحد الأعلى أو القياس الأكبر والحد الأدنى أو القياس الأصغر).  
للتحقيق من هذين القياسيين (الأكبر والأصغر) تستخدم محددات القياس الفكية المزدوجة الموضحة بشكل ١٠ - ٦٠ ، بحيث تمر الأعمدة المقبولة بالجانب السماحي (دخول Go) ، ولا تمر بالجانب اللا سماحي (لا دخول Not Go) . علماً بأن الأعمدة التي تمر بالجانب اللا سماحي (لا دخول Not Go) تعتبر أعمدة تالفة .. أي لا يسمح باستخدامها.



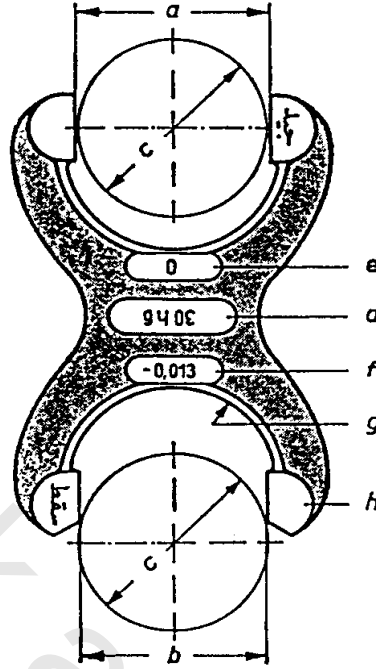

شكل ١٠ - ٦٠

استخدام محددات القياس الفكية المزدوجة للتحقيق من

قياس المشغولات بين الحدين الأكبر والأصغر

حيث ... a القياس الأكبر أو الجانب المقبول دخول Go.

... b القياس الأصغر أو الجانب المرفوض لا دخول Not Go.

... c البعد الفعلي للعمود .. (أصغر من القطر الأكبر وأكبر من القطر الأصغر).

... d مقياس التوافق.

... e مقدار التفاوت الزائد عن البعد الأسمى.

... f مقدار التفاوت الناقص عن البعد الأسمى.

... g شريط ملون باللون الأحمر .. يعنى جانب الرفض.


... h فكوك قياس مشطوفة.

لدقة قياس المحددات المختلفة ولارتفاع ثمنها ، لذلك يراعى عدم استخدام العنف

أثناء مراجعة وفحص قياس المشغولات ، بل يجب استخدامها بالطرق الصحيحة

**المرجع في خراطة المعادن**

الموضحة بشكل ١٠ - ٦١ ، بوضع محدد القياس على القطر الخارجي للعمود المراد فحص قياسه من جهة الدخول (Go) بحيث ينزلق على المشغولة تحت تأثير وزنه الذاتي ، ولا يسمح لجهة اللا دخول (Not Go) سوى بالتعلق بسطح قطعة التشغيل فقط.

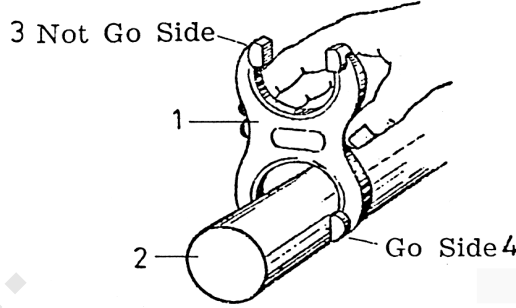

شكل ١٠ - ٦١

استخدام محدد القياس الفكي المزدوج بالطريقة الصحيحة

١- محدد قياس فكي مزدوج.

٢- العمود المراد مراجعة واختبار دقة قياسه.

٣- جانب الدخول Go.

٤- جانب اللا دخول Not Go.

## مبينات القياس .. (أجهزة القياس ذات المؤشر)

### Indicators Gauge

مبينات القياس - أجهزة القياس البيانية - ساعات القياس - مبيانات أو محددات

القياس ذات القرص المدرج .. كلها مسميات مترادفة ومتداولة بالوسط الفني.

تضبط المبيانات المختلفة دون استثناء على قياسات المشغولات الدقيقة المراد

فحص انحراف أبعادها ، وذلك باستخدام مجموعة قوالب قياس تعادل البعد المطلوب

مراجعته، أو بالاستعانة بمشغولات نموذجية أو بوسائل أخرى مماثلة.

تعتبر مبيانات القياس من أفضل أجهزة القياس البيانية ، وذلك لتكبيرها لقيمة

القياسات ، التي تساعد العين على قراءتها بسهولة ويسر.


أنواع مبيانات القياس : Indicator gauge types

### المرجع في خراطة المعادن

يختلف مقدار التفاوتات في أبعاد الأجزاء المصنعة ، باختلاف دقة وأهمية واستخدام كل جزء ، ومدى تعامله مع الأجزاء الأخرى ، كما تختلف دقة مبيئات القياس .  
فيما يلي عرض لمبين قياس ذو حركة ميكانيكية ، مع رسم توضيحي لترتيبية انتقال الحركة الميكانيكية.

### مبين القياس ذو القرص المدرج : Dial Indicator

يعتبر مبين القياس ذو القرص المدرج من أكثر أنواع أجهزة القياس البيانبة انتشاراً ، حيث يمكن بيان قيمة القياس أو مقدار الانحراف في أبعاد المشغولات مكبرة بنسبة ١ : ١٠٠ (للمبيئات التي دقة قياسها ٠.٠١ ملليمتر) كما هو موضح بشكل ١٠ - ٦٢ ، وبنسبة ١ : ١٠٠٠ (للمبيئات التي دقة قياسها ٠.٠٠١ ملليمتر) ، كما تصل نسبة التكبير إلى ١ : ٢٠٠٠ (للمبيئات الفائقة الدقة التي تبلغ دقة قياسها ٠.٠٠٠٥ ملليمتر .. أي ( ٠.٥ ميكرون).

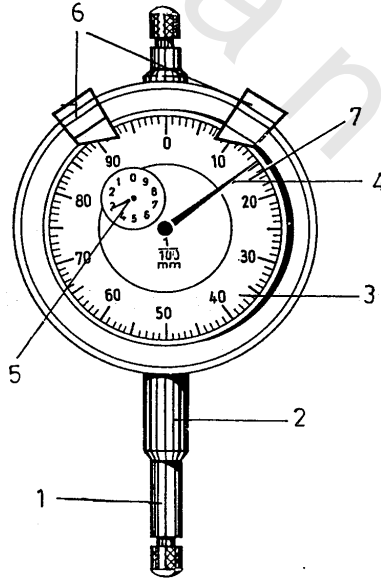

شكل ١٠ - ٦٢  
مبين القياس ذو القرص المدرج

١. عمود التحسس .
٢. اسطوانة التثبيت .

٣. قرص دائري مقسم إلى ١٠٠ قسم.


٤. المؤشر الكبير.

٥. المؤشر الصغير وتدرجات تشير إلى المليمترات الكاملة.

٦. علامات ضبط مقدار التفاوتات المسموح بها.

٧. تدرجات تشير إلى ٠.٠١ ملليمتر.

ينكون مبين القياس ذو القرص المدرج بصفة عامة كما هو موضح بالرسم التخطيطي بشكل ١٠ - ٦٣ من جريدة مسننة ومجموعة تروس لتكبير نقل الحركة ، ونابض لولبي (باى) ، ومؤشران إحداهما كبير والآخر صغير . القرص المدرج لمبين القياس مقسم إلى ١٠٠ جزء (أجزاء متساوية) ، بحيث يعادل الجزء الواحد ٠.٠١ ملليمتر ، ويشير التدرج الدائري الصغير إلى المليمترات الكاملة ، أى إنه عند تحرك المؤشر الكبير دورة كاملة ، ينتج عنه تحرك المؤشر الصغير قسم واحد فقط .. أى ملليمتر واحد. يوجد بنهاية عمود التحسس جريدة مسننة ، الغرض منها هو دوران ترس صغير لنقل الحركة إلى مجموعة تروس ، الذي ينتج عنها تحرك المؤشر ليوضح مقدار الانحراف بدقة عالية.

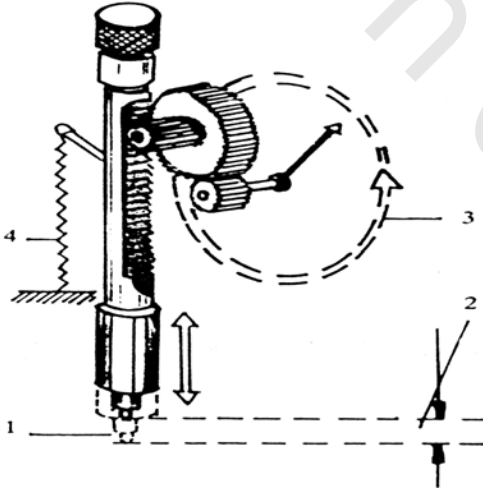

شكل ١٠ - ٦٣

رسم تخطيطي يوضح الترتيب الميكانيكية لمبين قياس بأبسط صورة

١. إصبع عمود التحسس.

٢. مسافة تحرك عمود التحسس.

٣. مسار المؤشر.

### المرجع في خراطة المعادن

٤. نابض لولبي (ياى).

### مميزات مبيّنات القياس:

#### Advantages of measurement indicator gauges

تتميز مبيّنات القياس بصفة عامة بالصفات التالية :-

١. صغيرة الحجم وخفيفة الوزن.
٢. سهولة التداول والتخزين.
٣. مريحة في ضبطها وقراءتها.
٤. يمكن من خلال القرص المدرج القابل للدوران ضبط مؤشر المبين على وضع الصفر في أى مكان بمحيط القرص.
٥. يتيح فحصاً سريعاً للقياس المراد اختباره ، ومن ثم فإنه يوضح قياس المشغولة الفعلي واقعاً بين الحدين السماحيين للقياس ، أى داخل نطاق التجاوزات المسموح بها أو خارج هذا النطاق.
٦. يمكن من خلال التجهيزات الخاصة بها استخدامها بأفضل صورة.

## الفصل الثاني

### فحص وقياس القلاووظات

#### مهيّد

لإمكان تصنيع منتجات دقيقة ، فإنه يجب استخدام أدوات وأجهزة قياس مناسبة مثل القدمات ذات والورنية والميكرومترات ..... وغيرها ، وقد عرفت القدمات ذات والورنية والميكرومترات بأنهما من أسهل وأفضل أجهزة القياس المستعملة في الورش الميكانيكية والمصانع الإنتاجية ، وذلك لسهولة استخدامهما وصغر حجمهما وانخفاض ثمنهما ، بالمقارنة بأجهزة القياس الأخرى.

ونظراً إلى الحاجة المتزايدة إلى صناعة القلاووظات المستخدمة في الآلات والمعدات والماكينات المختلفة ، والدقة الواجب توافرها في هذه القلاووظات لتحقيق صفة التبادلية وخاصة بعد التقدم الكبير الذي شمل معظم أنحاء العالم ، كان لابد من استخدام أدوات وأجهزة قياس أدق لفحص هذه القلاووظات.

يتناول هذا الفصل الطرق المختلفة لقياس قلاووظات التثبيت والتوصيل (القلاووظات المثلثة بالنظامين المتري والإنجليزي).

ويتعرض لقياس القلاووظات باستخدام القدمات ذات والورنية وميكرومترات قياس القلاووظ ذات اللقم المتزاوجة ومحددات القياس المختلفة ، كما يتعرض لقياس القلاووظ باستخدام أجهزة القياس المقارنة التي تشتمل على مبنيات القياس (ساعة القياس أو محدد القياس ذو القرص المدرج) الذي يستخدم في عمليات الفحص والمقارنة.


## فحص القلاووظات

### Thread Inspection

يجرى فحص القلاووظات عن طريق القياس والمعايرة ، للتأكد من أن القطر الخارجي و قطر قاع السن والقطر المتوسط والخطوة ومقدار ووضع زاوية السن تقع في نطاق التجاوز المقرر شكل ١٠ - ٦٤ ، أما القطر المتوسط فهو قطر تخيلي ويناظر قطر دائرة الخطوة في التروس وموضعه في كل القلاووظات فيما عدا القلاووظ الكتفي ، حيث يكون السن مساوياً لعرض الفجوة بين سنين متتاليين .

الأبعاد التوافقية الثلاثة للقلاووظ هم القطر المتوسط . خطوة . زاوية السن ، وبواسطة المحددات يمكن فحص كل أبعاد القلاووظات في عملية واحدة ، مما يجعل عملية قياس القلاووظات عملية بسيطة وموفرة في الوقت .


أما من خلال القياس ، فإنه يتم بواسطة أجهزة قياس القلاووظ تحديد كل قيمة رقمية على حدة ، مما يجعل القياس مضيعاً للوقت ، علاوة على ما يتطلبه من خبرة كبيرة ، لذلك لا يستعمل القياس بأجهزة قياس القلاووظات .. إلا حينما تكون الدقة المتناهية مطلوبة في القلاووظات كما في هو الحال بمحددات القياس والعدد وأعمدة الجر وأعمدة القياس ..... وما شابه ذلك .

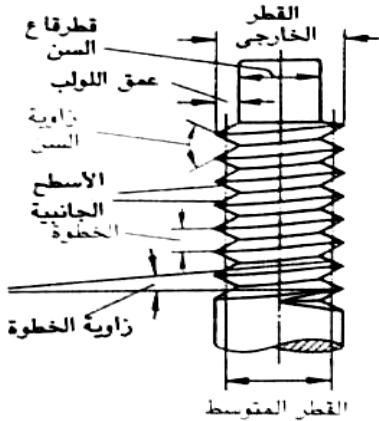

شكل ١٠ - ٦٤  
مسميات القلاووظ

## تجاوزات القلاووظ:

لا يمكن الحفاظ تماماً على أبعاد القلاووظ أثناء تشكيله كما هو الحال في جميع الأبعاد الأخرى للمشغولات المختلفة ، لذلك فقد تم في مواصفات ISO للقلاووظ المتري تعيين تجاوزات لكل من القطر الخارجي و قطر قاع السن والقطر المتوسط ، وكذلك أوضاعها بالنسبة للجانبية الصفرية المثالية كما هو موضح بشكل ١٠ - ٦٥ .

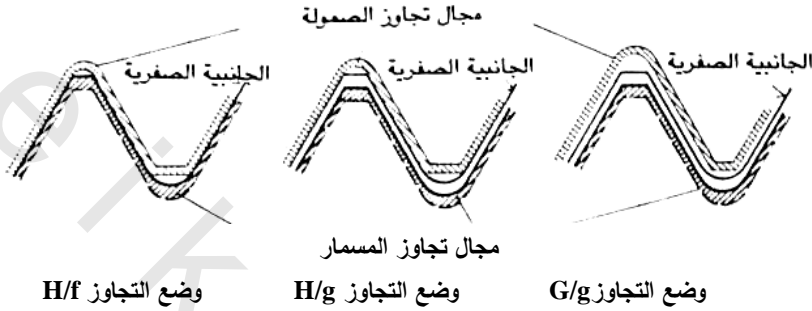

شكل ١٠ - ٦٥

## وضع مجالات التجاوز

يرمز لمقدار التجاوز بأرقام النوعيات ٣ إلى ٩ . فالأرقام ٣ ، ٤ ، ٥ مخصصة لدرجة الجودة (دقيق) f ولأطوال اللولبة القصيرة.

أما الرقم ٦ فهو لدرجة الجودة (وسط) m ولأطوال اللولبة المتوسطة ، أما الأرقام ٧ ، ٨ ، ٩ فهي لدرجة الجودة (خشن) g ولأطوال اللولبة الكبيرة.

أما وضع مجال التجاوز بالنسبة للجانبية الصفرية فيرمز له في قلاووظ الصامولة بالحرفين H ، G وفي قلاووظ المسمار (البرغي) بالأحرف e ، g ، h ، كذلك تدل الحروف H ، h ، g على قلاووظ لاعم ، بينما تدل الحروف G ، g ، e على قلاووظ ذي سطح مجلفن.

ولتمييزها تعطي تجاوزات القلاووظ بكتابة الأرقام قبل الحروف بعد وضع فاصلة تفصلها عن رمز القلاووظ ، مثل يميز لمسمار قلاووظ قطره ١٢ مم بالرمز 6H ( - M12 Gh) ، وتنسب معطيات التجاوزات في قلاووظ الصواميل إلى القطر المتوسط و قطر

**المرجع في خراطة المعادن**



القاع كما هم موضح بمثال ١ ، بينما ينسب في قلاووظ المسمار (البراغي) إلى القطر المتوسط والقطر الخارجي للمسار كما هو موضح بمثال ٢ ، وإذا أريد إنجاز القطر المتوسط و قطر قاع السن للصمولة أو القطر المتوسط ، أو القطر المتوسط والقطر الخارجي للمسار ، بنوعيات مختلفة فإن الرمز الأول في التجاوز يكون مخصصاً دائماً للقطر المتوسط كما هو موضح بمثال ٣.

### مثال ١ :

التسمية M12 - 6h تعني تسمية لقلاووظ صمولة قطرها الأسمى ١٢ مم ( M12 )  
( ذي قطر متوسط و قطر قاع منجزين بالنوعية ٦ ، أما الحرف H فهو يعني رتبة المقاس الأصغر .

### مثال ٢ :

التسمية M36 x2 - 7g تعني تسمية لقلاووظ مسمار قطره الأسمى ٣٦ م وخطوته ٢ مم ، ذي قطر متوسط و قطر خارجي منجزين بالنوعية 7 أما الحرف g فهو يعني الرتبة .. (يبين أن المقاسات الكبرى يجب أن تكون أصغر من الجانبية الصفرية).

### مثال ٣ :

التسمية M20 - 4G5G تعني تسمية لقلاووظ صمولة ذات قطر أسمى ٢٠ مم ، ذي قطر متوسط منجز بالنوعية ٤ و قطر قاع منجز بالنوعية ٥ ، أما الحرف G فهو يعني الرتبة .. (يبين أن المقاسات الصغرى يجب أن تكون أكبر من الجانبية الصفرية. ويمكن الاستمرار في استخدام رموز الجودة الحالية للقلاووظ ، على أن تناظر درجة الجودة (دقيق) f معطيات التجاوز 4H/h4 أو 5H/5h ودرجة الجودة وسط m المعطيات 6H/6g ودرجة الجودة (خشن) g المعطيات 7H/8g.

## قياس القلاووظ

### Thread Measurement

بعد الانتهاء من إنتاج القلاووظات بأقطارها وخطواتها المختلفة ، يجب قياسها ومراجعتها حسب أهميتها.

تختبر القلاووظات المصنعة بصفة عامة باستخدام الصواميل التي تتناسب مع أقطارها وخطواتها وزوايا ميلها ، كما تختبر باستخدام أدوات وأجهزة قياس القلاووظات المختلفة ذات الدقة المحدودة أو الدقة العالية كالميكرومترات أو محددات قياس القلاووظ أو أجهزة القياس البصرية.

القلاووظات بجميع أنواعها يجب أن تكون بالمواصفات التالية :-

١. شكل القلاووظ نظيفاً وناعماً.
  ٢. وجود شطف  $45^{\circ}$  في بداية القلاووظ ومجرى يساوي القطر الأصغر للقلاووظ في نهايته.
  ٣. قمة الأسنان غير حادة.
  ٤. مقطع سن القلاووظ بشكل عمودي على المحور .. أي السن غير مائل.
  ٥. جوانب الأسنان هي المحملة وليست رؤوسها.
  ٦. الانزلاق يكون محكماً.
  ٧. مراجعة خطوات قلاووظ التثبيت باستخدام محدد قياس الخطوة المترية الذي زاوية خطوته  $60^{\circ}$  أو محدد قياس الخطوة الإنجليزي الذي زاويته  $55^{\circ}$  ، بحيث يطابق أسنان القلاووظ المصنع تماماً.
- تسمى محددات قياس خطوة القلاووظ بالوسط الفني بضبعة القلاووظ أو مشط القلاووظ أو كشاف القلاووظ.

### مراجعة القلاووظات المصنعة بدون استخدام أدوات قياس :

تراجع قلاووظات التثبيت والتوصيل (القلاووظات المثلثة) المصنعة ذات الأقطار

**المرجع في خراطة المعادن**

والخطوات وزاوية الميل الصحيحة ، ويمكن التأكد من القلاووظات المقبولة من خلال النظر للقلاووظ المصنع بحيث يكون بالمواصفات التالية :-

١. شكل القلاووظ نظيفاً وناعماً.
٢. وجود شطف بزواوية قدرها ٤٥ ° في بداية القلاووظ ومجرى تساوي القطر الأصغر في نهايته.
٣. قمة الأسنان غير حادة.
٤. مقطع سن القلاووظ بشكل عمودي على المحور .. (السن غير مائل).
٥. جوانب الأسنان هي المحملة وليست رؤوسها.
٦. الانزلاق يكون محكماً.

### أدوات وأجهزة قياس القلاووظات :

غالبا ما يتم قياس القطر الخارجي للقلاووظ و قطر القاع للصمولة بواسطة القدمة ذات الورنية (القدمة المنزقة) أو ميكرومتر أو باستخدام محددات القياس محددات قياس العدد يتم تعيين المقاسات عليها بواسطة أجهزة قياس أكثر دقة مثل القياس البصري أو ميكروسكوب الورشة.

ويتم قياس القطر المتوسط في أبسط صورة بواسطة ميكرومتر قياس سن القلاووظ (ميكرومتر الجانبية) ، وهو عبارة عن ميكرومتر عادي .. إلا أنه بدلا من سطحي القياس (سطح عمود القياس وسطح قاعدة الإرتكاز) ، توجد عليه قطعنا قياس (مخروط وتجويف) تتناسبان الخطوة وزاوية السن ، ويعتب القياس بهذه الطريقة من القياسات الدقيقة جداً.

ويمكن الحصول على قيم أكثر دقة للقطر المتوسط في حالة استخدام طريقة القياس بالأسلاك الثلاثة ، حيث يوضع بداخل فجوات القلاووظ على جانبية سلك قياس وعلى الجانب الآخر سلكان ، ثم يتم القياس من أعلى أسلاك الميكرومتر أو باستخدام القياس البصري ، وترتبط أقطار الأسلاك المصنعة بدقة متناهية مع خطوة القلاووظ


المراد فحصه.

القياس الناتج عن هذه الطريقة ليس هو القطر المتوسط ولكنه مقياس إختباري يستتبط القطر المتوسط باستطه من جدول مخصص لذلك ، كذلك يمكن ضبط المقياس الاختياري على جهاز قياس دقيق بالنسبة لخط عمودي على القلاووظ ، وتقاس الأقطار المتوسطة للقلاووظ الداخلية الكبيرة نوعاً بواسطة ميكرومترات داخلية مزودة أيضاً بمخروط وتجويف يحملان جميع مواصفات القلاووظ المراد قياسه ، بينما تستخدم لقياس القلاووظ الداخلية الصغيرة مجسات قلاووظ داخلية ذات مبيبات قياس ، وتعطي المجسات الكروية المثبتة في أجهزة مناسبة ( ميكرومترات داخلية أو أجهزة قياس بصرية ) قيماً أدق.


### قياس خطوة القلاووظ : Measurement Of Thread Pitch

محدد قياس خطوة القلاووظات الموضح بشكل ١٠ - ٦٦ (أ) هو عبارة عن مجموعة رقائيق معدنية مصنوعة من الصلب ، مثبتة عند أحد أطرافها بمسمار قلاووظ ، يوجد على طرف كل منها عدد من الأسنان ذات أشكال وخطوات قياسية مختلفة .. (عبارة عن الأشكال النهائية لخطوات أسنان القلاووظ ، ومحفور على سطح كل منها مقدار الخطوة).

غالباً يتم مراجعة قياس خطوة القلاووظات باستخدام محدد قياس خطوة القلاووظات (كشاف القلاووظات أو مطوة القلاووظات أو ضبعة القلاووظات) Screw ..... Pitch gauge كما هو موضح بشكل ١٠ - ٦٦ (ب) ، بحيث يطابق أسنان القلاووظ المنتج تماماً.

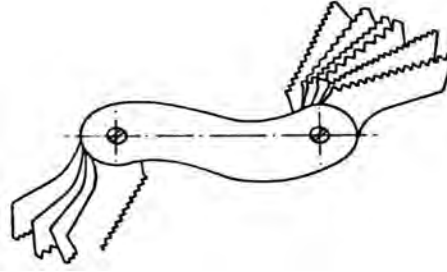

(أ)

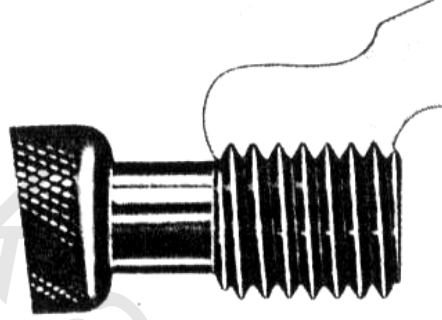

(ب)


شكل ١٠ - ٦٦

محدد قياس خطوة القلاووظ

(أ) محدد قياس خطوة القلاووظ.

(ب) تحديد قياس الخطوة بواسطة محدد قياس القلاووظات.

تنتج دور الصناعة محددات قياس خطوة القلاووظ بالنظام المتري<sup>60</sup> أو بالإنجليزي<sup>55</sup>، كما توجد محددات أخرى تحمل كلا النظامين معاً (المتري والإنجليزي). يستخدم هذا المحدد للتعرف على خطوة أي قلاووظ ربط وتثبيت، وتعرف الخطوة من حيث توافق محدد قياس خطوة القلاووظ مع أسنان القلاووظ كما هو موضح بشكل ١٠ - ٦٧.

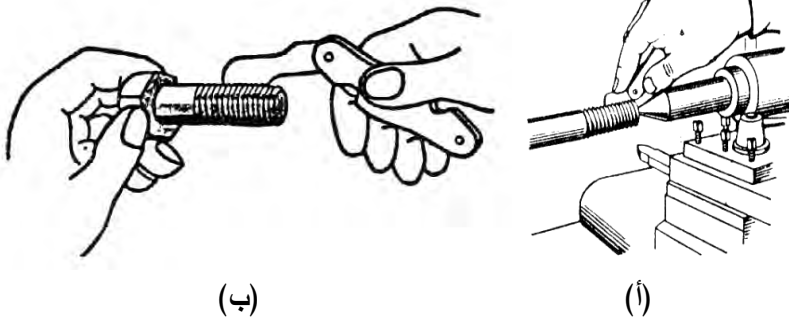

شكل ١٠ - ٦٧

قياس خطوة قلاووظ باستخدام محدد قياس القلاووظات

(أ) محدد قياس القلاووظ أثناء فحص سن مسمار مقلوظ .


(ب) محدد قياس القلاووظ أثناء فحص سن مسمار مشغولة تحتوي على جزء مقلوظ .

### قياس القطر الخارجي للقلاووظ :

#### Measurement Of Thread External Diameter

يقاس القطر الخارجي للقلاووظ باستخدام قدمة ذات ورنية كما هو موضح بشكل

١٠ - ٦٨ ، حيث يوضع الجزء المراد قياسه ما بين الفك الثابت والفك المتحرك ، كما يتم اختباره باستخدام ميكرومتر القياس الخارجي.

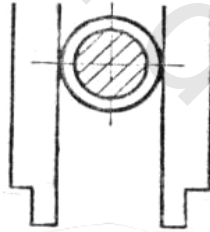

شكل ١٠ - ٦٨

قياس القطر الخارجي للقلاووظ باستخدام القدمة ذات الورنية

### قياس القطر المتوسط للقلاووظ :


#### Measurement Of Thread Medial Diameter

يقاس القطر المتوسط للقلاووظ (القطر الفعال) للمشغولات الدقيقة بإحدى طريقتين

هما :-

**المرجع في خراطة المعادن**

١. باستخدام فرجار كروي كما هو موضح بشكل ١٠ - ٦٩ ، الذي يثبت بأطرافه أجزاء لها نهايات كروية (قابلة للتغيير) ، يتم اختيار القطر الكروي المناسب ، وذلك من خلال جدول خاص طبقاً لنوع وخطوة القلاووظ المراد قياسه ، وتضبط النهايات الكروية لطرفي الفرجار على قطعة نموذجية أو على محدد قياس قلاووظ سدادي ، بحيث يتناسب مع مواصفات القلاووظ المراد قياسه.

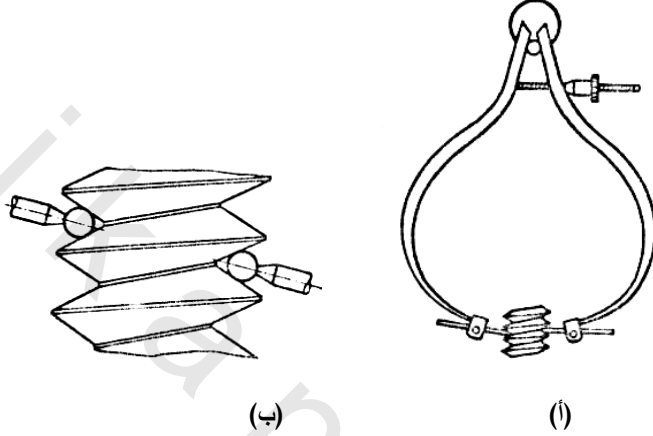

شكل ١٠ - ٦٩

قياس القطر المتوسط باستخدام

فرجار كروي له أطراف كروية قابلة للتغيير

(أ) استخدام فرجار كروي يثبت بأطرافه أجزاء لها نهايات كروية قابلة للتغيير.

(ب) اختيار القطر الكروي مناسب من خلال جدول خاص طبقاً لنوع وخطوة القلاووظ المراد قياسه .

٢. باستخدام ميكرومتر قياس القلاووظات المجهز بلقم ذات أسلاك كما هو موضح


بشكل ١٠ - ٧٠ (أ) حيث تثبت لقمة بها سلك على عمود القياس ، بينما تثبت اللقمة

الأخرى التي يوجد بها سلكتان على قاعدة الارتكاز كما هو موضح بشكل ١٠ - ٧٠

(ب).

يوضع القلاووظ المراد قياسه ما بين الفكين اللذان يحتويان علي الأسلاك ،

ويستخدم الميكرومتر بطريقة عادية للحصول على قياس القطر المتوسط المطلوب.

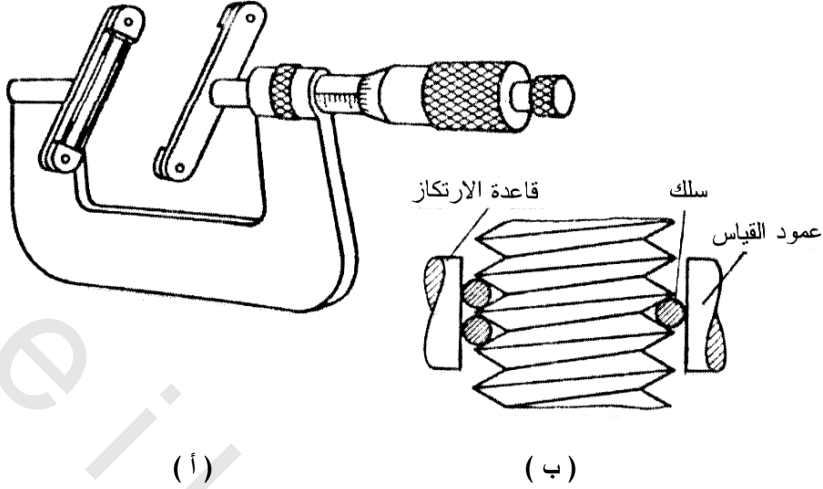

(أ)

(ب)

شكل ١٠ - ٧٠

قياس القطر المتوسط باستخدام

ميكرومتر قياس الفلاووظ المجهز بلقم ذات أسلاك

(أ) ميكرومتر قياس الفلاووظات المجهز بلقم ذات أسلاك.


(ب) تثبت لقمة بها سلك واحد على عمود القياس ، وتثبت لقمة أخرى تحتوي على سلكتين على قاعدة الارتكاز.

### قياس القطر الأصغر للفلاووظ :

#### Measurement Of Thread Small Diameter

يقاس القطر الأصغر للفلاووظ الخارجي باستخدام فرجار كروي ذي ساقين حادين كما هو موضح بشكل ١٠ - ٧١ (أ)، أو باستخدام قدمة ذات ورنية ذات حدي قياس لقياس القطر الأصغر للفلاووظات كما هو موضح بشكل ١٠ - ٧١ (ب).



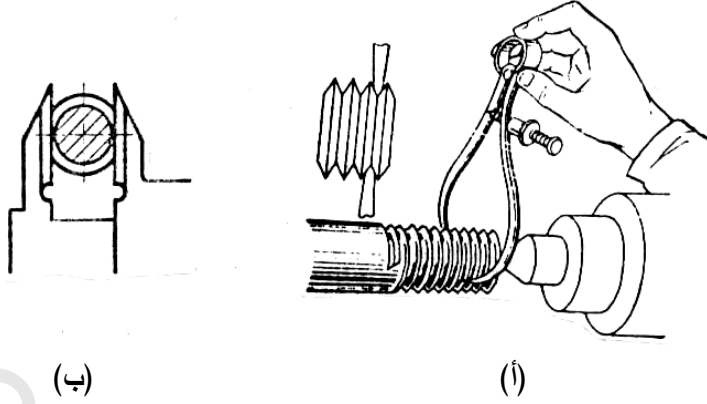

شكل ١٠ - ٧١


- قياس القطر الأصغر للقلاووظ باستخدام فرجار كروي  
يحتوي على ساقين حادين أو باستخدام القدمة ذات حدي قياس الخارجي  
(أ) قياس القطر الأصغر للقلاووظ الخارجي باستخدام فرجار كروي ذي ساقين حادين.  
(ب) قياس القطر الأصغر للقلاووظ الخارجي للقلاووظات ذات المقاطع المثلث باستخدام  
قدمة ذات ورنية ذات حدي قياس.

### قياس جميع أبعاد القلاووظات المثلثة الخارجية :

Measurement of all external triangle thread

قياس ومراقبة جميع أبعاد القلاووظات المثلثة الخارجية باستخدام ميكرومتر قياس  
سن القلاووظ كما هو موضح بشكل ١٠ - ٧٢ (أ).

توجد لقم متعددة الأشكال بخطواتها المختلفة . يستخدم لقياس سن القلاووظ لقمتين  
، تثبت إحدهما بعمود قياس الميكرومتر والأخرى بقاعدة الارتكاز كما هو موضح بشكل  
١٠ - ٧٢ (ب).

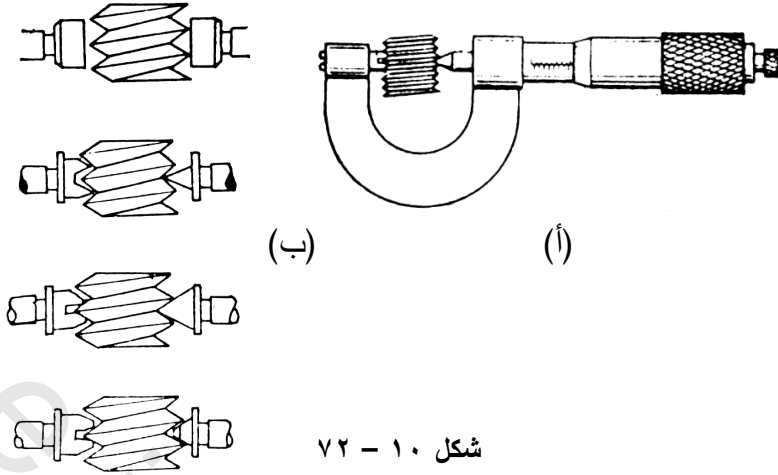

شكل ١٠ - ٧٢

قياس جميع أبعاد القلاووظ المثلت الخارج

باستخدام ميكرومتر قياس القلاووظات

(أ) قياس جميع أبعاد القلاووظات المثتة الخارجية باستخدام ميكرومتر قياس سن القلاووظ.

(ب) استخدام اللقم المتعددة الأشكال بخطواتها المختلفة في قياس القلاووظ ذات المقاطع المثتة .

## ميكرومتر قياس القلاووظات

### Screw Thread Micrometer

القلاووظات الخارجية والداخلية المصنعة المراد تزاجها بالأجزاء الدقيقة ، غالباً ما


يتم قياسها ومراجعتها باستخدام الميكرومترات الخارجية والداخلية لقياس القلاووظات .

الميكرومترات الخارجية والداخلية لقياس القلاووظات الموضحة بشكل ١٠ - ٧٣

عبارة عن ميكرومترات خارجية وداخلية عادية ، صممت على أن يثبت بكل من العمود

القياسي وقاعدة الارتكاز لقم قابلة للتغيير ، وذلك لقياس أسنان القلاووظات بخطواتها

المختلفة.

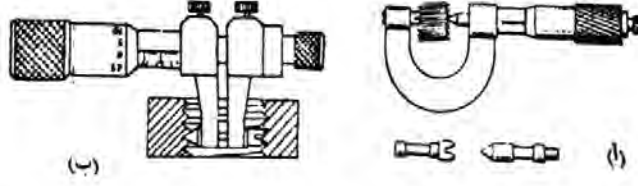

شكل ١٠ - ٧٣

ميكرومترات قياس الثواب

(أ) ميكرومتر قياس أسنان القلاووظات الخارجية.


(ب) ميكرومتر قياس أسنان القلاووظات الداخلية.

### ميكرومتر قياس القلاووظات الخارجية :

#### Outside Micrometer For Thread Measurement

صمم ميكرومتر قياس القلاووظات الخارجية بإمكانية تثبيت واستبدال اللقم بخطواتها المختلفة. يثبت الميكرومتر لقتان أحدهما تثبت بعمود القياس والأخرى تثبت كقاعدة ارتكاز.

شكل ١٠ - ٧٤ يوضح ميكرومتر قياس القلاووظات الخارجية وأزواج اللقم المختلفة الخطوات.

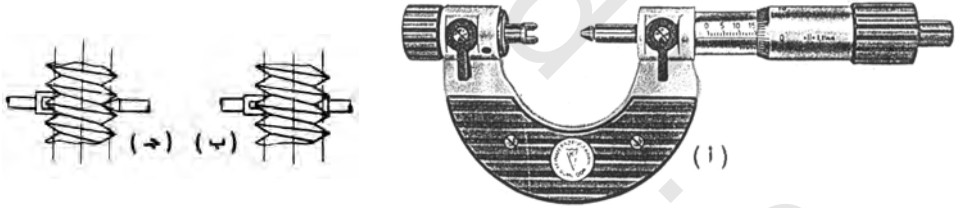

شكل ١٠ - ٧٤

ميكرومتر قياس القلاووظات الخارجية وأزواج اللقم المختلفة الخطوات

(أ) ميكرومتر قياس القلاووظات الخارجية.

(ب) رسم تخطيطي لقياس قطر قاع السن .. القطر الأصغر.

(ج) رسم تخطيطي لقياس القطر الفعال .. القطر المتوسط.


## استخدام ميكرومترات قياس القلاووظات الخارجية والداخلية:

 الغرض من استخدام الميكرومتر الخارجي والميكرومتر الداخلي لقياس القلاووظات ، هو الحصول على دقة لقياس القطر الاسمي (القطر الأكبر) والقطر الأصغر والقطر المتوسط (القطر الفعال).

يوجد ثلاثة أنواع من لقم أسنان القلاووظات وهي كالآتي :-

١- لقم لقياس أسنان القلاووظات المترية حسب النظام الدولي SI طبقاً لمواصفات ISO بزواوية قدرها  $60^{\circ}$  شكل ١٠ - ٧٥.

تبدأ من الخطوة ٠.٤ إلى ٦ ملليمتر وبياناتها كالآتي :-



شكل ١٠ - ٧٥

لقم متزاوجة لقياس أسنان القلاووظ المتري (ISO)  $60^{\circ}$

 
0.4 - 0.45 ، 0.5 - 0.6 ، 0.7 - 0.8 ، 1 - 1.25 ، 1.5 -

1.75 ، 2 - 2.5 ، 3 - 3.5 ، 4 - 4.5 ، 5 - 6 ملليمتر.

٢. لقم قياس أسنان القلاووظات الإنجليزية وبيثورث Whitworth مقدارها  $55^{\circ}$  شكل

١٠ - ٧٦ تبدأ من 60 سنة في البوصة وتصل إلى 3 سنة في البوصة .. بياناتها

كالآتي :-



شكل ١٠ - ٧٦

لقم متزاوجة لقياس أسنان القلاووظ الإنجليزي وبيثورث  $55^{\circ}$

12 ، 11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 سنة في البوصة.


٣. لقم لقياس أسنان القلاووظ الذي على شكل شبه منحرف  $30^{\circ}$  شكل ١٠ - ٧٧ تبدأ

من الخطوة 15 . 12 ملليمتر وبياناتها كالآتي :-

**المرجع في خراطة المعادن**

 1.5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -

10 - 12 ملليمتر .



شكل ١٠ - ٧٧

لقم متزاوجة لقياس أسنان القلاووظ شبه المنحرف ٣٠<sup>0</sup>

### نطاق قياس ميكرومتر القلاووظات الخارجية :

مجال قياس جميع ميكرومترات القلاووظات الخارجية هو 25 ملليمتر ، أما مدى

نطاق القياس فهو يصل إلى 500 ملليمتر كما يلي :-

ميكرومتر 0 . 25 ملليمتر

ميكرومتر 25 . 50 ملليمتر

ميكرومتر 50 . 75 ملليمتر

ميكرومتر 75 . 100 ملليمتر

وهكذا .... بزيادة قدرها 25 ملليمتر ليصل مدى نطاق قياس ميكرومتر

القلاووظات الخارجية إلى 500 ملليمتر .

### قياس القلاووظ الخارجي باستخدام محددات القياس

Measuring external thread using limit gauges

يكتفي فحص معظم القلاووظات باستخدام بمحددات القياس المختلفة ، علماً بأنه

يمكن أن يكون هناك أخطاء في الأبعاد التفصيلية للقلاووظ معين ، رغم إستيفائه لقيم

محدد القياس ، وحتى القلاووظ الذي يمر بمحدد القياس بسلاسة .. يمكن إحوائه على

أخطاء ، فمن المحتمل مثلاً أن يمر قلاووظ محمل على أطرافه بسلاسة ، على الرغم

من أنه أسوأ من قلاووظ آخر متخلخل ولكنه يركز على كامل سطحه في حالة تحميله

كما هو موضح بشكل ١٠ - ٧٨ .



زاوية السن غير متساوية

زاوية السن واحدة غير أن الجانبية

خطأ في الخطوة

السفلى مائة نحو اليسار

شكل ١٠ - ٧٨

أخطاء بجوانب القلاووظات

### استعمال محددات قياس القلاووظات الخارجية :


تستعمل محددات قياس القلاووظات الخارجية في معايرة (مراجعة وفحص) القلاووظات الخارجية الدقيقة ، وتتنوع من حيث التصميم إلى أشكال مختلفة وهي كالاتي :-

#### ١- محدد قياس القلاووظات الفكي :

يتكون محدد قياس القلاووظات الفكي الموضح بشكل ١٠ - ٧٩ من فك على شكل حرف U ، يحمل أربع بكرات (أسطوانات) مقلوظه ومجلخة بدقة عالية وقابلة للدوران . البكرتان الأماميتان يحملان الشكل الكامل لجانبية القلاووظات ويمثلان جانب القبول GO ، وخلفهما بكرتان يجب أن لا يمسان القلاووظات المراد فحصه إلا بالقرب من القطر المتوسط فقط ويمثلان الجانب المرفوض NOT GO .

البكرات الأربعة مركبة على محاور مصقولة متوازية ومحاذية لبعضها البعض ، بحيث تكون جميع البكرات قابلة للدوران (باحتمالك تدرجي) أثناء إختبار القلاووظات. البكرتان الأماميتان لها شكل القلاووظ الكامل وهما يمثلان الحد الأكبر للقياس دخول GO أي للمشغولات المقبولة.

أما البكرتان الخلفيتان فهما أوجه قصيرة وتحتوي كل منهما سنتان فقط ، وهما يمثلان الحد الأصغر للقياس لا دخول NOT GO .. أي للمشغولات المرفوضة.

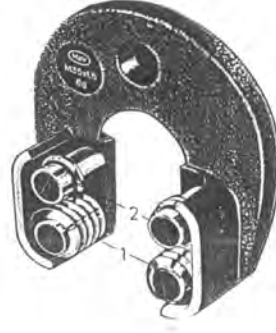

شكل ١٠ - ٧٩

### محدد قياس القلاووظات الفكي

1- جانب القبول .. GO .

2- جانب الرفض .. لا دخول NOT GO .

بينما تظل البكرتان الخلفيتان اللتان تمثلان الطرف اللا سماحي (الجانب المرفوض NOT GO) ملتصقين بالقلاووظ ولا يتدحرجان عليه . بهذه الطريقة يمكن تحديد المشغولات المقبولة والمشغولات الغير صالحة (المشغولات المرفوضة) في عملية فحص واحدة.

يوضع محدد قياس القلاووظات الفكي علي القلاووظ المراد معايرته (مراجعته أو فحصه) ، ويجب أن تتدرج البكرتان الأماميتان لمحدد القياس ، البكرتان اللتان تمثلان الطرف السماحي (جانب القبول GO) من أعلى المشغولة المختبرة ، وذلك بواسطة ثقل المحدد فقط ، حيث يعتبر القلاووظات مقبول عندما يمر بجانب القبول الأمامي GO بدفع خفيف ، أما القلاووظات المرفوضة فهي التي يمر بجانب القبول الأمامي GO ، كما يمر بجانب الرفض GOT NOT .. هذا يعني أن المشغولات التي يشتبك بجانب الرفض GOT NOT مرفوضة.


يتميز هذا النوع من المحددات بتوزيع التآكل الذي يحدث من كثرة استخدامها على البكرتان أو الأسطوانتان الملولبتان الأماميتان ، وذلك لاستمرار دورانها أثناء عملية الفحص.

يستخدم محدد قياس القلاووظات الفكي في معايرة (مراجعة وفحص) القيم الأساسية الثلاثة للقلاووظ المشغولات الدقيقة وهي (القطر . الخطوة . زاوية السن)، والتأكد من وقوعهم في منطقة التفاوت ، ومطابقة المنتجات المصنعة للمواصفات الفنية.

## ٢. محدد قياس القلاووظات الفكي القابل لضبط

Roll – Type Thread Limit Gauge

يتشابه محدد قياس القلاووظات الفكي القابل للضبط الموضح بشكل ١٠ - ٨٠ مع محدد قياس القلاووظات الفكي الثابت السابق ذكره ، باختلاف انفصال الفكين عن بعضهما وتثبيتهما من خلال مسامير مقلوظه .

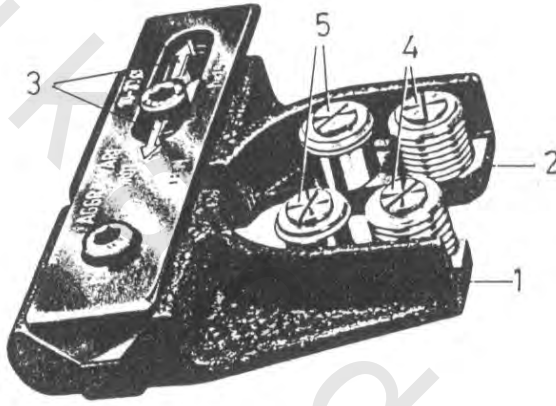

شكل ١٠ - ٨٠

محدد قياس القلاووظ الفكي القابل للضبط

- ١- فك ثابت.
  - ٢- فك قابل للحركة.
  - ٣- اتجاه حركة الفك القابل للحركة.
  - ٤- بكرتان تمثلان الجانب السماحي دخول (GO).
  - ٥- بكرتان تمثلان الجانب اللاسماحي لا دخول (NOT GO).
- تتميز محددات قياس القلاووظات الفكية القابلة للضبط لإمكان استخدامها لمعايرة القلاووظات المختلفة الأقطار والمتحدة في الخطوة . التي تؤدي إلى توفير شراء محددات

**المرجع في خراطة المعادن**



قياس أخرى باهظة الثمن.

يعتبر هذا النوع من محددات قياس القلاووظات قليل الانتشار ، وذلك لاحتمال وقوع أخطاء في قياس الحد الأدنى والحد الأعلى للمحدد ، وذلك نتيجة عدم الدقة أثناء التثبيت أو عدم تثبيت مسامير الرباط جيداً.

**ملاحظة :**


تضبط محددات القلاووظات الخارجية ذات البكرات القابلة لضبط من حين لآخر باستخدام محددات قياس القلاووظات الداخلية.

### ٣. محدد قياس القلاووظات الحلقي Ring Thread Gauge

عبارة عن قرص مستدير منقوب به قلاووظ داخلي مجلخ بقيمة محددة ، زود القطر الخارجي للمحدد بتخشين وذلك لسهولة التحكم به أثناء استعماله.

يستخدم في معايرة (مراجعة وفحص) القلاووظات الخارجية للمشغولات الدقيقة. صمم لكل قياس محددين (حلقتين منفصلتين) أحدهما دخول GO والأخرى لادخول NOT GO ، محفور على كل منهما كما هو موضح بشكل ١٠ - ٨١ القطر الاسمي والرتبة ونوع الازدواج.

يعرف محدد اللادخول بسمكه الأصغر وبوجود حلقة محفورة بوسطه وملونة باللون الأحمر.

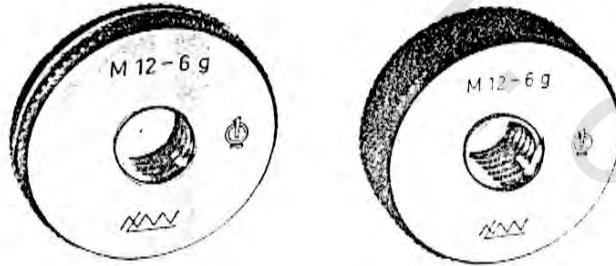

شكل ١٠ - ٨١

محدد قياس القلاووظ الحلقي GO , NOT GO

M12 ... القطر الاسمي للقلاووظ.

6 ..... الرتبة أو الفئة.

g ..... نوع الازدواج

في القلاووظات ذات الخطوات الخاصة ، تحفر البيانات على كلا المحددين كما يلي:-

$$M12 \times 1.5 - 69$$

حيث  $M12 \times 1.5$  .. القطر الاسمي للقلاووظ  $\times$  الخطوة

6 ..... الرتبة أو الفئة

g ..... نوع الازدواج

**ملاحظة** :

تعرف قيمة الرتبة (الفئة) والازدواج من خلال جداول التوافقات حسب النظام الدولي SI ، طبقات لمواصفات ISO.

قد يواجه مستخدمى محددات قياس القلاووظات الحلقية صعوبة وخاصة أثناء معايرة (فحص ومراجعة) القلاووظات الخارجية الطويلة . حيث يجب فحص القلاووظ الخارجي بدوران المحدد على القلاووظ من بدايته إلى نهايته . ثم يعاد دوران المحدد لجهة العكس لإخراجه.. بالإضافة إلى ضياع الوقت.

لذلك فقد اقتصر استخدام محدد قياس القلاووظات الحلقي على معايرة القلاووظات الخارجية القصيرة فقط.

### مميزات محددات القياس الثابتة :

تتميز محددات القياس الثابتة المختلفة الأنواع والأشكال بالآتي:-

١. إتمام عملية المراجعة والفحص بسرعة.
٢. تصنع من مواد صلدة ومقاومة للتآكل.. لذلك فهي معمرة، واحتمال أخطائها غير وارد.
٣. لا تعتمد على الحس من شخص إلى آخر.. لذلك فإن جميع نتائجها صحيحة ودقيقة.
٤. أحجامها صغيرة.

**المرجع في خراطة المعادن**

٥. أسعارها معتدلة.

### الخلاصة :

محددات القياس بصفة عامة لا تعتبر كأدوات قياس حقيقية ، بل هي أدوات تستخدم لمجرد الفحص ، وذلك للتعرف على المشغولات المقبولة التي تقع قياساتها بين المقاسات الحدية .. أي بين الحد الأعلى والحد الأدنى للقياس ، والمشغولات المرفوضة التي تزيد أقطرها عن الحد الأعلى أو التي تقل أقطرها عن الحد الأدنى للقياس ، دون إيجاد القيمة الدقيقة لهذه القياسات.

### العوامل التي تؤثر على مدى صلاحية محددات القياس :

يتوقف مدى صلاحية محددات القياس على العوامل الآتية :-

١. العناية أثناء استخدامها وعند تخزينها.

٢. كثرة احتكاكها بالمعادن المراد فحصها.

٣. درجة نعومة الأسطح المراد فحصها.

٤. طريقة التخزين.

## ميكرومترات وأجهزة قياس القلاووظات

### ذات الثلاثة أسلاك

#### Thread Measuring Three Wire Instruments

تختلف أهمية القلاووظات المصنعة باختلاف دقة أدوات وأجهزة القياس المستخدمة في عمليات القياس ، ولأهمية قياس القطر المتوسط (القطر الفعال) لقلاووظ التثبيت ، فقد صممت ميكرومترات وأجهزة قياس القلاووظات ذات الثلاثة أسلاك بأشكال مختلفة وبدقة عالية.


فيما يلي عرض لأكثر ميكرومترات وأجهزة القياس ذات الثلاثة أسلاك انتشاراً.

## أولاً : ميكرومتر قياس القلاووظات ذو الثلاثة أسلاك

## Thread Measuring Three Wire Micrometer

ميكرومتر قياس القلاووظات ذو الثلاثة أسلاك شكل ١٠ - ٨٢ عبارة عن ميكرومتر خارجي ، يضاف إليه فكين في كل من قاعدة الارتكاز ومقدمة عمود القياس .  
يثبت الفك الأول بقاعدة الارتكاز ويوجد به سلكتان ، ويثبت الفك الآخر بمقدمة عمود القياس ويوجد به سلكة واحدة Wire 1.

يوضع بداخل فجوات ثلاثة أسنان متجاورة للقلاووظ المراد اختبار قياسه ، سلكتان بفك قاعدة الارتكاز ، ويوضع على الجانب الآخر للقلاووظ بين السنتين المتقابلتين سلك واحد بفك عمود القياس .

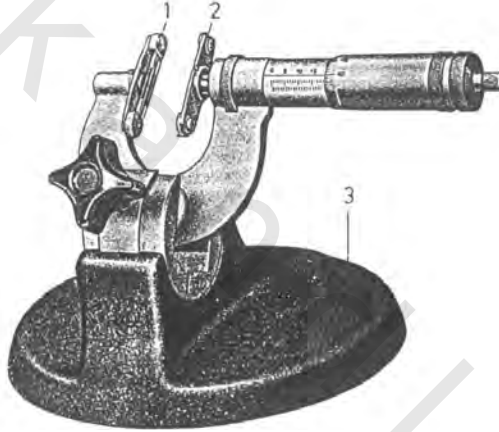


شكل ١٠ - ٨٢

ميكرومتر قياس القلاووظات ذو الثلاثة أسلاك

- 1- فك مثبت بقاعدة الارتكاز ويحتوي على سلكتين قياس .
  - 2- فك مثبت بعمود القياس ويحتوي على سلك قياس واحد .
  - 3- قاعدة لتثبيت الميكرومتر .
- يصل دقة قياس ميكرومتر القلاووظات ذو الثلاثة أسلاك إلى 0.01 ملليمتر .  
يثبت الميكرومتر على حامله الخاص لعدم انتقال حرارة اليد إليه وخاصة أثناء استخدامه لفترات طويلة.

**المرجع في خراطة المعادن**

شكل ١٠ - ٨٣ يوضح ميكرومتر قياس القلاووظات ذو الثلاثة أسلاك أثناء قياس قلاووظ لجزء في مرحلة التشغيل.

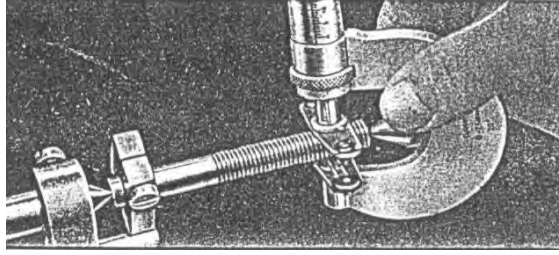

شكل ١٠ - ٨٣

قياس قلاووظ باستخدام ميكرومتر قياس القلاووظات ذو الثلاثة أسلاك

### ثانياً : ميكرومتر قياس القلاووظات ذو الأسلاك الثلاثة الحرة


Free Tri – Thread Measuring Wire Micrometer

يصل دقة قياسه إلى ٠.٠١ ملليمتر. تثبت الأسلاك الثلاثة على الحامل الخاص

بالميكرومتر كما هو موضح بشكل ١٠ - ٨٤ ، بحيث تلامس فكي قياس الميكرومتر.

يثبت الميكرومتر على حامله الخاص لعدم انتقال حرارة اليد إليه ، وخاصة أثناء

استخدامه لفترات طويلة.

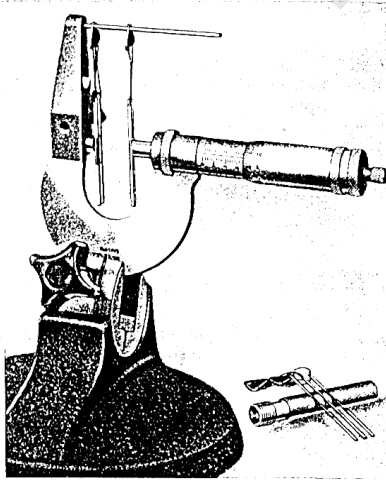


شكل ١٠ - ٨٤

ميكرومتر قياس القلاووظات

ذو الأسلاك الثلاثة الحرة

شكل ١٠ - ٨٥ يوضح ميكرومتر قياس القلاووظات ذو الأسلاك الثلاثة الحرة أثناء قياس قلاووظ .

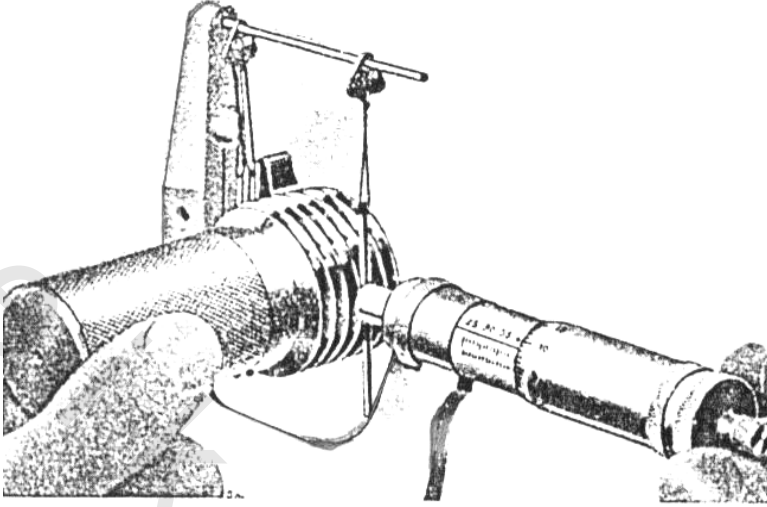

شكل ١٠ - ٨٥


ميكرومتر قياس القلاووظات ذو الثلاثة أسلاك الحرة أثناء قياس قلاووظ

### الأسلاك المستخدمة في قياس القلاووظات :

تصنع الأسلاك المستخدمة في عملية قياس القلاووظات من الصلب الصلب، وتسمى بأسلاك القياس.

تداول أسلاك القياس على هيئة أطقم مختلفة القياسات في صناديق خشبية ، كل طقم مكون من ثلاثة أسلاك.

توجد أطقم أسلاك القياس على هيئة فكوك كما هو موضح بشكل ١٠ - ٨٦ (أ) كل طقم مكون من فكين ، مدون على كل منهما قطر السلك شكل ١٠ - ٨٦ (ب) . يثبت إحدهما في قاعدة ارتكاز الميكرومتر ويثبت الفك الآخر بعمود القياس.

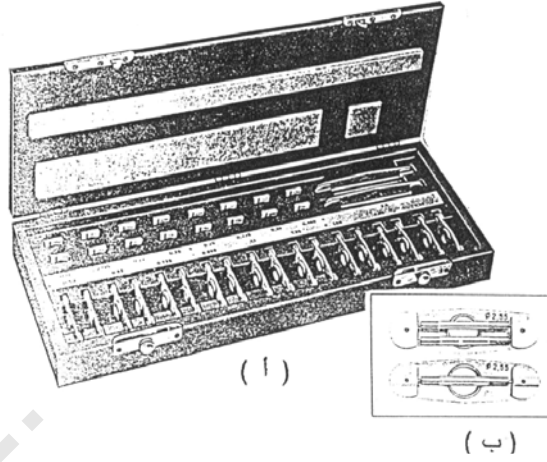


شكل ١٠ - ٨٦

أطقم فكوك أسلاك قياس القلاووظات

- (أ) صندوق خشبي يحتوي على مجموعات مختلفة من فكوك أسلاك قياس القلاووظات.  
 (ب) طقم فكوك أسلاك قياس القلاووظات - موضح عليه قطر السلك.

كما توجد أطقم على هيئة أسلاك حرة بصناديق خشبية ، كل طقم مكون من ثلاثة أسلاك (سلكتين مع بعضهما البعض وسلطة واحدة بمفردها) ، مثبتين من خلال خيط رفيع ، ومدون على كل منهما قطر السلك كما هو موضح بشكل ١٠ - ٨٧.

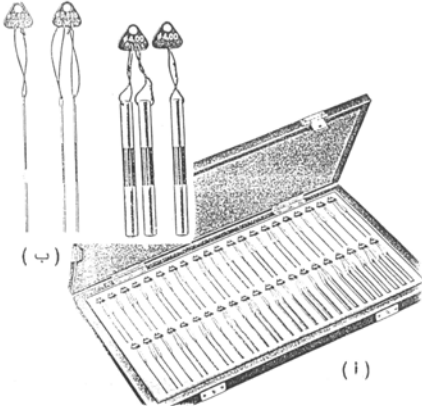

شكل ١٠ - ٨٧

أطقم أسلاك قياس القلاووظات

(أ) صندوق خشبي يحتوي على مجموعات مختلفة من أطقم أسلاك قياس القلاووظات الحرة.  
 (ب) طاقمان مكبران لأسلاك قياس القلاووظات موضح على كل منهما قطر سلك القياس.  
 تعلق الأسلاك الحرة في حامل خاص يثبت بالميكرومتر بشرط استخدام الأسلاك المتوافقة مع قطر القلاووظ المراد قياسه ، وملاءمة الأسلاك لقاعدة الارتكاز وعمود قياس الميكرومتر.

يتراوح أقطار الأسلاك المستخدمة في عملية قياس القلاووظات المترية ما بين 0.17 . 4 ملليمتر ، كما يتراوح أقطار الأسلاك المستخدمة في قياس القلاووظات الإنجليزية ويتورث ما بين 0.725 . 6.35 بوصة.


وتعتبر طريقة استخدام الأسلاك الثلاثة هي الطريقة المثلى ، حيث لا تتأثر القراءة المأخوذة من أعلى هذه الأسلاك أثناء عملية القياس بالأخطاء الموجودة في زوايا سن القلاووظ .

ولسهولة الاستعمال تثبت الأسلاك في حوامل خاصة ، وبالرغم من صعوبة تطبيق طريقة الأسلاك الثلاثة في القياس ، إلا أنها تعطي عند التطبيق الصحيح نتائج في غاية الدقة.

يستخدم ميكرومتر قياس القلاووظات ذات الثلاثة أسلاك في اختيار قياس القطر المتوسط للقلاووظ التثبيت (للقلاووظ المترية  $60^0$  و القلاووظات الإنجليزية ويتورث  $55^0$ ).

شكل ١٠ - ٨٨ يوضح جانباً من قلاووظ أثناء عملية القياس باستخدام الأسلاك الثلاثة.



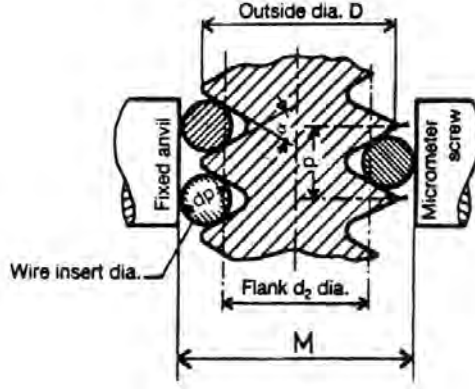

شكل ١٠ - ٨٨

جانب قلاووظ متري أثناء عملية القياس باستخدام الأسلاك الثلاثة

حيث  $D$  ... قطر القلاووظ

$P$  ... الخطوة

$d_2$  ... القطر المتوسط (القطر الفعال)

$dp$  ... قطر السلك

$M$  ... القياس الكلي المختبر من فوق الأسلاك

ملاحظة :

يحدد قطر سنك الطقم المستخدم في عملية القياس ليناسب مقياس القلاووظ

المراد اختبار قياسه ، كما هو محدد بالجدول الخاص بمقاسات الأسلاك المستخدمة لقياس القلاووظات والموضح فيما بعد.

القياس الناتج من خلال هذه الطريقة لا يعتبر قياس للقطر المتوسط (القطر

الفعال) ولكنه قياس اختباري ، ويستنتج من العلاقة التالية :-

$$d_2 = M - 3 dp + 0.866025 p$$

حيث  $d_2$  ... القطر المتوسط

$M$  ... قياس الميكرومتر من أعلي الأسلاك

$dp$  ... قطر سلك القياس.

المرجع في خراطة المعادن

P ... الخطوة.

ويقارن القطر المتوسط d2 الناتج من المعادلة السابقة مع جدول ٤ - ١ الخاص بقياس القلاووظات باستخدام الأسلاك والموضح فيما بعد.

فيما يلي جدول ١٠ - ٢ الخاص بأبعاد القلاووظات المترية ، و جدول ١٠ - ٣ الخاص بأبعاد القلاووظات الإنجليزية (ويتورث) ، من خلال إستخدام الأسلاك ذات الأقطار المختلفة.

## جدول ١٠ - ٢

أبعاد القلاووظات المترية وأقطار أسلاك القياس والقراءات من أعلي الأسلاك

Nominal diam. of thread D	Pitch P	Core diam. d <sub>1</sub>	Pitch diam. d <sub>2</sub>	Diam. of Wire d <sub>D</sub>	Test dimension, measuring force 0 M
M 1	0.25	0.676	0.838	0.17	1.133
M 1.2	0.25	0.876	1.038		1.332
M 1.4	0.3	1.010	1.205		1.456
M 1.7	0.35	1.246	1.473	0.22	1.831
M 2	0.4	1.480	1.740	0.25	2.145
M 2.3	0.4	1.780	2.040		2.444
M 2.6	0.45	2.016	2.308	0.29	2.789
M 3	0.5	2.350	2.675		3.113
M 3.5	0.6	2.720	3.110	0.335	3.596
M 4	0.7	3.090	3.545	0.455	4.305
M 5	0.8	3.960	4.480		5.153
M 6	1.0	4.700	5.350	0.62	6.346
(M 7)	1.0	5.700	6.350		7.345
M 8	1.25	6.376	7.188	0.725	8.282
(M 9)	1.25	7.376	8.188		9.282
M 10	1.5	8.052	9.026	0.895	10.414
(M 11)	1.5	9.052	10.026		11.413
M 12	1.75	9.726	10.863	1.1	12.650
M 14	2.0	11.402	12.701	1.35	15.021
M 16	2.0	13.402	14.701		17.021
M 18	2.5	14.752	16.376	1.65	19.164
M 20	2.5	16.752	18.376		21.163
M 22	2.5	18.752	20.376		23.163
M 24	3.0	20.102	22.051	2.05	25.606
M 27	3.0	23.102	25.051		28.605
M 30	3.5	25.454	27.727		30.848
M 33	3.5	28.454	30.727		33.848
M 36	4.0	30.804	33.402	2.55	37.591
M 39	4.0	33.804	36.402		40.590
M 42	4.5	36.154	39.077		42.832
M 45	4.5	39.154	42.077		45.832
M 48	5.0	41.504	44.752	3.2	50.025
M 52	5.0	45.504	48.752		54.024
M 56	5.5	48.856	52.428		57.267
M 60	5.5	52.856	56.428		61.267
M 64	6.0	56.206	60.103	4.0	66.910
M 68	6.0	60.206	64.103		70.910

المرجع في خراطة المعادن

حيث D ... مقاس القلاووظات.

P ... الخطوة.

$d_1$  ... القطر الأصغر

$d_2$  ... القطر المتوسط.

$D_p$  ... قطر السلك.

M ... قراءة الميكرومتر من أعلي الأسلاك.

ملاحظة :

ينبغي عدم استخدام مسامير القلاووظ المبينة أقطارها الاسمية بين الأقواس، طالما

كان ذلك ممكناً.

## جدول ١٠ - ٣

أبعاد القلاووظات الإنجليزية (ويتورث) وأقطار أسلاك القياس  
والقراءات من أعلي الأسلاك

Nominal diameter of thread		Pitch		Core diam. $d_1$	Pitch diam. $d_2$	Diam. of Wire $d_D$	Test dimension, measuring force 0 M	
" D	mm	Turns/1"	P mm					
1/4	6.350	20	1.270	4.724	5.537	0.725	6.616	
5/16	7.938	18	1.411	6.131	7.034	0.895	8.515	
3/8	9.525	16	1.588	7.492	8.509		9.820	
(7/16)	11.113	14	1.814	8.789	9.951	1.1	11.694	
1/2	12.700	12	2.117	9.990	11.345	1.35	13.589	
5/8	15.876	11	2.309	12.918	14.397		16.456	
3/4	19.051	10	2.540	15.798	17.424	1.65	20.211	
7/8	22.226	9	2.822	18.611	20.419		22.935	
1	25.401	8	3.175	21.335	23.368	2.05	26.811	
1 1/8	28.576	7	3.629	23.929	26.253		29.260	
1 1/4	31.751	7	3.629	27.104	29.428		32.435	
1 3/8	34.926	6	4.233	29.505	32.215	2.55	36.226	
1 1/2	38.101	6	4.233	32.680	35.391		39.401	
1 5/8	41.277	5	5.080	34.711	38.024	3.2	43.280	
1 3/4	44.452	5	5.080	37.946	41.199		46.454	
(1 7/8)	47.627	4 1/2	5.645	40.398	44.012		48.725	
2	50.802	4 1/2	5.645	43.573	47.187		51.899	
2 1/4	57.152	4	6.350	49.020	53.086		4.0	59.655
2 1/2	63.502	4	6.350	55.370	59.436	66.004		
2 3/4	69.853	3 1/2	7.257	60.558	65.205	70.902		
3	76.203	3 1/2	7.257	66.909	71.556	77.252		
3 1/4	82.553	3 1/4	7.816	72.544	77.548	5.05		86.032
3 1/2	88.903	3 1/4	7.816	78.894	83.899		92.382	
3 3/4	95.254	3	8.467	84.410	89.832		97.690	
4	101.604	3	8.467	90.760	96.182		104.040	
4 1/4	107.954	2 7/8	8.835	96.639	102.297		109.801	
4 1/2	114.304	2 7/8	8.835	102.990	108.647		116.151	
4 3/4	120.655	2 3/4	9.237	108.825	114.740		121.858	
5	127.005	2 3/4	9.237	115.176	121.090		128.207	
5 1/4	133.355	2 5/8	9.677	120.963	127.159		6.35	137.970
5 1/2	139.705	2 5/8	9.677	127.313	133.509			144.319
5 3/4	146.055	2 1/2	10.160	133.043	139.549			149.895
6	152.406	2 1/2	10.160	139.394	145.900	156.246		

المرجع في خراطة المعادن

حيث D ... مقياس القلاووظ

P ... الخطوة

$d_1$  ... القطر الأصغر.

D2 ... القطر المتوسط.

$D_p$  ... قطر السلك..

M ... قراءة الميكرومتر من فوق الأسلاك.

ملاحظة :

ينبغي عدم استخدام المسامير المبينة أقطارها بين الأقواس طالما كان ذلك ممكناً.

مثال 1 :

من خلال جدول قلاووظات النظام المتري واستخدام ميكرومتر قياس القلاووظات ذو الثلاثة أسلاك . أوجد قيمة القطر المتوسط للولب متري ٢٤ M ومقارنته بالجدول.

الحل :

من خلال المقارنة بين قياس الميكرومتر من أعلى الأسلاك ، وقياسات القلاووظ من الجدول الخاص بذلك ، يمكن التحقق من قيمة القطر المتوسط باتباع الخطوات التالية :-

(أ) يستخرج من الجدول قياس الأسلاك المستخدمة لقطر القلاووظ المراد اختبار قياسه وأقطارها هي 2.05 ملليمتر.

(ب) قياس القلاووظ باستخدام ميكرومتر قياس القلاووظات ذو الثلاثة أسلاك .. (القياس هو 25.606 مم من الجدول).

(ج) إيجاد قيمة القطر المتوسط (القطر الفعال) من العلاقة التالية:-

$$d_2 = M - 3dp + 0.866025 P$$

$$d_2 = 25.606 - (3 \times 2.05) + (0.866025 \times 3)$$

$$= 25.606 - 6.15 + 8.748075 = 22.054 \text{ mm}$$

وبمقارنة قيمة القطر المتوسط الناتج من المعادلة وهو 22.054 مم ، وقيمة القطر المتوسط من الجدول وهو 22.051 مم .  
يلاحظ الفرق بينهما هو 0.003 مم ، وهذا يعني أن القلاووظ منتج بأبعاد صحيحة.

### مثال 2 :

من خلال جدول قلاووظ النظام المتري واستخدام ميكرومتر قياس القلاووظات ذو الثلاثة أسلاك . أوجد قيمة القطر المتوسط للقلاووظ M 68 ومقارنته بالجدول.

### الحل :

من خلال المقارنة بين قياس الميكرومتر من أعلي الأسلاك ، وقياسات القلاووظ من الجدول الخاص بذلك . يمكن التحقق من قيمة القطر المتوسط باتباع الخطوات التالية :-

(أ) يستخرج من الجدول قياس الأسلاك المستخدمة لقطر القلاووظ المراد اختبار قياسه وقطره هو 4.0 ملليمتر .

(ب) قياس القلاووظ باستخدام ميكرومتر قياس القلاووظات ذو الثلاثة أسلاك .. (القياس هو 70.91 مم من الجدول).

(ج) إيجاد قيمة القطر المتوسط (القطر الفعال) من العلاقة التالية:-

$$d_2 = M - 3dp + 0.866025 P$$

$$d_2 = 70.91 - ((3 \times 4) + (0.866025 \times 6))$$

$$= 70.91 - 12 + 5.19615$$

$$= 64.106 \text{ mm}$$

وبمقارنة قيمة القطر المتوسط الناتج من المعادلة وهو 64.106 مم ، وقيمة القطر المتوسط من الجدول وهو 64.103 مم .

يلاحظ الفرق بينهما هو 0.003 مم ، وهذا يعني أن القلاووظ منتج بأبعاد صحيحة.

### مثال 3 :

من خلال جدول قلاووظ النظام الإنجليزي ويتورث واستخدام ميكرومتر قياس القلاووظات ذو الثلاثة أسلاك . أوجد قيمة القطر المتوسط للقلاووظ ومقارنته بالجدول ؟

### الحل :

من خلال المقارنة بين قياس الميكرومتر من أعلى الأسلاك ، وقياسات القلاووظ من الجدول الخاص بذلك . يمكن التحقق من قيمة القطر المتوسط باتباع الخطوات التالية:-

(أ) يستخرج من الجدول قياس الأسلاك المستخدمة لقطر القلاووظ المراد

اختبار قياسه وأقطارها هي 0.725 ملليمتر.

(ب) قياس القلاووظ باستخدام ميكرومتر قياس القلاووظات ذو الثلاثة

أسلاك .. (القياس هو 6.616 ملليمتر من الجدول).

(ج) إيجاد قيمة القطر المتوسط (القطر الفعال) من المعادلة التالية:-

$$d_2 = M - 3dp + 0.866025 P$$

$$d_2 = 6.616 - (3 \times 0.725) + (0.866025 \times 1.27)$$

$$= 6.616 - 2.175 + 1.09982$$

$$= 5.540 \text{ mm}$$

وبمقارنة قيمة القطر المتوسط الناتج من المعادلة وهو 5.540 مم وقيمة القطر

المتوسط من الجدول وهو 5.537 مم.

يلاحظ الفرق بينهما هو 0.00003 مم .. وهذا يعني أن القلاووظ منتج بأبعاد

صحيحة.

### مثال 4 :

من خلال جداول قلاووظ النظام الإنجليزي ويتورث واستخدام ميكرومتر قياس

القلاووظات ذو الثلاثة أسلاك . أوجد قيمة القطر المتوسط للولب  $\frac{3}{8}$  ومقارنته بالجدول

؟

الحل :

من خلال المقارنة بين قياس الميكرومتر من أعلاأسلاك ، وقياسات القلاووظ من الجدول الخاص بذلك . يمكن التحقق من قيمة القطر المتوسط باتباع الخطوات التالية :-

- (أ) يستخرج من الجدول قياس الأسلاك المستخدمة لقطر القلاووظ المراد اختبار قياسه وأقطارها هي 0.895 ملليمتر .
- (ب) قياس القلاووظ باستخدام ميكرومتر قياس القلاووظات ذو الثلاثة أسلاك .. (القياس هو 9.82 مم من الجدول).
- (ج) إيجاد قيمة القطر المتوسط (القطر الفعال) من العلاقة التالية :-

$$d_2 = M - 3dp + 0.866025 P$$

$$d_2 = 9.82 - (3 \times 0.985) + (0.866025 \times 1.588)$$

$$= 9.82 - 2.685 + 1.375$$

$$= 8.510 \text{ mm}$$


والمقارنة قيمة القطر المتوسط الناتج من المعادلة وهو 8.510 مم وقيمة القطر المتوسط من الجدول وهو 8.509 مم.

يلاحظ الفرق بينهما هو 0.001 مم . وهذا يعني أن القلاووظ منتج بأبعاد صحيحة.

### ثالثاً : ميكرومتر وجه الساعة ذو الأسلاك الثلاثة الحرة

صمم ميكرومتر وجه الساعة ذو الأسلاك الثلاثة الحرة الموضح بشكل ١٠ - ٨٩ لقياس ومراجعة القلاووظات المصنعة بإنتاج كمي .. (أي إنتاج السلعة الواحدة إنتاجاً كبيراً متكرراً) .. يصل دقة قياسه إلى 2 ميكرون.




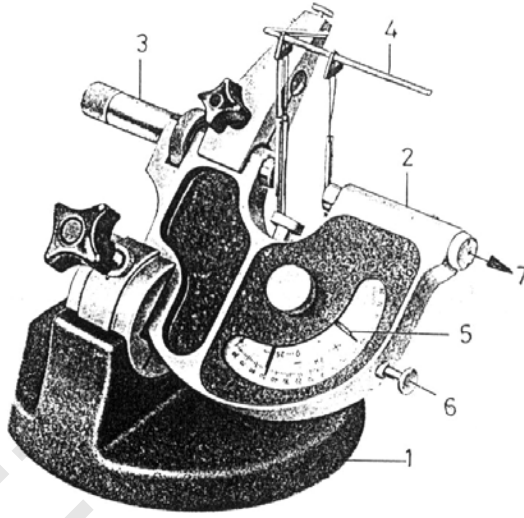

شكل ١٠ - ٨٩

ميكرومتر وجه الساعة ذو الأسلاك الثلاثة الحرة

- 1- قاعدة لتثبيت الميكرومتر.
  - 2- الميكرومتر البياني.
  - 3- رأس الميكرومتر.
  - 4- حامل خاص لتثبيت الأسلاك الثلاثة الحرة.
  - 5- مؤشران لتحديد مقدار التجاوز المسموح به .. (بالزائد وبالنقص).
  - 6- زر متصل بمجموع أذرع ونوابض داخلية للتحكم في حركة قاعدة الارتكاز الخطية في الاتجاه العكسي لعمود القياس ، وذلك لسهولة تثبيت أو نزع القلاووظ المراد فحص دقة قياسه.
  - 7- حركة قاعدة الارتكاز في الاتجاه العكسي لعمود القياس عند الضغط على الزر 6.
- يتميز ميكرومتر وجه الساعة ذو الأسلاك الثلاثة الحرة بمراجعة قياس أعداد كبيرة من القلاووظات في زمن بسيط قياسي ، حيث يوضح قيمة الزيادة أو النقص في قياس القطر المتوسط بدقة فائقة ، للتأكد من الأجزاء المقبولة وعزل الأجزاء المرفوضة.
- شكل ١٠ - ٩٠ يوضح ميكرومتر وجه الساعة ذو الأسلاك الثلاثة الحرة أثناء قياس قلاووظ .

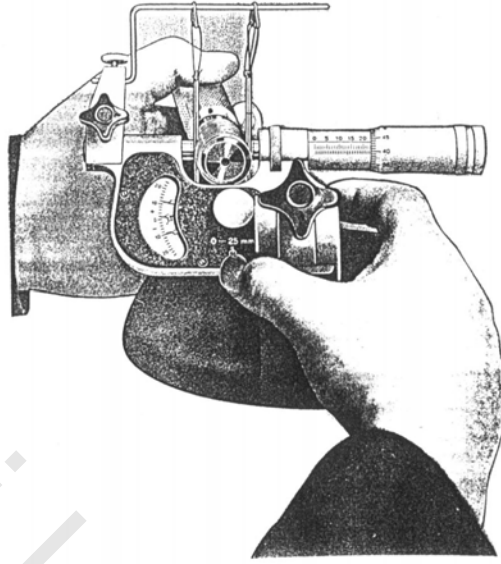


شكل ١٠ - ٩٠

ميكرومتر وجه الساعة ذو الأسلاك الثلاثة الحرة أثناء قياس قلاووظ

#### رابعا : الميكرومتر الرقمي الإلكتروني ذو الثلاثة أسلاك

يصل دقة قياسه إلى 0.001 مم أو 0.0001"، علماً بأن جميع الميكرومترات الرقمية الإلكترونية صممت للقياس بكلا النظامين (المتري والإنجليزي).  
الميكرومتر الرقمي الإلكتروني ذو الثلاثة أسلاك الموضح بشكل ١٠ - ٩١ (أ) يستخدم في قياس القطر المتوسط للقلاووظ ، وهو عبارة عن ميكرومتر رقمي عادي ، مثبت به فكين على كل من عمود القياس وقاعدة الارتكاز كما هو موضح بشكل ١٠ - ٩١ (ب).

يثبت الفك الأول الذي يحمل سلكتين على عمود القياس ، ويثبت الفك الآخر الذي يحمل سلكة واحدة على قاعدة ارتكاز .

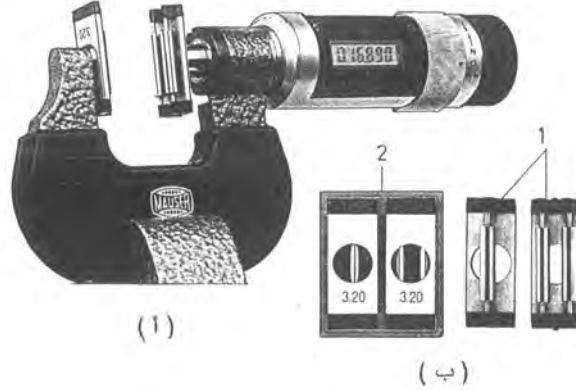

شكل ١٠ - ٩١

الميكرومتر الرقمي ذو الثلاثة أسلاك

1- شكل الفكين من الأمام.

2- شكل الفكين من الخلف.

### قياس قلاووظ التثبيت والتوصيل الداخلية

Measurement of internal triangle thread

بعد الانتهاء من إنتاج قلاووظات التثبيت والتوصيل الداخلية (القلاووظات المثثة الداخلية) بأقطارها وخطواتها المختلفة ، فإنه يجب قياسها ومراجعتها حسب أهميتها بإحدى الطرق التالية :-

#### مراجعة القلاووظات الداخلية المصنعة باستخدام مسمار مقلوظ :

تراجع قلاووظات التثبيت والتوصيل (القلاووظات المثثة) الداخلية المصنعة ذات الأقطار والخطوات وزاويا الميل الصحيحة ، ويمكن التأكد من القلاووظات المقبولة من خلال النظر للقلاووظ المصنع بحيث يكون بالمواصفات التالية :-

- شكل القلاووظ نظيفاً وناعماً.
- وجود شطف بزاوية قدرها  $٤٥^{\circ}$  في بداية ونهاية القلاووظ (للمسامولة) ، وجود شطف بزاوية  $٤٥^{\circ}$  في بداية القلاووظ ومجرى تساوي القطر الأصغر في نهايته (للمشغولات التي تحتوي على ثقب داخلي).

- مقطع سن القلاووظ بشكل عمودي على المحور.. (السن غير مائل).
- الانزلاق يكون محكماً.

### قياس جميع أبعاد قلاووظات التثبيت والتوصيل الداخلية:

Measurement of all internal triangle thread

قلاووظات التثبيت والتوصيل الداخلية (القلاووظات المثثة الداخلية) المصنعة والتي

يراد تزويجها بالأجزاء الدقيقة ، غالباً يتم مراجعة قياسها باستخدام ميكرومتر قياس القلاووظات الداخلية.

### ميكرومتر قياس القلاووظات الداخلية

Inside Micrometer For Thread Measurement

صمم ميكرومتر قياس القلاووظات الداخلية بإمكانية تثبيت واستبدال اللقم

بخطواتها المختلفة ، حيث يمكن تثبيت لقم قابلة للإستبدال بكل من عمود القياس وقاعدة الإرتكاز.

الغرض من استخدام ميكرومتر قياس القلاووظات الداخلية هو الحصول على دقة


لقياس القطر الأسمى (القطر الأكبر) والقطر الأصغر والقطر المتوسط (قطر دائرة الخطوة أو القطر الفعال).

توجد لقم متعددة الأشكال بخطواتها المختلفة .. لكل خطوة لقمتين ، أحدهما تثبت

بالعمود الثابت للميكرومتر (قاعدة الإرتكاز) ، والأخرى تثبت بالعمود المتحرك (عمود القياس).

شكل ١٠ - ٩٢ يوضح ميكرومتر قياس القلاووظات الداخلية وأزواج اللقم الخاصة

بقياس قطر قاع السن بالصامولة ، وقياس القطر الفعال .. (القطر المتوسط) بالصامولة.

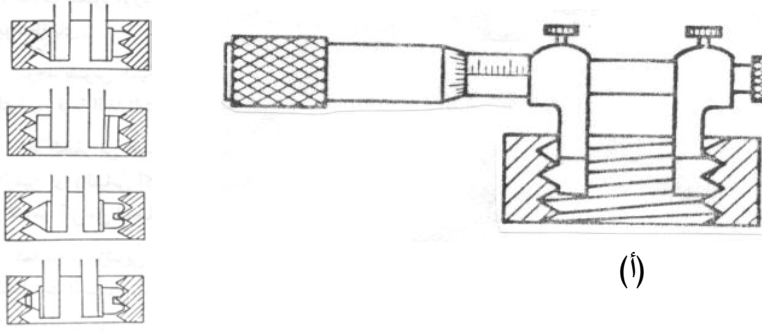

(ب)

شكل ١٠ - ٩٢

قياس جميع أبعاد القلاووظ المثلت الداخلي

باستخدام ميكرومتر قياس سن القلاووظات

(أ) قياس جميع أبعاد اللولب المثلت الداخلي باستخدام ميكرومتر قياس سن القلاووظات الداخلية.

(ب) استخدام اللقم المتعددة الأشكال بخطواتها المختلفة في قياس أبعاد القلاووظات الداخلية.

### قياس أبعاد القلاووظات الداخلية باستخدام محددات القياس :

#### Measurement Of Internal Thread

تراجع القلاووظات الداخلية للمشغولات التي يتطلب بها الدقة العالية باستخدام

محددات قياس القلاووظات الداخلية (السدادية) Internal Thread Gauges ذات القيمة المحددة لمقاساتها وخطواتها ودقة قياسها وتفاوتات أبعادها.

توجد محددات قياس القلاووظات الداخلية بتصميمات وأشكال مختلفة ، يمكن

تقسيمها إلى الأنواع التالية :-


#### ١- محدد قياس القلاووظ السدادي أحادي الطرف :

محدد قياس القلاووظ السدادي أحادي الطرف الموضح بشكل ١٠ - ٩٣ عبارة عن

مقبض ذو مقطع مسدس أو أسطواني مخشن، كل قياس له محددين منفصلين محفور على كل منهما بيانات القلاووظ، أحدهما بالحد الأصغر أو بالقطر الأصغر دخول GO أي عند دخول قلاووظ المحدد بالمشغولة المصنعة .. هذا يعني أن الإنتاج مقبول.

**المرجع في خراطة المعادن**

والمحدد الآخر بالحد الأكبر أو بالقطر الأكبر لا دخول NOT GO .. أي عند دخول قلاووظ المحدد بالمشغولة المصنعة .. هذا يعني أن المشغولة مرفوضة ، ويعرف الجانب اللا دخول من صغر طوله وعدد أسنانه القليلة المكون من سنتين إلى ثلاثة أسنان.

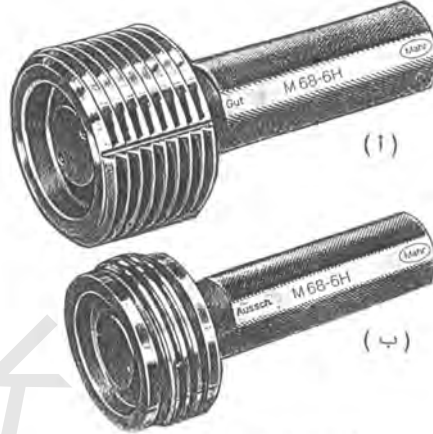

شكل ١٠ - ٩٣

محدد قياس القلاووظ السدادي أحادي الطرف

(أ) محدد قياس القلاووظات سدادي دخول GO.

(ب) محدد قياس القلاووظات سدادي لا دخول NOT GO.

2- محدد قياس القلاووظات السدادي بجانب واحد ثنائي الطرف :

محدد قياس القلاووظات السدادي ذو الجانب الواحد ثنائي الطرف الموضح بشكل


١٠ - ٩٤ عبارة عن مقبض ذو مقطع مسدس أو أسطواني مخشن ، يحمل قالب واحد

ملولب ذو قطرين مختلفين يفصلهما مجرى أسطواني.

عند دخول قلاووظ المحدد الأمامي وهو القطر الأصغر دخول GO بـمشغولة ..

تعتبر هذه المشغولة من الإنتاج المقبول ، وعند دخول قلاووظ المحدد الخلفي بـمشغولة

وهو القطر الأكبر لا دخول NOT GO .. تعتبر هذه المشغولة مرفوضة.

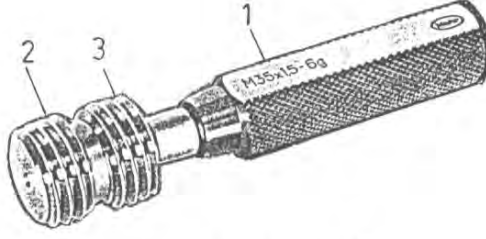

شكل ١٠ - ٩٤

محدد قياس القلاووظات السدادي بجانب واحد ثنائي الطرف

1- محدد قياس القلاووظات سدادي بجانب واحد ثنائي الطرف.

٢- جانب القبول.. دخول GO.

٣- جانب الرفض.. لا دخول NOT GO.

3- محدد قياس القلاووظات السدادي ثنائي الطرف :

هو عبارة عن مقبض مسدس الشكل أو أسطواني مخشن ، يحمل قالبين مقلوظين

(محددين قياس مقلوظين) كما هو موضح بشكل ١٠ - ٩٥.


الجانب الأيسر هو الحد الأصغر أو القطر الأصغر دخول GO ويعرف من خلال

قلوطة القالب كله، وهو للإنتاج المقبول.

والجانب الأيمن هو الحد الأكبر أو القطر الأكبر لا دخول NOT GO أي جانب

المرفوض ، ويعرف من عدد أسنانه القليلة المكون من سنتين إلى ثلاثة أسنان ، كما

يميزه حلقة دائرية مطلية باللون الأحمر.

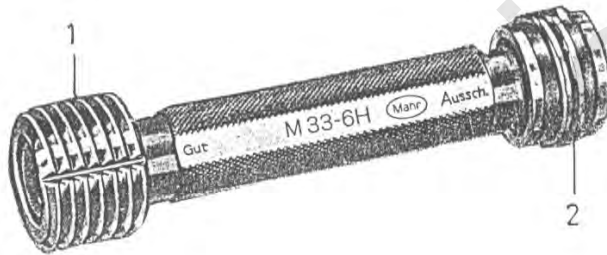

شكل ١٠ - ٩٥

محدد قياس القلاووظات السدادي ثنائي الطرف

المرجع في خراطة المعادن

1- جانب القبول.. دخول GO.


2- جانب الرفض.. لا دخول NOT GO.

### أجهزة قياس القلاووظات البيانية :

يمكن بأجهزة قياس القلاووظات البيانية قياس القلاووظات المختلفة الأقطار والخطوات وذلك دون الحاجة لعمليات ربط القلاووظات ثم إعادة حلها المضيعة للوقت ، حيث تحديد ما إذا كان القلاووظ ما زال في حاجة لمزيد من التشغيل أم أن مقاساته واقعة داخل مجال التجاوز ، كما أن هذه الأجهزة تتميز أيضاً بإنخفاض زمن قياس ، حيث تستغرق فترة القياس فترة قصيرة جداً ، وعدم وجود إحتكاك إنزلاقي على عناصر القياس .. لذلك فهي تعمر طويلاً ، بالإضافة إلى إمكانية استعمال الجهاز للقلاووظ مختلفة من خلال تغيير لقم أو وبكرات القياس.

### قياس القلاووظات الداخلية باستخدام مبين القياس :

قياس قلاووظ التثبيت والتوصيل .. القلاووظات المثلثة الداخلي (للإنتاج الكمي) باستخدام مبين قياس INDICATOR كما هو موضح بشكل ١٠ - ٩٦ ، حيث يثبت بساقه لقمتين بالخطوة المطلوب مراجعتها ، أحدهما تثبت بالساق الثابت (قاعدة الإرتكاز) ، والأخرى تثبت بالساق المتحرك (عمود القياس).

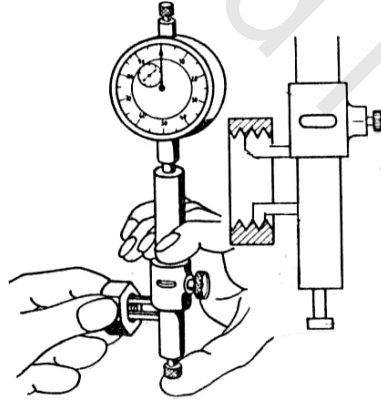

شكل ١٠ - ٩٦

قياس القلاووظ الداخلي باستخدام مبين قياس القلاووظات السريع

المرجع في خراطة المعادن



يُضبط مبيّن القياس ذو القرص المدرج Indictor على قطعة نموذجية تماثل القطع المصنعة أو على محدد قياس قلاووظ حلقي ، مع تثبيت المؤشر على وضع الصفر .


يفحص قياس القلاووظ المطلوب مراجعته ليوضح المؤشر وجود انحراف بأبعاد القلاووظ من عدمه .

### قياس القلاووظات الخارجية باستخدام مبيّن القياس :

قياس قلاووظ التثبيت والتوصيل .. القلاووظات المثلثة الخارجية (للإنتاج الكمي) باستخدام مبيّن قياس Indictor كما هو موضح بشكل ١٠ - ٩٧ .

جهاز القياس السريع للقلاووظات الداخلية عبارة عن محدد قياس قلاووظات سدادي مسطح من طرفية ومشقوق من منتصفه ، يوجد بداخل الشق لقمة قياس تتحرك نابضياً ، حيث تنقل حركتها إلى ساعة قياس ، وبواسطة ذراع يمكن ضغط اللقمة المتحركة قطعياً إلى الداخل ، وبعد اعتاق الذراع ورجوعه تظل لقم القياس ملامسة إلى جانبي القلاووظ، ويتم ضبط الجهاز بواسطة حلقة تحديد قياس القلاووظ ، ولا يقرأ على مبيّن القياس إلا إذا كان القلاووظ في نطاق مجال التجاوز المفروض فحسب ، بل يوضح أيضاً المقدار المتبقي لتقدم قلم الخراطة ، ومن ثم فإنه يجب تغيير لقم القياس لكل قطر وكل خطوة قلاووظ وإعادة ضبطها من جديد .

يوجد على جهاز القياس السريع للقلاووظات الخارجية داخل مجرى دليلي ، حاملان لبكرتين قياس قابلان للضبط ، أحدهما مثبت نابضاً ، أما الآخر فيمكن تحريكه داخل حدود واسعة بواسطة مسمار ضبط دقيق ، ثم تثبيته بواسطة مسمار زنق ، ويمكن قياس كل القلاووظات ذات الخطوة الواحدة بما في ذلك اليسارية بنفس البكرتين طالما أنها تقع داخل نطاق ضبط الجهاز ، حيث ينقل الحامل النابضي حركته على مؤشر دقيق تقرأ منه القيم المقابلة ، ومن خلال مسمار إستناد قابل للضبط يكن ضمان إسناد بكرتين القياس في المستوي الأوسط (القطر المتوسط) للقلاووظ .

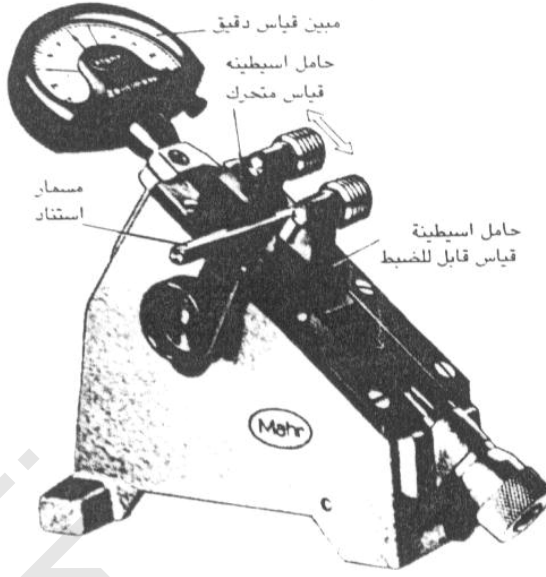

شكل ١٠ - ٩٧

جهاز القياس السريع للقلاووظات الخارجية

### مميزات قياس القلاووظات باستخدام أجهزة القياس البيانية :

١. تتميز أجهزة قياس القلاووظات البيانية بصفة عامة بالمميزات التالية :-
٢. قياس القلاووظات دون الحاجة لعمليات ربط القلاووظات ثم إعادة حلها المضيفة للوقت.
٣. تحديد ما إذا كان القلاووظ ما زال في حاجة لمزيد من التشغيل أم أن مقاساته واقعة داخل مجال التجاوز.
٤. تستغرق الفترة الزمنية للقياس لفترة قصيرة جداً.
٥. عدم وجود إحتكاك إنزلاقي على عناصر القياس . لذلك فهي تعمر طويلاً.
٦. إمكانية استعمال الجهاز لقلاووظات مختلفة من خلال تغيير لقم أو بكرات القياس.

## الفصل الثالث

# مصادر الخطأ في القياس

مَهَيِّدٌ

يتناول هذا الفصل مصادر الخطأ في القياس الناتج عن أداة القياس .. وذلك عندما يكون هناك خلوص بها ، أو يكون الخطأ ناتج من عملية القياس ، وذلك من خلال عدم تمام انطباق فكي أداة القياس على البعد المقاس ، أو ناتج عن الضغط الزائد على فكي أداة القياس ، أو ناتج عن خطأ في قراءة تدريج أداة القياس ، أو من خلال ارتفاع درجة حرارة أداة القياس .. فيما يلي عرض تفصيلي للأخطاء المحتمل حدوثها وقيمة كل خطأ من هذه الأخطاء على حدة.

## مصادر الخطأ في القياس

### Measuring uncertainties

لا يوجد قياس على الإطلاق بدون خطأ، ويتوقف قيمة الخطأ على دقة تصميم وأداء جهاز القياس المستعمل ، وأسلوب القياس المتبع ، ومهارة من يستخدمه. ويجب ألا ترتفع قيمة أخطاء القياس عن الحدود المسموح بها في عملية القياس ، إلى جانب أن تكون ذات قيمة صغيرة بالمقارنة بحساسية القياس . وهناك أنواع أخرى لأخطاء القياس التي يمكن تحديد قيمة كل منها ، وبالتالي يمكن تصحيح القياسات المأخوذة بناء على ذلك لتحديد القيم الحقيقية للأبعاد.

وتتلخص مصادر الخطأ في القياس في الآتي:-

#### ١- مصادر الخطأ بأداة القياس:

- (أ) درجة الدقة التي تصنع بها عناصر أداة القياس.
  - (ب) الخطأ في مرابط القياس (وهو المعروف بخطأ علامة الصفر) ويشكل انحراف خط الصفر عن موضعه الصحيح في الوقوع بالخطأ في جميع القياسات التي تجرى باستعمال أدوات القياس بوجه عام ، ومن ثم فإنه يتعين على القائمين بعمليات القياس مداومة مراجعة أدوات وأجهزة القياس ، للتأكد من مطابقتها خط الصفر بالوضع الصحيح له.
  - (ج) الخطأ في مركزية محاور دوران أو ارتكاز عناصر أداة القياس.
  - (د) الخلوص الزائد في أجزاء أداة القياس ، حيث يؤثر ذلك في مقدار البعد بين فكي أداة القياس بالنسبة لعلامات التدرج.
  - (هـ) احتكاك بعض العناصر في أدوات وأجهزة القياس مع بعضها البعض ، وما ينشأ عن ذلك من تآكل وانحراف.
- مما سبق يتضح أهمية العناية بأدوات وأجهزة القياس ، وفحصها ومراجعتها دورياً لضبطها وتصحيحها على الوحدات الإمامية في حجرات التفتيش أو في مراكز القياسات والمعايرة.

**المرجع في خراطة المعادن**

## ٢- مصادر الخطأ بعملية القياس:

- (أ) عدم تمام انطباق فكي أداة القياس على البعد المقاس .  
 (ب) الضغط الزائد على فكي أداة القياس .  
 (ج) الخطأ في قراءة تدريج أداة القياس .  
 (د) خطأ ارتفاع درجات الحرارة ، حيث أن درجة الحرارة القياسية التي يجب إجراء عمليات القياس عندها هي ٢٠ م° ، وإذا أجريت عملية قياس عند درجة حرارة مختلفة عن هذه الدرجة ، فإن نتيجة القياس تكون غير صحيحة ، حيث يتسبب ذلك في تمدد أو انكماش الأبعاد المقاسة . ويمكن تحديد الخطأ الناتج عن اختلاف درجات الحرارة من العلاقة التالية:-

$$خ = ل_1 - ل$$

$$ل = م (د - ٢٠)$$

$$ل_1 = ل [ ١ + م (د - ٢٠) ]$$

حيث خ ... قيمة الخطأ الناتج عن اختلاف درجات الحرارة.

ل ... طول المشغولة الحقيقية عند درجة حرارة ٢٠ م° .

ل د ... طول المشغولة المقاسة عند درجة حرارة د° .

د ... درجة حرارة المشغولة أثناء عملية القياس .

م ... معامل التمدد الطولي لمعدن المشغولة المقاسه .

ويعتبر خطأ ارتفاع درجة حرارة المشغولة من الأخطاء التي يمكن تصحيحها في عمليات القياس ، ومن ثم فإنه يمكن من خلال تحديد قيمة هذا الخطأ يمكن تحديد القيمة الحقيقية للبعد .

$$\text{القيمة الحقيقية للبعد} = \text{القيمة المقاسة} - \text{الخطأ}$$

. قبل التعرف على أخطاء عدم المحاذاة ، فإنه يجب الرجوع إلى أهم المبادئ الأساسية

لعملية القياس ، وهو ضرورة انطباق فكي أداة القياس على الجزء المراد قياسه ،

بحيث يكون في اتجاه القياس وموازيًا للبعد المراد قياسه . أما اتجاه القياس فهو

**المرجع في خراطة المعادن**


محدد بنوع أداة القياس المستخدمة ، فمثلا اتجاه قياس الميكرومتر الخارجي يكون في اتجاه محور حركة عمود القياس إلى قاعدة الارتكاز ، واتجاه القياس بالمبين ذو القرص المدرج ( Indicator ) يكون في الاتجاه المحوري العمودي لعمود التحسس على سطح المشغولة.

ويمكن حدوث أخطاء في عمليات القياسات المختلفة نتيجة للاتجاهات الغير صحيحة لأدوات وأجهزة القياس المستخدمة.

فيما يلي بعض الأمثلة لأخطاء عدم المحاذاة الناتجة عن عدم إنطاق فكي القياس في الاتجاه الصحيح.

### مثال ١:

عندما يكون وضع تدرج القياس (اتجاه القياس) مائلا بالنسبة للاتجاه الصحيح للبعد المراد قياسه كما هو موضح بشكل ١٠ - ٩٨ ، فإن الخطأ الناتج عن عدم المحاذاة يمكن تحديده من العلاقة التالية:-

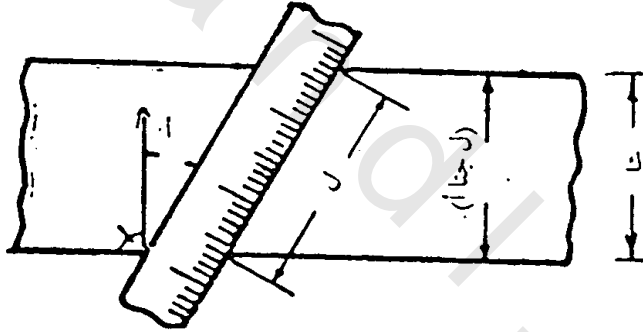

شكل ١٠ - ٩٨

خطأ القياس نتيجة لاتجاه القياس على البعد الغير صحيح

$$X = L - K$$

$$L = L - \text{جتا } \alpha$$

$$L = (1 - \text{جتا } \alpha) X$$

حيث X ... خطأ عدم المحاذاة.

### المرجع في خراطة المعادن


ل... القراءة على تدريج القياس.

ك... البعد الحقيقي.

أ... زاوية عدم المحاذاة.

مثال ٢:

عندما يكون اتجاه القياس لمبين ذو قرص مدرج (Indicator) مائلا على السطح المراد قياسه كما هو موضح بشكل ١٠ - ٩٩ ، فإن الخطأ الناتج عن عدم المحاذاة يمكن تحديده من العلاقة التالية:-

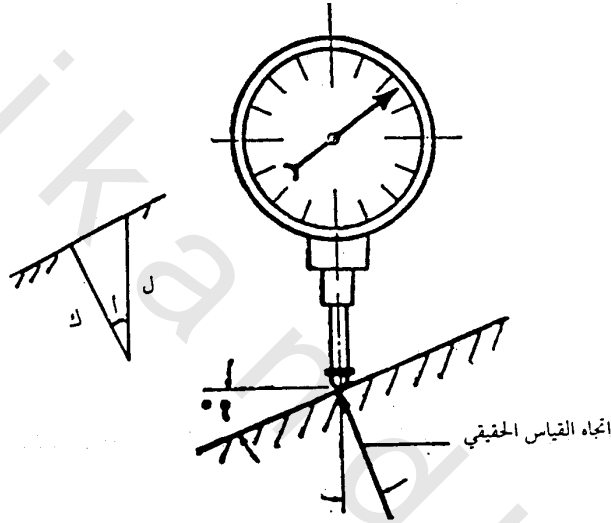

شكل ١٠ - ٩٩

خطأ القياس نتيجة لميل الاتجاه الصحيح للمبين على سطح المشغولة

$$خ = ل - ك$$

$$= ل - ل \text{ جتا } أ$$

$$= ل (١ - \text{جتا } أ)$$

حيث خ... خطأ عدم المحاذاة.


ل... قراءة البعد على القرص المدرج لمبين القياس.

ك... قيمة البعد الحقيقي.

أ... زاوية عدم المحاذاة.

مثال ٣:

عندما يكون اتجاه القياس لعمود القياس وقاعدة الارتكاز (فكي القياس بميكرومتر خارجي) بوضع غير متعامد مع محور المشغولة الأسطوانية المراد قياسها كما هو موضح بشكل ١٠ - ١٠٠ ، فإن قيمة الخطأ الناتج عن عدم المحاذاة يمكن تحديده من العلاقة التالية:-

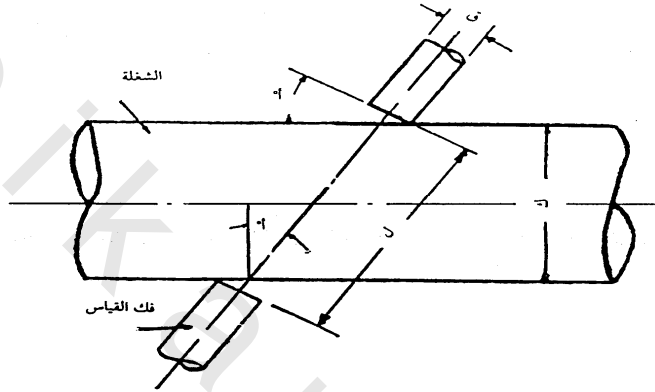

شكل ١٠ - ١٠٠

خطأ القياس نتيجة عدم تعامد فكي قياس ميكرومتر خارجي مع محور مشغولة أسطوانية.

$$خ = ل - ك$$

$$ل = (ل جتا أ - ق جا أ)$$

$$ل = (ل - ١ جتا أ) + ق جا أ$$

حيث خ... خطأ عدم المحاذاة.

ل... قراءة قياس الميكرومتر.

ك... قيمة القطر الحقيقي.

ق... قطر كل من عمود القياس وقاعدة الارتكاز (فكي قياس الميكرومتر).

أ... زاوية عدم المحاذاة.

المرجع في خراطة المعادن



## الفصل الرابع

# ضبط الجودة

## مَهْيَدٌ

يتناول هذا الباب ضبط جودة الإنتاج .. أى درجة وفاء المنتج لاحتياجات ورغبات المستهلك ، حيث يتم ذلك في عدة مراحل مترابطة مع بعضها البعض ، وهى التصميم الجيد من خلال اختيار المواد التي يصنع منها هذه المنتجات بالأبعاد الدقيقة التي تحقق جودة التصنيع مع صفة التبادلية.

ويتعرض إلى جانب الجودة في عناصر هامة أخرى ، التي تؤثر تأثيراً بالغاً على جودة الإنتاج ، مثل الجودة في عمليات التغليف - التخزين - النقل والمناولة .. بالإضافة إلي خدمات ما بعد البيع ، وهذا ما يسمى بالضبط المتكامل للجودة ، للوصول إلى الجودة المطلوبة في الإنتاج .

## ضبط الجودة

المرجع في خراطة المعادن

## Quality Control

المقصود بضبط الجودة .. أى الرقابة على صلاحية الإنتاج الصناعي ، ويعنى الرقابة على جميع مراحل التشغيل والإنتاج ، والمحافظة على تحسين مستوى الأداء بحيث يطابق التصميم ، مع عرضه بثمن مناسب بالمقارنة بالمنتجات الأخرى المنافسة ، ليلائم رغبة المستهلك.

### ضبط جودة الإنتاج : Production quality control

ضبط جودة الإنتاج لا يعنى إنتاج السلعة أو الأجزاء المصنعة إنتاجاً مقبولاً خالي من العيوب ، بل يعنى استمرار جودة السلعة المصنعة حتى تصل إلى المستهلك بهذه الجودة.

فيمكن أن تكون هناك رقابة على الإنتاج الصناعي أثناء عمليات التصنيع، بحيث يتم الإنتاج على مستوى عالي الجودة ، ثم يحدث أثناء عمليات النقل أو التخزين ما يؤثر على مستوى تلك الجودة ، بحيث لا تكون هذه المنتجات على المستوى المطلوب من وجهة نظر المستهلك .. لذلك فإن ضبط جودة الإنتاج تعنى الرقابة على جودة عدة مراحل مترابطة بعضها ببعض وهى كالتالى:-

#### ١. جودة التصميم : Design quality

هى المرحلة الأولى ، وتعتبر من أهم المراحل ، بل الأساس الذي يعتمد عليه في عمليات التصنيع والإنتاج ، وهو يعنى تحديد شكل ومواصفات القطعة المراد إنتاجها ، واختيار مواد التصنيع بالأبعاد والتفاوتات المسموح بها لتحقيق صفة التبادلية ، بحيث تؤدي إلى حسن المظهر والمستوى المطلوب.

#### ٢. جودة عمليات التصنيع : manufacturing process Qualities

تعنى كفاءة وقدرة الآلات والمعدات والماكينات المستخدمة في عمليات التصنيع ، ومواصلة الإنتاج بالمواصفات المحددة بالتصميم من حيث الدقة في الأبعاد .. أى استخدام آلات وماكينات تقوم بالتشغيل والإنتاج في حدود التفاوتات المسموح بها.

**المرجع في خراطة المعادن**

### ٣. جودة الأداء : Performance quality

أى التزام جميع العاملين (مهندسين - فنيين - إداريين - عمال نقل ... الخ) بتحقيق الإنتاج المقبول المطلوب في الزمن المحدد ، مع مراعاة إتباع تعليمات وإرشادات السلامة الصناعية (الآمان الصناعي) .. كل من موقعه.

### ٤. جودة التغليف Packing quality :

إذا دعت الحاجة إلى تغليف المنتجات المصنفة ، فيجب تغليفها بالمواد المناسبة للاحتفاظ بخصائصها في حالة جيدة.

### ٥. جودة المناولة والنقل والشحن :

#### Quality of handing , transportation & shipping

يعتبر نقل المواد وتداولها نشاط من الأنشطة الهامة التي تمثل جزءاً أساسياً من أى عملية إنتاجية أو أسلوب إنتاجي ، ومن ثم فإنه يحظى بالاهتمام وتقديم الطرق الصحيحة والآمنة لوقاية العاملين في هذا المجال من الحوادث ، ووقاية السلع المنتجة من التلف. فتداول المواد هو أحد الأنشطة الصناعية المترتبة على تقسيم العمل داخل الوحدة الإنتاجية ، ومع تزايد تقسيم العمل داخل الوحدة الإنتاجية وتجزئته ، يتزايد بالتالي متطلبات النقل.

تشتمل عمليات تداول المواد ونقلها من وإلى أقسام الإنتاج والتشغيل وأقسام الخدمات الأخرى وما بينها ، عدة عمليات مثل رفع الأحمال وإنزالها (الشحن والتفريغ) وتحريكها ورصها ، ويمكن تعريف تداول المواد بأنه تداول فيما بين العمليات الإنتاجية وبعضها البعض.

لذلك فإن تنظيم تداول المواد ونقلها ، يتحكم فيه أسلوب الإنتاج ونوعه (الإنتاج الكمي .. أى إنتاج السلعة بالقطعة أو حسب الطلب) ، وفى أثناء عمليات التشغيل والإنتاج يتطلب الأمر نقل وحركة للمواد الخام ، والمنتجات نصف المشغلة والمنتجات تامة التشغيل ، بشكل متكرر من مكان إلى آخر ، ويتوقف ذلك على وسيلة النقل المناسبة لملاحقة المتطلبات المتزايدة للإنتاج.

ويمكن تقسيم وسائل نقل وتداول المواد بأماكن الإنتاج إلى الآتي:-  
(أ) بالحمل اليدوي.

(ب) باستخدام عربات النقل اليدوية المختلفة.

(ج) باستخدام عربات النقل ذات الشوك ، أو العربات الكهربائية.

(د) بالوسائل الآلية مثل السيور الناقلة.

(هـ) باستخدام الروافع المختلفة.

وإنه يمكن الوصول إلى الحد الأدنى من الجهد والوقت بإتباع أسلوب ميكنة تداول المواد .. أى تداول المواد بالطرق الميكانيكية أو الآلية المناسبة ، بهدف عدم حدوث تلف بالمواد المنقولة ، وتحقيق الأمان والسلامة للعاملين ، علاوة على حماية العاملين من العمل البدني الشاق وعدم الأضرار بقواهم الجسدية ، فضلاً إلى التخلص من العمل اليدوي الغير مثمر والمستهلك للوقت والذي يحتاج إلى عدد كبير من العاملين.

ويمكن تلخيص ما سبق ذكره بأن جودة المنتجات المصنعة ، تتوقف على الأسلوب الصحيح المستخدم في عمليات النقل والشحن الداخلي (النقل والشحن داخل الوحدة الإنتاجية وخارجها) وطريقة مناولة السلع من وإلى وسائل النقل.

#### ٦. جودة التخزين : Quality of storing

جودة التخزين من المراحل الهامة التي تؤثر تأثير بالغ على الاحتفاظ بالحالة الجيدة لخصائص السلع المصنعة أو التي تؤدي إلى تلفها ، حيث يترتب على سوء التخزين ، فقدان السلع من صفاتها وخصائصها والتي تؤدي إلى انخفاض مستوى جودتها قبل مغادرة الوحدة الإنتاجية إلى السوق.

ويرتبط التخزين ارتباطاً وثيقاً بطبيعة السلع المنتجة وخصائصها ، ومن الطبيعي اختلاف المخازن عن بعضها البعض ، فهناك أنواع من السلع تحتاج إلى تبريد مثل مخازن المواد الغذائية أو الأدوية ، كذلك فإن أنواع أخرى من السلع تتأثر جودتها بدرجة

الحرارة والرطوبة ، وعدم توفر هذه الإمكانيات تؤدي إلى تلف السلع أو انخفاض رتبتهـا وثمانها إلى درجة وثمان أقل.

وتتوقف عمليات التخزين بالمخازن المختلفة على وسائل التخزين ، وطرق ترتيب السلع، وتنظيم عمليات الصرف منها حسب أسبقية ورودها إلى المخازن ، بحيث لا تتأثر صلاحية السلع خلال فترة التخزين.

ويمكن تلخيص ما سبق ذكره بأنه يمكن تطبيق كافة التعليمات والإشارات الخاصة بالمخازن ، مع إتباع الأسلوب المناسب في التخزين ومراعاة تطبيق قواعد وإرشادات السلامة والأمان الصناعي .. وهذا ما يسمى بالضبط المتكامل للجودة.

#### ٧. جودة العرض والتوزيع : Quality of supply & distributions

لا تنتهي علاقة المصنع بالسلع التي أنتجها بمجرد انتقالها من المصنع إلى المحلات التجارية ، ولكن يجب على المنتج مراقبة هذه السلع في السوق بحيث يلزم البائعين بإتباع الأسلوب السليم في التخزين ، وتحديد طريقة العرض بحيث تحتفظ السلع بخصائصها وصفاتها ومستوى جودتها.

كما يجب على المصنع المنتج للسلعة كتابة تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء ، أو موعد الصلاحية على العبوات ، كما يجب الاهتمام بتسجيل الإرشادات الخاصة لتوجيه جمهور المستهلكين بالاستخدام الأفضل للسلعة.

#### ٨. خدمات ما بعد البيع : After sale services

يتوقف مقدار مبيعات السلع المنتجة ، وزيادة العمر الافتراضي لها على جودة خدمات ما بعد البيع.

وجدير بالذكر إنه لا تتضح القيمة الحقيقية للسلعة إلا من خلال استخدامها ، وعند شراء بعض المنتجات الصناعية كالسيارة أو الغسالة أو التليفزيون ..... الخ ، ومع كثرة الاستعمال أو سوء الاستخدام ، قد تظهر بعض العيوب ، ومن أمثلة خدمات ما بعد البيع .. هو تعهد المنتج بتوفير قطع الغيار ، والقيام بأعمال الإصلاح والصيانة أو

استبدال السلعة التالفة بأخرى جديدة بدون مقابل خلال فترة زمنية معينة ابتداء من تاريخ الشراء.

كما يقوم بالإصلاح بمقابل بعد مضي فترة الضمان ، وتختلف هذه الخدمة من منتج إلى آخر وذلك حسب نوع السلعة وقيمتها.

#### ٩. رد فعل المستهلك : Consumer reaction

إن رغبات واحتياجات المستهلك تترجم إلى التصميم الجيد للمنتج ، والتنفيذ من خلال العمليات الإنتاجية المختلفة وما يتبعها من رقابة، ثم يأتي بعد ذلك عمليات التخزين ونقل وتوزيع السلع على المحلات التجارية ، ويتوقف استمرار المحافظة على جودة السلع المنتجة على عمليات الضبط والرقابة على جميع المراحل السابقة.

ويمكن تصور عملية ضبط جودة السلع المنتجة على إنها تفاعل مستمر بين التصميم والإنتاج والاستهلاك.

هذا يعنى أن رد فعل المستهلك يختلف باختلاف التصميم والتطبيق الصحيح في

الإنتاج.

#### المبادئ الأساسية لضبط الجودة :

The fundamental principles for quality control

من المبادئ الأساسية لضبط جودة الإنتاج هو منع حدوث أى عيوب في المنتجات والعمل على عدم وقوعها .. بمبدأ الوقاية خير من العلاج ، أى من الصواب منع حدوث عيوب في الإنتاج بدلا من تركها تحدث ، ثم إعادة معالجة المنتجات المعيبة للتخلص من ما بها من عيوب أو تخفيضها إلى رتبة أقل ، مما يؤثر على ضياع الوقت بالإضافة إلى انخفاض الثمن . يتمدد هذا المبدأ ليشتمل على أعمال خدمات الصيانة ما بعد البيع.

## علامة الجودة

Quality mark


المرجع في خراطة المعادن

يتميز الإنتاج الحديث بأنه إنتاج كمي .. إنتاج السلعة الواحدة إنتاجاً متماثلاً متكرراً بالجملة ، وقد أدت الوسائل الآلية الحديثة إلى زيادة الإنتاج مع انخفاض أسعار السلع المنتجة .

ومع تسابق وتنافس المصانع المنتجة للسلع المختلفة، قد أدى إلى انخفاض مستوى جودة بعضها ، الذي ينعكس على انخفاض رتبته وثنها إلى درجة وثن أقل ، وقد يصل رداءة الإنتاج رغم انخفاض ثمنه إلى حد عدم الإقبال على شرائه من الأسواق المحلية أو الخارجية ، لذلك أصبحت الصفة المميزة للمنتجات الصناعية تعتمد على الجودة ومطابقة المواصفات ، وبذلك أصبحت الجودة عاملاً أساسياً في المنافسة بين المنتجين.

إلا أن المستهلك العادي لا يستطيع التمييز بين السلع المطابقة والغير مطابقة للمواصفات بمجرد النظر إليها . لذلك فقد وضعت القوانين والتشريعات المحلية والدولية على السلع المنتجة ، وكان من الضروري وجود حافز للمصانع التي تنتج سلعاً مطابقة للمواصفات القياسية ومنحها حق وضع علامة الجودة على منتجاتها. وعلامة الجودة هي إشارة واضحة تدل على أن المنتج مطابق للمواصفات القياسية من حيث الخامات والمقاسات ، مع توفر المنتج للشروط الفنية الواجب توافرها .... الخ. وقد أدى وجود علامة الجودة إلى إرشاد المستهلك بطريقة سهلة واضحة بأن السلعة جيدة الصنع ، كما أنها تعتبر شهادة رسمية توجه إلى المشتري ، أو بمعنى آخر فإنها تعتبر عقداً فنياً بين المنتج والمستهلك يتضمن مطابقة السلعة للمواصفات القياسية الفنية.

ويوضح شكل ١٠ - ١٠١ علامة الجودة المحلية التي تصدرها الهيئة المصرية للتوحيد القياسي بوزارة الصناعة بجمهورية مصر العربية ، والتي توضع على المنتجات المصرية المطابقة للمواصفات القياسية الفنية

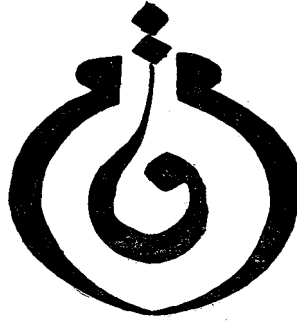

**ES**

شكل ١٠-١٠١

علامة الجودة (ت . ق)

الصادرة عن الهيئة المصرية للتوحيد القياسي

### مميزات وضع علامات الجودة :

#### Advantages of quality mark installation

أدى وضع علامة الجودة على السلع المنتجة والمطابقة للمواصفات القياسية الفنية

إلى الآتي:-

١. خدمة المستهلك وضمانه لجودة السلعة من حيث المتانة - الكفاءة - الأداء - الأمن والسلامة عند الاستخدام.
٢. خدمة المنتج من حيث إقبال المستهلكين على منتجاته ، عن طريق الإعلان عن مطابقة السلعة للمواصفات القياسية.
٣. خلق عنصر المنافسة بين المصانع المنتجة للسلع المتشابهة ، والتي تؤدي إلى ارتفاع مستوى جودتها.
٤. خدمة المنتجين للاقتصاد القومي.
٥. فتح أسواق للتصدير إلى الخارجي أمام المنتج المحلي ، وتدعيم قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية ، الذي يؤدي إلى خدمة الاقتصاد القومي للبلاد.

### مراقبة وتطور أنظمة الجودة

يعتبر العامل الأساسي لتقديم أية منشأة صناعية .. هو جودة منتجاتها . والاتجاه

**المرجع في خراطة المعادن**



العالمي حالياً هو استطلاع توقع المستهلك من ناحية الجودة ويصاحب ذلك الاتجاه التأكيد من حتمية التحسين المستمر للجودة للتوصل إلى الحفاظ على الأداء الاقتصادي ، حيث أصبحت جودة المنتجات أو الخدمات من الموضوعات التي تهتم بها الحكومات ، لذلك فقد أنشأت الهيئة الدولية للتوحيد القياسي ISO وأصدرت القوانين التي تكفل حق المستهلك من الغش ، وارتقاء الوعي العام إلى الحد الذي يكون له الأثر في أسلوب بناء الهيكل الاقتصادي والقانوني والسياسي للدول ، وللتوصل إلى مستويات الجودة العالمية والحفاظ عليها بصورة دائمة ، وأصبح هدفها الأساسي وأعمال الصحة والتنمية الاقتصادية ، وعليه أصبحت إدارة الجودة وارتباطها بأهداف العمل عنصراً سياسياً ، يتم اعتباره عند التخطيط لأي نشاط اقتصادي أو خدمي .

فيما يلي شرح مبسط لمهام الهيئة الدولية للتوحيد القياسي ISO ومواصفاتها

القياسية الدولية:-

### الهيئة الدولية للتوحيد القياسي ISO :

International Standardization Organization

هي هيئة دولية تابعة للأمم المتحدة ، تعمل على تحديد المواصفات القومية من خلال لجان فنية متخصصة ، تعمل على إعداد المواصفات القياسية الدولية في موضوع تخصصها . كما تقوم بعض المؤسسات الحكومية والغير حكومية بالمشاركة في أعمال هذه اللجان بناء على اتفاق مسبق بينهما وبين الهيئة الدولية للتوحيد القياسي ISO.

## المواصفات القياسية الدولية

بدأ هذا النظام كشكل محلي بهدف تطوير نظام الجودة في الصناعات الدقيقة المختلفة ، ثم توسع هذا النظام ليصبح نظاماً عالمياً من خلال المنظمات المتعددة

الجنسيات .. مثل (الناتو . حلف شمال الأطلسي) في مجال إدارة الأعمال الدفاعية ، واستمر في توسعته حتى أصبح نظاماً دقيقاً ترتبط به العديد من الصناعات الوطنية ، حيث قامت الهيئة الدولية للتوحيد القياسي ISO بجهد كبير في إعداد سلسلة من المواصفات القياسية الدولية .. كنظام يؤكد جودة ISO ، حيث أصدرت في عام 1987م المواصفات الدولية القياسية ISO 9000 إلى ISO 9004.

تتضمن هذه السلسلة مجموعة من الإرشادات الخاصة بالأسس التي ينبغي أن تقوم عليها نظم الجودة في المؤسسات المختلفة الأنشطة ، بحيث تمكن تلك المؤسسات من تقديم منتج أو خدمة مطابقة للمواصفة المحددة التي ترضى المستهلك ، كما تؤكد ما يلي:-

1. سلامة خطة الجودة وصلاحياتها عند التنفيذ لإعطاء الجودة المطلوبة المناسبة.
  2. المنتجات سليمة وصالحة ومأمونة عند الاستعمال.
  3. المنتجات النهائية مطابقة للمواصفات المطلوبة.
  4. الإجراءات وافية وواضحة ومكتوبة.
  5. قدرة نظم المعلومات على إعطاء البيانات المطلوبة بدقة.
  6. عمل الإجراءات التصحيحية للانحرافات عن الجودة.
- وقد حظى هذا النظام العالمي للجودة باهتمام شديد في جميع أنحاء العالم ، نظراً للمنافسة التي يشهدها العالم في هذا العصر، حيث أنه سيأتي زمن قريب تكون فيه حصول المؤسسة على شهادة تفيد بأن لديها نظام للجودة مطابقاً لما نصت عليه المواصفات الدولية من الضروريات إذا كانت المؤسسة ترغب في بقاء المنافسة بمجال التصدير .. وخاصة بعد التوقيع معظم دول العالم على اتفاقية الجات .. ويمكن تلخيص المواصفات القياسية الدولية في الآتي:-

### المواصفات القياسية الدولية ISO 9000 إلى ISO 9004 :

تتضمن سلسلة المواصفات القياسية الدولية ISO 9000 إلى ISO 9004 خمس وسائق لنظم الجودة ، ثلاثة منها محددة بناءً على نوعية العمل وتنظيم المؤسسة كما يلي:-

### المواصفات القياسية الدولية ISO 9000 :

تقدم الإرشادات لاختيار واستخدام سلسلة المواصفات القياسية الدولية لتأكيد الجودة وبما يتلاءم مع الظروف الوظيفية والتنظيمية للمؤسسة.

### المواصفات القياسية الدولية ISO 9001 :

تخص هذه المواصفة تأكيد الجودة في المؤسسات التي تقوم بأعمال التصميم والتطوير والإنتاج والتجميع ، وخدمة ما بعد البيع.

### المواصفات القياسية الدولية ISO 9002 :

تخص هذه المواصفة تأكيد الجودة في المؤسسات التي تقوم بأعمال الإنتاج والتجميع فقط.

### المواصفات القياسية الدولية ISO 9003 :

تخص هذه المواصفة تأكيد الجودة في مرحلة التفقيش والاختبار والفحص النهائي للإنتاج الكمي .. أى عند إنتاج السلعة الواحدة إنتاجاً مكرراً بالجملة.

### المواصفات القياسية الدولية ISO 9004 :

تقدم الإرشادات الخاصة لإدارة نظم الجودة التي يجب أن تلتزم بها المؤسسة عند تطبيق أحد أنظمة الجودة والتي تم اختيارها بناءً على الإرشادات الموجودة بوثيقة ISO 9000 ، أى أنها تستخدم لأغراض إدارة ونظم الجودة الداخلية.

### المواصفات القياسية الدولية ISO 14000 :

هى سلسلة من المواصفات القياسية الدولية من ISO 14000 إلى ISO 14060 صدرت عام 1996 ، وهى عبارة عن مجموعة من الإرشادات والمواصفات اللازمة

لتطبيق نظم الإدارة البيئية ، التي تحقق العديد من الفوائد .. ويمكن تلخيصها في الآتي:-

1. إنتاج سلع غير ضارة بالصحة والبيئة.
2. ممارسة بيئة نظيفة وجيدة.
3. تنمية العنصر البشرى وتحسين الكفاءة التشغيلية.
4. تحقيق ميزة التنافس في بيئة الأعمال.
5. تجنب المخاطر البيئية.
6. الحصول على الشهادة الخاصة بنظم الإدارة البيئية.
7. عدم الأضرار بالأجيال القادمة.
8. سهولة الخروج إلى الأسواق الخارجية.



## إصدارات المؤلف



المؤلف :

**د. أحمد زكي حلمي**

صدر له الكتب التالية :-

١. المرجع في خراطة المعادن .. الطبعة الرابعة .. ٧٢٠ صفحة
٢. التشغيل علي المخرطة .. نفذت الطبعة الأولى ولا أرغب في إعادة طبعه .. ١٩١ صفحة
٣. مبادئ الخراطة .. ٢٩٦ صفحة
٤. خراطة المعادن .. الطبعة الرابعة .. ٤٤٨ صفحة
٥. تكنولوجيا الخراطة .. الطبعة الرابعة .. ٤٩٦ صفحة
٦. وسائل نقل الحركة .. الطبعة الثالثة .. ٤٨٢ صفحة
٧. أجهزة القياس والمعايرة .. مصر .. الطبعة الثانية .. ٥٣٦ صفحة
٨. الأمان الصناعي .. الطبعة الرابعة .. ٢٠٠ صفحة
٩. السلامة والصحة المهنية .. الطبعة الثالثة .. ٣٢٨ صفحة
١٠. المرجع في الأمان الصناعي .. الطبعة الأولى .. ٥٩٣ صفحة
١١. الصحة المهنية .. الطبعة الأولى .. ٢٤٢ صفحة
١٢. الرسم الهندسي .. الطبعة الأولى .. ٦٤٨ صفحة
١٣. تكنولوجيا التفريز .. الطبعة الأولى .. ٥٥٩ صفحة
١٤. أساسيات تكنولوجيا التصنيع ( تشكيل المعادن بدون قطع ) .. الطبعة الثانية .. ٤٨٨ صفحة
١٥. أساسيات تكنولوجيا الورش ( تشغيل المعادن بالقطع ) .. الطبعة الثانية .. ٥٦٦ صفحة

**أساسيات تكنولوجيا الورش**

١٦. محركات الاحتراق الداخلي .. الطبعة الثانية .. ٣٢٨ صفحة
١٧. هيكل السيارة .. الطبعة الأولى .. ٣٤٤ صفحة
١٨. القلاووظات (التوالب بالنظام المتري والإنجليزي . وبالنظام الدولي SI بمواصفات ISO) .. الطبعة الأولى .. ٢٤٢ صفحة
١٩. أساسيات هندسة الإنتاج .. الطبعة الأولى .. ٦٣٢ صفحة
٢٠. تكنولوجيا اللحام .. الطبعة الأولى .. ٥٠٨ صفحة
٢١. تكنولوجيا القياس (قياس الأبعاد والزوايا . القياس بالطرق غير المباشرة . قياس خشونة الأسطح . القياس بالأجهزة البصرية) .. الطبعة الثالثة .. ٥٩٢ صفحة
٢٢. المخارط الرقمية CNC .. ٢٠٠ صفحة
٢٣. التشغيل على الماكينات .. الطبعة الأولى ٣٦٢ صفحة .. تحت الطبع
٢٤. تكنولوجيا البرادة .. الطبعة الأولى ٢٦٢ صفحة .. تحت الطبع
٢٥. مواد التصنيع .. الطبعة الأولى ٢٩٠ صفحة .. تحت الطبع
٢٦. سباكة المعادن .. الطبعة الأولى ٢٠٠ صفحة .. تحت الطبع
٢٧. مكافحة الحرائق .. الطبعة الأولى ٣٦٠ صفحة
٢٨. الحرائق ذات الطبيعة الخاصة .. الطبعة الأولى ٣٢٠ صفحة
٢٩. الجداول الفنية للمعادن ..... سيصدر قريباً بمشيئة الله

### ملاحظة :

يمكن الاتصال بالمؤلف عن طريق البريد الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت الدولية على

العنوان التالي :-

E-mail : ahmedzhelmy@yahoo.com

تم بحمد الله

# الخاتمة

أرجو أن يكون هذا الكتاب الذي بين يديك بعد وصوله إلى نهاية الباب العاشر قد اكتمل في هذه المحاولة المتواضعة، الغرض منها هو شرح وتوصيل جميع المعلومات الخاصة بفن خراطة المعادن، حيث تم عرض الأبواب والموضوعات من خلال الشرح التفصيلي المبسط للغاية بمبدأ الصورة قبل الكلمة

تناول هذا المرجع عدة أبواب تحتوي على العديد من الموضوعات الهامة المترابطة بتسلسل يساعد الطالب على الفهم والتدرج في تحصيل المعلومات، من خلال الشرح التفصيلي لجميع أجزاء المخرطة الأفقية (الأجزاء الأساسية والمساعدة)، والآلات القاطعة المستخدمة بورش الخراطة، وأسس عمليات قطع وتشغيل المعادن، واللواكب بأنواعها وطرق تشغيلها، والمخروط (المستدق أو المسلوب) والطرق المختلفة لإنتاجه ومعادلاته، وأيضاً الشاقات بأنواعها واستخداماتها ..... وغيرها من الموضوعات.

وتعرض إلى شرح الأنواع المختلفة للمخارط ذات الأغراض الخاصة مثل مخارط البرج السداسي والأسطواني . مخارط الأوجه . مخارط العجلات . مخارط المواسير . مخارط الأعمدة المرفقية (المخارط اللامركزية) . المخارط الرأسية التقليدية . المخارط الرأسية ذات البرج . المخارط الدقيقة . المخارط الخافضة . المخارط الناسخة . المخارط الأوتوماتية.

ولمزيد من الإيضاح فقد زود الكتاب بالعديد من الأشكال التوضيحية والجداول والمعادلات ذات العلاقة والأمثلة المحولة، وقد تم شرح المعادلات النظرية بطريقة منهجية مع التطبيق عليها، بحيث تيسر على الطالب تحصيلها وفهمها، أما المشغولات المختلفة فقد عرضت على هيئة تمرينات متدرجة في المستوى مع عرض خطوات العمل

**المرجع في خراطة المعادن**



النموذجية كل منها على حدة بأسلوب سهل الاستيعاب والتنفيذ .

أرجو أن يتقدم أحد الزملاء من أعضاء هيئات التدريس بكليات الهندسة أو بالمعاهد العليا الصناعية، أو من لديه القدرة على الكتابة في أحد التخصصات الصناعية أو الهندسية بإصدار كتاب جديد يحمل إضافة أخرى، لكي تكتمل المسيرة التعليمية على أكمل وجه، وحتى تزدهوا وتتألق المكتبة العربية .

.. (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأعف عنا وأغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين).

ولك الحمد على نعمك وفضلك وتوفيقك.

## المراجع العربية

١. مبادئ عمليات التشغيل للصناعات الميكانيكية.. تأليف الأستاذ المهندس/ حسن حسين فهمي .. وزارة التربية والتعليم .. مصر.
٢. هندسة التشغيل والإنتاج .. تأليف الأستاذ المهندس / حسن حسين فهمي .. مكتبة النهضة المصرية .. القاهرة .. مصر.
٣. مدخل في هندسة الإنتاج .. تأليف الأستاذ المهندس / حسن حسين فهمي، والدكتور / جلال شوقي .. مكتبة الأنجلو المصرية .. القاهرة .. مصر.
٤. عمليات التشغيل .. تأليف د. أحمد سالم الصباغ .. عالم الكتب .. القاهرة
٥. المخرطة .. الأسس التكنولوجية .. تأليف/ فيرزشيلاير .. ترجمة م/ محمد محمود أمين .. المؤسسة الشعبية للتأليف في لايبزغ بالتعاون مع مؤسسة الأهرام بالقاهرة .. مصر.
٦. عمليات قطع المعادن .. الأسس التكنولوجية .. تأليف/ رودلف جينكسي .. ترجمة م/ محمد علوي الجزار .. المؤسسة الشعبية للتأليف في لايبزغ بالتعاون مع مؤسسة الأهرام بالقاهرة.
٧. علي المخرطة .. تأليف/ فالتربارتش .. ترجمة م/ حسين علي السلاموني .. وزارة التربية والتعليم .. مصر.
٨. فن الخراطة .. تأليف/ برشتين، ديمينييف .. ترجمة/ عبد الرحمن عوني .. دار مدير للطباعة والنشر .. موسكو.
٩. قواعد تشغيل المعادن .. إعداد محمد عبد الرحمن عناني وإبراهيم توفيق الرشيدى .. مكتبة الخانجي بمصر .. القاهرة.
١٠. حول آلات التشغيل .. تأليف هايتر جيرلينج .. ترجمة/ أحمد مروان الصعيدي، الناشر/ جورج فيسترم .. جمهورية ألمانيا الاتحادية.
١١. المعاجم التكنولوجية المتخصصة (معجم آلات الورش) .. تصنيف مهندس/ محمد عبد النصير القديم .. مؤسسة الأهرام بالقاهرة .. مصر.

## المراجع الأجنبية



1. UNDERSTANDING TECHNICAL. < K. METHOLD & D.D. WATERS
2. ELEMENTS OF LATHE., B. BRUSHTEN & Y. DEMENETYEV .
3. GENERAL COURSE WORKSHOP PROCESSES AND MATERIALS.
4. WORKSHOP TECNOLOGY" .PART 1" W.A.J. CHAPMAN.
5. BASIC ENGINEERING PROCESS., CRAWFORD.
6. KATALOGUEST. S. HARRISON & SONSLTD., ENGLAND.
7. KATALOGUE THE COLCHESTER LATHE COMPANY LTD., ENGLAND.
8. KATALOGUE MAUSER PRECISION MEASURING INSTRUMENTS., ROCH.

# المحتويات

الصفحة	الموضوع
٦	إهداء
٧	المقدمة

## الباب الأول

### المخرطة الأفقية

#### الفصل الأول : المخرطة الأفقية

١٠	تمهيد
١١	تاريخ وتطور المخرطة
١٤	المخرطة الأفقية
١٧	أجزاء المخرطة
١٧	الفرش
٢٠	الرأس الثابت
٢٢	عمود الدوران
٢٣	وحدات تروس السرعات
٢٧	صندوق تروس التغذية
٢٩	مجموعة تروس نورتن
٣٠	مجموعة التروس المتغيرة
٣١	مجموعات تروس نقل وعكس الحركة
٣٧	الرأس المتحرك
٣٩	استخدام الرأس المتحرك

٤٠	العربة
٤١	صندوق تروس العربة
٤٣	الراسمة العرضية
٤٤	الراسمة الطولية
٤٦	نظرية حركة الراسمتين العرضية والطولية
٤٨	حامل القلم
٥٠	المصدات
٥٣	صندوق تروس التغذية
٥٤	عمود القلاووظ
٥٦	عمود التغذية
٥٧	القواعد المعدنية
٥٨	وعاء تجميع الرايش
٥٩	صندوق حفظ المعدات
٥٩	صندوق المعدات الكهربائية
٦٠	فرملة طوارئ

### الفصل الثاني : معدات الربط والقمت والتثبيت

٦١	تمهيد
٦٢	معدات الربط والقمت والتثبيت
٦٢	معدات الربط
٦٢	الظرف ذو الثلاثة فكوك
٦٤	الظرف ذو الأربعة فكوك المتمركز ذاتيا
٦٥	الظرف ذو الأربعة فكوك الحرة
٦٦	الصينية
٦٧	الأدوات المساعدة للصينية

٦٨	أظرف الحركة الذاتية
٦٨	الظرف النيوماتي
٦٩	الظرف الهيدروليكي
٧٠	الظرف الكهربائي
٧١	معدات التثبيت
٧٢	الصينية الدوارة
٧٣	مفتاح الدوارة
٧٤	إنتقال الحركة الدورانية للمشغولة أثناء التشغيل بين الذنبتين
٧٥	ذنب المخرطة
٨٣	معدات القمط المرنة
٨٥	ترتيبية معدات القامط المرنة
٨٦	تثبيت الظرف القامط بعمود الدوران
٨٧	الظرف القامط المدرج
٨٨	مميزات معدات القمط المرنة
٨٩	المخائق
٨٩	المخففة المتحركة
٩٠	المخففة الثابتة
٩٣	الأسباب التي تؤدي إلى دقة المخرطة

### الفصل الثالث : إختبار دقة المخرطة

٩٤	تمهيد
٩٥	إختبار دقة المخرطة
٩٥	إختبار دقة محورية عمود الدوران
٩٦	إختبار عمود القلاووظ (العمود المرشد)
٩٧	إختبار أفقية الفرش

- ٩٨..... اختبار توازي الأعمدة الدليلية للفرش
- ٩٩..... صيانة المخرطة

## الباب الثاني

### التزليق والتبريد

#### الفصل الأول : التزليق

- ١٠٢..... تمهيد
- ١٠٣..... لمحة تاريخية عن التزليق
- ١٠٣..... التزييت والتشحيم
- ١٠٤..... الاحتكاك
- ١٠٦..... مواد التزليق
- ١٠٨..... الشروط الواجب توافرها في مواد التزليق
- ١١٠..... طرق التزليق
- ١٢٠..... تزليق المخرطة
- ١٢١..... مميزات التزليق

#### الفصل الثاني : التبريد

- ١٢٣..... تمهيد
- ١٢٤..... العوامل التي تؤثر بالحد القاطع لقلم المخرطة أثناء التشغيل
- ١٢٥..... وسائل التبريد والتزييت
- ١٢٦..... أهمية التبريد في عمليات القطع
- ١٢٧..... المعادن التي يمنع استخدام سوائل تبريد عند تشغيلها
- ١٢٧..... أنواع سوائل وزيت التبريد
- ١٢٨..... الصفات الواجب توافرها في سوائل وزيت التبريد
- ١٢٩..... سائل التبريد
- ١٢٩..... تجهيز سائل التبريد

١٢٩	أثر التبريد في عمليات القطع
١٣٠	طرق توجيه سائل التبريد
١٣٢	وسائل توصيل ورفع سائل التبريد بالمخرطة
١٣٣	زيت التبريد
١٣٤	مميزات سوائل التبريد والتزييت

## الباب الثالث

### الآلات القاطعة

#### الفصل الأول : أقلام الخراطة

١٣٦	تمهيد
١٣٧	قلم المخرطة
١٣٧	المواد المستخدمة في صنع الآلات القاطعة
١٤٠	طرق تصنيع الكرييدات القاسية
١٤١	تثبيت اللقم الكرييدية
١٤٤	شحن الكرييدات القاسية
١٤٥	مميزات الأقلام ذات اللقم الكرييدية
١٤٥	عيوب الأقلام ذات اللقم الكرييدية
١٤٦	جدول مواصفات اللقم الكرييدية وإستعمالاتها
١٤٦	تشغيل القطع الغير منتظمة بإستخدام الأقلام ذات اللقم الكرييدية
١٤٧	مواد القطع الخزفية
١٤٨	مميزات مواد القطع الخزفية
١٤٨	عيوب مواد القطع الخزفية
١٤٩	إرشادات عند إستخدام الكرييدات ومواد القطع الخزفية
١٤٩	المحافظة علي الكرييدات ومواد القطع الخزفية
١٥٠	الأطراف الماسية



- ١٥١ ..... إستعمال الأطراف الماسية
- ١٥١ ..... تثبيت الأطراف الماسية
- ١٥١ ..... مقارنة بين الأطراف الماسية والأطراف الكريبدية
- ١٥٢ ..... مميزات الأطراف الماسية
- ١٥٢ ..... عيوب الأطراف الماسية
- ١٥٢ ..... عمر أداة القطع
- ١٥٣ ..... جدول العمر الافتراضي لأداة قطع من صلب السرعات العالية H.S.S
- ١٥٣ ..... خواص آلات القطع
- ١٥٤ ..... الأجزاء الرئيسية لقلم الخراطة
- ١٥٤ ..... أشكال أقلام الخراطة
- ١٥٥ ..... الأقلام الخارجية
- ١٥٦ ..... المواصفات القياسية لأقلام الخراطة
- ١٥٧ ..... مثال لتوصيف قلم خراطة
- ١٥٧ ..... الأقلام الداخلية
- ١٥٨ ..... اتجاه أقلام الخراطة
- ١٥٩ ..... الزوايا الرئيسية للحد القاطع لقلم المخرطة
- ١٦١ ..... جدول مقادير زوايا الحد القاطع لأقلام صلب السرعات العالية H.S.S
- ١٦١ ..... أهمية زوايا الحد القاطع لقلم المخرطة
- ١٦٢ ..... تحليل الجزء القاطع بقلم المخرطة
- ١٦٣ ..... كسارة الرايش
- ١٦٤ ..... مميزات أقلام الخراطة ذات كسارات الرايش
- ١٦٥ ..... تجهيز أقلام الخراطة
- ١٦٥ ..... آلة التجليخ اليدوي
- ١٦٦ ..... ضبط إستدارة أقرص التجليخ

١٦٧	تشبيث أقراص التجليخ.....
١٦٨	شحذ أقلام الخراطة.....
١٧١	العوامل التي تؤثر بالحد القاطع لقلم المخرطة أثناء القطع.....
١٧١	العناية بالأقلام ذات اللقم الكريبيدية.....
١٧١	إحتياطات الأمان والسلامة.....

### الفصل الثاني : عدد الثقب

١٧٣	تمهيد.....
١٧٤	عدد الثقب.....
١٧٥	تطور عملية الثقب.....
١٧٥	أنواع الثقبات (البنط).....
١٧٦	الثقاب الملتوي.....
١٧٧	الثقبات ذات اللقم الكريبيدية.....
١٧٨	زوايا لولب القنوات الملتوية بالثقبات.....
١٧٩	زوايا رؤوس الثقبات.....
١٨٠	القيم المفضلة لزوايا رؤوس الثقبات.....
١٨٠	الشروط الواجب توافرها في الثقبات.....
١٨١	عمليات الثقب.....
١٨١	الحركات الأساسية للثقاب أثناء الثقب على المثقاب.....
١٨٢	الحركات الأساسية للثقاب أثناء الثقب على المخرطة.....
١٨٣	ظرف المثقاب.....
١٨٤	شحذ الثقبات.....
١٨٥	شحذ الثقبات علي الجهاز.....
١٨٦	شحذ الثقبات علي آلة التجليخ اليدوي.....
١٨٦	إختبار زوايا الثقبات.....

- ١٨٧..... تأثير الشد الخاطئ للثقابات.
- ١٨٨..... البراغل
- ١٨٨..... أنواع البراغل
- ١٨٩..... البرغل اليدوي.
- ١٨٩..... المواد المستخدمة في صنع البراغل
- ١٩٠..... البرغل اليدوي الإنضباطي
- ١٩١..... برغل الماكينة
- ١٩٢..... البرغل المستدق
- ١٩٣..... طرق ثقب وبرغلة الثقوب المستدقة
- ١٩٤..... البرغل العائم
- ١٩٥..... التشغيل النموذجي للبراغل

## الباب الرابع

### تشغيل الأسطح المخروطية

- ١٩٨..... تمهيد
- ١٩٩..... تشغيل الأسطح المخروطية
- ١٩٩..... طرق إنتاج الأسطح المخروطية
- ١٩٩..... تشغيل الأسطح المخروطية باستخدام الراسمة الطولية
- ٢٠١..... أبعاد المخروط
- ٢٠٣..... تشغيل الأسطح المخروطية بإنحراف محور الرأس المتحرك
- ٢٠٥..... حساب مقدار إنحراف محور الرأس المتحرك
- ٢٠٧..... حساب مقدار إنحراف محور الرأس المتحرك بمعلومية نسبة ميل المخروط
- ٢١٠..... تشغيل الأسطح المخروطية المتماثلة بإنحراف محور الرأس المتحرك
- ٢١١..... عيوب استخدام الرأس المتحرك لتشغيل الأسطح المخروطية
- ٢١٢..... تشغيل الأسطح المخروطية باستخدام القضيب الدليلي

٢١٤	نظام تشغيل القضيب الدليلي .....
٢١٤	ضبط إنحراف القضيب الدليلي بالدرجات .....
٢١٤	ضبط إنحراف القضيب الدليلي بالمليمترات .....
٢١٦	مميزات إستخدام القضيب الدليلي .....
٢١٧	عيوب إستخدام القضيب الدليلي .....
٢١٧	تشغيل الأسطح المخروطية باستخدام أقلام المخارط .....
٢١٨	تشغيل الأسطح المخروطية باستخدام البراغل المخروطية .....
٢١٩	إختيار طريقة تشغيل المخروط .....
٢٢٠	بيانات المخروط .....
٢٢١	زاوية السلبية وزاوية التشغيل .....
٢٢٣	الحساب التقريبي لإيجاد زاوية ميل المخروط .....
٢٢٧	مخروط مورس .....
٢٣٠	جدول مقاسات وأبعاد سلبية مورس .....
٢٣٠	نسبة المخروط .....
٢٣٢	نسبة ميل المخروط .....
٢٣٤	النسبة المئوية للمخروط .....
٢٣٦	النسبة المئوية لميل المخروط .....

## الباب الخامس

### القلاووظات .. (اللوالب)

#### الفصل الأول : قلاووظ التثبيت والتوصيل بالنظام الفرسي والإنجليزي

٢٤٠	تمهيد .....
٢٤١	أسنان القلاووظ .. (أسنان اللوالب) .....
٢٤١	تعريف القلاووظ .....

#### المرجع في خراطة المعادن

٢٤٣	أنواع القلاووظ
٢٤٣	قلاووظ التثبيت والتوصيل
٢٤٣	القلاووظ المتري الدولي
٢٤٣	القلاووظ الإنجليزي
٢٤٣	قلاووظ نقل حركة
٢٤٤	أبعاد ومواصفات القلاووظ
٢٤٤	استخدام القلاووظات
٢٥٠	قلاووظ تثبيت وتوصيل
٢٥١	اللولب المتري (الفرنسي)
٢٥٢	قطر ثقب الصامولة
٢٥٤	القلاووظ الإنجليزي
٢٥٥	قطر ثقب الصامولة

## الفصل الثاني

### قلاووظ التثبيت والتوصيل بالنظام الدولي SI طبقا لمواصفات ISO

٢٥٧	تمهيد
٢٥٨	قلاووظ المتري الدولي
٢٦٠	أنواع القلاووظات المترية
٢٦٠	القلاووظ المتري الأساسي
٢٦٠	القلاووظ المتري الدقيق
٢٦١	جدول القلاووظ المتري الأساسي الدولي ISO
٢٦٢	جدول القلاووظ المتري الدقيق الدولي ISO
٢٦٥	القلاووظ الإنجليزي
٢٦٦	جدول قلاووظ ويتورث للأنايب
٢٦٩	القلاووظ المخروطي

٢٧١ ..... جدول القلاووظ المخروطي.

### الفصل الثالث : قطع قلاووظ التثبيت والتوصيل

٢٧٦ ..... تمهيد

٢٧٧ ..... قطع أسنان قلاووظ التثبيت والتوصيل

٢٧٧ ..... قطع أسنان قلاووظ التثبيت والتوصيل يدويا

٢٧٨ ..... قطع قلاووظات التثبيت والتوصيل اليدوي الداخلي

٢٨٥ ..... طرق قطع قلاووظات التثبيت والتوصيل الداخلية يدوياً

٢٨٩ ..... قطع قلاووظ التثبيت والتوصيل الخارجية يدويا

٢٩٠ ..... قطع القلاووظات الخارجية يدويا باستخدام لقم القلاووظ

٢٩٧ ..... طرق قطع قلاووظ التثبيت والتوصيل الخارجية يدويا على المخرطة

٣٠٠ ..... طرق قطع قلاووظ التثبيت والتوصيل الداخلية يدويا على المخرطة

٣٠١ ..... زوايا القطع بلقم وذكر القلاووظ

٣٠٢ ..... التبريد بالتزيت أثناء قطع القلاووظات اليدوية

٣٠٤ ..... قطع أسنان قلاووظات التثبيت والتوصيل الخارجية على المخرطة

٣٠٧ ..... قطع أسنان قلاووظات التثبيت والتوصيل الداخلية على المخرطة

٣١٠ ..... إنتاج القلاووظ ميكانيكياً باستخدام الأمشاط

٣١٠ ..... مميزات أمشاط القلاووظ

٣١١ ..... إنتاج القلاووظ الخارجية ميكانيكياً باستخدام رؤوس القلاووظ

٣١١ ..... إنتاج القلاووظ الداخلية ميكانيكياً باستخدام رؤوس القلاووظ

٣١٣ ..... تفريز القلاووظ

٣١٨ ..... تشكيل القلاووظات بالدرفلة

٣١٩ ..... تشكيل القلاووظات بالتدرج

٣٢٠ ..... مميزات تشكيل القلاووظات

## الفصل الرابع : قلاووظ نقل الحركة

- ٣٢١ ..... تمهيد
- ٣٢٢ ..... قلاووظ نقل الحركة
- ٣٢٣ ..... أساس مقاطع أسنان القلاووظات القياسية
- ٣٢٤ ..... قلاووظ شبه المنحرف
- ٣٢٧ ..... جدول قلاووظ شبه المنحرف حسب النظام الدولي SI طبقاً لمواصفات ISO
- ٣٢٨ ..... قلم قلاووظ شبه المنحرف
- ٣٢٩ ..... طرق إنتاج قلاووظ شبه المنحرف ذو الباب الواحد
- ٣٢٩ ..... طرق إنتاج قلاووظ شبه المنحرف المتعدد الأبواب
- ٣٣٠ ..... إنتاج قلاووظ شبه المنحرف باستخدام ميكرومتر الراسمة الطولية
- ٣٣٠ ..... إنتاج قلاووظ شبه المنحرف بواسطة تقسيم الترس القائد
- ٣٣١ ..... إنتاج قلاووظ شبه المنحرف باستخدام قلمين أو أكثر
- ٣٣٣ ..... موانع تركيب الصامولة بالمسمار
- ٣٣٤ ..... قلاووظ سن المنشار
- ٣٣٧ ..... جدول قلاووظ سن المنشار
- ٣٣٨ ..... إنتاج القلاووظ المنشاري
- ٣٣٩ ..... القلاووظ المستدير
- ٣٤٢ ..... جدول القلاووظ المستدير
- ٣٤٣ ..... إنتاج القلاووظ المستدير
- ٣٤٥ ..... القلاووظ المربع
- ٣٤٦ ..... القلاووظ المربع ذو الباب الواحد والمتعدد الأبواب
- ٣٤٧ ..... إنتاج القلاووظ المربع ذو الباب الواحد
- ٣٤٩ ..... إنتاج القلاووظ المربع المتعدد الأبواب
- ٣٥٣ ..... نقل الحركة إلى العمود المرشد بالمخرطة

٣٥٤	مجموعة التروس المتغيرة.....
٣٥٤	حساب عدد أسنان مجموعة التروس المتغيرة.....

## الباب السادس

### تثبيت وقمط المشغولات

٣٦٨	تمهيد.....
٣٦٩	تثبيت وقمط وربط المشغولات.....
٣٦٩	ربط المشغولات علي المخرطة.....
٣٧٠	ربط المشغولات القصيرة.....
٣٧٠	ربط المشغولات الطويلة نسبياً.....
٣٧١	ربط المشغولات ذات الأقطار الكبيرة.....
٣٧٣	ضبط تمرکز المشغولات في الظرف ذي الأربعة فكوك الحرة.....
٣٧٥	تحديد سرعة القطع عند استخدام الظرف ذو الأربعة فكوك الحرة.....
٣٧٥	فك الظرف وتثبيته بعمود الدوران.....
٣٧٦	طريقة تركيب الظرف الملولب.....
٣٨٠	طريقة فك فكوك الظرف.....
٣٨١	طريقة تركيب فكوك الظرف.....
٣٨٢	الوقاية من الحوادث.....
٣٨٤	تشغيل القطع الغير منتظمة علي الصينية باستخدام زاوية.....
٣٨٥	التشغيل بين الذنبتين.....
٣٨٦	قمط المشغولات باستخدام المعدات المرنة.....
٣٨٧	سند المشغولات الطويلة.....
٣٨٨	المخنقة الثابتة.....
٣٨٨	المخنقة المتحركة.....
٣٨٩	تثبيت المشغولات وخرائطها بدون ربطها بالظرف.....



مميزات طريقة تثبيت وخرط المشغولات بدون ربطها بالظرف ..... ٣٩١

## الباب السابع

### أسس عمليات قطع المعادن

تمهيد..... ٣٩٤

تشغيل المعادن بالقطع..... ٣٩٥

عملية القطع على المخرطة..... ٣٩٥

شروط القطع..... ٣٩٥

ماكينات التشغيل..... ٣٩٦

حركات التشغيل بالمخرطة..... ٣٩٦

حركة القطع..... ٣٩٦

حركة التغذية..... ٣٩٧

حركة عمق القطع..... ٣٩٧

الحركة النسبية بين الشغلة وأداة القطع..... ٣٩٨

تحليل القوى المؤثرة في عمليات قطع المعادن..... ٤٠٠

عناصر القطع الأساسية بالمخرطة..... ٤٠٣

السرعة..... ٤٠٣

سرعة القطع..... ٤٠٤

سرعة القطع والدوران..... ٤٠٨

العناصر التي تعتمد عليها سرعة القطع..... ٤١١

سرعة القطع الإقتصادية..... ٤١٢

جدول حساب زمن القطع الكلي..... ٤٢٠

عمق القطع..... ٤٢٢

عرض الجزء المنزوع من الرايش..... ٤٢٢

سمك جزء الرايش المنزوع..... ٤٢٣

٤٢٣	مساحة مقطع الرايش
٤٢٤	حجم الرايش
٤٢٤	العوامل التي يتوقف عليها عمق القطع
٤٢٥	حساب سرعة الدوران والتغذية وزمن التشغيل للخراطة العرضية
٤٢٨	الرايش
٤٢٨	نظرية تكوين الرايش
٤٢٩	أنواع الرايش
٤٣١	عملية تشكيل الرايش أثناء خراطة المعادن المختلفة الصلادة
٤٣٣	تكسير الرايش
٤٣٧	عمر الحد القاطع
٤٣٨	العوامل التي تؤثر في حياة الحد القاطع
٤٣٩	الأسباب التي تؤدي إلى دقة التشغيل
٤٤٠	سوائل التبريد والتزييت
٤٤١	الخواص اللازمة لسوائل التبريد والتزييت

## الباب الثامن

### الأمان الصناعي

#### الفصل الأول : نظافة وتنظيم وتخطيط مكان العمل

٤٤٤	تمهيد
٤٤٥	النظام والنظافة
٤٤٦	برنامج النظافة والتنظيم
٤٥٠	نتائج حسن تنظيم ونظافة مكان العمل
٤٥١	تخطيط مكان العمل
٤٥٢	حساب المساحات اللازمة للعمل على الماكينات
٤٥٣	تنظيم مكان عمل فني الخراطة

#### المرجع في خراطة المعادن

## الفصل الثاني : مخاطر عمليات قطع وتشغيل المعادن

- ٤٥٦.....تمهيد
- ٤٥٧.....عمليات قطع وتشغيل المعادن بورش الخراطة.
- ٤٥٧.....المخاطر
- ٤٥٧.....أقلام الخراطة.
- ٤٥٨.....إحتياطات الأمان والسلامة
- ٤٦١.....الوقاية من حوادث المخرطة.
- ٤٦٤.....المثاقب
- ٤٦٤.....الوقاية من المثاقب.
- ٤٦٥.....مخاطر العدد اليدوية.
- ٤٦٦.....المبرد
- ٤٦٧.....الوقاية من الإصابة بالمبارد
- ٤٦٧.....فرجار التقسيم
- ٤٦٨.....الوقاية من فرجار التقسيم.
- ٤٦٨.....جهاز التخطيط والعلام البسيط
- ٤٦٨.....الوقاية من جهاز التخطيط والعلام
- ٤٦٩.....المفك
- ٤٧٠.....الوقاية من الإصابة بالمفكات
- ٤٧٠.....مفاتيح الربط
- ٤٧١.....الوقاية من الإصابة بمفاتيح الربط

## الفصل الثالث : مخاطر الحركات الميكانيكية

- ٤٧٢.....تمهيد
- ٤٧٣.....المخاطر الميكانيكية
- ٤٧٣.....أسباب المخاطر الميكانيكية

٤٧٣	الحركة الدائرية
٤٧٦	نقط تداخل الحركة
٤٧٦	مصادر الخطورة بالماكينات

### الفصل الرابع : الحواجز الواقية

٤٨٠	تمهيد
٤٨١	تطور الحواجز الواقية
٤٨١	أنواع الحواجز
٤٨١	الحواجز الواقية الثابتة
٤٨٣	الحواجز الوقائية المتحركة
٤٨٥	الحواجز الواقية المتحركة القابلة للضبط
٤٨٥	الحواجز الواقية الآلية
٤٨٧	الشروط الواجب توافرها بالحواجز الواقية

### الفصل الخامس : صيانة الآلات والمعدات

٤٨٨	تمهيد
٤٨٩	صيانة الآلات والمعدات
٤٩٠	أهداف الصيانة
٤٩٠	أنواع الصيانة
٤٩١	مفهوم خطة الصيانة الوقائية
٤٩٢	مميزات الصيانة الوقائية
٤٩٢	نقل الآلات والمعدات وتجميعها وتركيبها
٤٩٣	ترتيب وتثبيت الآلات والمعدات
٤٩٤	تجنب وقوع الحوادث والأمراض المهنية
٤٩٥	الصيانة وأثرها على الإنتاج
٤٩٥	أهمية الصيانة

٤٩٦	المفهوم الاقتصادي للصيانة
٤٩٦	الجانب المعنوي
٤٩٦	الجانب المادي
٤٩٦	السلامة والأمان في أعمال الصيانة
٤٩٧	التدابير الوقائية للعاملين بالإنتاج
٤٩٧	التدابير الوقائية للعاملين بالصيانة

## الباب التاسع

### مخارط الأغراض الخاصة

٥٠٠	تمهيد
٥٠١	خراطة المشغولات ذات الأشكال الخاصة
٥٠١	مخرطة الأوجه الخاصة بتشغيل للأقطار المتوسطة
٥٠٣	مخرطة الأوجه الخاصة بتشغيل الأقطار الكبيرة
٥٠٥	مخرطة العجلات
٥٠٦	مخرطة المواسير
٥٠٨	مخرطة الأعمدة المرفقية .. (المخرطة اللامركزية)
٥١٠	المخرطة الرأسية
٥١٢	المخرطة الرأسية ذات البرج الخماسي
٥١٤	المخرطة الدقيقة
٥١٦	المخرطة الخافضة
٥١٦	الخراطة الخافضة
٥١٨	جهاز الخراطة الخافض
٥١٩	المخرطة الناسخة
٥٢٠	النسخ من عينة نمطية
٥٢٠	النسخ بالتوجيه الكهربائي

٥٢١	النسخ بالتوجيه الهيدروليكي
٥٢٢	النسخ بالتوجيه الكهربائي والهيدروليكي
٥٢٣	مميزات الخراطة الناسخة
٥٢٤	مخارط البرج
٥٢٤	البرج
٥٢٥	مخارط البرج ذات المحور الرأسي
٢٥٦	مخارط البرج ذات المحور الأفقي
٥٢٧	أجهزة الربط
٥٢٨	أظرف الحركة الذاتية
٥٢٨	الظرف النيوماتي
٥٢٩	الظرف الهيدروليكي
٥٣٠	الظرف الكهربائي
٥٣١	أجهزة التغذية التلقائية للأعمدة
٥٣١	تصميم مخرطة البرج
٥٣٢	مخرطة البرج السداسي
٥٣٤	الحركة الآلية لدوران البرج السداسي
٥٣٩	ضبط وتجهيز مخرطة البرج
٥٣٩	قطع اللولب على مخرطة البرج
٥٣٩	رأس قطع اللولب الخارجية
٥٤٠	رأس قطع اللولب الداخلية
٥٤٢	مميزات مخرطة البرج السداسي
٥٤٢	مخرطة البرج الأسطواني
٥٤٤	مخرطة البرج الأوتوماتية
٥٤٦	الأوتوماتية

٥٤٦	المخارط الأوتوماتية.....
٥٤٧	أنواع المخارط الأوتوماتية.....
٥٤٧	المخارط نصف أوتوماتية.....
٥٤٧	المخارط كاملة الأوتوماتية.....
٥٤٧	المخارط الأوتوماتية ذات عمود إدارة واحد.....
٥٤٩	المخارط الأوتوماتية ذات أعمدة إدارة متعددة.....

## الباب العاشر

### القياس وضبط الجودة

#### الفصل الأول : أدوات وأجهزة القياس

٥٥٤	تمهيد.....
٥٥٥	القياس.....
٥٥٥	معامل القياس.....
٥٥٦	الشروط الواجب توافرها في معامل القياس.....
٥٥٦	أسس تصميم أدوات وأجهزة القياس.....
٥٥٨	دقة القياس.....
٥٥٩	أدوات القياس الناقلة.....
٥٥٩	الفرجائر .. (البراجل).....
٥٦٠	فرجار القياس الخارجي.....
٥٦١	فرجار القياس الداخلي.....
٥٦٢	فرجار التقسيم.....
٥٦٣	الفرجار ذو الشوكة.....
٥٦٤	القدمة ذات الورنية.....
٥٦٦	مميزاتقدمة ذات الورنية.....
٥٦٧	نظرية الورنية.....

٥٦٧	نظام تدريج الورنية المنزلقة دقة ٠.١ ملليمتر
٥٦٨	قراءات مختلفة للقمة ذات الورنية دقة ٠.١ ملليمتر
٥٧٠	القمة ذات الورنية دقة 0.05 ملليمتر
٥٧٠	النظام الأول لتدريج الورنية المنزلقة دقة ٠.٠٥ ملليمتر
٥٧٢	النظام الثاني لتدريج الورنية المنزلقة دقة ٠.٠٥ ملليمتر
٥٧٣	قراءة للنظام الثاني للقمة ذات الورنية دقة ٠.٠٥ ملليمتر
٥٧٤	القمة ذات الورنية دقة 0.02 ملليمتر
٥٧٥	القمة ذات محدد الضبط الدقيق دقة ٠.٠٢ ملليمتر
٥٧٦	النظام الأول لتدريج الورنية المنزلقة دقة ٠.٠٢ ملليمتر
٥٧٧	قراءات للنظام الأول للقمة ذات الورنية دقة ٠.٠٢ ملليمتر
٥٧٨	النظام الثاني لتدريج الورنية المنزلقة دقة ٠.٠٢ ملليمتر
٥٧٩	قراءات للنظام الثاني للقمة ذات الورنية دقة ٠.٠٢ ملليمتر
٥٨٠	النظام الثالث لتدريج الورنية المنزلقة دقة ٠.٠٢ ملليمتر
٥٨١	القدمات ذات الأشكال الخاصة
٥٨٢	القمة ذات حدي القياس الداخلي
٥٨٢	القمة ذات حدي القياس المقوسين
٥٨٣	قمة قياس الأعماق
٥٨٤	قمة قياس أعماق ذات ساقين
٥٨٥	قمة قياس أعماق مجاري الأسطح الأسطوانية
٥٨٦	قمة قياس الارتفاعات
٥٨٨	الميكرومترات
٥٩٠	ميكرومتر القياس الخارجي
٥٩٢	أهمية مسمار التحسس بالميكرومترات
٥٩٢	اختبار دقة قياس الميكرومترات



- نطاق قياس الميكرومتر ..... ٥٩٣
- نظرية الميكرومتر ..... ٥٩٤
- النظام الأول لتدريج الميكرومتر ..... ٥٩٥
- قراءات مختلفة للنظام الأول لتدريج الميكرومتر ..... ٥٩٦
- النظام الثاني لتدريج الميكرومتر ..... ٥٩٨
- قراءات مختلفة للنظام الثاني الميكرومتر الخارجي ..... ٦٠٠
- الميكرومترات الخاصة ..... ٦٠١
- الميكرومترات الداخلية ..... ٦٠٢
- الميكرومتر الداخلي ذو الفكين دقة ٠.٠١ ملليمتر ..... ٦٠٢
- نطاق قياس الميكرومتر الداخلي ذو الفكين دقة ٠.٠١ ملليمتر ..... ٦٠٣
- الميكرومتر الداخلي ذو الفكين دقة ٠.٠٠١ مم ..... ٦٠٥
- الميكرومتر الداخلي ذو الفكين المزدوجين ..... ٦٠٦
- الميكرومتر الداخلي دقة ٠.٠١ ملليمتر للمجهز لقياس أقطار المجاري الداخلية ..... ٦٠٧
- الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد ..... ٦٠٨
- نطاق قياس الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد ..... ٦٠٩
- الميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقط ارتكاز ..... ٦١٢
- نطاق قياس الميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقط ارتكاز ..... ٦١٤
- ميكرومتر قياس الأعماق ..... ٦١٤
- أدوات وأجهزة القياس ذات الدقة العالية ..... ٦١٦
- محددات القياس ..... ٦١٦
- أنواع محدات القياس ..... ٦١٧
- محدد قياس الثقوب ..... ٦١٨
- محددات قياس الأعمدة ..... ٦١٩
- محدد قياس فكي مزدوج ..... ٦١٩

٦٢١	مبيّنات القياس (أجهزة القياس ذات المؤشر)
٦٢٢	أنواع مبيّنات القياس
٦٢٢	مبين القياس ذو القرص المدرج
٦٢٤	مميزات مبيّنات القياس

## الفصل الثاني : فحص وقياس القلاووظات

٦٢٥	تمهيد
٦٢٦	فحص القلاووظات
٦٢٧	تجاوزات القلاووظ
٦٢٩	قياس القلاووظ
٦٣٠	أدوات وأجهزة قياس القلاووظات
٦٣١	قياس خطوة القلاووظ
٦٣٣	قياس القطر الخارجي للقلاووظ
٦٣٣	قياس القطر المتوسط للقلاووظ
٦٣٥	قياس القطر الأصغر للقلاووظ
٦٣٦	قياس جميع أبعاد القلاووظات المثلثة الخارجية
٦٣٧	ميكرومتر قياس القلاووظات
٦٣٨	ميكرومتر قياس القلاووظ الخارجي
٦٣٩	استخدام ميكرومترات قياس القلاووظات الخارجية والداخلية
٦٤٠	نطاق قياس ميكرومتر القلاووظات الخارجية
٦٤٠	قياس القلاووظ الخارجي باستخدام محددات القياس
٦٤١	إستعمال محددات قياس القلاووظات الخارجية
٦٤١	محدد قياس القلاووظات الفكي
٦٤٣	محدد قياس القلاووظات الفكي القابل للضبط
٦٤٤	محدد قياس القلاووظات الحلقي

- ٦٤٦.....العوامل التي تؤثر على مدى صلاحية محددات القياس
- ٦٤٦.....ميكرومترات وأجهزة قياس القلاووظات ذات الثلاثة أسلاك
- ٦٤٧.....ميكرومتر قياس القلاووظات ذو الثلاثة أسلاك
- ٦٤٨.....ميكرومتر قياس القلاووظات ذو الأسلاك الثلاثة الحرة
- ٦٤٩.....الأسلاك المستخدمة في قياس القلاووظات
- ٦٥٣.....جدول أبعاد القلاووظات المترية وأقطار أسلاك القياس والقراءات بأعلي الأسلاك
- ٦٥٥.....جدول أبعاد القلاووظات الإنجليزية وأقطار أسلاك القياس والقراءات بأعلي الأسلاك
- ٦٥٩.....ميكرومتر وجه الساعة ذو الأسلاك الثلاثة الحرة
- ٦٦١.....الميكرومتر الرقمي الإلكتروني ذو الثلاثة أسلاك
- ٦٦٢.....قياس قلاووظ التثبيت والتوصيل الداخلية
- ٦٦٢.....مراجعة القلاووظات الداخلية المصنعة باستخدام مسمار مقلوظ
- ٦٦٣.....قياس جميع أبعاد قلاووظات التثبيت والتوصيل الداخلية
- ٦٦٣.....ميكرومتر قياس القلاووظات الداخلية
- ٦٦٤.....قياس أبعاد القلاووظات الداخلية باستخدام محددات القياس
- ٦٦٤.....محدد قياس القلاووظ السدادي أحادي الطرف
- ٦٦٥.....محدد قياس القلاووظات السدادي بجانب واحد ثنائي الطرف
- ٦٦٦.....محدد قياس القلاووظات السدادي ثنائي الطرف
- ٦٦٧.....أجهزة قياس القلاووظات البيانية
- ٦٦٧.....قياس القلاووظات الداخلية باستخدام مبين القياس
- ٦٦٨.....قياس القلاووظات الخارجية باستخدام مبين القياس
- ٦٦٩.....مميزات قياس القلاووظات باستخدام أجهزة القياس البيانية

### الفصل الثالث : مصادر الخطأ في القياس

- ٦٧٠.....تمهيد
- ٦٧١.....مصادر الخطأ في القياس

٦٧١	مصادر الخطأ بأداة القياس
٦٧٢	مصادر الخطأ بعملية القياس

### الفصل الرابع : ضبط الجودة

٦٧٦	تمهيد
٦٧٧	ضبط الجودة
٦٧٧	ضبط جودة الإنتاج
٦٧٧	جودة التصميم
٦٧٧	جودة عمليات التصنيع
٦٧٨	جودة الأداء
٦٧٨	جودة التغليف
٦٧٨	جودة المناولة والنقل والشحن
٦٧٩	جودة التخزين
٦٨٠	جودة العرض والتوزيع
٦٨٠	خدمات ما بعد البيع
٦٨١	رد فعل المستهلك
٦٨١	المبادئ الأساسية لضبط الجودة
٦٨٢	علامة الجودة
٦٨٣	مميزات وضع علامات الجودة
٦٨٤	مراقبة وتطور أنظمة القياس
٦٨٤	الهيئة الدولية للتوحيد القياسي ISO
٦٨٥	المواصفات القياسية الدولية
٦٨٩	الخاتمة
٦٩١	المراجع

